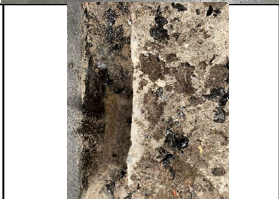


Schadstoffkataster

Probe	Misch-probe	Datum	Bild	Ebene	Probenahme		Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	Anzahl	TT/MM/JJ	Nr.		Ort (Raum/ Bauteil/...)	Art, Produkt / RLM		
0699		27.01.2025		DG	Terrasse A, Fuge Bodenplatte Ortbeton	elastische Fugenfüllung	kein Asbest nachgewiesen	
0700		27.01.2025		DG	Terrasse A, Fuge Bodenplatte Ortbeton	elastische Fugenfüllung	<0,10 mg/kg LAGA PCB	
0701		27.01.2025		DG	Terrasse A, Bodenplatte Ortbeton	Beton	kein Asbest nachgewiesen	
0702		27.01.2025		DG	Terrasse A, Bodenplatte Ortbeton	Beton	nicht weggeschickt	
0703		27.01.2025		DG	Terrasse A, Wandanschluss Bodenplatte Ortbeton	schwarze Fugenfüllung	Σ PAK (16 EPA) 12 mg/kg Benzo(a)pyren 0,71 mg/kg	

Schadstoffkataster

Probe	Misch- probe	Datum	Bild	Ebene	Probenahme		Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	Anzahl	TT/MM/JJ	Nr.		Ort (Raum/ Bauteil/...)	Art, Produkt / RLM		
0704		27.01.2025		DG	Terrasse A, Wandanschluss Bodenplatte Ortbeton	schwarze Fugenfüllung	kein Asbest nachgewiesen	Präparationen: V, S
0723		06.02.2025		Dach	Dach, neben Lüftungsanlage, BT D1, am Anschluss Brandschutzwand Halle	Dachabdichtung obere Lage	Σ PAK (16 EPA) 55 mg/kg Benzo(a)pyren 3,3 mg/kg	
0724		06.02.2025		Dach	Dach, neben Lüftungsanlage, BT D1, am Anschluss Brandschutzwand Halle	Dachabdichtung obere Lage	0.03%-0.3% Chrysotil	_E2 , KMF - Matte Ø > 3µm
0725		06.02.2025		Dach	Dach, neben Lüftungsanlage, BT D1, am Anschluss Brandschutzwand Halle	Dampfsperre besandet	kein Asbest nachgewiesen	_E , KMF - Matte Ø > 3µm
0726		06.02.2025		Dach	Dach, neben Lüftungsanlage, BT D1, am Anschluss Brandschutzwand Halle	Dampfsperre besandet	Σ PAK (16 EPA) 4500 mg/kg Benzo(a)pyren 310 mg/kg	

Schadstoffkataster

Probe	Misch-probe	Datum	Bild	Ebene	Probenahme		Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	Anzahl	TT/MM/JJ	Nr.		Ort (Raum/ Bauteil/...)	Art, Produkt / RLM		
0727		06.02.2025		Dach	Dach, neben Lüftungsanlage, BT D1, am Anschluss Brandschutzwand Halle	Teerkorkdämmung	Σ PAK (16 EPA) 7200 mg/kg Benzo(a)pyren 570 mg/kg	
0728		06.02.2025		Dach	Dach, neben Lüftungsanlage, BT D2	Obere Dachabdichtung Reparaturbahnen obere Lagen	Σ PAK (16 EPA) 64 mg/kg Benzo(a)pyren 3,3 mg/kg	
0729		06.02.2025		Dach	Dach, neben Lüftungsanlage, BT D2	Obere Dachabdichtung Reparaturbahnen obere Lagen	ca. 1-5% Chrysotil	Präparationen: V, S, B
0730		06.02.2025		Dach	Dach, neben Lüftungsanlage, BT D2	Teerkorkdämmung	Σ PAK (16 EPA) 4300 mg/kg Benzo(a)pyren 400 mg/kg	
0731		06.02.2025		Dach	Dach, neben Lüftungsanlage, BT D2	Obere Dachabdichtung untere Lagen	ca. 1-5% Chrysotil	Präparationen: V, S, B

Schadstoffkataster

Probe	Misch- probe	Datum	Bild	Ebene	Probenahme		Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	Anzahl	TT/MM/JJ	Nr.		Ort (Raum/ Bauteil/...)	Art, Produkt / RLM		
0732		06.02.2025		Dach	Dach, neben Lüftungsanlage, BT D2	Obere Dachabdichtung untere Lagen	Σ PAK (16 EPA) 83 mg/kg Benzo(a)pyren 6,6 mg/kg	
0733		06.02.2025		Dach	Dach, neben Lüftungsanlage, BT D2	Dampfsperre besandet	kein Asbest nachgewiesen	_E , KMF - Matte Ø > 3µm
0734		06.02.2025		Dach	Dach, neben Lüftungsanlage, BT D2	Dampfsperre besandet	Σ PAK (16 EPA) 820 mg/kg Benzo(a)pyren 59 mg/kg	
0735		06.02.2025		Dach	Dach, Bereich C, BT D3	Obere Dachbahn, mehrlagig	Σ PAK (16 EPA) 15 mg/kg Benzo(a)pyren 1,1 mg/kg	
0736		06.02.2025		Dach	Dach, Bereich C, BT D3	Obere Dachbahn, mehrlagig	ca. 1-5% Chrysotil	Präparationen: V, S, B, KMF - Matte Ø > 3 µm

Schadstoffkataster

Probe	Misch-probe	Datum	Bild	Ebene	Probenahme		Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	Anzahl	TT/MM/JJ	Nr.		Ort (Raum/ Bauteil/...)	Art, Produkt / RLM		
0737		06.02.2025		Dach	Dach, Bereich C, BT D3	PU-Dämmung	<20 mg/Kg HBCDD	
0738		06.02.2025		Dach	Dach, Bereich C, BT D3	Dampfsperre, besandet	ca. 1-5% Chrysotil	Präparationen: V, S, B
0739		06.02.2025		Dach	Dach, Bereich C, BT D3	Dampfsperre, besandet	Σ PAK (16 EPA) 20 mg/kg Benzo(a)pyren 0,64 mg/kg	
0740		06.02.2025		Dach	Dach, Bereich C, BT D4	Obere Dachbahn, mehrlagig	>0.3% Chrysotil	_E3
0741		06.02.2025		Dach	Dach, Bereich C, BT D4	Obere Dachbahn, mehrlagig	Σ PAK (16 EPA) 13 mg/kg Benzo(a)pyren 0,98 mg/kg	

Schadstoffkataster

Probe	Misch- probe	Datum	Bild	Ebene	Probenahme		Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	Anzahl	TT/MM/JJ	Nr.		Ort (Raum/ Bauteil/...)	Art, Produkt / RLM		
0742		06.02.2025		Dach	Dach, Bereich C, BT D4	PU-Dämmung	<20 mg/Kg HBCDD	
0745		06.02.2025		1.OG	Dach, vor WC-Herren R. 203, BT D5	PUR-Dämmung (Styrodur blau)	<20 mg/Kg HBCDD	
0746		06.02.2025		1.OG	Dach, vor WC-Herren R. 203, BT D5	Dachabdichtung (Lukobitfolie)	kein Asbest nachgewiesen	Präparationen: V, S, B; KMF - Matte Ø > 3 µm
0747		06.02.2025		1.OG	Dach, vor WC-Herren R. 203, BT D5	Dachabdichtung (Lukobitfolie)	Σ PAK (16 EPA) 8,5 mg/kg Benzo(a)pyren 3,1 mg/kg	
0748		06.02.2025		1.OG	Dach, vor WC-Herren R. 203, BT D5	Dampfsperre	>5-20%% Chrysotil	Präparationen: V, S, B

Schadstoffkataster

Probe	Misch-probe	Datum	Bild	Ebene	Probenahme		Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	Anzahl	TT/MM/JJ	Nr.		Ort (Raum/ Bauteil/...)	Art, Produkt / RLM		
0749		06.02.2025		1.OG	Dach, vor WC-Herren R. 203, BT D5	Dampfsperre	Σ PAK (16 EPA) 190 mg/kg Benzo(a)pyren 18 mg/kg	