


- Schadstoffe**
- Atika innenliegend mit Asbestzementplatten verkleidet
  - asbesthaltige Nachspeicheröffnen
  - Fliestenkleber aller geflieten Bereiche auf Abestgehalt prüfen bzw. als asbesthaltig ausbauen
  - Deckung bestehende Sachlagebereiche hinsichtlich Teerharz prüfen
  - Neuassessierte KMF-Dämmwolle auf allen Holzuntersichten (Kategorie 10)
  - grüner Anstrich der Holzuntersicht ausbaubegleitend bzgl. Holzschutzmittel prüfen
  - dauerelastische graue Fugenmassen NICHT PCB-haltig bei Abbruch jedoch auf restliche Entfernung von mineralischen Untergründen achten!
- weitere schadstoffhaltige oder getrennt auszubauende Bauteile:**
- KMF-Rohrsicherungen & Stützmassen
  - KMF-Stützmassen in Wänden hinter Gipskarton oder Holzplatten
  - KMF-Dämmwolle unter Estrichen, wach nur in Klassenräumen und Nebenräumen
  - altersweise Terrassen und Abfallbehälter im Dachstuhl, Estrich und Sanitärräumen
  - vollständiger Austausch der asbesthaltigen Brandschutzdecken der Firma Nordluft
  - HBKD-haltige Styropordämmung der Flachdächer und Sandeschleieranteile
- Legende:**
- Stahlbeton
  - unbewehrter Ortbeton
  - Betonfertigteil
  - Mauerwerk
  - Wärmelämmung
  - Abbruch
  - OK Fertigfußboden
  - OK Rohfußboden
  - BD - Bodendurchbruch
  - FAS - Fußbodenaussparung
  - DD - Deckendurchbruch
  - WD - Wanddurchbruch
  - WS - Wandschütz
  - WW - Wandverankerung
  - WA - Wandaussparung
  - Neubau
  - UZ - Unterzug
  - UK - Unterkante
  - OK - Oberkante

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.  
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären.

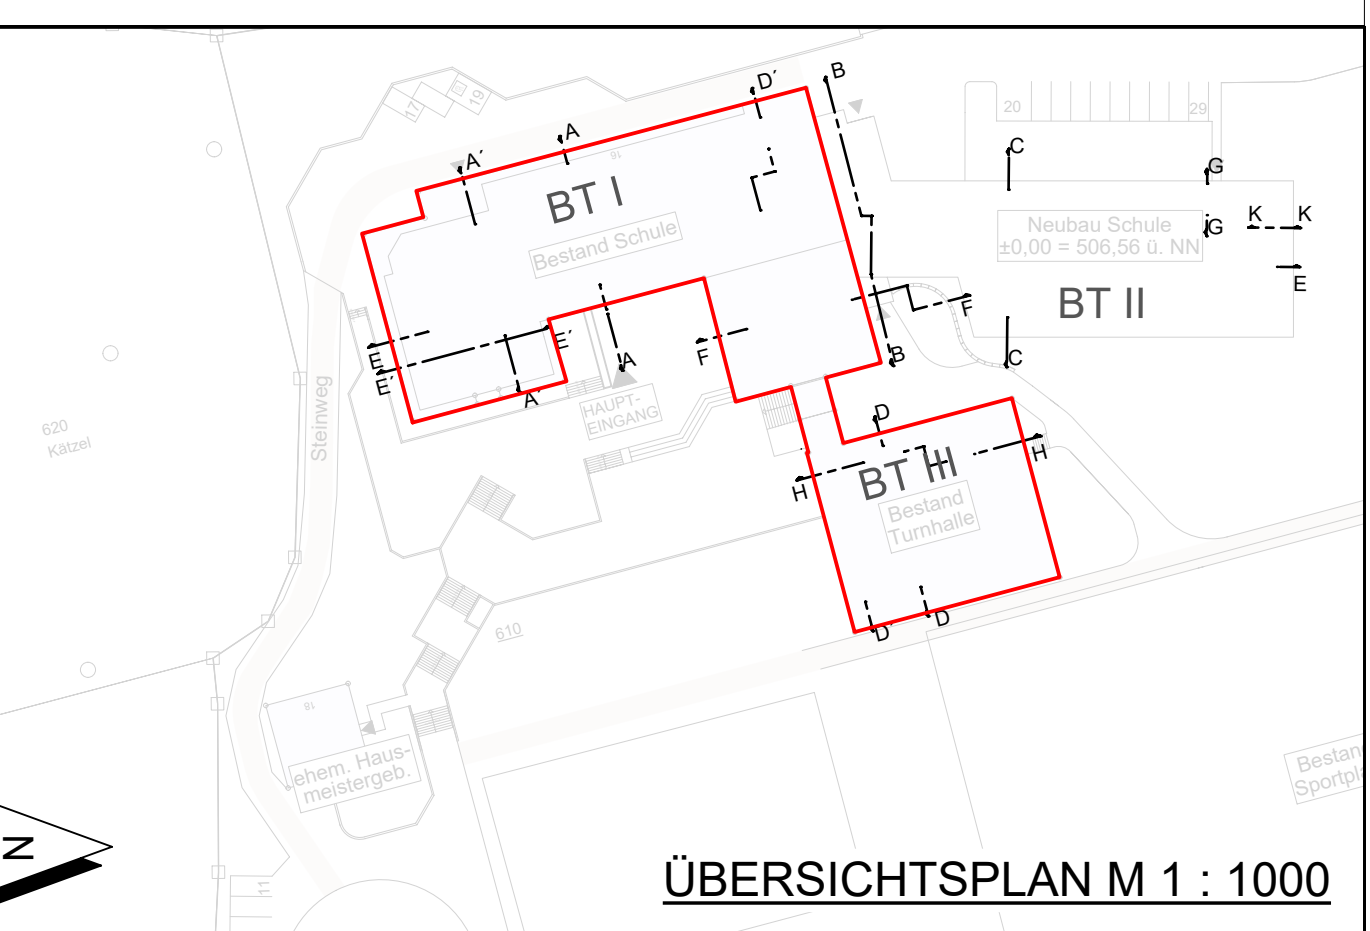

Blatt	Blatt	Blatt	Blatt
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

Plansteller:  
architekten, ingenieure, schweißbrüder  
An den Wöhrthgärten 4 • 50223 Hof  
Tel. (09281) 7677-0 • (09281) 7677-77  
www.thies-consult.com • info@thies-consult.com

Freigabevermerke:  
Architekt / Fachplaner: Bauherr:

Datum: Unterschrift: Datum: Unterschrift:

Bauherr:  
Verwaltungsgemeinschaft Feilitzsch  
Hauptstraße 28  
95183 Feilitzsch

Grundstück:  
Steinweg 16  
95183 Feilitzsch

Bauverhaben:  
Generalsanierung  
Schule Feilitzsch

Planbezeichnung:  
AUSFÜHRUNGSPLANUNG  
Abbruchplan - Schadstoffe  
Grundrisse EG + DA Turnhalle

THIES  
G E O D E S U L T  
© B U L T

Grund- und Messtechnik  
Bayerisches Vögeland

Tel. 09281 / 7351-0  
Fax 09281 / 47183

506  
1:50  
604 /

HB = 841 / 1800 (1.51m)  
Alpen 2025