

Blöbaum-Baubiologie u. Umweltanalytik GmbH
Herr Blöbaum
Biemker Str. 12
32429 Minden



Prüfbericht Nr.: 2026P906854/ 2

Auftrag:

Auftraggeber:	Blöbaum-Baubiologie u. Umweltanalytik GmbH
Prüfgegenstand:	4 x Abdichtung, 1 x Lack, 1 x Spachtelmasse, 5 x Fliesenkleber/Fugenmasse, 1 x Dichtung, 1 x Türblatt, 6 x Fliesenkleber, 3 x Gips, 1 x Gipsspachtel, 4 x Gips/Spachtel, 3 x Wandbelag, 1 x Zementwelle, 3 x Fußbodenbelag, 16 x PVC, 3 x Dämmung, 1 x Türzarge, 1 x Dach, 1 x Blende, 1 x Anstrich/Ausgleichsmasse, 9 x Bodenbelag/Kleber/Untergrund, 1 x Trockenbau, 1 x Kleber/Gips/Spachtel, 7 x Anstrich, 1 x Fußbodenabstrich, 1 x Estrich, 5 x Platte, 4 x Putz, 1 x Abflussrohr, 2 x Schindel, 5 x Dämmwolle, 1 x Zement, 8 x Bodenbelag/Kleber, 1 x Bodenbelag/Kleber/Ausgleichsmasse, 1 x Bremsbelag, 5 x Bodenbelag, 1 x Attika, 8 x Kleber, 1 x Beschichtung
Projekt:	2602039, KJP Bad Salzuflen
Probeneingang:	06.03.26

Auftraggeber:	Blöbaum-Baubiologie u. Umweltanalytik GmbH
Prüfbeginn / -ende:	10.03.26 / 18.03.26
int. Auftrags-Nr.:	26903263
Methoden:	siehe letzte Seite
Probenahme:	durch den Auftraggeber
Probentransport:	Kurier (GO)
Bemerkung:	Dieser Prüfbericht ersetzt die Version 2026P906854/1. Die Bezeichnung der Probe 141 wurde nach Falschanlage auf Wunsch des Kunden korrigiert.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Mönchengladbach, 23.03.2026




i. A. E. Schalk


Projektbearbeitung / Kundenbetreuung

Ermittelte Befunde der Analyse

26903263-001	
Angaben des Kunden:	1a, Außen, Turm (Dach)

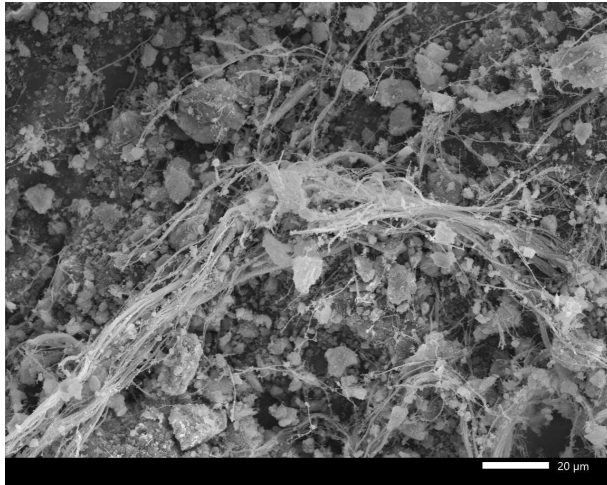


REM-Bild

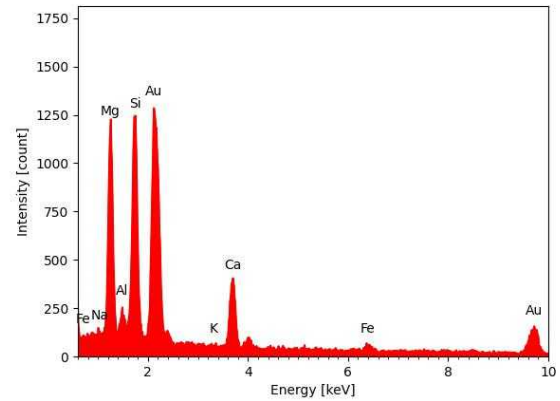


Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Chrysotilasbest nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	5-20 %	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nicht nachgewiesen	1 %

26903263-002	
Angaben des Kunden:	1b, Außen, Turm (Blende)

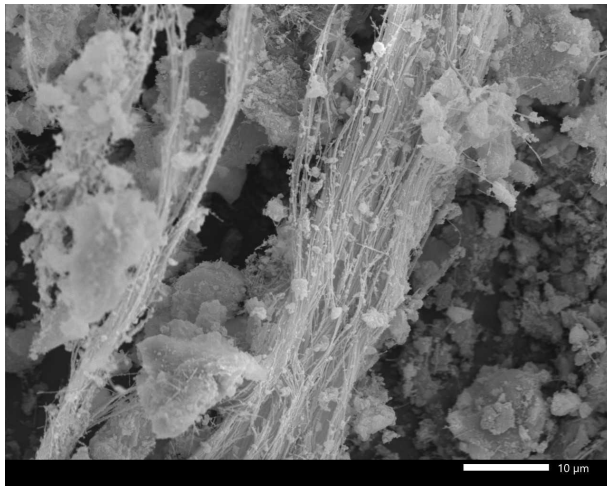

REM-Bild

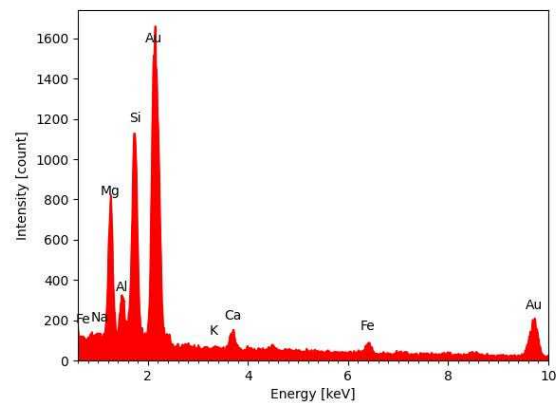


Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Chrysotilasbest nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	5-20 %	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nicht nachgewiesen	1 %

26903263-003

Angaben des Kunden: 1c, Außen, Turm (Fassade/Schindel)

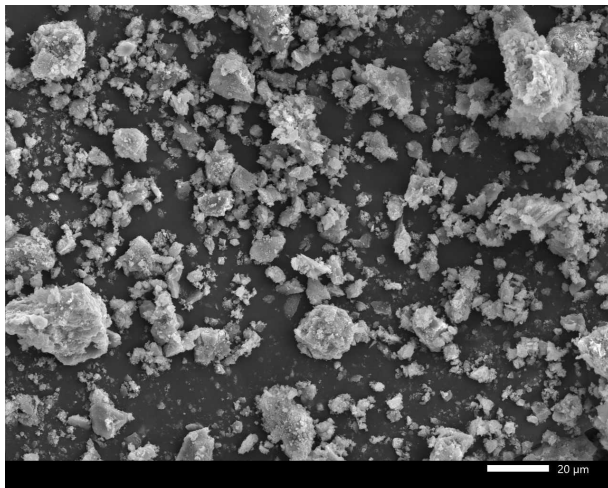

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nicht nachgewiesen	1 %

26903263-004


Angaben des Kunden: 2a, Außen, Flachdach (Rückseite) Abdichtung (schwarz)

Probenvorbereitung VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)^a:

Asbest: Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung



REM-Bild


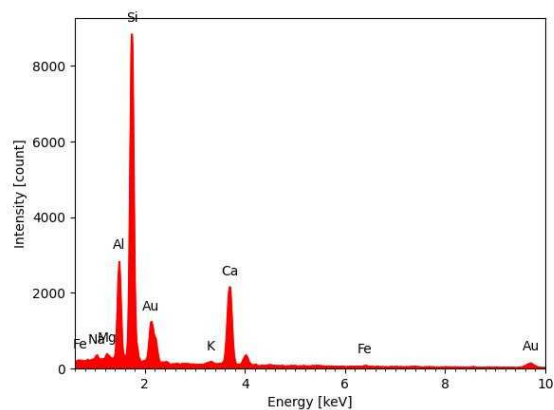


Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-008

Angaben des Kunden: 3a, Außen, Flachdach (Rückseite) vertikaleplatte Attika

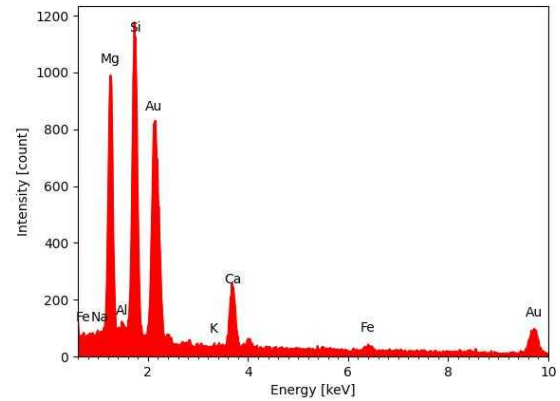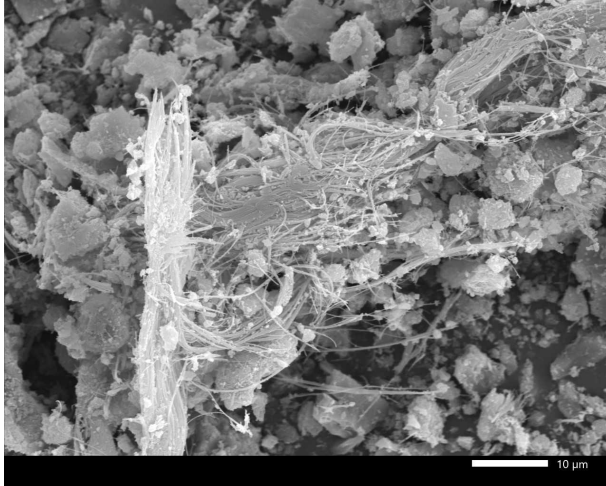


REM-Bild

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Chrysotilasbest nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	5-20 %	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nicht nachgewiesen	1 %

26903263-009

Angaben des Kunden: 3b, Außen, Dachfläche (Zementwelle)

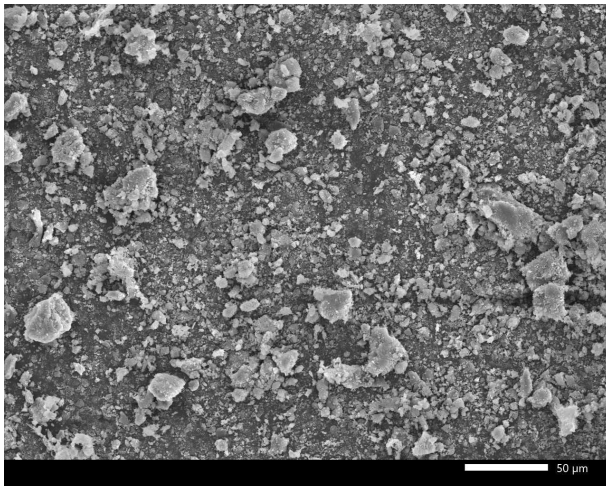


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nicht nachgewiesen	1 %

26903263-010

Angaben des Kunden: 3c, Außen, Dachfläche (Schindeln)

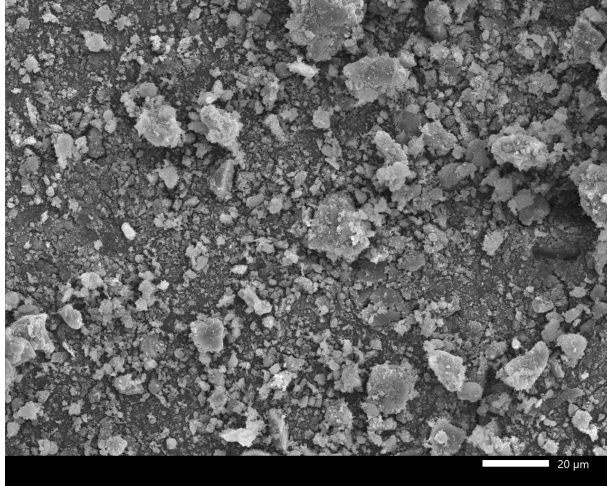

REM-Bild


Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nicht nachgewiesen	1 %

26903263-011


Angaben des Kunden: 4a, Außen, Flachdach (Vorderseite)- Abdichtung (schwarz)

Probenvorbereitung VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)^a:

Asbest: Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

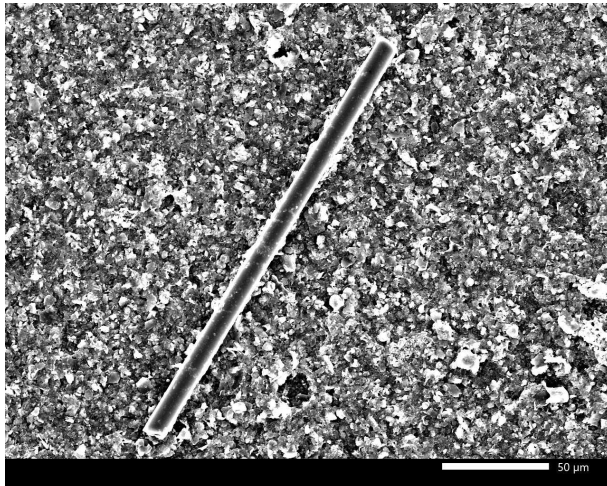


REM-Bild

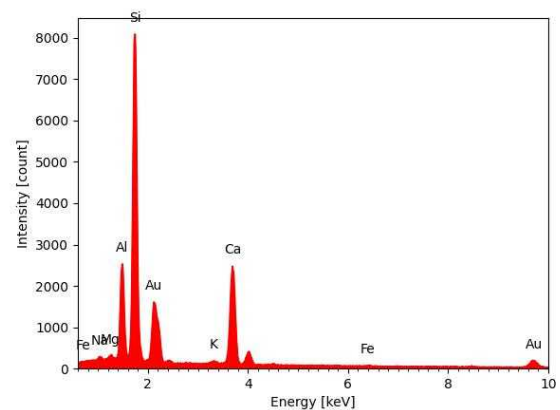

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-015	
Angaben des Kunden:	5a, Bauteile Fahrstuhl- links, Kabine, Fußbodenbelag
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

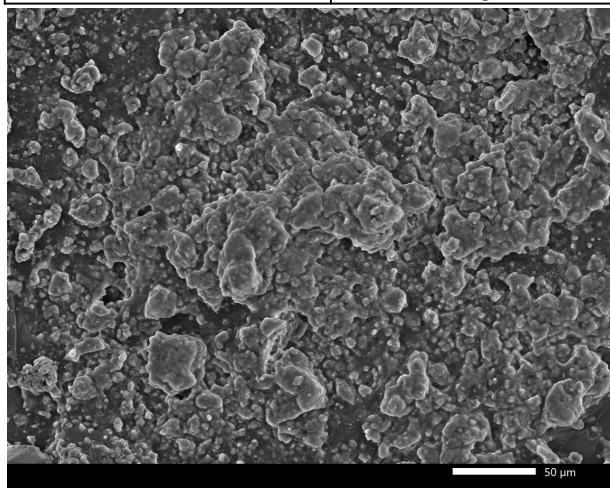

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-016	
Angaben des Kunden:	5b, Bauteile Fahrstuhl- links, Fußbodenbelag - Kleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

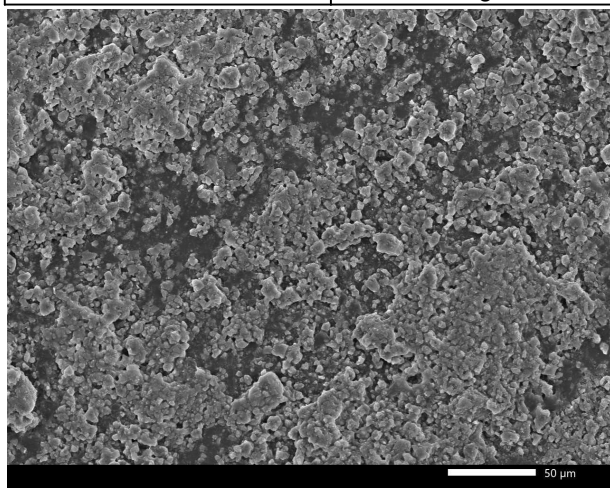

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-017	
Angaben des Kunden:	5c, Bauteile Fahrstuhl- rechts, Kabine, Fußbodenbelag
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

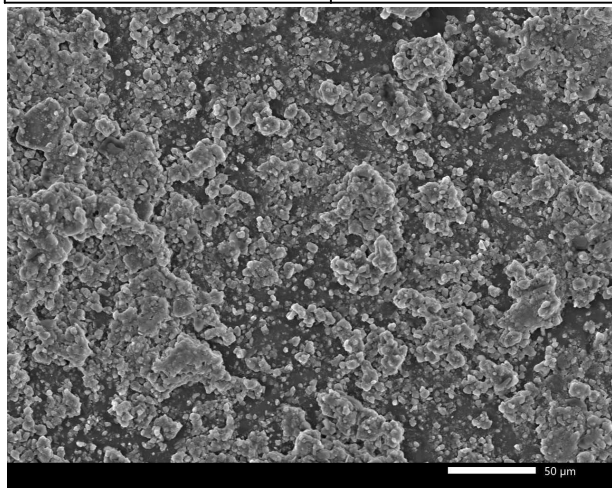

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-018	
Angaben des Kunden:	5d, Bauteile Fahrstuhl- rechts, Fußbodenbelag - Kleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

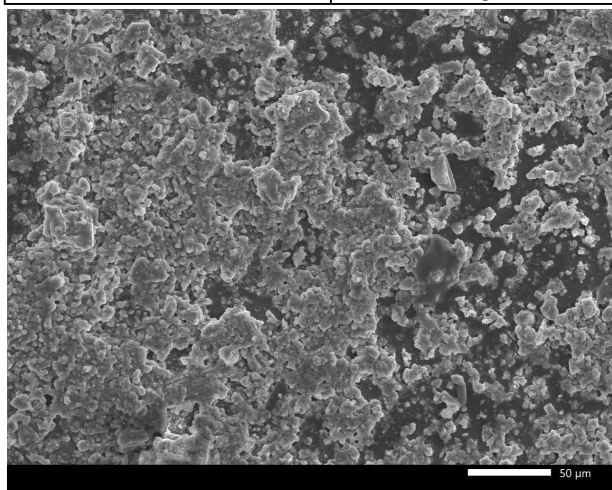

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %

26903263-019	
Angaben des Kunden:	6a, Keller/Korridor, Zarge Anstrich (grün/grau)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

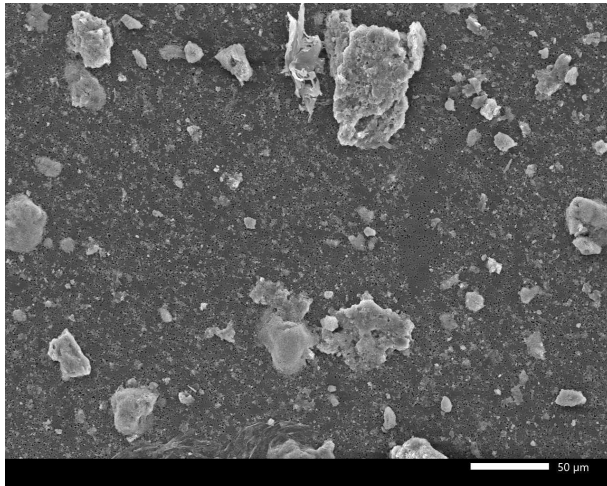

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-021	
Angaben des Kunden:	6c, Keller/ (2), Zarge / Türblatt (grau)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung



REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-023	
Angaben des Kunden:	7a, Keller/ (2), Fußbodenabstrich (grau)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

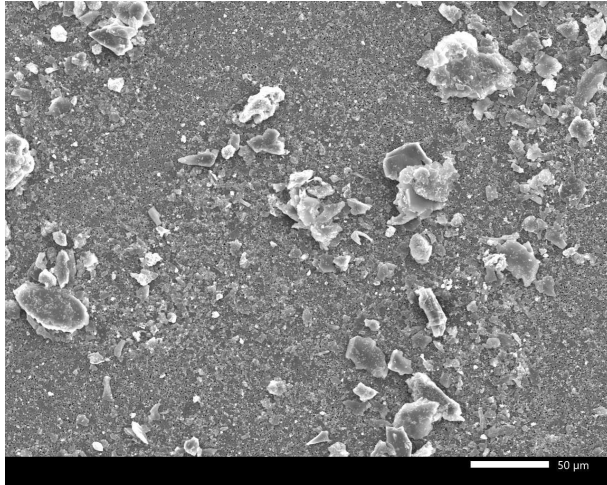

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %



26903263-025	
Angaben des Kunden:	8a, Keller/ (2), Estrich- Schräge- (weiß)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

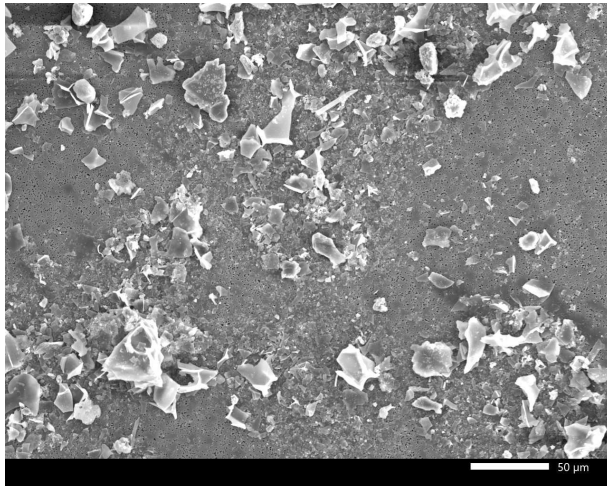

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-026	
Angaben des Kunden:	9a, Keller/ (2), Heizungsrohrdämmwolle
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

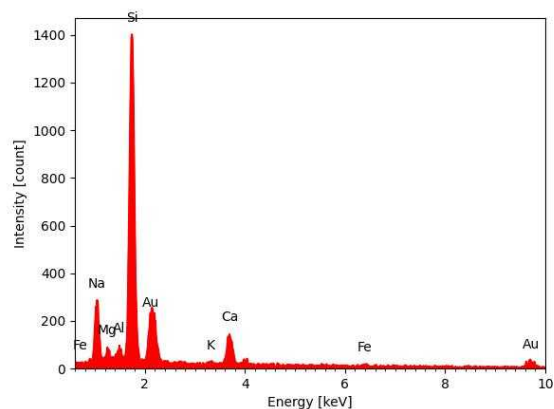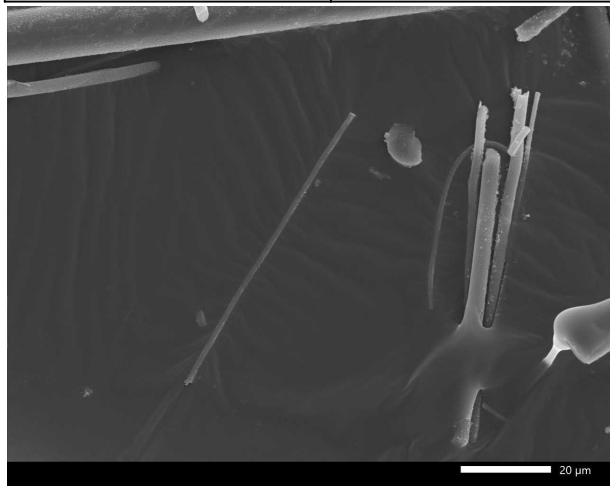


REM-Bild

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)	0,1 %


26903263-027	
Angaben des Kunden:	10a, Keller/ (2), Heizkörperlack
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

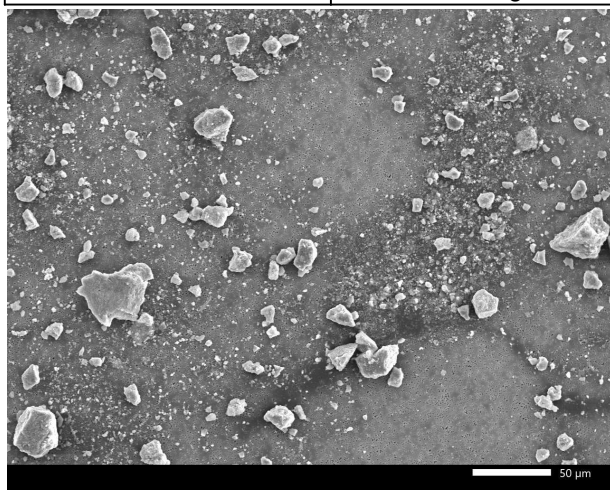

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-029	
Angaben des Kunden:	11, Keller/Korridor, Gipsspachtelmasse (Ausbesserungsstellen)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

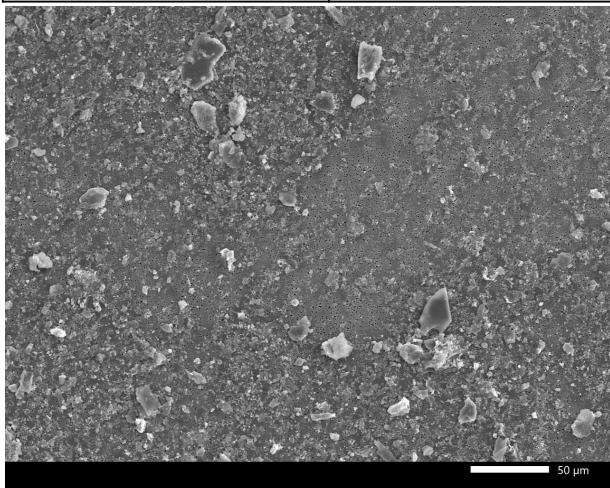


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-030	
Angaben des Kunden:	12, Keller/Korridor, Heizungsrohrdämmwolle

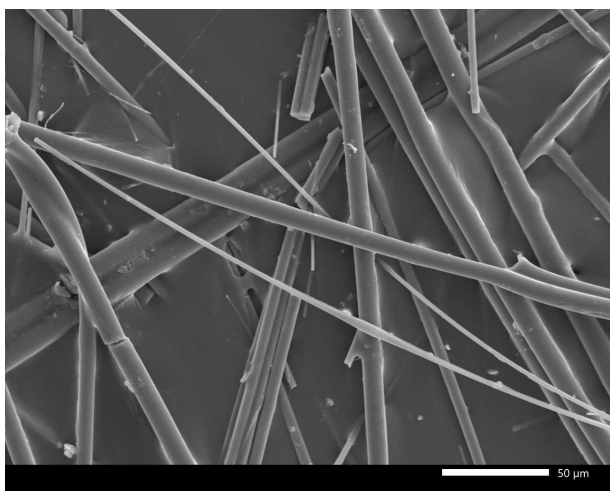


REM-Bild

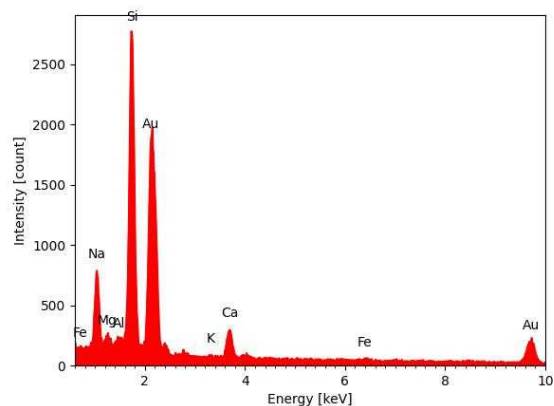

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)	1 %


26903263-031	
Angaben des Kunden:	13a, Keller (5), Fliesenkleber (Fliese gelb)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

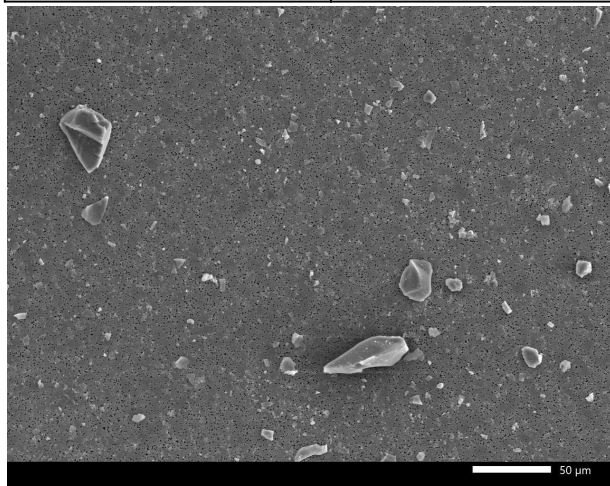

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-033	
Angaben des Kunden:	14a, Keller (5), Anstrich Zarge/Stahltür (gras/grün)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

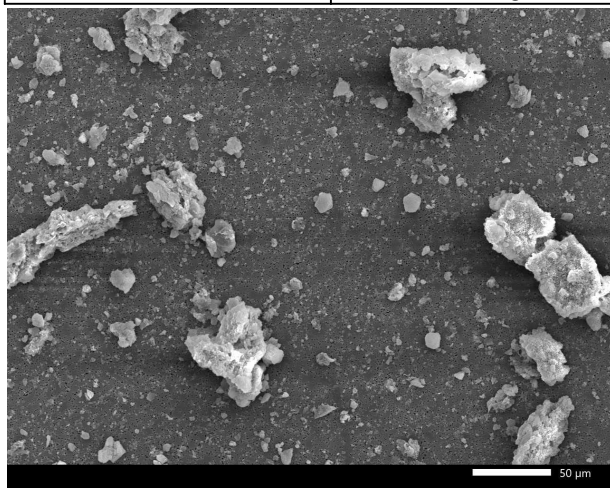

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-035	
Angaben des Kunden:	15a, Keller (5), Anstrich Zarge/Stahltür (mint)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

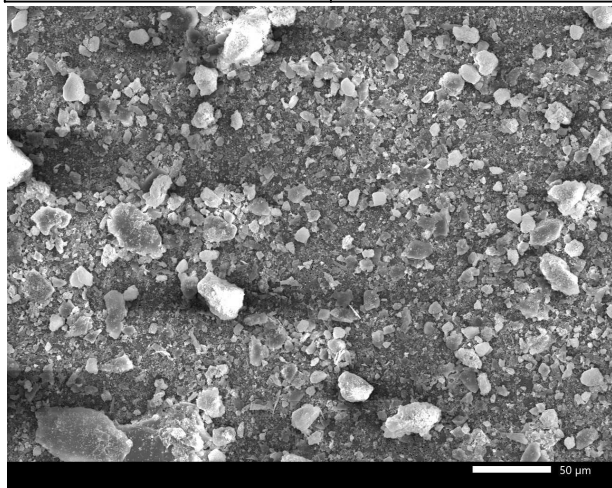

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-037	
Angaben des Kunden:	16a, Keller (5), Fußbodenanstrich (Ausgleichsmasse hellbraun)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung


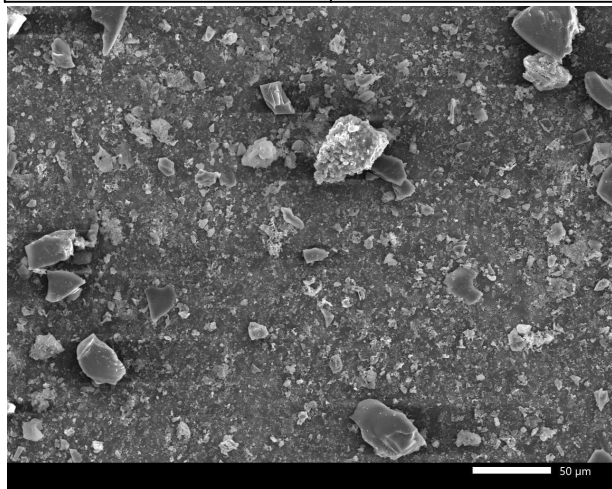


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-039

Angaben des Kunden: 17, Keller (6), Heizungsrohrdämmwolle

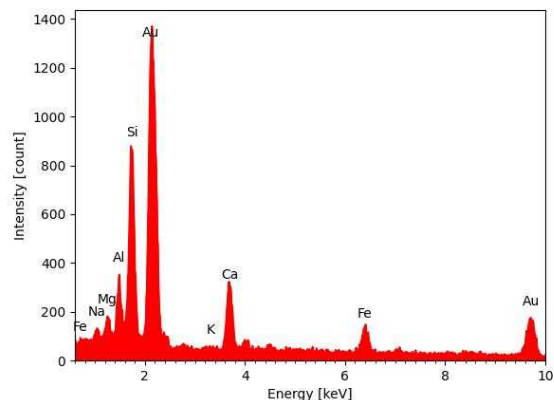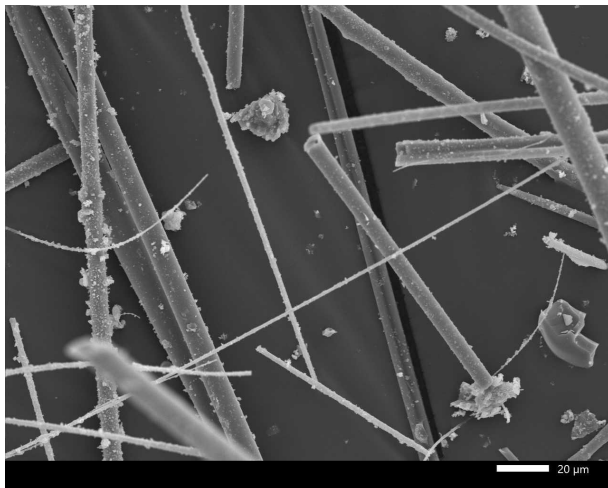

REM-Bild


Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)	1 %

26903263-040

Angaben des Kunden: 18a, Keller (6a), PVC- Belag


Probenvorbereitung VDI 3866 Blatt 5: 2017-06^a:
Asbest: Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

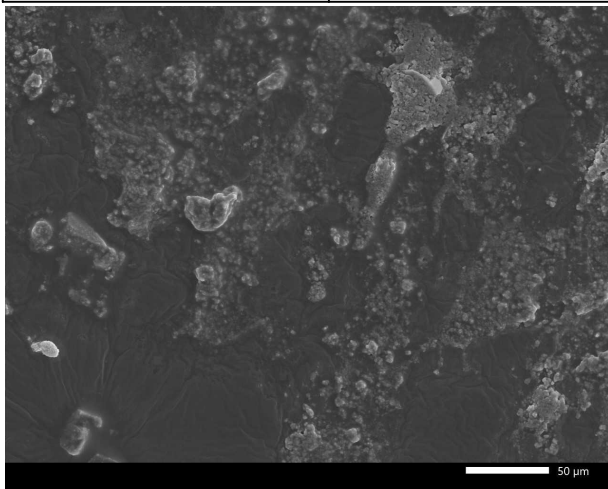

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-041	
Angaben des Kunden:	18b, Keller (6a), PVC- Belag- Kleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

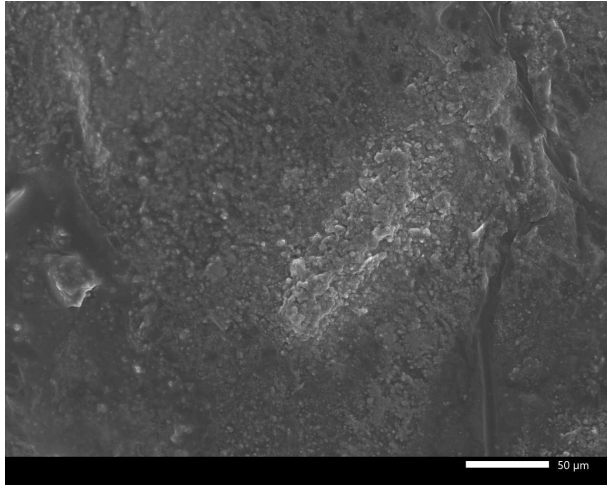

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-042	
Angaben des Kunden:	19a, Keller/ Treppenhaus (4), Anstrich Fußboden (grau)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

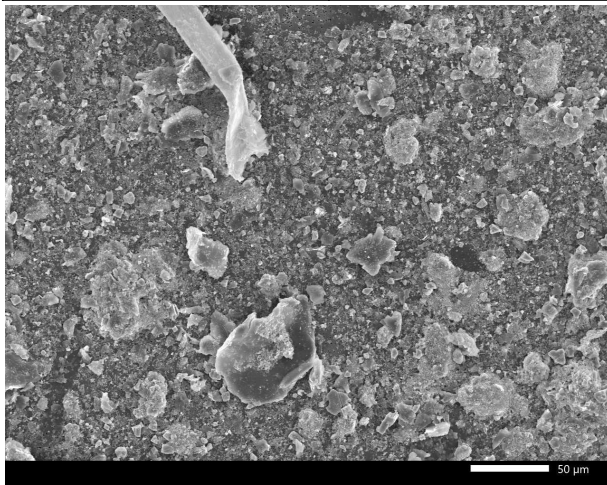

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-044	
Angaben des Kunden:	20, Keller (8), Heizungsrohrdämmung (Gipsmantel)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

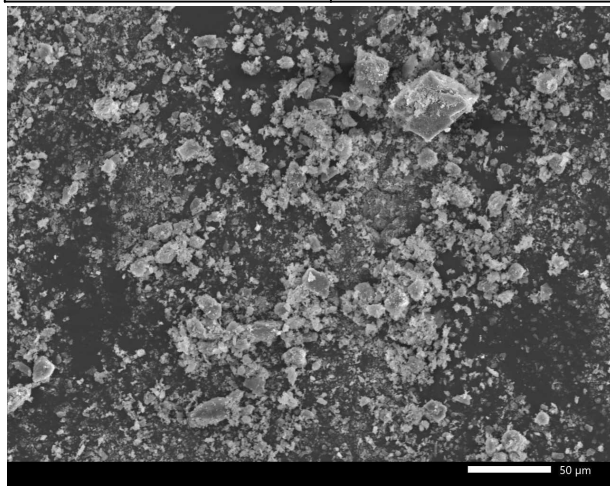

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %

26903263-045	
Angaben des Kunden:	21a, Keller/Korridor, Heizungsrohrdämmung (Gipsmantel)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung


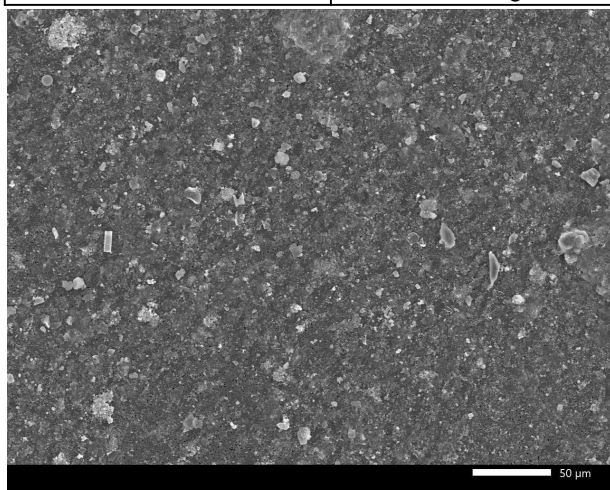


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-046

Angaben des Kunden: 21b, Keller/Korridor, Heizungsrohrdämmung

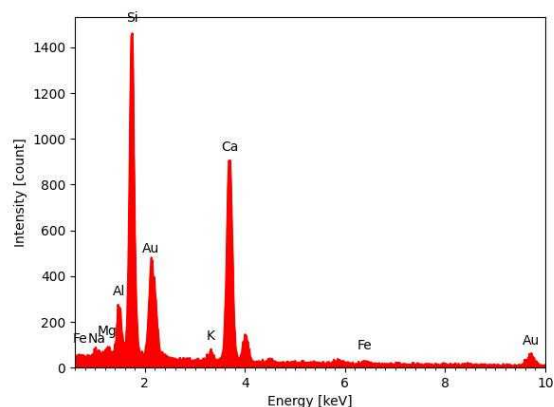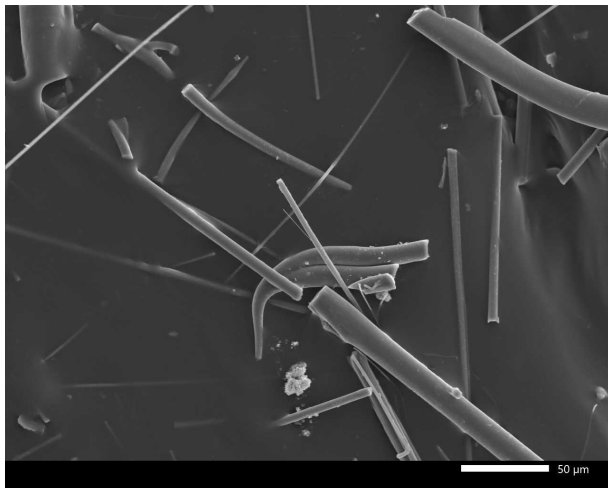

REM-Bild

Spektrum


Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)	1 %

26903263-047

Angaben des Kunden: 22, Keller/Korridor, Gipsputzmasse (Ausbesserungsstellen)

Probenvorbereitung VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)^a:


Asbest: Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

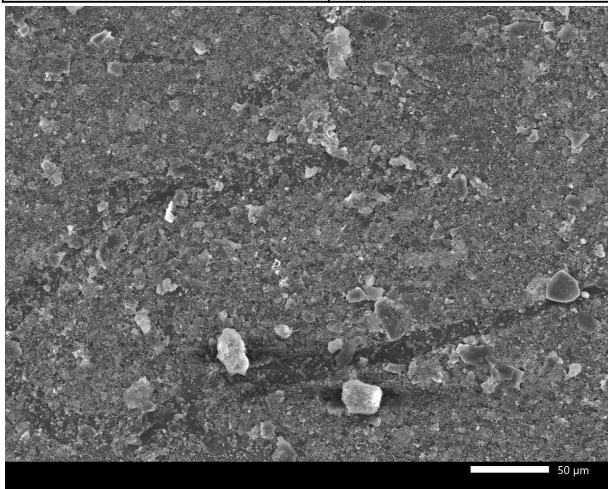

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-048	
Angaben des Kunden:	23, Keller (11), Brandschott/Platten
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

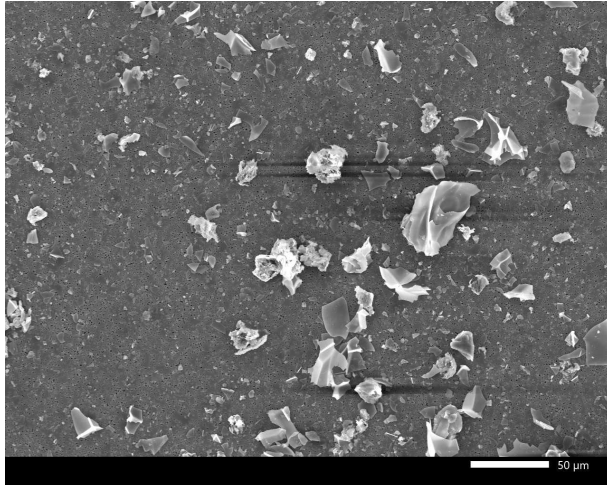

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-049	
Angaben des Kunden:	24, Keller/Korridor, Gipskarton/Spachtel
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

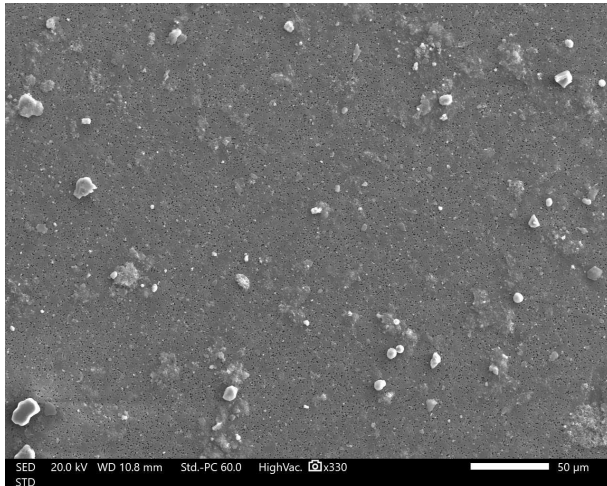

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-050	
Angaben des Kunden:	25, Keller (12), Heizungsrohrdämmung (Gipsmantel)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

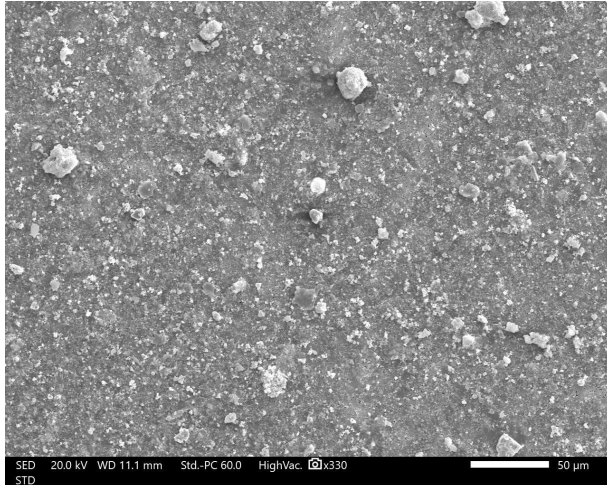


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-051	
Angaben des Kunden:	26, Keller/ Ausgang, Gipskartonplatte (Gipsspachtel)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

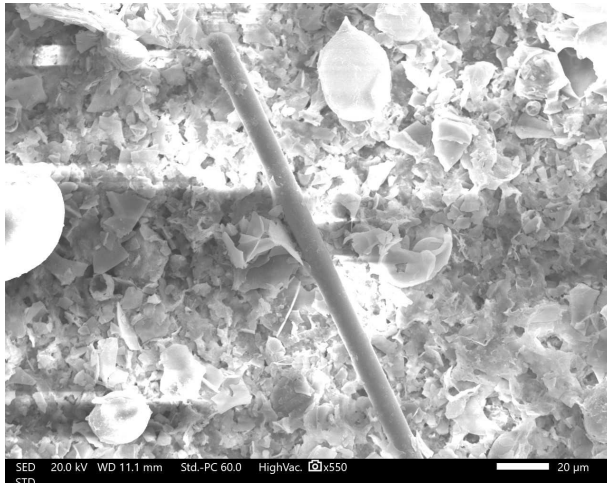


REM-Bild

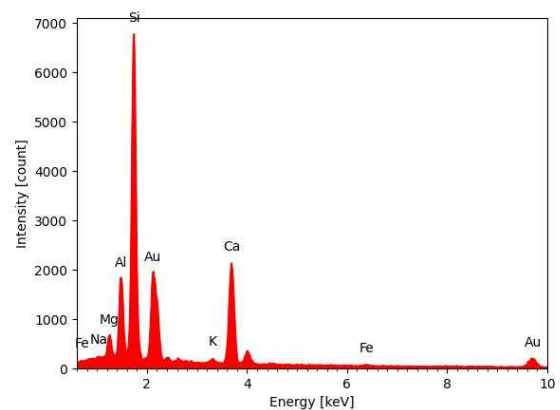

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-052	
Angaben des Kunden:	27, Keller/ Ausgang, Fliesenkleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

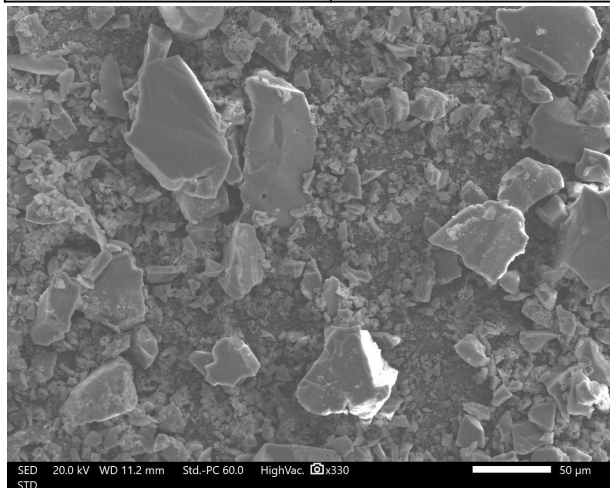


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-053	
Angaben des Kunden:	28, Keller/ Ausgang, Schornsteinklappe (Dichtung)

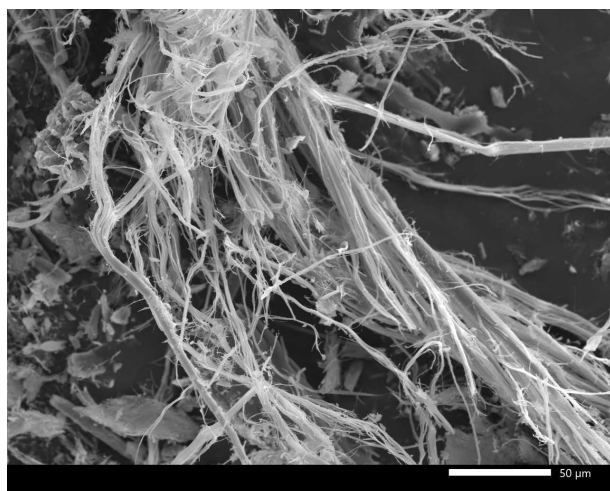


REM-Bild

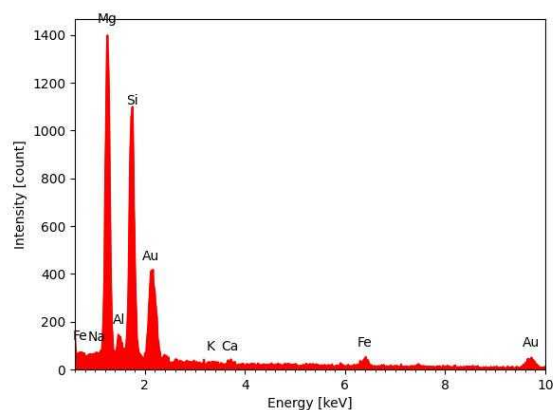

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Chrysotilasbest nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	20-50 %	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nicht nachgewiesen	1 %


26903263-054	
Angaben des Kunden:	29, Keller (14), Fliesenkleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

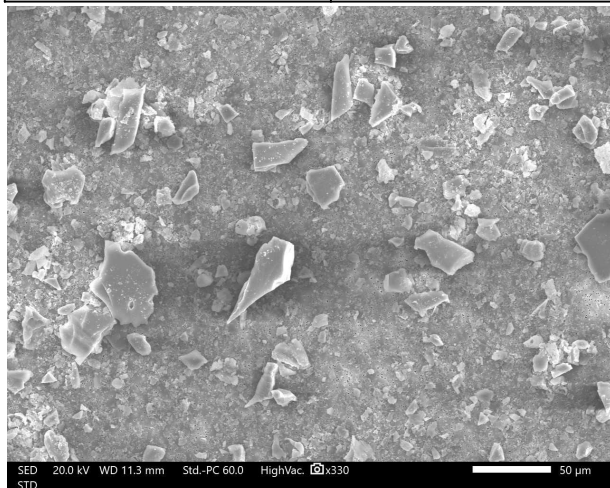

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-055	
Angaben des Kunden:	30a, Keller (14), Fliesenkleber/ Fugenmasse
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

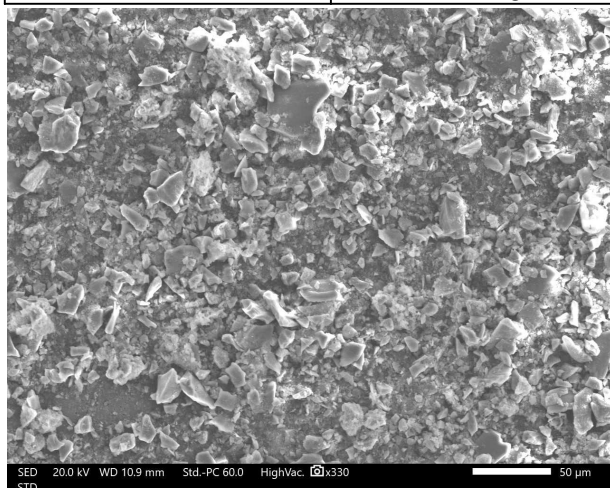

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-057	
Angaben des Kunden:	31a, Keller (14), Fußbodenanstrich
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

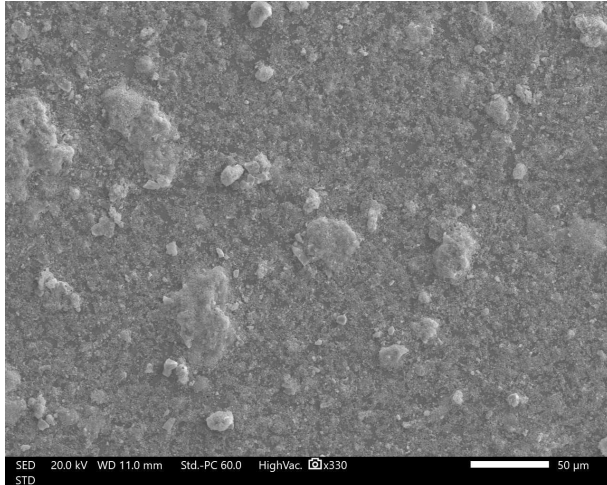

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-059	
Angaben des Kunden:	32a, Keller (14), Rohrbeschichtung (gelb)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

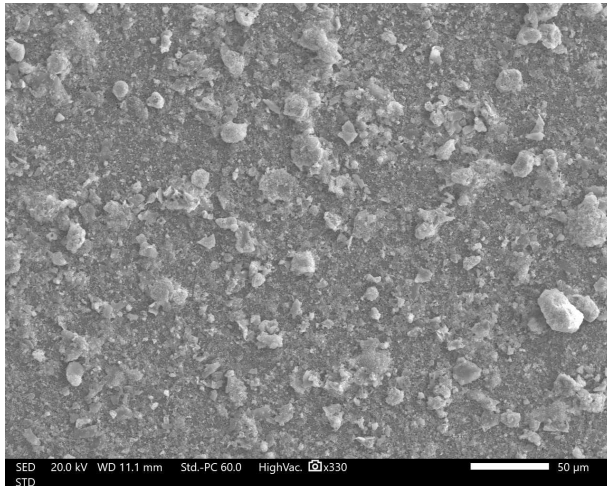

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-061	
Angaben des Kunden:	33, Keller/Korridor, Brandschott/Platten
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

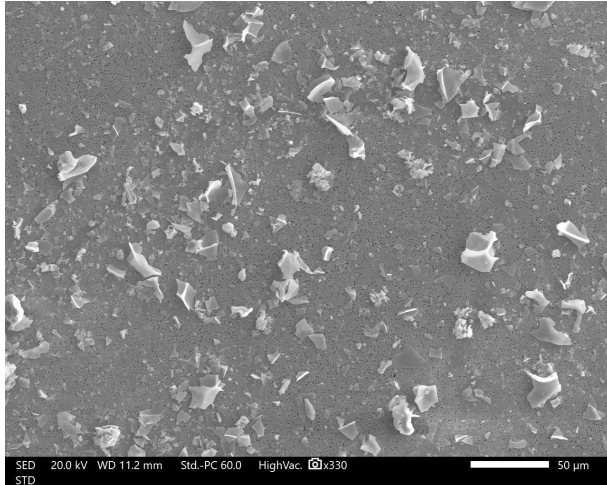

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-062	
Angaben des Kunden:	34, Keller (14), Fliesenkleber (Wandfliese weiß, Fugenmasse)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

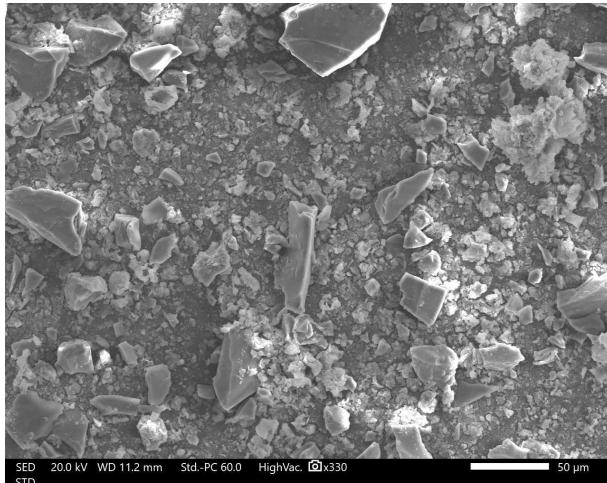

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-063	
Angaben des Kunden:	35, Keller (14), Anstrich Fußboden (grau)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

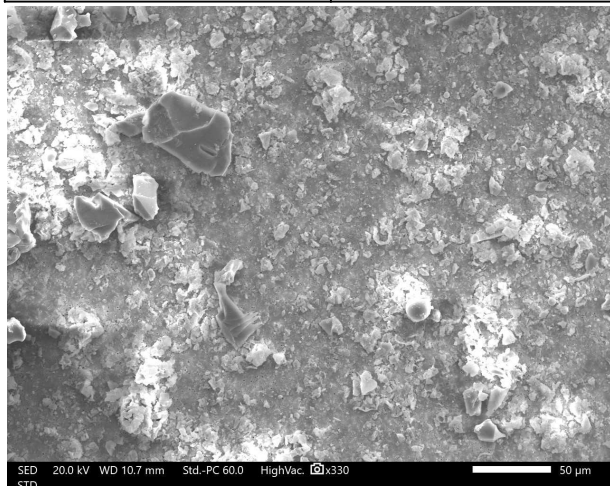

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %



26903263-064	
Angaben des Kunden:	36, Keller/Korridor, Sockelkehle (Zement)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

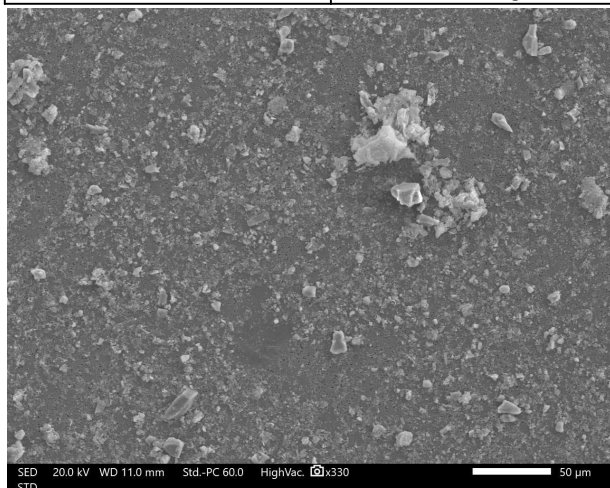

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-065	
Angaben des Kunden:	37a, EG/ WC/ Abstellraum (5), Akustikdecke (Platte)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

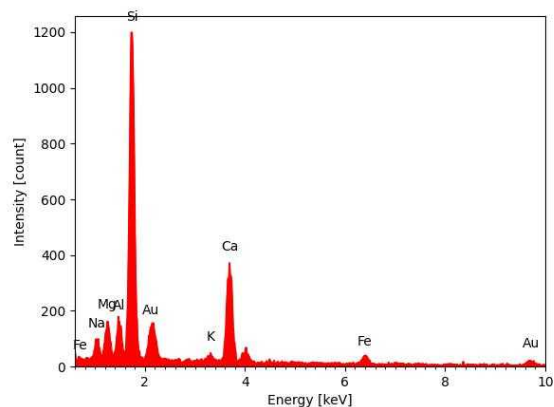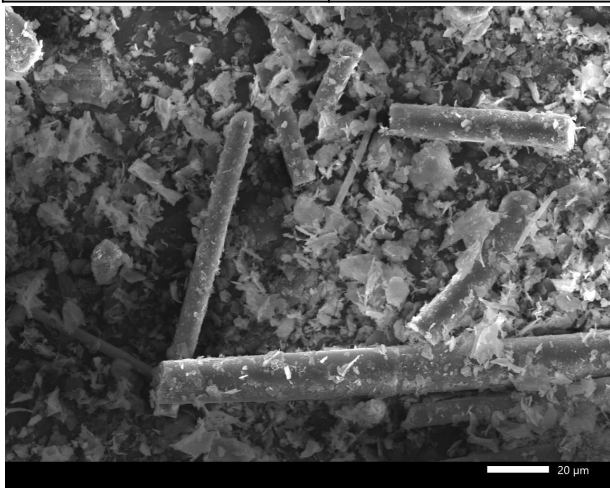


REM-Bild

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)	0,1 %


26903263-067	
Angaben des Kunden:	38, EG/WC/Abstellraum links (4), Wand- und Bodenfliese (Fliesenkleber/ Fugenmasse)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

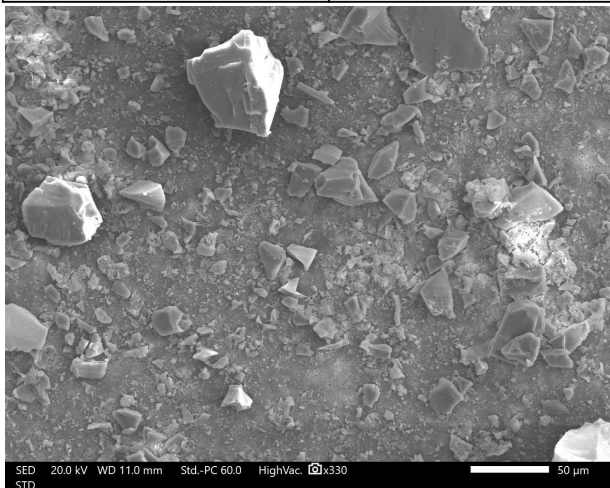

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-068	
Angaben des Kunden:	39a, EG/Praxis (1), Fußbodenbelag PVC (blau/ grau/ marmoriert)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

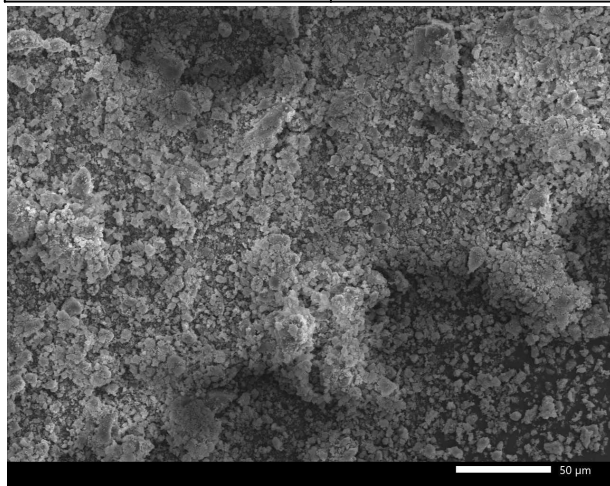

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-069	
Angaben des Kunden:	39b, EG/Praxis (1), Fußbodenbelag/Kleber (blau/grau/marmoriert)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

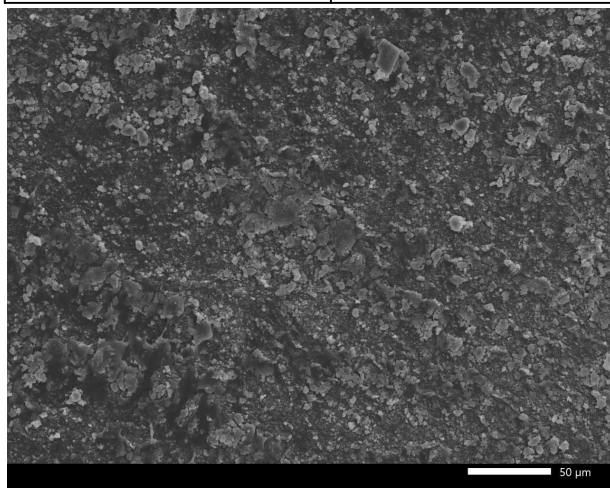

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-070	
Angaben des Kunden:	40a, EG/Praxis (2)Gipsraum, Fußbodenbelag PVC (weiß/ schwarz/ marmoriert)
Probenvorbereitung Asbest:	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a : Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

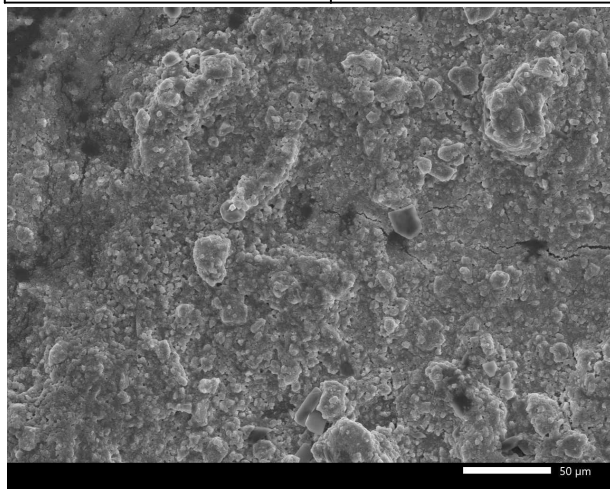

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-071	
Angaben des Kunden:	40b, EG/Praxis (2)Gipsraum, Fußbodenbelag/Kleber (weiß/schwarz/marmoriert)
Probenvorbereitung Asbest:	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a : Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

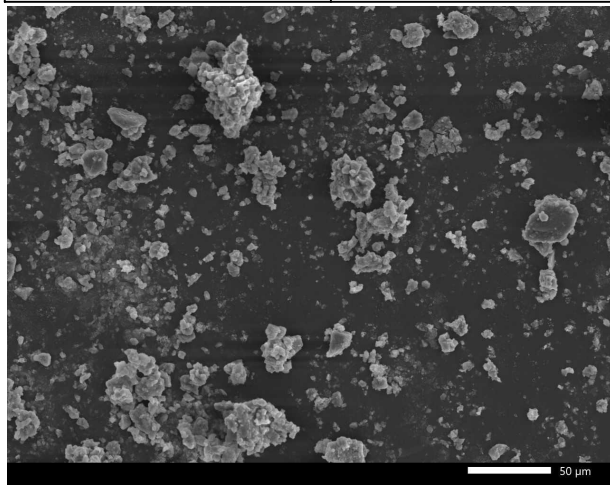

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-072	
Angaben des Kunden:	41, EG/PraxisAmbulanz Behandlung (3), Fliesenkleber/ Fugenmasse
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

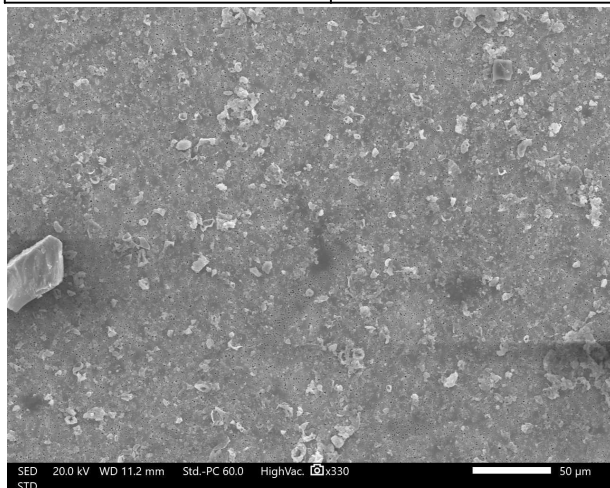

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %



26903263-073	
Angaben des Kunden:	42, EG/Praxis, Fußbodenbelag/ Untergrund (orange)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

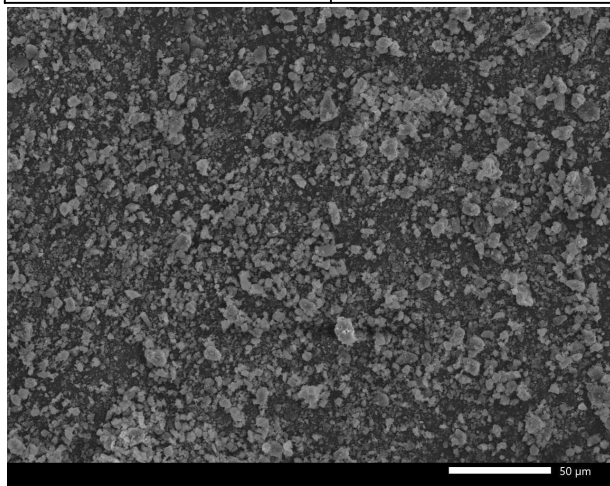

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %

26903263-074	
Angaben des Kunden:	43, 1.OG/Flur/div, Fensterlaibung
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

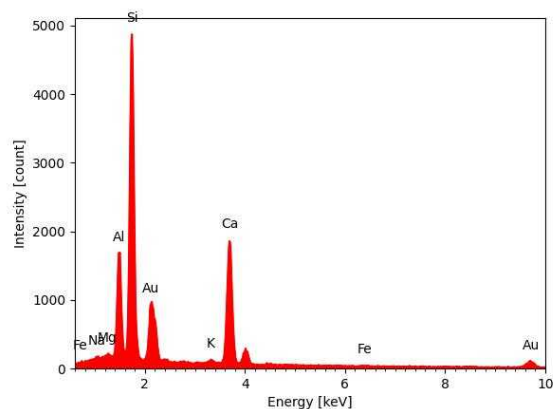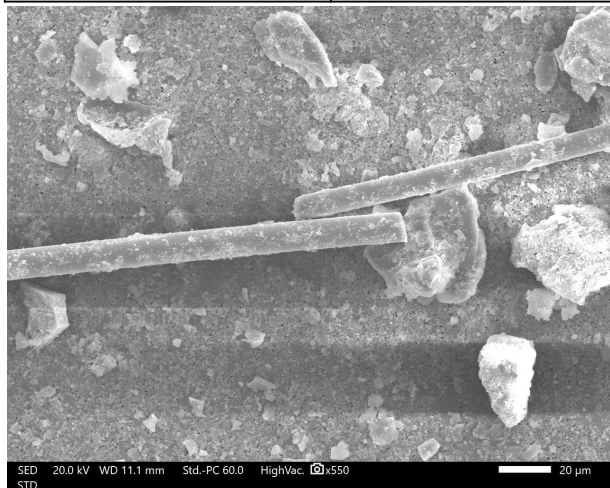


REM-Bild

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-075	
Angaben des Kunden:	44a, 1.OG/Flur, Fußbodenbelag PVC blau//weiß/ schwarz/ marmoriert)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

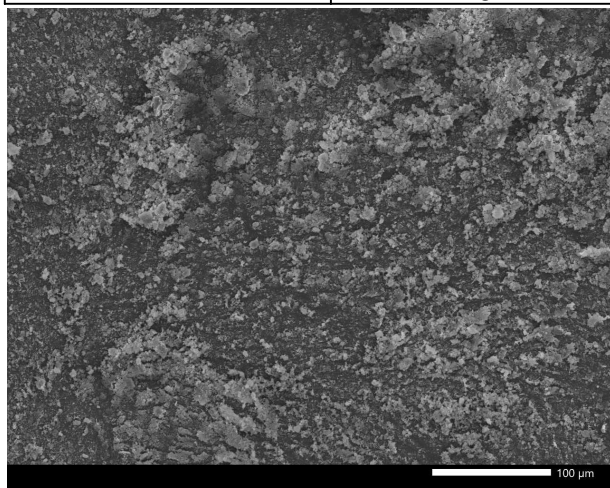

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-076	
Angaben des Kunden:	44b, 1.OG/Flur, Fußbodenbelag/Kleber (blau/weiß/ schwarz/ marmoriert)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

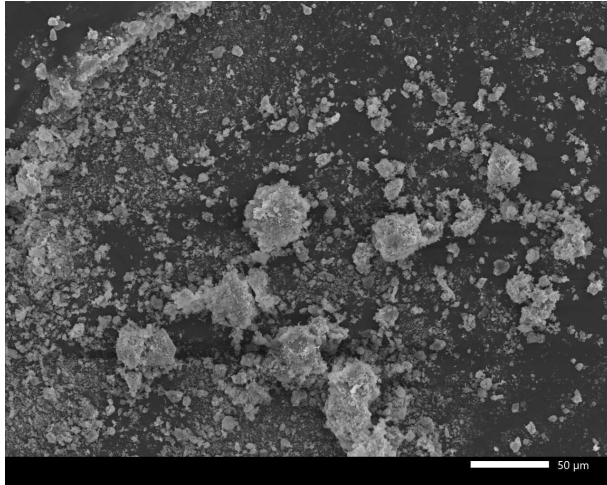


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %

26903263-077	
Angaben des Kunden:	45a, 1.OG/ Flur WC (1), Akustikdecke (Platte)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

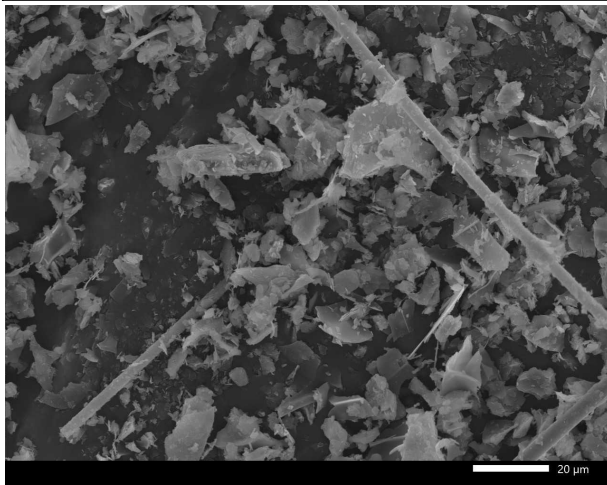


REM-Bild

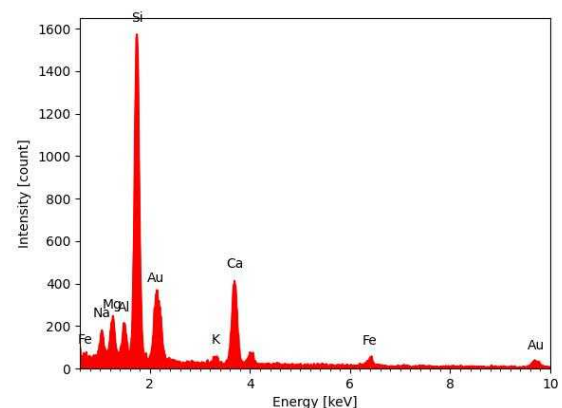

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)	0,1 %


26903263-079	
Angaben des Kunden:	46, 1.OG/WC (1), Fliesenkleber/ Fugenmasse
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

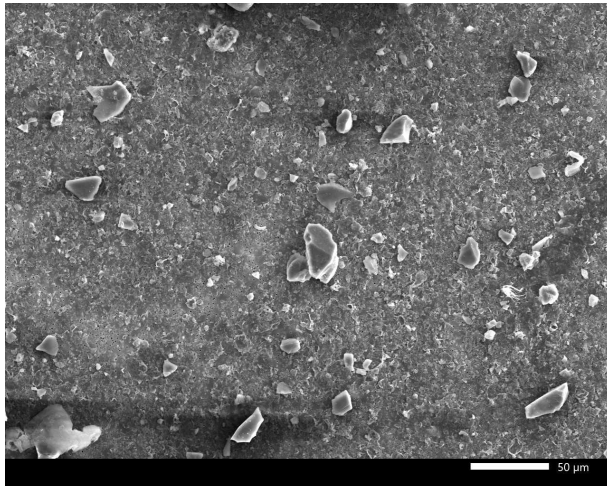

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-080	
Angaben des Kunden:	47, 1. OG hinten/WC Personal, Fliesenkleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

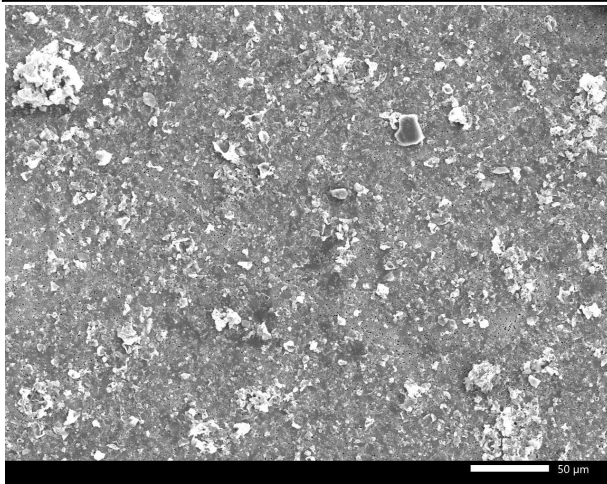


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-081	
Angaben des Kunden:	48, 2.OG/ Korridor, Fensterlaibung
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

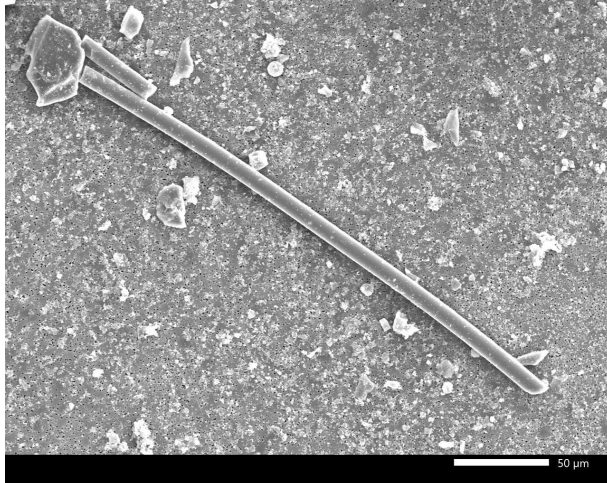


REM-Bild

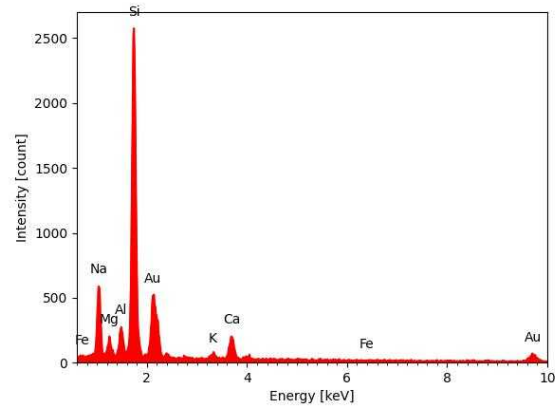

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-082	
Angaben des Kunden:	49a, 2.OG/ Korridor, Fußbodenbelag PVCbeige/weiß marmoriert
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

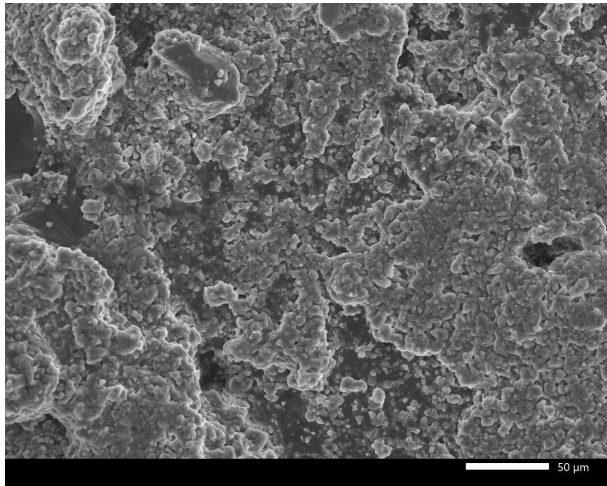

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-083	
Angaben des Kunden:	49b, 2.OG/ Korridor, Fußbodenbelag/Kleber/Untergrundbeige/weiß marmoriert
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

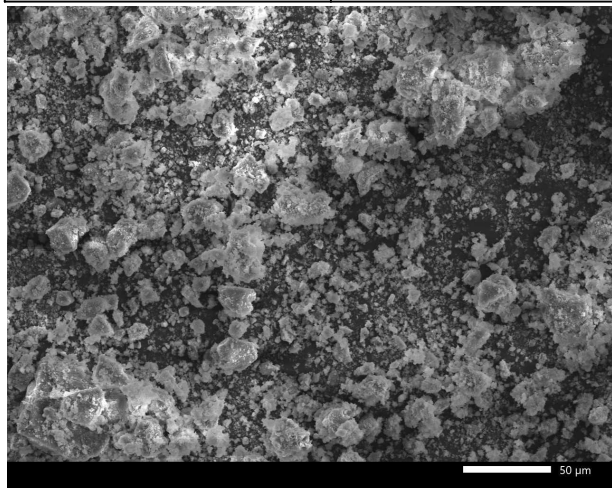

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-084	
Angaben des Kunden:	50a, 2.OG/ Korridor, Fußbodenbelag PVCgelb/ Plattenoptik
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

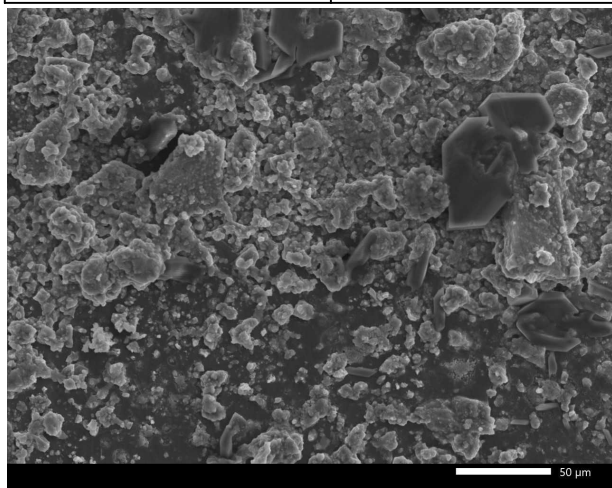

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-085	
Angaben des Kunden:	50b, 2.OG/ Korridor, Fußbodenbelag/Kleber/Untergrundgelb/ Plattenoptik
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

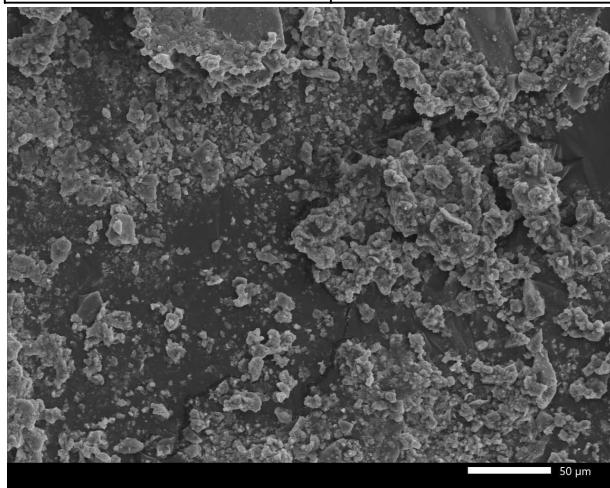

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-086	
Angaben des Kunden:	51a, 2.OG/ Korridor, Fußbodenbelag PVCgrau/ weiß/ schwarz
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

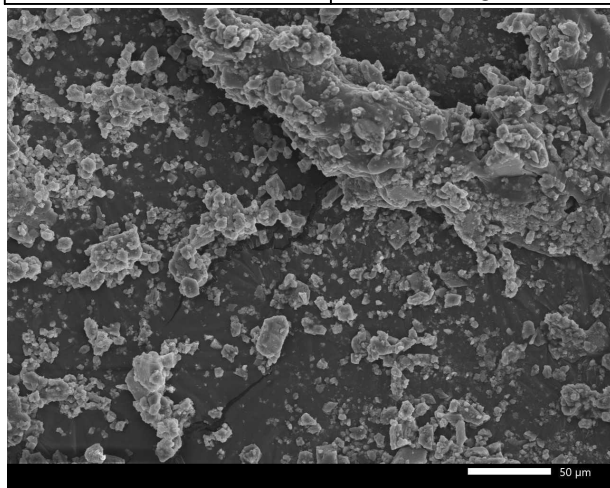

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-087	
Angaben des Kunden:	51b, 2.OG/ Korridor, Fußbodenbelag/Kleber/Untergrundgrau/ weiß/ schwarz
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

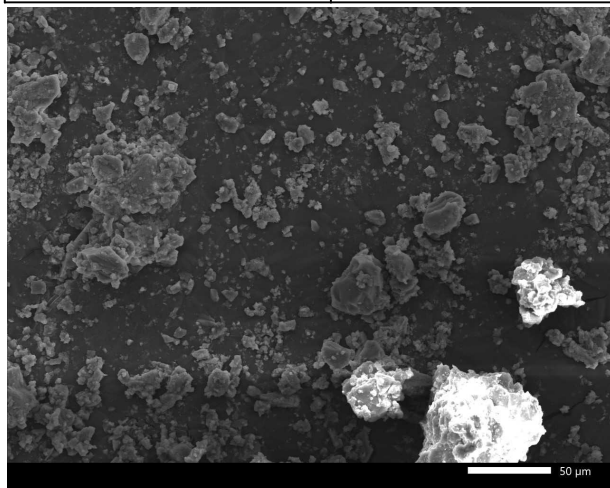

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %

26903263-088	
Angaben des Kunden:	52, 2.OG/ Treppenhaus (4), Strukturputz- Untergrund
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung


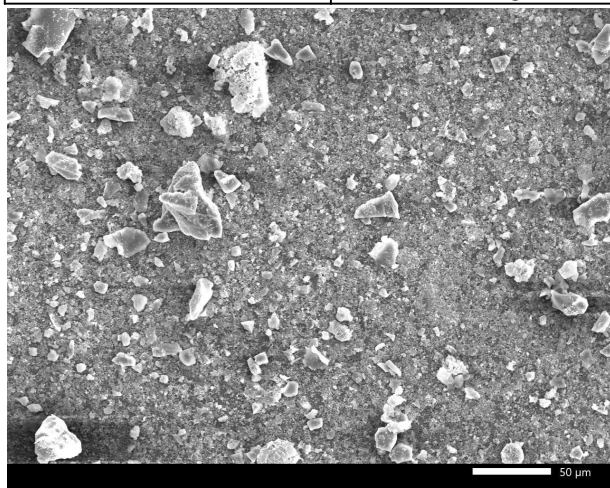


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-089

Angaben des Kunden: 53, 2.OG/ Korridor rechts, Akustikdecke- Dämmlage

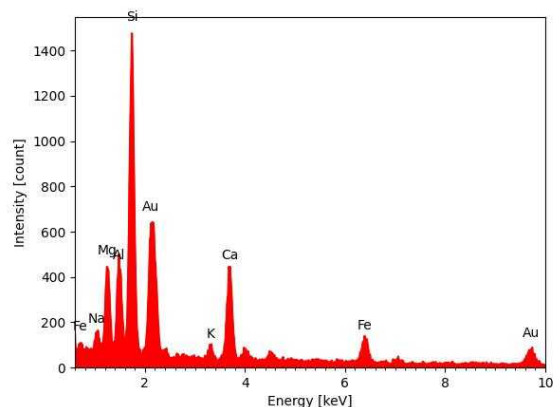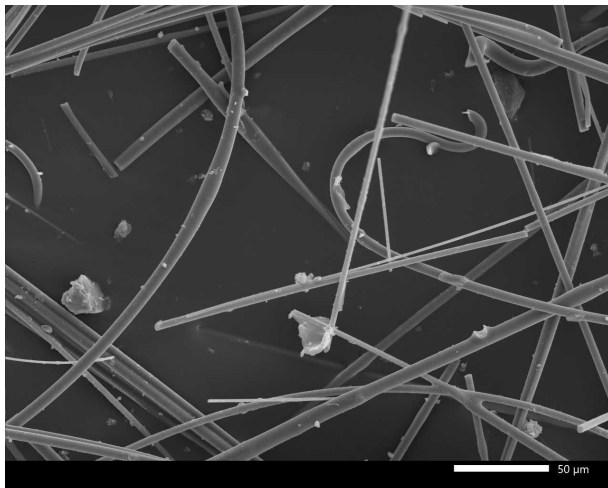

REM-Bild


Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)	1 %

26903263-090

Angaben des Kunden: 54a, 2.OG/Korridor rechts, Türzarge (weiß)


Probenvorbereitung VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)^a:
Asbest: Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

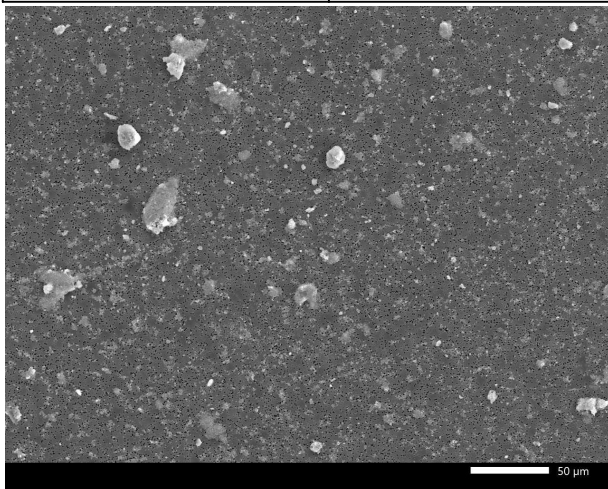

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-092	
Angaben des Kunden:	55, 2.OG, div. , Elektrikergips
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

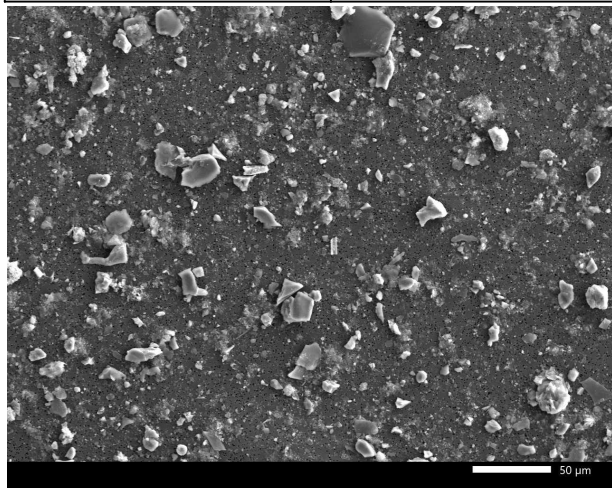

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-093	
Angaben des Kunden:	56, 2.OG (8), Fliese /Fliesenkleber/Fugenmasse
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

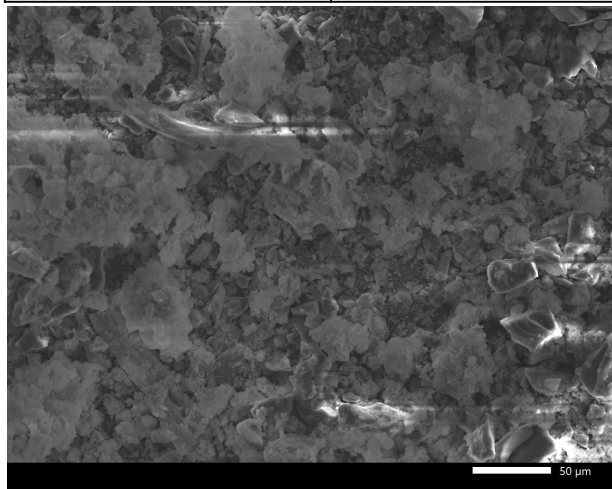

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-094	
Angaben des Kunden:	57a, 2.OG/Korridor rechts, Fußbodenbelag PVCgelb/ Plattenoptik 2
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

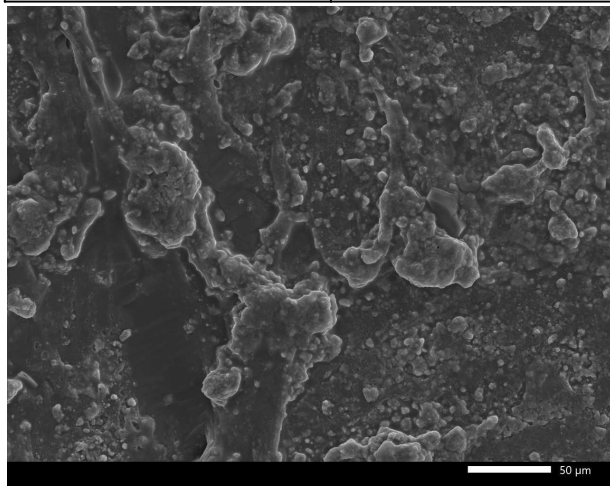

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-095	
Angaben des Kunden:	57b, 2.OG/Korridor rechts, Fußbodenbelag/Kleber/Untergrund(gelb/Plattenoptik 2)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

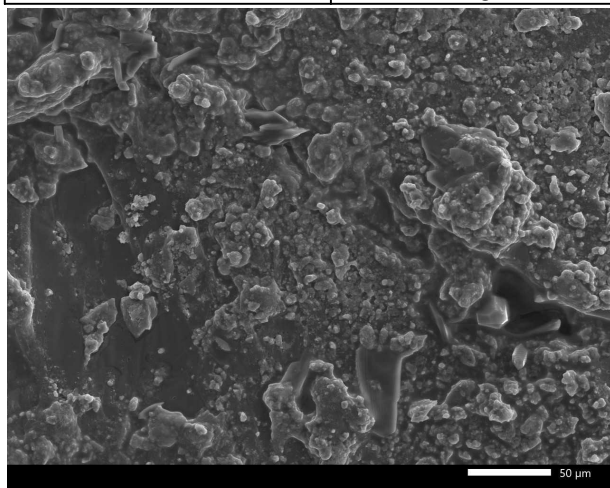

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-096	
Angaben des Kunden:	58a, 2.OG/Korridor rechts, Fußbodenbelag PVC(beige/strukturiert)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

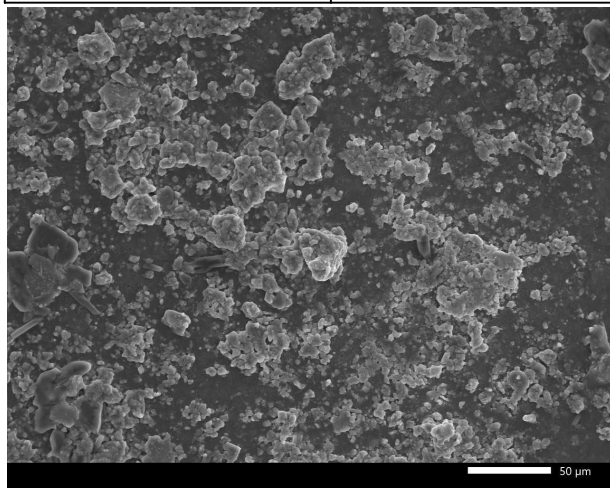

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-097	
Angaben des Kunden:	58b, 2.OG/Korridor rechts, Fußbodenbelag Kleber/Untergrund(beige/strukturiert)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

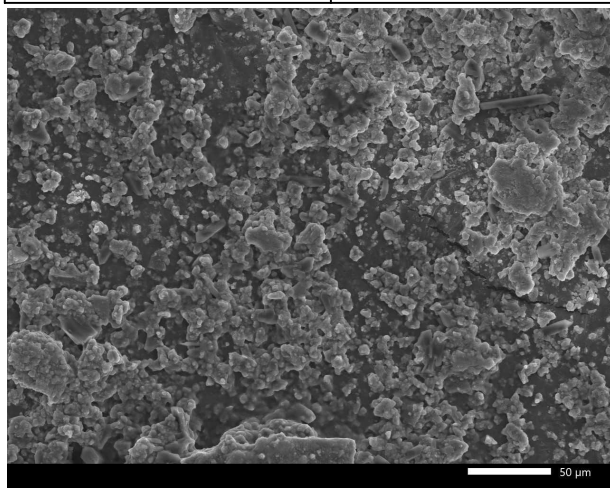

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-098	
Angaben des Kunden:	59a, 2.OG (10), Fußbodenbelag PVC(weiß/schwarz marmoriert)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

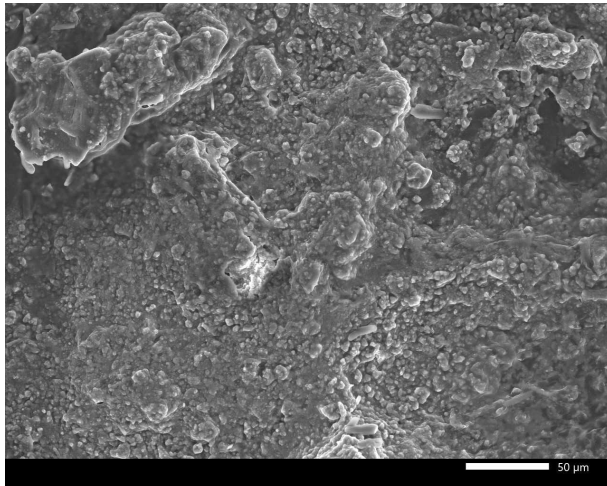

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %

26903263-099	
Angaben des Kunden:	59b, 2.OG (10), Fußbodenbelag- Kleber/Untergrund(weiß/schwarz/marmoriert)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung


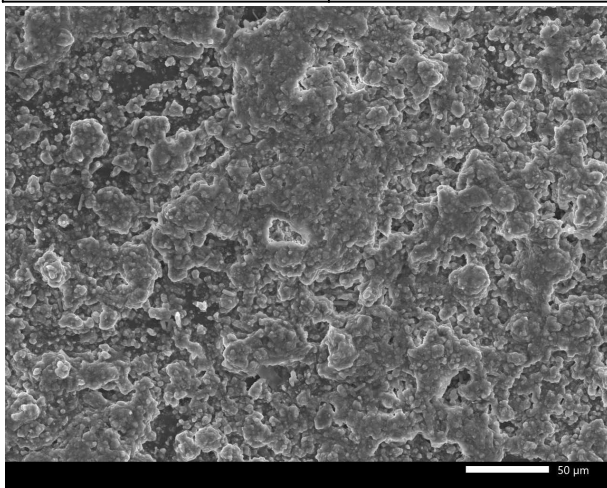


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %

26903263-100

Angaben des Kunden: 60, 2.OG (11), Steigschacht Dämmwolle (grün)

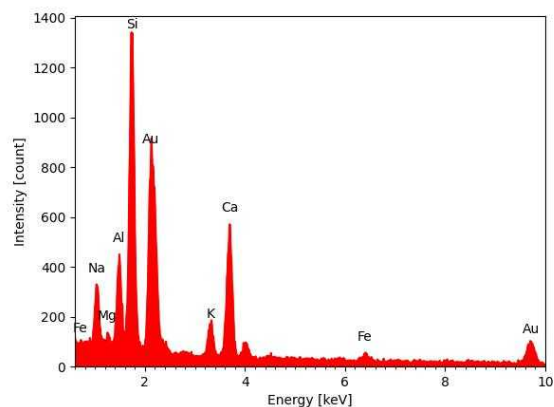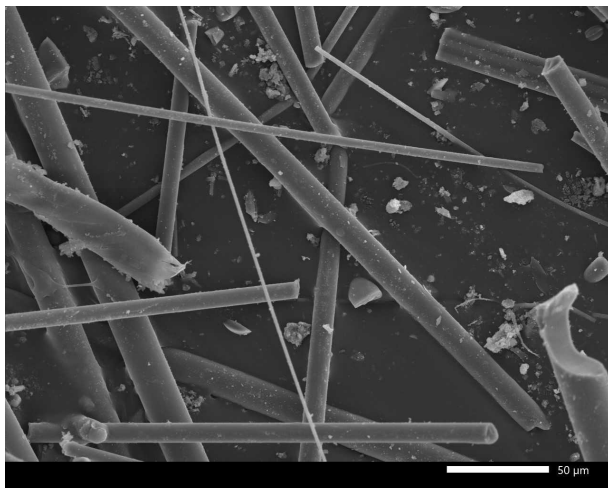



REM-Bild

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)	1 %

26903263-101

Angaben des Kunden: 61, 2.OG (11), Steigschacht Dämmwolle (gelb)

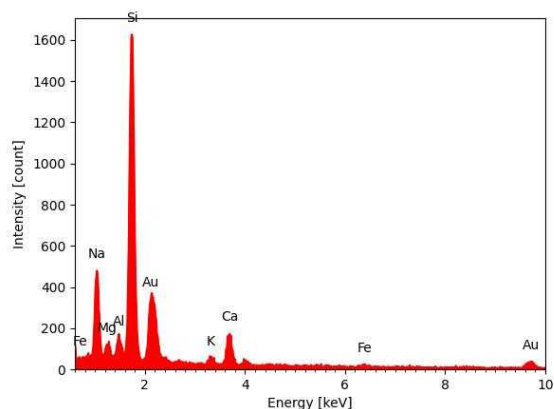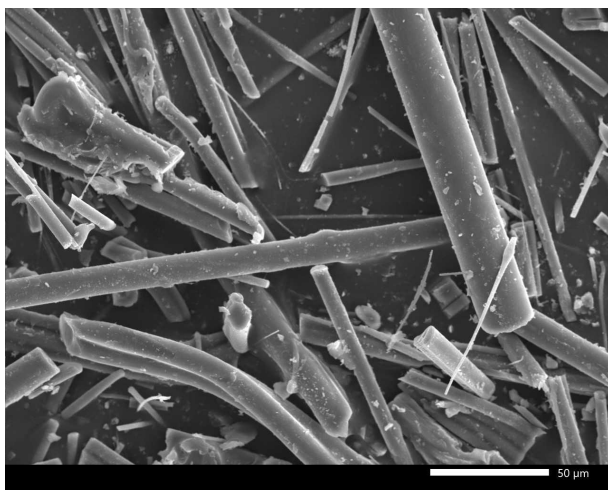


REM-Bild

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)	1 %


26903263-102	
Angaben des Kunden:	62, 2.OG (11), Abflussrohr
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

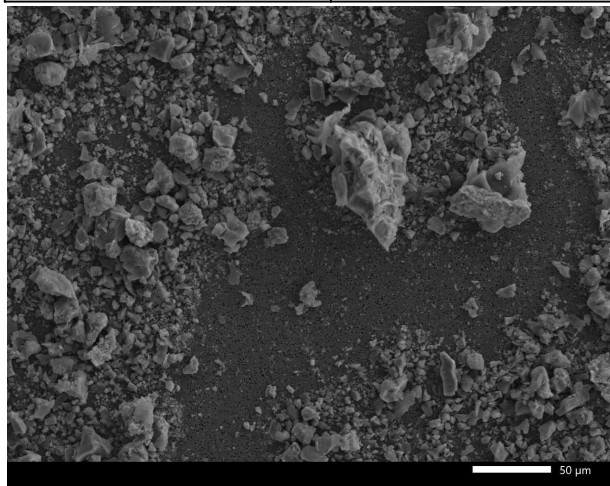

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-103	
Angaben des Kunden:	63, 2.OG/Korridor, Spachelmasse/ Gipskartonplatte
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung


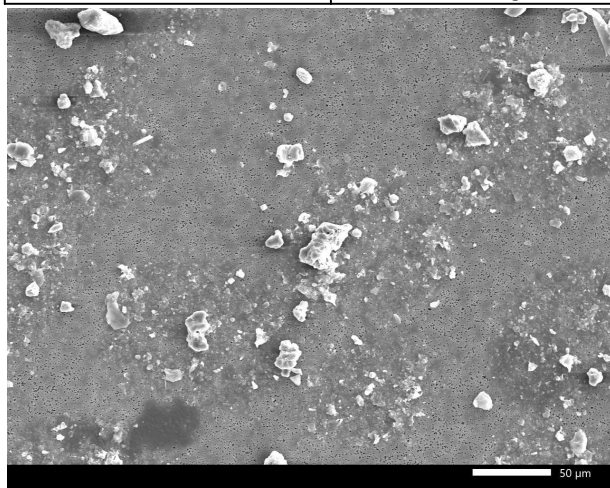


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-104

Angaben des Kunden: 64, 2.OG (12), Trockenbauwand

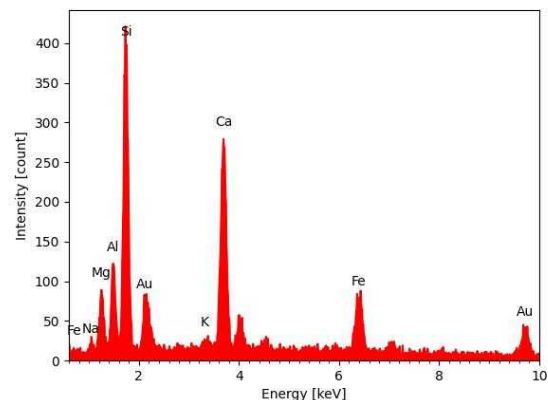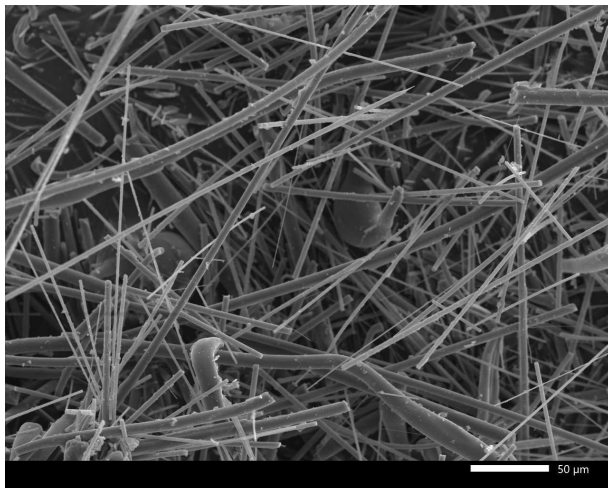

REM-Bild

Spektrum


Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)	1 %

26903263-105

Angaben des Kunden: 65, 3.OG/Korridor, Fußbodenbelag- Kleber/Untergrund(gelb marmoriert)

Probenvorbereitung VDI 3866 Blatt 5: 2017-06^a:


Asbest: Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

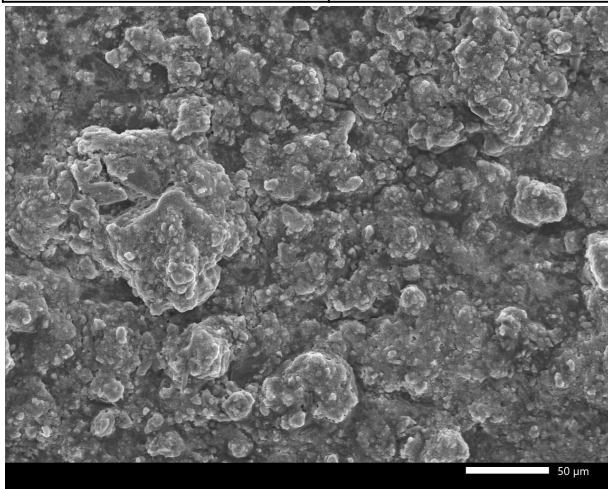

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-106	
Angaben des Kunden:	66, 3.OG/Korridor/ div., Fensterlaibung
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

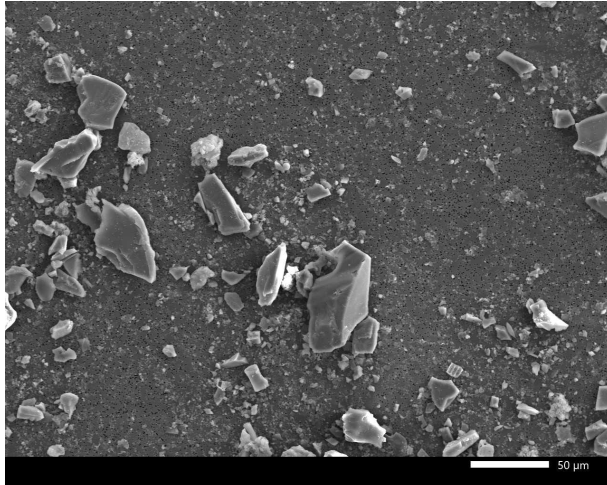

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-107	
Angaben des Kunden:	67, 3.OG Durchgang DRK (2), Fußbodenbelag Kleber/Ausgleichsmasse
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

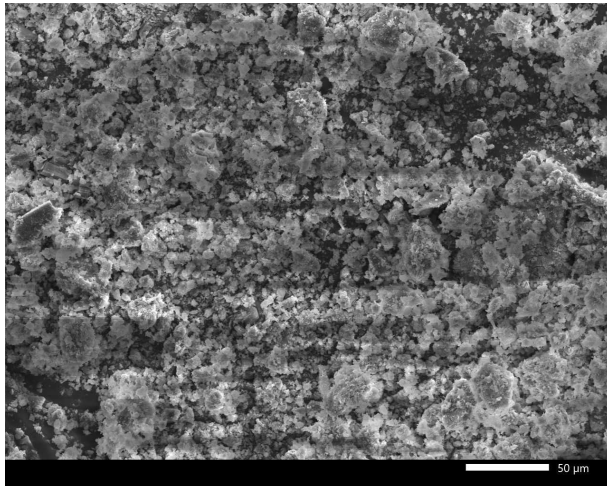

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-108	
Angaben des Kunden:	68a, 4.OG (4), Fußbodenbelag Kleber/Untergrund (orange)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

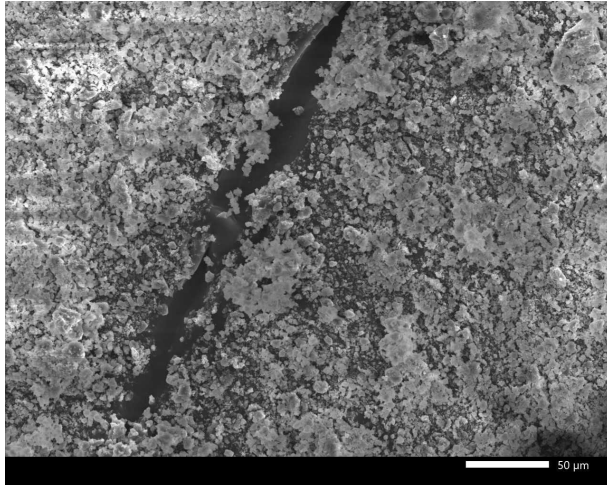

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-109	
Angaben des Kunden:	68b, 4.OG (3), Fußbodenbelag Kleber/Untergrund (orange)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

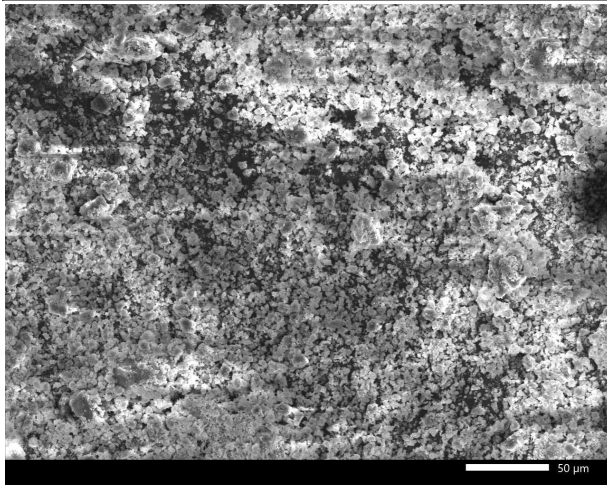

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %





26903263-110	
Angaben des Kunden:	69, 4.OG/Treppenhaus (4), Strukturputz
Probenvorbereitung Asbest:	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a : Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

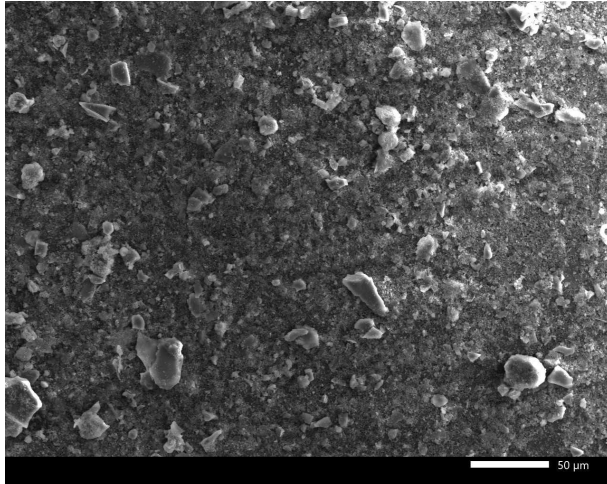

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-111	
Angaben des Kunden:	70, Fahrstuhl 4.OG/ Triebwerksraum, Bremsbelag
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

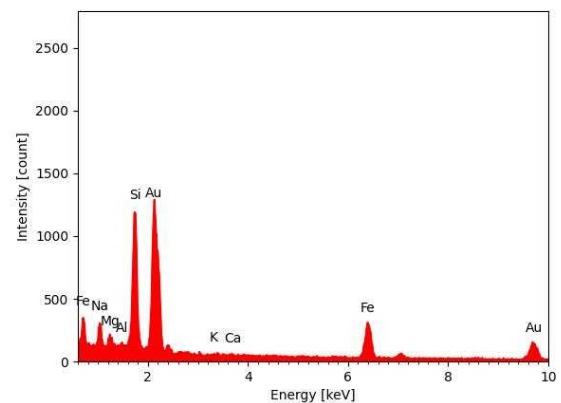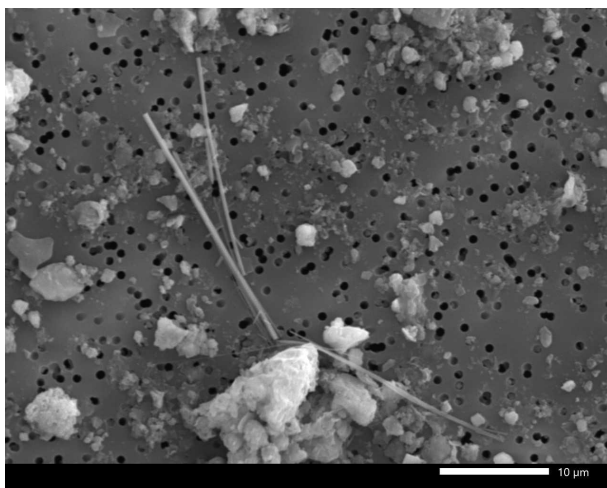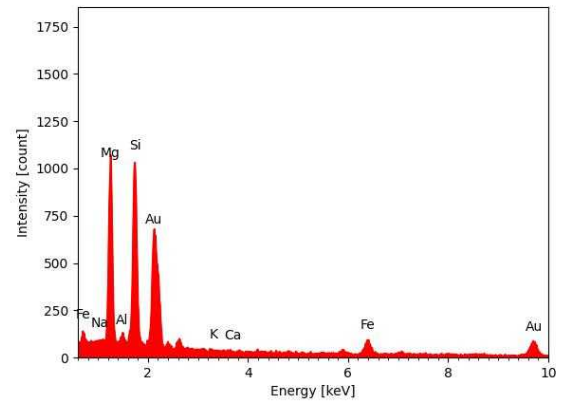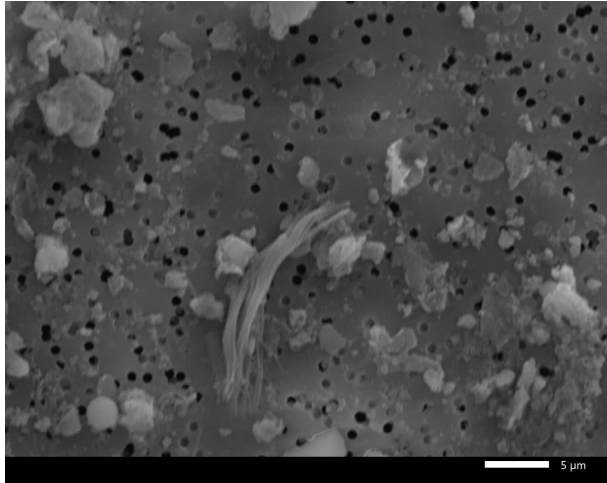


REM-Bild

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Chrysotil- und Amphibolasbest (Krokydolith) nachgewiesen	0,001 %


26903263-112	
Angaben des Kunden:	71a, 3.OG/ Küche (7), Fußbodenbelag PVC marmoriert/quadratisch
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

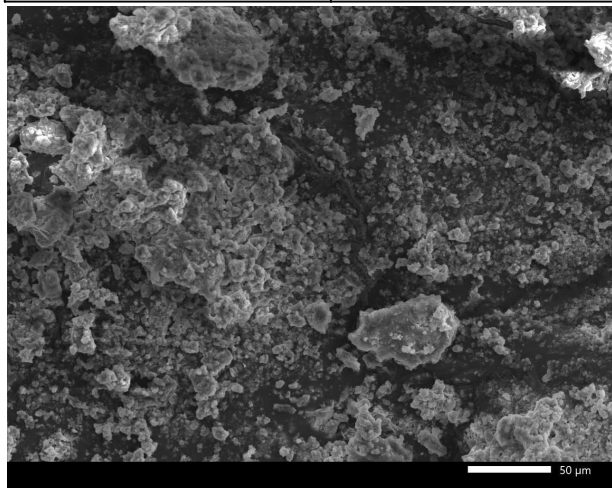

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-113	
Angaben des Kunden:	71b, 3.OG/ Küche (7), Fußbodenbelag/Kleber marmoriert/quadratisch
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

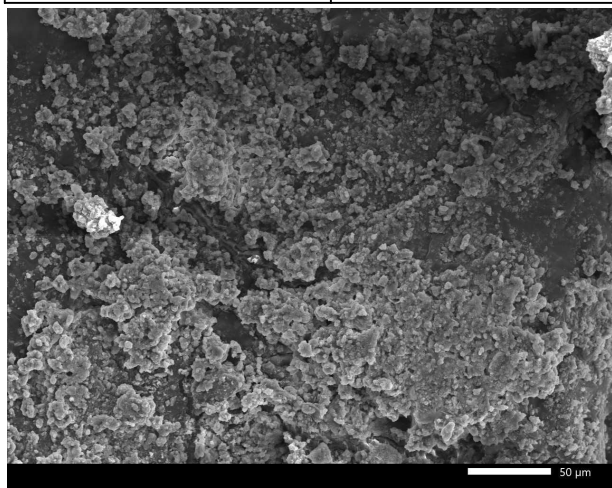

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-114	
Angaben des Kunden:	72a, 3.OG/ Senne (3), Fußbodenbelag PVC (grau/weiß)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

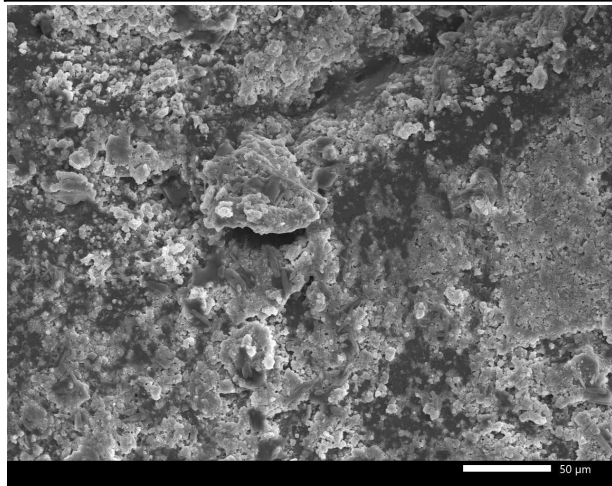

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-115	
Angaben des Kunden:	72b, 3.OG/ Senne (3), Fußbodenbelag/Kleber (grau/weiß)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

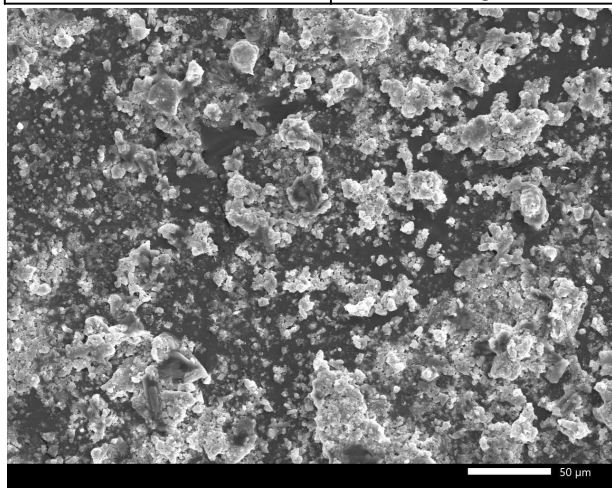

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-116	
Angaben des Kunden:	73a, 3.OG/ Hermanns- denkmal (4), Fußbodenbelag PVC (grau/grün)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

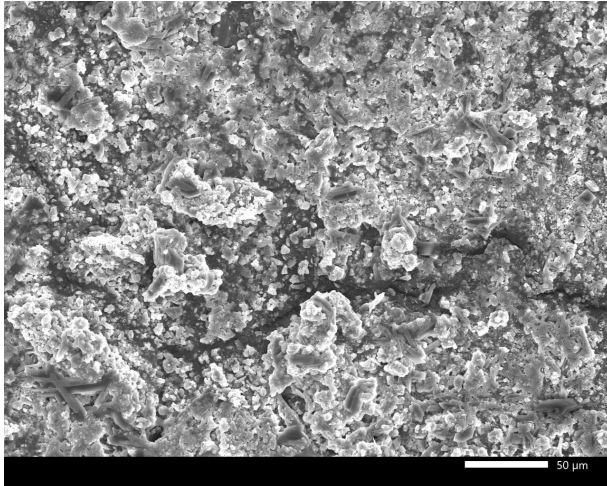

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-117	
Angaben des Kunden:	"73b, 3.OG/ Hermanns- denkmal (4), Fußbodenbelag/ Kleber (grau/grün)"
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

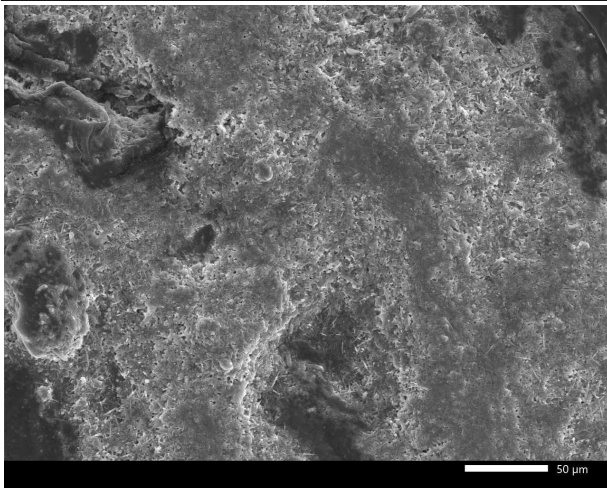

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-118	
Angaben des Kunden:	74, 3.OG/ div. Zimmer, Sockelverklebung PVC/Kleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

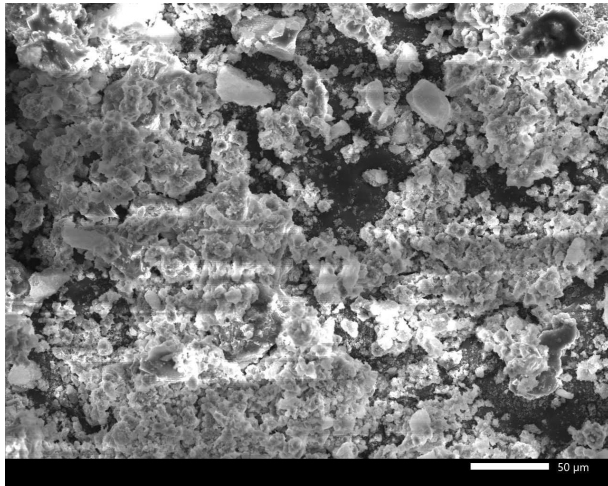

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-119	
Angaben des Kunden:	75a, 3.OG/ Manuelle Therapie (6), Fußbodenbelag PVC (beige/grau/weiß)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

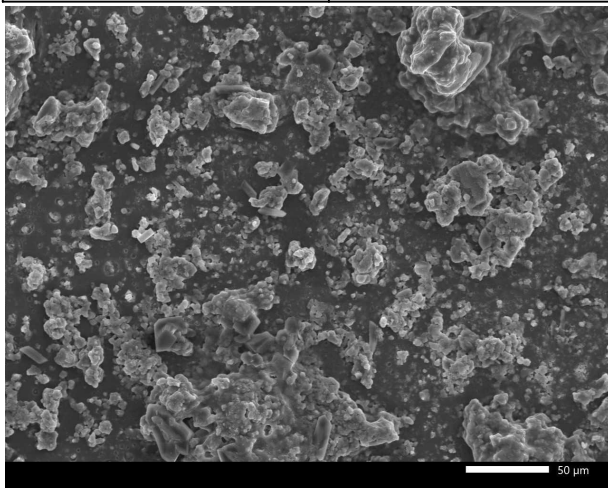

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-120	
Angaben des Kunden:	75b, 3.OG/Manuelle Therapie (6), Fußbodenbelag/ Kleber (beige/grau/weiß)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

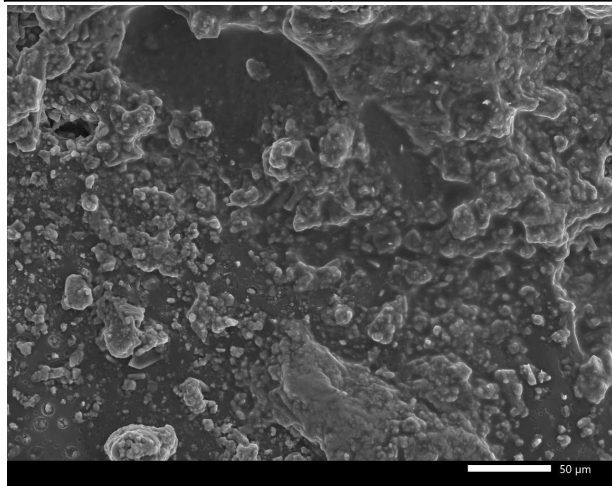

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-121	
Angaben des Kunden:	76a, 3.OG/ Ergotherapie (5), Fußbodenbelag PVC (hellbraun/ dunkelbraun/ quadratisch)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

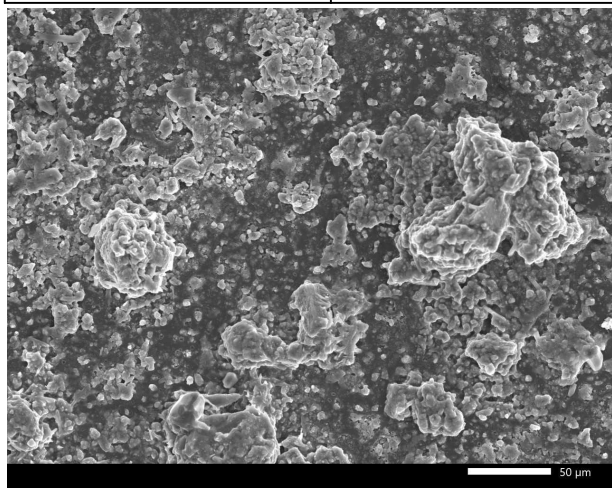

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-122	
Angaben des Kunden:	76b, 3.OG/ Ergotherapie (5), Fußbodenbelag/ Kleber (hellbraun/ dunkelbraun/ quadratisch)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

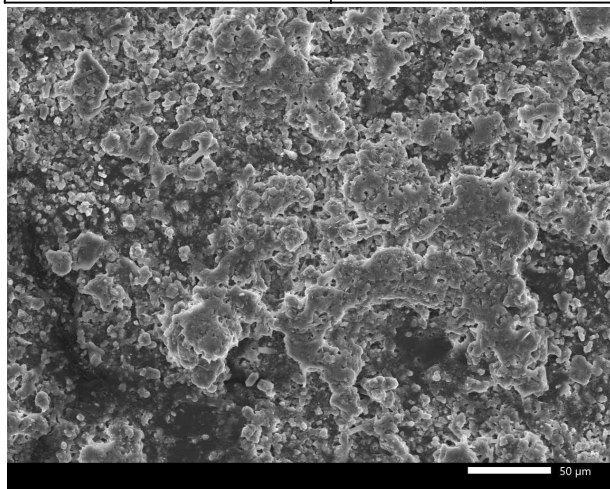


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %

26903263-123	
Angaben des Kunden:	77, Außen/ Flachdach, Fassadenplatte
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

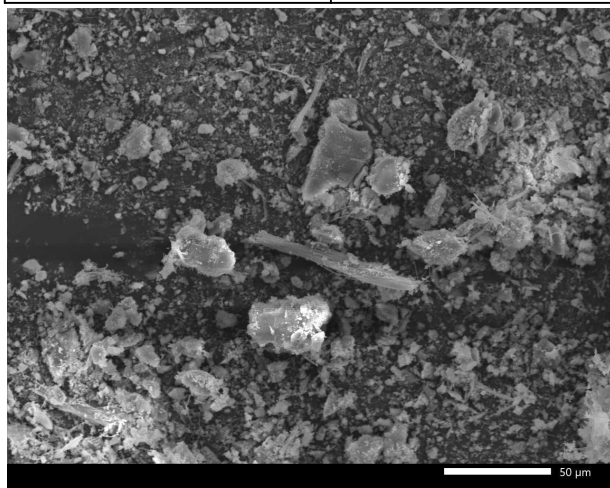


REM-Bild

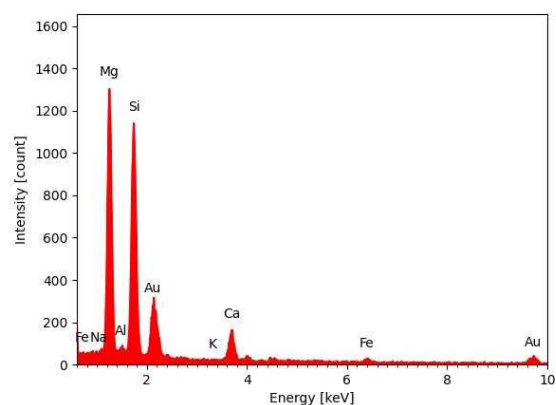

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Chrysotilasbest nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	5-20 %	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-124	
Angaben des Kunden:	78, Außen, Stahltür / Zarge (braun), Anstrich (braun)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

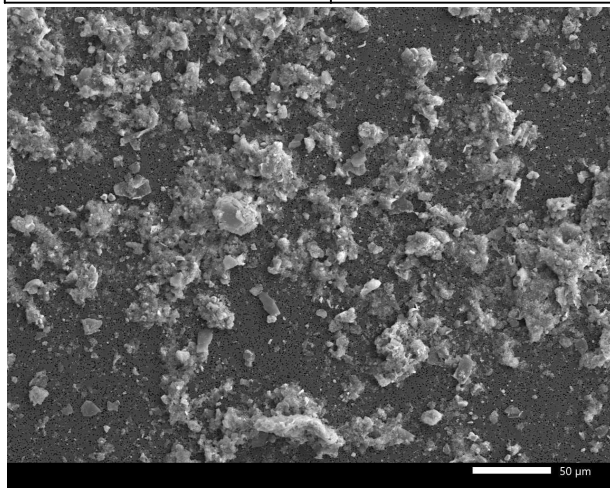

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %



26903263-125	
Angaben des Kunden:	79a, 1. OG, OP- Bereich, vorne (4), Fußbodenbelag (grau, weiß, Flocken)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

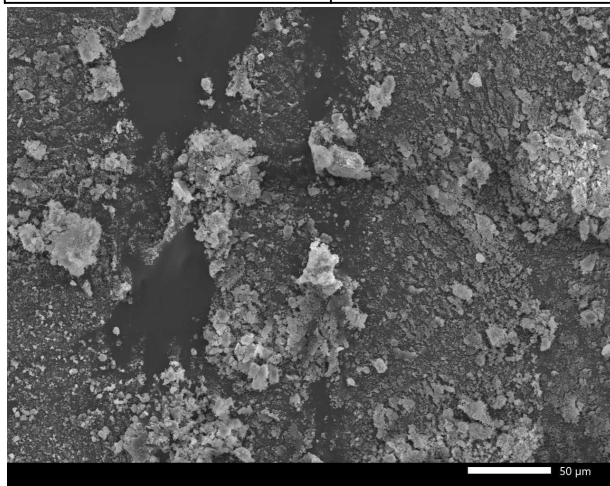

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %

26903263-126	
Angaben des Kunden:	79b, 1. OG, OP- Bereich, vorne (4), Fußbodenbelag (grau, weiß, Flocken)-Kleber
Probenvorbereitung Asbest:	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a : Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

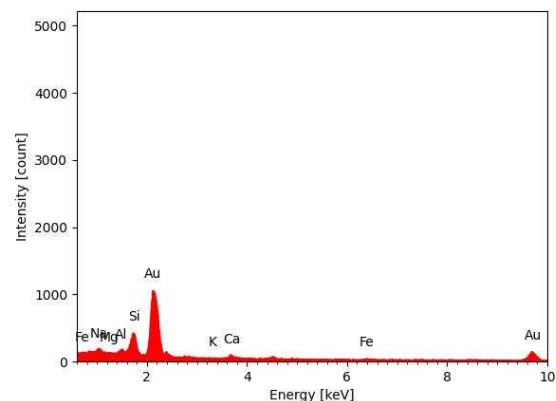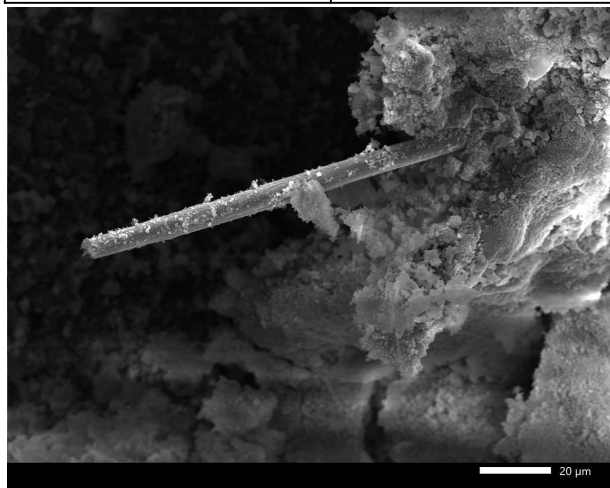


REM-Bild

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.)	Asbest nicht nachgewiesen -	0,1 %
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nachgewiesen (keine WHO-Fasern)	0,1 %


26903263-127	
Angaben des Kunden:	80a, 1. OG, OP- Bereich, Flur vor OP (8), Fußbodenbelag (grau, weiß, Flocken)
Probenvorbereitung Asbest:	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a : Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

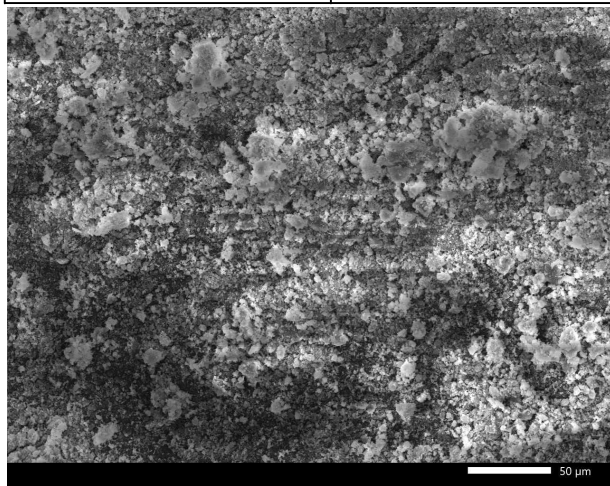

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+) Asbestgehalt (Schätz.)	Asbest nicht nachgewiesen -	0,1 %
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-128	
Angaben des Kunden:	80b, 1. OG, OP- Bereich, Flur vor OP (8), Fußbodenbelag (grau, weiß, Flocken)- Kleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

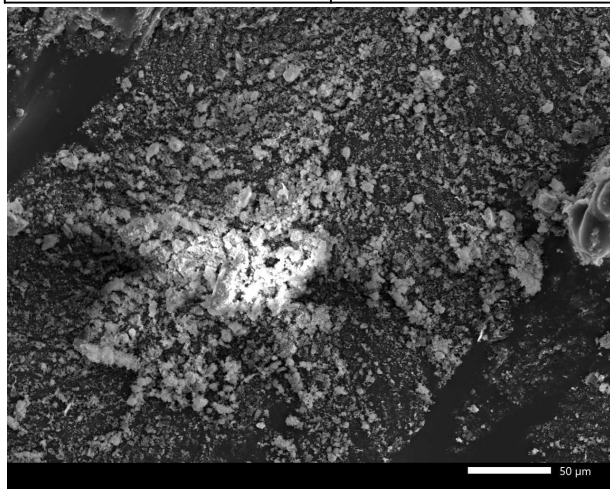

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-129	
Angaben des Kunden:	81a, 1. OG, OP- Vorbereitung links, Flur vor OP (5), Fußbodenbelag (weiß, schwarz)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

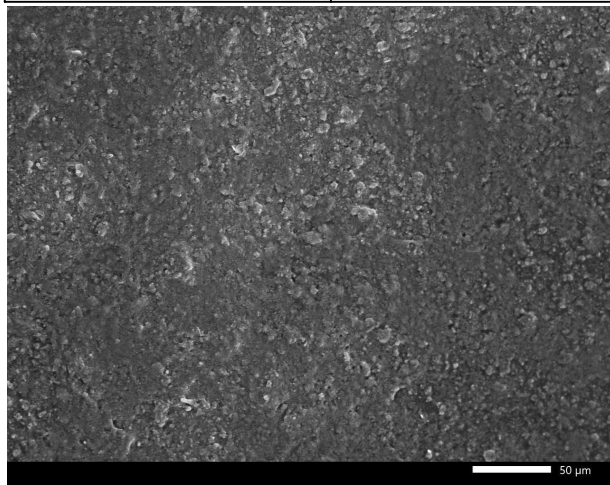

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-130	
Angaben des Kunden:	81b, 1. OG, OP- Vorbereitung links, Flur vor OP (5), Fußbodenbelag (weiß, schwarz)- Kleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

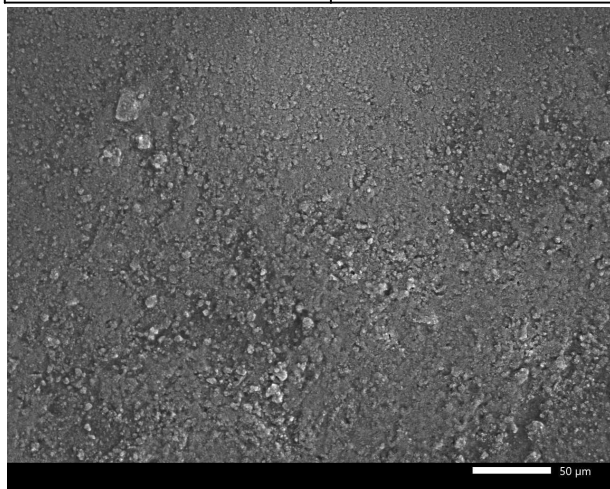

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-131	
Angaben des Kunden:	82a, 1. OG, OP- rechts (7), Fußbodenbelag (weiß, schwarz)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

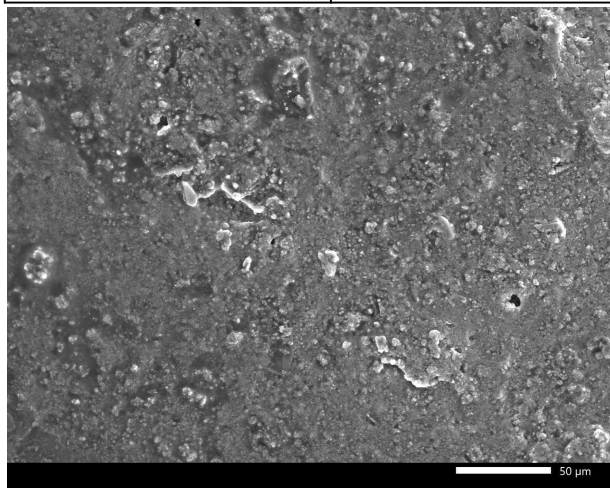

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-132	
Angaben des Kunden:	82b, 1. OG, OP- rechts (7), Fußbodenbelag (weiß, schwarz)- Kleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

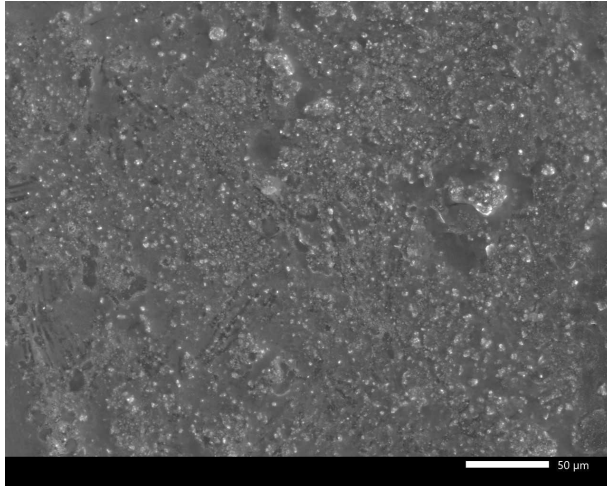

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-133	
Angaben des Kunden:	83a, 1. OG, OP- Bereich (7), Fußbodenbelag- Sockelabdichtung
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

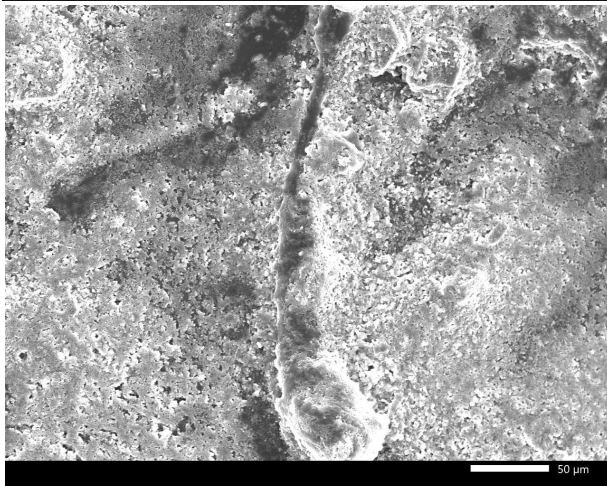

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-134	
Angaben des Kunden:	83b, 1. OG, OP- Bereich (7), Fußbodenbelag- Sockelabdichtung
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

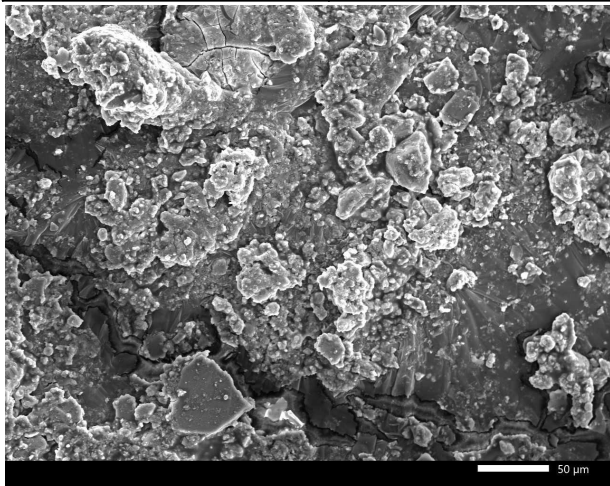

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-135	
Angaben des Kunden:	84, OP- Bereich (7), Fliese (mint / grau) - Kleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

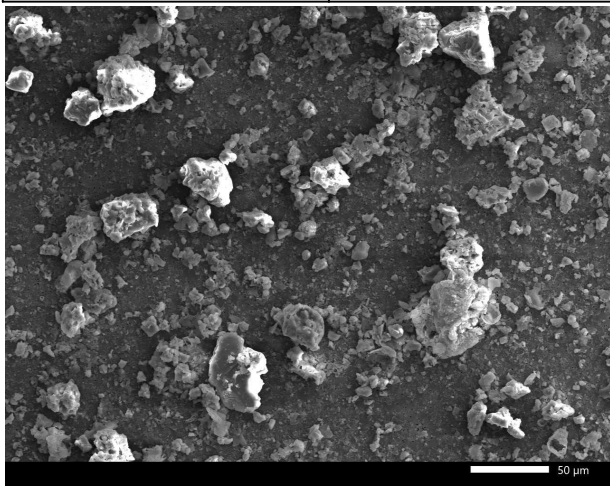

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-136	
Angaben des Kunden:	85, OP- Bereich (7), Gipskarton/ Spachtel
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

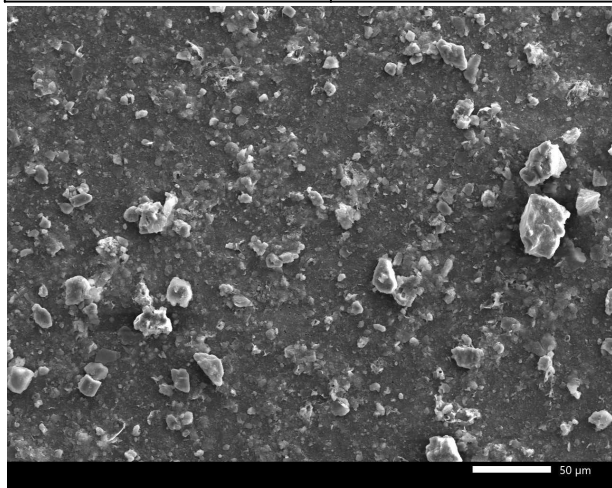

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-137	
Angaben des Kunden:	86, OP- Bereich (7), Wandputz (Gips)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

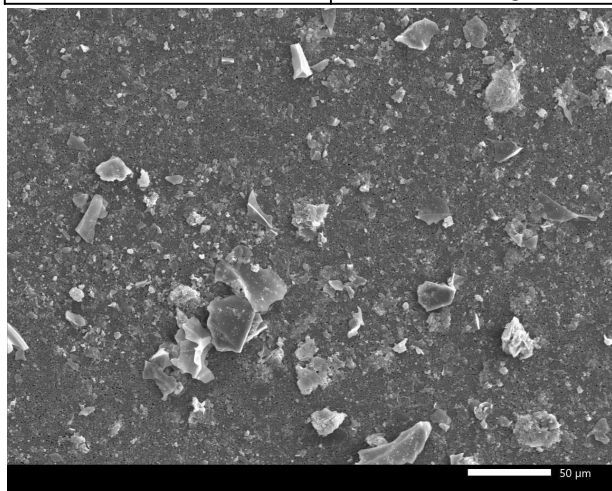

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26903263-138	
Angaben des Kunden:	87a, OP- Lager (9), Fußbodenbelag (Bunt)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

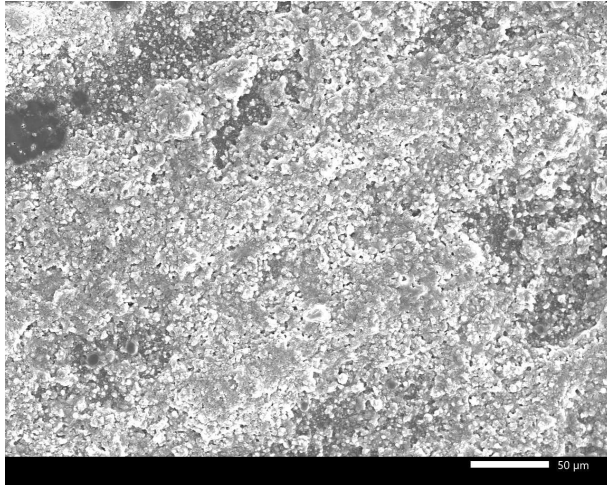

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %


26903263-139	
Angaben des Kunden:	87b, OP- Lager (9), Fußbodenbelag (Bunt)- Kleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a :
Asbest:	Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

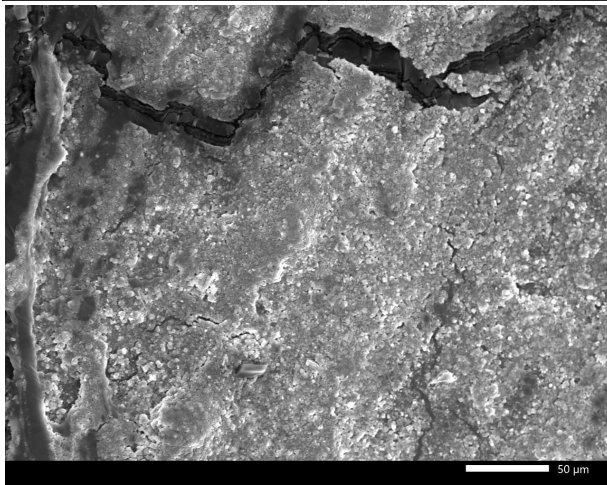

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %

26903263-140	
Angaben des Kunden:	88, OP- Lager (9), Fliese (mint / grau) - Kleber / Gipskartonplatte / Spachtel (nicht zu trennen)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

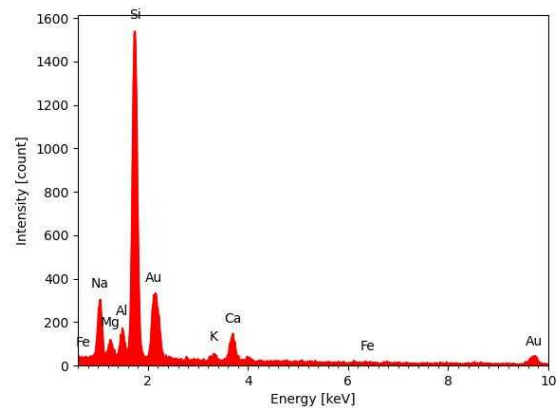


REM-Bild

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26903263-141	
Angaben des Kunden:	89, 2. OG Korridor rechts, Wandputz (Gips)
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

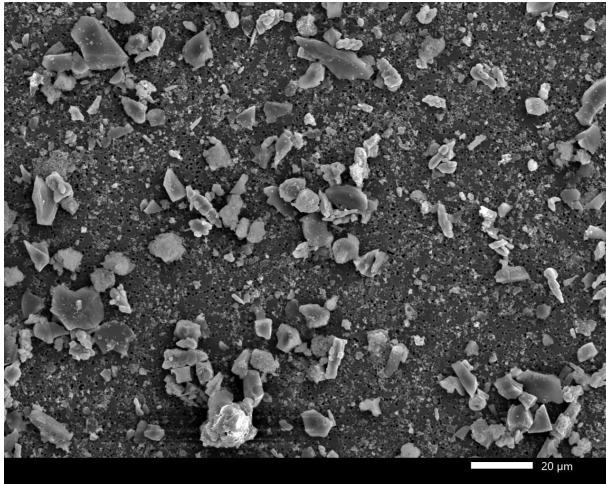

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

Zusammenfassung

Proben-Nr.	Kundenbezeichnung	Kurzbefund
26903263-001	1a, Außen, Turm (Dach)	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Chrysotilasbest nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = 5-20 % KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-002	1b, Außen, Turm (Blende)	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Chrysotilasbest nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = 5-20 % KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-003	1c, Außen, Turm (Fassade/Schindel)	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-004	2a, Außen, Flachdach (Rückseite) Abdichtung (schwarz)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-008	3a, Außen, Flachdach (Rückseite) vertikaleplatte Attika	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Chrysotilasbest nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = 5-20 % KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-009	3b, Außen, Dachfläche (Zementwelle)	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-010	3c, Außen, Dachfläche (Schindeln)	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-011	4a, Außen, Flachdach (Vorderseite)- Abdichtung (schwarz)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-015	5a, Bauteile Fahrstuhl- links, Kabine, Fußbodenbelag	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-016	5b, Bauteile Fahrstuhl- links, Fußbodenbelag - Kleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-017	5c, Bauteile Fahrstuhl- rechts, Kabine, Fußbodenbelag	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-018	5d, Bauteile Fahrstuhl- rechts, Fußbodenbelag - Kleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-019	6a, Keller/Korridor, Zarge Anstrich (grün/grau)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-021	6c, Keller/ (2), Zarge / Türblatt (grau)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-023	7a, Keller/ (2), Fußbodenabstrich (grau)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-025	8a, Keller/ (2), Estrich- Schräge- (weiß)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-026	9a, Keller/ (2), Heizungsrohrdämmwolle	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)
26903263-027	10a, Keller/ (2), Heizkörperlack	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-029	11, Keller/Korridor, Gipsspachtelmasse (Ausbesserungsstellen)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-030	12, Keller/Korridor, Heizungsrohrdämmwolle	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)
26903263-031	13a, Keller (5), Fliesenkleber (Fliese gelb)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-033	14a, Keller (5), Anstrich Zarge/Stahltür (gras/grün)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen

Proben-Nr.	Kundenbezeichnung	Kurzbefund
26903263-035	15a, Keller (5), Anstrich Zarge/Stahltür (mint)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-037	16a, Keller (5), Fußbodenanstrich (Ausgleichsmasse hellbraun)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-039	17, Keller (6), Heizungsrohrdämmwolle	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)
26903263-040	18a, Keller (6a), PVC- Belag	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-041	18b, Keller (6a), PVC- Belag- Kleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-042	19a, Keller/ Treppenhaus (4), Anstrich Fußboden (grau)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-044	20, Keller (8), Heizungsrohrdämmung (Gipsmantel)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-045	21a, Keller/Korridor, Heizungsrohrdämmung (Gipsmantel)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-046	21b, Keller/Korridor, Heizungsrohrdämmung	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)
26903263-047	22, Keller/Korridor, Gipsspachtelmasse (Ausbesserungsstellen)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-048	23, Keller (11), Brandschott/Platten	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-049	24, Keller/Korridor, Gipskarton/Spachtel	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-050	25, Keller (12), Heizungsrohrdämmung (Gipsmantel)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-051	26, Keller/ Ausgang, Gipskartonplatte (Gipsspachtel)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-052	27, Keller/ Ausgang, Fliesenkleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-053	28, Keller/ Ausgang, Schornsteinklappe (Dichtung)	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Chrysotilasbest nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = 20-50 % KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-054	29, Keller (14), Fliesenkleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-055	30a, Keller (14), Fliesenkleber/ Fugenmasse	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-057	31a, Keller (14), Fußbodenanstrich	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-059	32a, Keller (14), Rohrbeschichtung (gelb)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-061	33, Keller/Korridor, Brandschott/Platten	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-062	34, Keller (14), Fliesenkleber (Wandfliese weiß, Fugenmasse)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-063	35, Keller (14), Anstrich Fußboden (grau)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-064	36, Keller/Korridor, Sockelkehle (Zement)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-065	37a, EG/ WC/ Abstellraum (5), Akustikdecke (Platte)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)

Proben-Nr.	Kundenbezeichnung	Kurzbefund
26903263-067	38, EG/WC/Abstellraum links (4), Wand- und Bodenfliese (Fliesenkleber/ Fugenmasse)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-068	39a, EG/Praxis (1), Fußbodenbelag PVC (blau/ grau/ marmoriert)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-069	39b, EG/Praxis (1), Fußbodenbelag/Kleber (blau/grau/marmoriert)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-070	40a, EG/Praxis (2)Gipsraum, Fußbodenbelag PVC (weiß/ schwarz/ marmoriert)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-071	40b, EG/Praxis (2)Gipsraum, Fußbodenbelag/Kleber (weiß/schwarz/marmoriert)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-072	41, EG/PraxisAmbulanz Behandlung (3), Fliesenkleber/ Fugenmasse	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-073	42, EG/Praxis, Fußbodenbelag/ Untergrund (orange)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-074	43, 1.OG/Flur/div, Fensterlaibung	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-075	44a, 1.OG/Flur, Fußbodenbelag PVC blau/weiß/ schwarz/ marmoriert)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-076	44b, 1.OG/Flur, Fußbodenbelag/Kleber (blau/weiß/ schwarz/ marmoriert)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-077	45a, 1.OG/ Flur WC (1), Akustikdecke (Platte)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)
26903263-079	46, 1.OG/WC (1), Fliesenkleber/ Fugenmasse	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-080	47, 1. OG hinten/WC Personal, Fliesenkleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-081	48, 2.OG/ Korridor, Fensterlaibung	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-082	49a, 2.OG/ Korridor, Fußbodenbelag PVCbeige/weiß marmoriert	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-083	49b, 2.OG/ Korridor, Fußbodenbel- ag/Kleber/Untergrundbeige/weiß marmoriert	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-084	50a, 2.OG/ Korridor, Fußbodenbelag PVCgelb/ Plattenoptik	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-085	50b, 2.OG/ Korridor, Fußbodenbel- ag/Kleber/Untergrundgelb/ Plattenoptik	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen

Proben-Nr.	Kundenbezeichnung	Kurzbefund
26903263-086	51a, 2.OG/ Korridor, Fußbodenbelag PVCgrau/ weiß/ schwarz	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-087	51b, 2.OG/ Korridor, Fußbodenbelag/Kleber/Untergrundgrau/ weiß/ schwarz	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-088	52, 2.OG/ Treppenhaus (4), Strukturputz- Untergrund	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-089	53, 2.OG/ Korridor rechts, Akustikdecke- Dämmelage	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)
26903263-090	54a, 2.OG/Korridor rechts, Türzarge (weiß)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-092	55, 2.OG, div. , Elektrikergips	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-093	56, 2.OG (8), Fliese /Fliesenkleber/Fugenmasse	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-094	57a, 2.OG/Korridor rechts, Fußbodenbelag PVCgelb/ Plattenoptik 2	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-095	57b, 2.OG/Korridor rechts, Fußbodenbelag/Kleber/Untergrund(gelb/ Plattenoptik 2)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-096	58a, 2.OG/Korridor rechts, Fußbodenbelag PVC(beige/strukturiert)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-097	58b, 2.OG/Korridor rechts, Fußbodenbelag Kleber/Untergrund (beige/strukturiert)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-098	59a, 2.OG (10), Fußbodenbelag PVC(weiß/schwarz marmoriert)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-099	59b, 2.OG (10), Fußbodenbelag- Kleber/Untergrund(weiß/schwarz/marmoriert)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-100	60, 2.OG (11), Steigschacht Dämmwolle (grün)	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)
26903263-101	61, 2.OG (11), Steigschacht Dämmwolle (gelb)	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)
26903263-102	62, 2.OG (11), Abflussrohr	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-103	63, 2.OG/Korridor, Spachelmasse/ Gipskartonplatte	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-104	64, 2.OG (12), Trockenbauwand	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)
26903263-105	65, 3.OG/Korridor, Fußbodenbelag- Kleber/Untergrund(gelb marmoriert)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen

Proben-Nr.	Kundenbezeichnung	Kurzbefund
26903263-106	66, 3.OG/Korridor/ div., Fensterlaibung	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-107	67, 3.OG Durchgang DRK (2), Fußbodenbelag Kleber/Ausgleichsmasse	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-108	68a, 4.OG (4), Fußbodenbelag Kleber/Untergrund (orange)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-109	68b, 4.OG (3), Fußbodenbelag Kleber/Untergrund (orange)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-110	69, 4.OG/Treppenhaus (4), Strukturputz	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-111	70, Fahrstuhl 4.OG/ Triebwerksraum, Bremsbelag	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Chrys.- und Amph.-Asbest nachgew.
26903263-112	71a, 3.OG/ Küche (7), Fußbodenbelag PVC marmoriert/quadratisch	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-113	71b, 3.OG/ Küche (7), Fußbodenbelag/Kleber marmoriert/quadratisch	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-114	72a, 3.OG/ Senne (3), Fußbodenbelag PVC (grau/weiß)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-115	72b, 3.OG/ Senne (3), Fußbodenbelag/Kleber (grau/weiß)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-116	73a, 3.OG/ Hermanns- denkmal (4), Fußbodenbelag PVC (grau/grün)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-117	"73b, 3.OG/ Hermanns- denkmal (4), Fußbodenbelag/ Kleber (grau/grün)"	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-118	74, 3.OG/ div. Zimmer, Sockelverklebung PVC/Kleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-119	75a, 3.OG/ Manuelle Therapie (6), Fußbodenbelag PVC (beige/grau/weiß)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-120	75b, 3.OG/ManuelleTherapie (6), Fußbodenbelag/ Kleber (beige/grau/weiß)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-121	76a, 3.OG/ Ergotherapie (5), Fußbodenbelag PVC (hellbraun/ dunkelbraun/ quadratisch)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-122	76b, 3.OG/ Ergotherapie (5), Fußbodenbelag/ Kleber (hellbraun/ dunkelbraun/ quadratisch)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-123	77, Außen/ Flachdach, Fassadenplatte	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Chrysotilasbest nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = 5-20 % KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen

Proben-Nr.	Kundenbezeichnung	Kurzbefund
26903263-124	78, Außen, Stahltür / Zarge (braun), Anstrich (braun)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-125	79a, 1. OG, OP- Bereich, vorne (4), Fußbodenbelag (grau, weiß, Flocken)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-126	79b, 1. OG, OP- Bereich, vorne (4), Fußbodenbelag (grau, weiß, Flocken)- Kleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nachgewiesen (keine WHO-Fasern)
26903263-127	80a, 1. OG, OP- Bereich, Flur vor OP (8), Fußbodenbelag (grau, weiß, Flocken)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-128	80b, 1. OG, OP- Bereich, Flur vor OP (8), Fußbodenbelag (grau, weiß, Flocken)- Kleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-129	81a, 1. OG, OP- Vorbereitung links, Flur vor OP (5), Fußbodenbelag (weiß, schwarz)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-130	81b, 1. OG, OP- Vorbereitung links, Flur vor OP (5), Fußbodenbelag (weiß, schwarz)- Kleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-131	82a, 1. OG, OP- rechts (7), Fußbodenbelag (weiß, schwarz)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-132	82b, 1. OG, OP- rechts (7), Fußbodenbelag (weiß, schwarz)- Kleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-133	83a, 1. OG, OP- Bereich (7), Fußbodenbelag- Sockelabdichtung	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-134	83b, 1. OG, OP- Bereich (7), Fußbodenbelag- Sockelabdichtung	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-135	84, OP- Bereich (7), Fliese (mint / grau) - Kleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-136	85, OP- Bereich (7), Gipskarton/ Spachtel	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-137	86, OP- Bereich (7), Wandputz (Gips)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-138	87a, OP- Lager (9), Fußbodenbelag (Bunt)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-139	87b, OP- Lager (9), Fußbodenbelag (Bunt)- Kleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26903263-140	88, OP- Lager (9), Fliese (mint / grau) - Kleber / Gipskartonplatte / Spachtel (nicht zu trennen)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26903263-141	89, 2. OG Korridor rechts, Wandputz (Gips)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen

Angewandte Verfahren

Parameter	BG	Einheit	Methode
Asbestnachweis (NWG 1%)	1,0	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a [9]
Asbestgehalt geschätzt	1,0	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a [9]
KMF-Nachweis (NWG 1%)	1,0	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a [9]
Asbestnachweis (NWG 0,001%)	0,0010	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a [9]
Asbestnachweis (NWG 0,1%)	0,10	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a [9]
Asbestgehalt geschätzt	0,10	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a [9]
KMF-Nachweis (NWG 0,1%)	0,10	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a [9]

Probe: 141 Änderung zur Vorversion: Korrektur der Probendetailsbezeichnung der Probe 141 nach Flaschanlage.

n.a.: nicht anwendbar

n.n.: nicht nachweisbar

KMF: Künstl. Mineralfasern

^a : Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors

NWG: Nachweisgrenze

BG: Bestimmungsgrenze

MU: Messunsicherheit

TM: Trockenmasse

Untersuchungslabor(e):

[9] Mönchengladbach GBA