

Probe-Nr.	Ebene / Raum	Bauteil / Material	Verdacht auf	Ergebnis	Bild	Regeln	Erklärender Text
Verdachtsmoment nicht bestätigt							
Verdachtsmoment bestätigt							
Entsorgungstechnisch							

1a	Außen	Turm (Dach)	Asbest/KMF	ja, der Verdacht wurde bestätigt, Chrysotil 5-20 % nachgewiesen		TRGS 519, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Die Sanierung oder der Rückbau gem. den anerkannten Regeln u. Richtlinien u. a. TRGS 519 ausführen. Hinsichtlich der Asbestbestandteile ist bei der Bearbeitung entsprechender Produkte oder Bauteile eine deutliche Exposition von Asbestfasern zu erwarten. Die Materialien sind unter dem Abfallschlüssel 17 06 05 (asbesthaltige Baustoffe) zu entsorgen.
1b	Außen	Turm (Blende)	Asbest/KMF	ja, der Verdacht wurde bestätigt, Chrysotil 5-20 % nachgewiesen		TRGS 519, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	
1c	Außen	Turm (Fassade/Schindel)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

2a	Außen	Flachdach (Rückseite) Abdichtung (schwarz)	Asbest	kein Asbest nachgewiesen, KMF nach gewiesen, jedoch keine WHO-Faser			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
2b	Außen	Flachdach (Rückseite) Abdichtung (schwarz)	Schwermetalle	alle gemessenen Werte unterhalb der Orientierung n. LAGA			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
2c	Außen	Flachdach (Rückseite) Abdichtung (schwarz)	PAK	Σ PAK= 20,36 mg/kg, Benzo(a)pyren = < 0,03 mg/kg			Σ PAK < 1000mg/kg und Benzo[a]pyren < 50mg/kg, gilt als schadstofffrei. Die Entsorgung ist in Absprache bei der zuständigen Behörde abzuklären, da regional auf Länderebene unterschiedliche Parameter gelten.
2d	Außen	Flachdach (Rückseite) Polystyrol	HBCD	< 500 mg/kg			Der HBCD-Gehalt liegt unterhalb des Grenzwertes von 1000 mg/kg. Diese ist somit nicht als HBCD-haltig einzustufen. Die Abfall-schlüsselnummer lautet: 17 06 04
3a	Außen	Flachdach (Rückseite) vertikale Platte Attika	Asbest/KMF	ja, der Verdacht wurde bestätigt, Chrysotil 5-20 % nachgewiesen		TRGS 519, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Die Sanierung oder der Rückbau gem. den anerkannten Regeln u. Richtlinien u. a. TRGS 519 ausführen. Hinsichtlich der Asbestbestandteile ist bei der Bearbeitung entsprechender Produkte oder Bauteile eine deutliche Exposition von Asbestfasern zu erwarten. Die Materialien sind unter dem Abfallschlüssel 17 06 05 (asbesthaltige Baustoffe) zu entsorgen.

3b	Außen	Dachfläche (Zementwelle)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
3c	Außen	Dachfläche (Schindeln)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
4a	Außen	Flachdach (Vorderseite)- Abdichtung (schwarz)	Asbest	kein Asbest nachgewiesen, KMF nach gewiesen, jedoch keine WHO-Faser			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
4b	Außen	Flachdach (Vorderseite)- Abdichtung (schwarz)	Schwermetalle	alle gemessenen Werte unterhalb der Orientierung n. LAGA			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

4c	Außen	Flachdach (Vorderseite)- Abdichtung (schwarz)	PAK	Σ PAK= 2,27 mg/kg, Benzo(a)pyren = < 0,03 mg/kg	 	ja, aber < 50mg/kg, nur Entsorgungstechnisch relevant	Σ PAK < 1000mg/kg und Benzo[a]pyren < 50mg/kg, gilt als schadstofffrei. Die Entsorgung ist in Absprache bei der zuständigen Behörde abzuklären, da regional auf Länderebene unterschiedliche Parameter gelten.
4d	Außen	Flachdach (Vorderseite) Polystyrol	HBCD	4700 mg/kg	 	POP - Verordnung ((EG) Nr. 850/2004) Art.7 (2)	Der HBCD-Gehalt liegt oberhalb des Grenzwertes von 1000 mg/kg. Diese ist somit als HBCD-haltig einzustufen. Die Abfall-schlüsselnummer lautet: 17 06 03*
5a	Bauteile Fahrstuhl- links	Kabine, Fußbodenbelag	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
5b	Bauteile Fahrstuhl- links	Fußbodenbelag - Kleber/ Untergrund	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

5c	Bauteile Fahrstuhl-rechts	Kabine, Fußbodenbelag	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
5d	Bauteile Fahrstuhl-rechts	Fußbodenbelag - Kleber/ Untergrund	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
6a	Keller/Korridor	Zarge Anstrich (grün/grau)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
6b	Keller/Korridor/ (2)	Zarge Anstrich (grün/grau)	PCB	nicht nachgewiesen			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, es wurde kein PCB nachgewiesen

6c	Keller/ (2)	Zarge / Türblatt (grau)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
6d	Keller/ (2)	Zarge / Türblatt (grau)	PCB	nicht nachgewiesen			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, es wurde kein PCB nachgewiesen
7a	Keller/ (2)	Fußbodenanstrich (grau)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
7b	Keller/ (2)	Fußbodenanstrich (grau)	PCB	PCB ⁶ = 5,9 mg/kg EBV = 1,545		ja, aber < 50mg/kg, nur Entsorgungstechnisch relevant	PCB < 50mg/kg = schadstofffrei, die Entsorgung ist in Absprache bei der zuständigen Behörde abzuklären

8a	Keller/ (2)	Estrich- Schräge- (weiß)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
9a	Keller/ (2)	Heizungsrohr- dämmwolle	KMF	WHO-Faser nachgewiesen		TRGS 521, TRGS 524, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Arbeiten mit und am Material sind gem. den anerkannten Regeln / Richtlinien (TRGS 521) u. die Entsorgung gemäß den regionalen Regeln, Abfallschlüssel: 17 06 03* durchzuführen.
10a	Keller/ (2)	Heizkörperlack	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
10b	Keller/ (2)	Heizkörperlack	PCB	PCB ⁶ = nicht nach-gewiesen			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

11	Keller/Korridor	Gipsspachtel- masse (Ausbesserungs- stellen)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
12	Keller/Korridor	Heizungsrohr- dämmwolle	KMF	WHO-Faser nachgewiesen		TRGS 521, TRGS 524, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Arbeiten mit und am Material sind gem. den anerkannten Regeln / Richtlinien (TRGS 521) u. die Entsorgung gemäß den regionalen Regeln, Abfallschlüssel: 17 06 03* durchzuführen.
13a	Keller (5)	Fliesenkleber (Fliese gelb)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

13b	Keller (5)	Fliese (gelb)	Schwermetalle	alle gemessenen Werte unterhalb der Orientierung n. LAGA		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
14a	Keller (5)	Anstrich Zarge/Stahltür (gras/grün)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
14b	Keller (5)	Anstrich Zarge/Stahltür (gras/grün)	PCB	PCB ⁶ = nicht nach-gewiesen		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
15a	Keller (5)	Anstrich Zarge/Stahltür (mint)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

15b	Keller (5)	Anstrich Zarge/Stahltür (mint)	PCB	PCB ⁶ = nicht nach-gewiesen			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
16a	Keller (5)	Fußboden- anstrich (Ausgleichsmasse hellbraun)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
16b	Keller (5)	Fußboden- anstrich (Ausgleichsmasse hellbraun)	PCB	PCB ⁶ = nicht nach-gewiesen			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
17	Keller (6)	Heizungsrohr- dämmwolle	Asbest/KMF	WHO-Faser nachgewiesen		TRGS 521, TRGS 524, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Arbeiten mit und am Material sind gem. den anerkannten Regeln / Richtlinien (TRGS 521) u. die Entsorgung gemäß den regionalen Regeln, Abfallschlüssel: 17 06 03* durchzuführen.

18a	Keller (6a)	PVC- Belag	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
18b	Keller (6a)	PVC- Belag- Kleber/ Untergrund	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
19a	Keller/ Treppenhaus (4)	Anstrich Fußboden (grau)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
19b	Keller/ Treppenhaus (4)	Anstrich Fußboden (grau)	PCB	PCB ⁶ = nicht nach-gewiesen			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

20	Keller (8)	Heizungsrohr- dämmung (Gipsmantel)	KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
21a	Keller/Korridor	Heizungsrohr- dämmung (Gipsmantel)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
21b	Keller/Korridor	Heizungsrohr- dämmung	KMF	WHO-Faser nachgewiesen		TRGS 521, TRGS 524, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Arbeiten mit und am Material sind gem. den anerkannten Regeln / Richtlinien (TRGS 521) u. die Entsorgung gemäß den regionalen Regeln, Abfallschlüssel: 17 06 03* durchzuführen.

22	Keller/Korridor	Gipsspachtel- masse (Ausbesserungs- stellen)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
23	Keller (11)	Brandschott/Platten	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
24	Keller/Korridor	Gipskarton/Spachtel	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

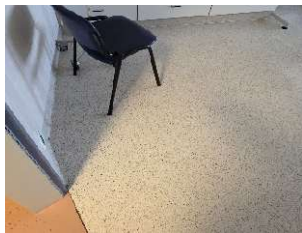
25	Keller (12)	Heizungsrohr- dämmung (Gipsmantel)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
26	Keller/ Ausgang	Gipskartonplatte (Gipsspachtel)	Asbest	kein Asbest nachgewiesen, KMF nach gewiesen, jedoch keine WHO-Faser			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
27	Keller/ Ausgang	Fliesenkleber	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
28	Keller/ Ausgang	Schornsteinklappe (Dichtung)	Asbest/KMF	ja, der Verdacht wurde bestätigt, Chrysotil 5-20 % nachgewiesen		TRGS 519, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Die Sanierung oder der Rückbau gem. den anerkannten Regeln u. Richtlinien u. a. TRGS 519 ausführen. Hinsichtlich der Asbestbestandteile ist bei der Bearbeitung entsprechender Produkte oder Bauteile eine deutliche Exposition von Asbestfasern zu erwarten. Die Materialien sind unter dem Abfallschlüssel 17 06 05 (asbesthaltige Baustoffe) zu entsorgen.

29	Keller (14)	Fliesenkleber/ Fugenmasse	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
30a	Keller (14)	Fliesenkleber/ Fugenmasse	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
30b	Keller (14)	Fliese	Schwermetalle	alle gemessenen Werte unterhalb der Orientierung n. LAGA			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
31a	Keller (14)	Fußbodenanstrich	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

31b	Keller (14)	Fußbodenanstrich	PCB	PCB ⁶ = nicht nach-gewiesen			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
32a	Keller (14)	Rohr- beschichtung (gelb)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
32b	Keller (14)	Rohr- beschichtung (gelb)	PCB	PCB ⁶ = nicht nach-gewiesen			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
33	Keller/Korridor	Brandschott/Platten	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

34	Keller (14)	Fliesenkleber (Wandfliese weiß, Fugenmasse)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt	 		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
35	Keller / Korridor	Anstrich Fußboden (grau)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
36	Keller/Korridor	Sockelkehle (Zement)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
37a	EG/ WC/ Abstellraum (5)	Akustikdecke (Platte)	Asbest/KMF	WHO-Faser nachgewiesen		TRGS 521, TRGS 524, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Arbeiten mit und am Material sind gem. den anerkannten Regeln / Richtlinien (TRGS 521) u. die Entsorgung gemäß den regionalen Regeln, Abfallschlüssel: 17 06 03* durchzuführen.

37b	EG/ WC/ Abstellraum (5)	Akustikdecke (Platte)	PCB	PCB ⁶ = nicht nach-gewiesen			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
38	EG/WC/Abstellraum links (4)	Wand- und Bodenfliese (Fliesenkleber/ Fugenmasse)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
39a	EG/Praxis (1)	Fußboden- belag PVC (blau/ grau/ marmoriert)	Asbest/ KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
39b	EG/Praxis (1)	Fußboden- belag/Kleber/ Untergrund (blau/grau/marmoriert)	Asbest/ KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

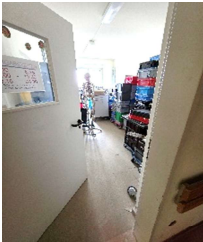
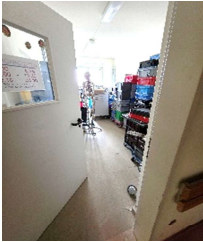
40a	EG/Praxis (2) Gipsraum	Fußboden- belag PVC (weiß/ schwarz/ marmoriert)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
40b	EG/Praxis (2) Gipsraum	Fußboden- belag/Kleber/ Untergrund (weiß/schwarz/marmo- riert)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
41	EG/Praxis Ambulanz Behandlung (3)	Fliesenkleber/ Fugenmasse	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
42	EG/Praxis	Fußbodenbelag/ Untergrund (orange)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

43	1.OG/Flur/div	Fensterlaibung	Asbest	kein Asbest nachgewiesen, KMF nach gewiesen, jedoch keine WHO-Faser			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
44a	1.OG/Flur	Fußboden- belag PVC blau/ weiß/ schwarz/ marmoriert)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
44b	1.OG/Flur	Fußboden- belag/ Kleber/ Untergrund (blau/weiß/ schwarz/ marmoriert)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
45a	1.OG/ Flur WC (1)	Akustikdecke (Platte)	Asbest/KMF	WHO-Faser nachgewiesen		TRGS 521, TRGS 524, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Arbeiten mit und am Material sind gem. den anerkannten Regeln / Richtlinien (TRGS 521) u. die Entsorgung gemäß den regionalen Regeln, Abfallschlüssel: 17 06 03* durchzuführen.

45b	1.OG/ Flur WC (1)	Akustikdecke (Platte)	PCB	PCB ⁶ = nicht nach-gewiesen			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
46	1.OG/WC (1)	Fliesenkleber/ Fugenmasse	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
47	1. OG hinten/WC Personal	Fliesenkleber	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
48	2.OG/ Korridor	Fensterlaibung	Asbest	kein Asbest nachgewiesen, KMF nach gewiesen, jedoch keine WHO-Faser			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

49a	2.OG/ Korridor	Fußbodenbelag PVC beige/weiß marmoriert	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
49b	2.OG/ Korridor	Fußbodenbelag/ Kleber/ Untergrund beige/weiß marmoriert	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
50a	2.OG/ Korridor	Fußbodenbelag PVC gelb/ Plattenoptik	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
50b	2.OG/ Korridor	Fußbodenbelag/ Kleber/ Untergrund gelb/ Plattenoptik	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

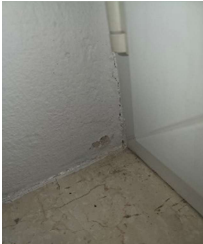
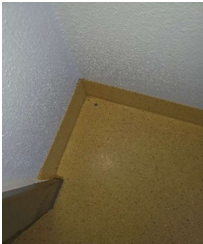
51a	2.OG/ Korridor	Fußbodenbelag PVC grau/ weiß/ schwarz	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
51b	2.OG/ Korridor	Fußbodenbelag/ Kleber/ Untergrund grau/ weiß/ schwarz	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
52	2.OG/ Treppenhaus (4)	Strukturputz- Untergrund	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
53	2.OG/ Korridor rechts	Akustikdecke- Dämmlage	KMF	WHO-Faser nachgewiesen		TRGS 521, TRGS 524, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Arbeiten mit und am Material sind gem. den anerkannten Regeln / Richtlinien (TRGS 521) u. die Entsorgung gemäß den regionalen Regeln, Abfallschlüssel: 17 06 03* durchzuführen.

54a	2.OG/Korridor rechts	Türzarge (weiß)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
54b	2.OG	Türzarge (weiß)	PCB	PCB ⁶ = nicht nachgewiesen			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
55	2.OG, div.	Elektrikergips	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
56	2.OG (8)	Fliesen/ Fliesenkleber/ Fugenmasse	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

57a	2.OG/Korridor rechts	Fußbodenbelag PVC gelb/ Plattenoptik 2	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
57b	2.OG/Korridor rechts	Fußbodenbelag/ Kleber/ Untergrund (gelb/Plattenoptik 2)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
58a	2.OG/Korridor rechts	Fußbodenbelag PVC (beige/strukturiert)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
58b	2.OG/Korridor rechts	Fußbodenbelag Kleber/ Untergrund (beige/strukturiert)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

59a	2.OG (10)	Fußbodenbelag PVC (weiß/schwarz marmoriert)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
59b	2.OG (10)	Fußbodenbelag- Kleber/ Untergrund (weiß/schwarz/marmo- riert)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
60	2.OG (11)	Steigschacht Dämmwolle (grün)	KMF	WHO-Faser nachgewiesen		TRGS 521, TRGS 524, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Arbeiten mit und am Material sind gem. den anerkannten Regeln / Richtlinien (TRGS 521) u. die Entsorgung gemäß den regionalen Regeln, Abfallschlüssel: 17 06 03* durchzuführen.
61	2.OG (11)	Steigschacht Dämmwolle (gelb)	KMF	WHO-Faser nachgewiesen		TRGS 521, TRGS 524, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Arbeiten mit und am Material sind gem. den anerkannten Regeln / Richtlinien (TRGS 521) u. die Entsorgung gemäß den regionalen Regeln, Abfallschlüssel: 17 06 03* durchzuführen.

62	2.OG (11)	Abflussrohr	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
63	2.OG/Korridor	Spachelmasse/ Gipskartonplatte	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
64	2.OG (12)	Trockenbauwand	KMF	WHO-Faser nachgewiesen		TRGS 521, TRGS 524, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Arbeiten mit und am Material sind gem. den anerkannten Regeln / Richtlinien (TRGS 521) u. die Entsorgung gemäß den regionalen Regeln, Abfallschlüssel: 17 06 03* durchzuführen.
65	3.OG/Korridor	Fußbodenbelag- Kleber/ Untergrund (gelb marmoriert)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

66	3.OG/Korridor/ div.	Fensterlaibung	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
67	3.OG Durchgang DRK (2)	Fußbodenbelag Kleber/ Ausgleichsmasse	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt	Bild fehlt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
68a	4.OG (4)	Fußbodenbelag Kleber/ Untergrund (orange)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
68b	4.OG (3)	Fußbodenbelag Kleber/ Untergrund (rot)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

69	4.OG/Treppenhaus (4)	Strukturputz	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
70	Fahrstuhl 4.OG/ Triebwerks-raum	Bremsbelag	Asbest	ja, Chrysotil- und Amphibolasbest nachgewiesen.		TRGS 519, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Die Sanierung oder der Rückbau gem. den anerkannten Regeln u. Richtlinien u. a. TRGS 519 ausführen. Hinsichtlich der Asbestbestandteile ist bei der Bearbeitung entsprechender Produkte oder Bauteile eine deutliche Exposition von Asbestfasern zu erwarten. Die Materialien sind unter dem Abfallschlüssel 17 06 05 (asbesthaltige Baustoffe) zu entsorgen.
71a	3.OG/ Küche (7)	Fußbodenbelag PVC marmoriert/ quadratisch	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
71b	3.OG/ Küche (7)	Fußbodenbelag/ Kleber marmoriert/ quadratisch	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

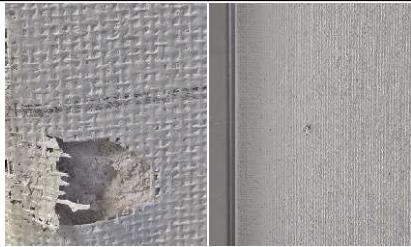
72a	3.OG/ Senne (3)	Fußbodenbelag PVC (grau/ weiß)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
72b	3.OG/ Senne (3)	Fußbodenbelag/ Kleber / Untergrund (grau/ weiß)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
73a	3.OG/ Hermanns- denkmal (4)	Fußbodenbelag PVC (grau/ grün)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
73b	3.OG/ Hermanns- denkmal (4)	Fußbodenbelag/ Kleber / Untergrund (grau/grün)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

74	3.OG/ div. Zimmer	Sockelverklebung PVC/ Kleber / Untergrund	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
75a	3.OG/ Manuelle Therapie (6)	Fußbodenbelag PVC (beige/ grau/ weiß)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
75b	3.OG/Manuelle Therapie (6)	Fußbodenbelag/ Kleber/ Untergrund (beige/ grau/ weiß)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
76a	3.OG/ Ergotherapie (5)	Fußbodenbelag PVC (hellbraun/ dunkelbraun/ quadratisch)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

76b	3.OG/ Ergotherapie (5)	Fußbodenbelag/ Kleber/ Untergrund (hellbraun/ dunkelbraun/ quadratisch)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
77	Außen/ Flachdach	Fassadenplatte	Asbest/KMF	ja, der Verdacht wurde bestätigt, Chrysotil 5-20 % nachgewiesen		TRGS 519, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Die Sanierung oder der Rückbau gem. den anerkannten Regeln u. Richtlinien u. a. TRGS 519 ausführen. Hinsichtlich der Asbestbestandteile ist bei der Bearbeitung entsprechender Produkte oder Bauteile eine deutliche Exposition von Asbestfasern zu erwarten. Die Materialien sind unter dem Abfallschlüssel 17 06 05 (asbesthaltige Baustoffe) zu entsorgen.
78	Außen,ahltür / Zarge (braun)	Anstrich (braun)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
79a	1. OG, OP- Bereich, vorne (4)	Fußbodenbelag (grau, weiß, Flocken)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

79b	1. OG, OP- Bereich, vorne (4)	Fußbodenbelag (grau, weiß, Flocken)- Kleber/ Untergrund	Asbest/KMF	kein Asbest nachgewiesen, KMF nach gewiesen, jedoch keine WHO-Faser			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
80a	1. OG, OP- Bereich, Flur vor OP (8)	Fußbodenbelag (grau, weiß, Flocken)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
80b	1. OG, OP- Bereich, Flur vor OP (8)	Fußbodenbelag (grau, weiß, Flocken)- Kleber/ Untergrund	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
81a	1. OG, OP- Vorbereitung links, Flur vor OP (5)	Fußbodenbelag (weiß, schwarz)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

81b	1. OG, OP- Vorbereitung links, Flur vor OP (5)	Fußbodenbelag (weiß, schwarz)- Kleber/ Untergrund	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
82a	1. OG, OP- rechts (7)	Fußbodenbelag (weiß, schwarz)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
82b	1. OG, OP- rechts (7)	Fußbodenbelag (weiß, schwarz)- Kleber/ Untergrund	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
83a	1. OG, OP- Bereich (7)	Fußbodenbelag- Sockelabdichtung	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

83b	1. OG, OP- Bereich (7)	Fußbodenbelag- Sockelabdichtung	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
84	OP- Bereich (7)	Fliese (mint / grau) - Kleber	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
85	OP- Bereich (7)	Gipskarton/ Spachtel	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
86	OP- Bereich (7)	Wandputz (Gips)	Asbest	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

87a	OP- Lager (9)	Fußbodenbelag (Bunt)	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
87b	OP- Lager (9)	Fußbodenbelag (Bunt)-Kleber/ Untergrund	Asbest/KMF	nein, der Verdacht wurde nicht bestätigt		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
88	OP- Lager (9)	Fliese (mint / grau) - Kleber / Gipskartonplatte / Spachtel (nicht zu trennen)	Asbest	kein Asbest nachgewiesen, KMF nach gewiesen, jedoch keine WHO-Faser		Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
89	2. OG Korridor rechts	Wandputz (Gips)	Asbest			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

90	2. OG (13) / 1. OG (9)	Geschossdecke	EBV	der schlechteste Wert war die Leitfähigkeit 5800µS/cm		Die Bewertung hinsichtlich der Materialwerte gemäß EBV zeigt aufgrund der Leitfähigkeit (5800µS/cm) die Zuordnung für RC-3 Recycling-Baustoff.
91	2. OG Korridor / Raum2	Wandaufbau roter Ziegel / Fuge	EBV	der schlechteste Wert war die Anreicherung von Vanadium 190 µg/L		Die Bewertung hinsichtlich der Materialwerte gemäß EBV zeigt aufgrund der Vanadium-Anreicherung (190µg/L) die Zuordnung für RC-2 Recycling-Baustoff.