

Blöbaum-Baubiologie u. Umweltanalytik GmbH
Herr Blöbaum
Biemker Str. 12
32429 Minden



Prüfbericht Nr.: 2026P918127 / 1

Auftrag:

Auftraggeber:	Blöbaum-Baubiologie u. Umweltanalytik GmbH
Prüfgegenstand:	1 x Dichtung, 1 x Steinbodenbelag, 1 x KMF, 2 x Plattenmaterial, 1 x Innenauskleidung
Projekt:	2606172, KJP, Bad Salzuflen
Probeneingang:	02.07.26
Prüfbeginn / -ende:	03.07.26 / 06.07.26
int. Auftrags-Nr.:	26910110
Methoden:	siehe letzte Seite
Probenahme:	durch den Auftraggeber
Probentransport:	DHL Express

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Mönchengladbach, 06.07.2026


Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

i. A. E. Schalk

Projektbearbeitung / Kundenbetreuung

Ermittelte Befunde der Analyse


26910110-001	
Angaben des Kunden:	NU 2, Treppenhaus, Treppe, Steinbodenbelag (grün)
Probenvorbereitung Asbest:	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a : Zerkleinerung, Heißveraschung, Goldbeschichtung

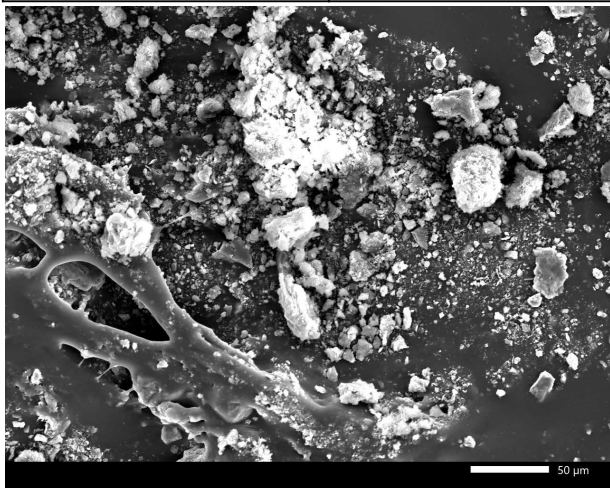

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5+)	Asbest nicht nachgewiesen	0,1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5+)	KMF nicht nachgewiesen	0,1 %

26910110-002	
Angaben des Kunden:	NU 3a, Dachgeschoss, Bodenmaterial, Plattenmaterial

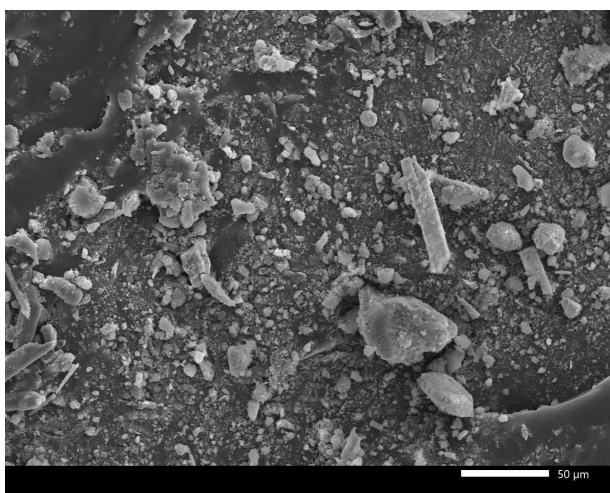


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nicht nachgewiesen	1 %

26910110-003

Angaben des Kunden: NU 3b, 4. OG, Heizungsraum, Lüftungskanal, Plattenmaterial

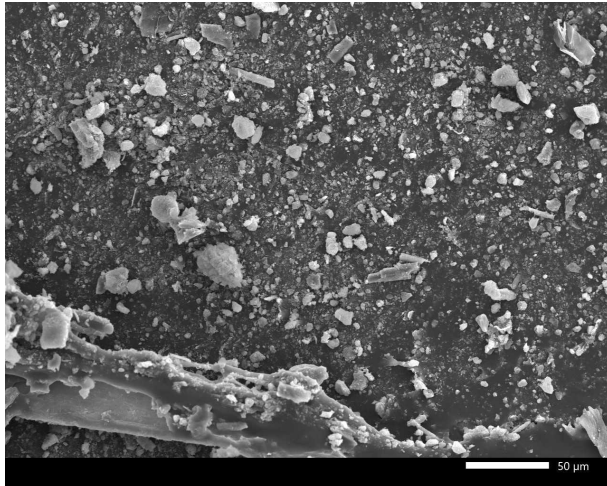

REM-Bild


Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nicht nachgewiesen	1 %

26910110-004

Angaben des Kunden: NU 4, außen, Lüftungskanal. Flanschdichtung

Probenvorbereitung VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B)^a:

Asbest: Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung


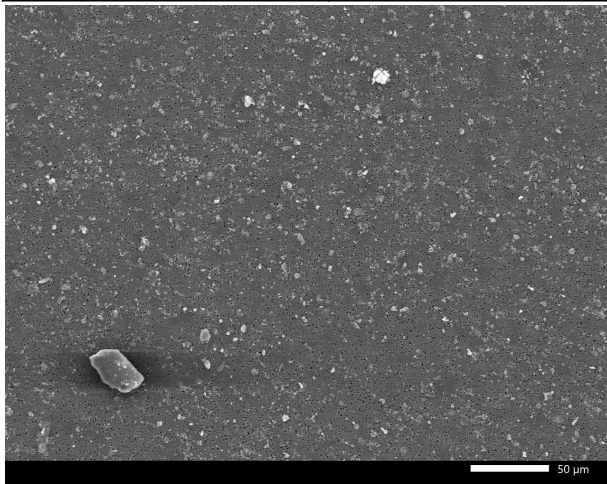


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26910110-005

Angaben des Kunden: NU 5, OP-Saal, metallhaltige Vergkleidung, KMF Dämmung

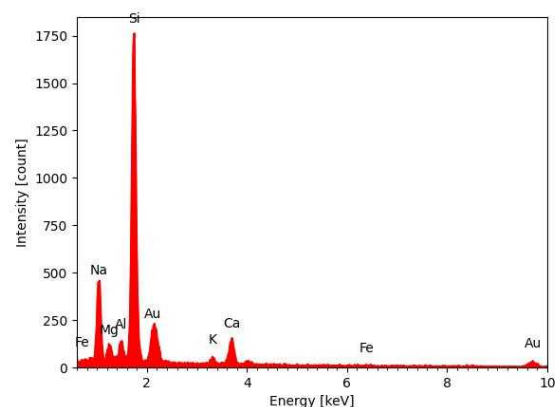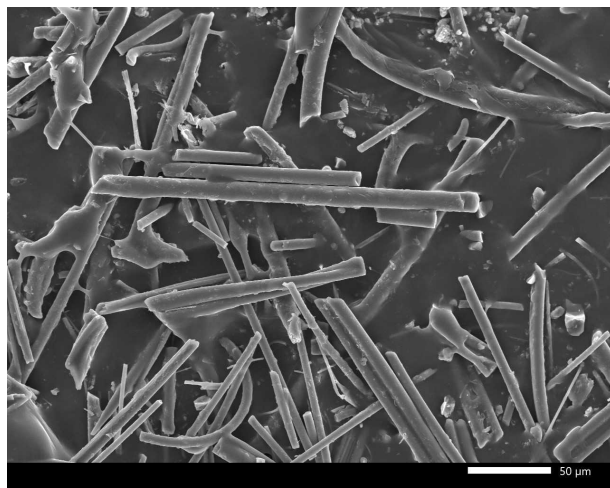


REM-Bild

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)	1 %

26910110-006

Angaben des Kunden: NU 6, Fahrstuhl-Kabine, Innenauskleidung

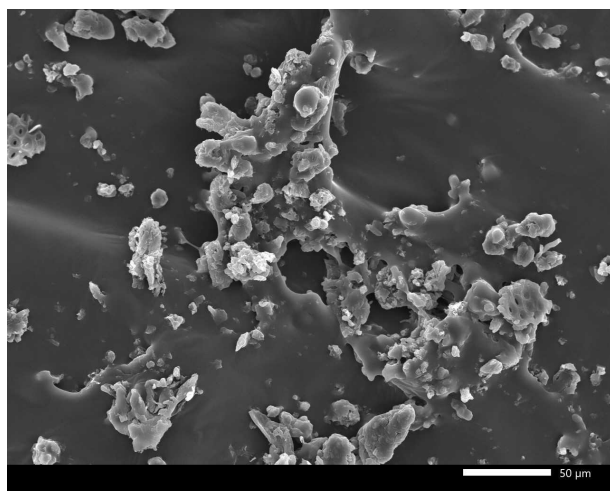

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (3866-5)	Asbest nicht nachgewiesen	1 %
Asbestgehalt (Schätz.)	-	
KMF-Nachweis (3866-5)	KMF nicht nachgewiesen	1 %

Tabellarische Übersicht

Proben-Nr.	Kundenbezeichnung	Befund
26910110-001	NU 2, Treppenhaus, Treppe, Steinbodenbelag (grün)	Asbestnachweis (VDI 3866-5 erw.) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5 erw.) = KMF nicht nachgewiesen
26910110-002	NU 3a, Dachgeschoss, Bodenmaterial, Plattenmaterial	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nicht nachgewiesen
26910110-003	NU 3b, 4. OG, Heizungsraum, Lüftungskanal, Plattenmaterial	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nicht nachgewiesen
26910110-004	NU 4, außen, Lüftungskanal, Flanschdichtung	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26910110-005	NU 5, OP-Saal, metallhaltige Verkleidung, KMF Dämmung	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)
26910110-006	NU 6, Fahrstuhl-Kabine, Innenauskleidung	Asbestnachweis (VDI 3866-5) = Asbest nicht nachgewiesen Asbestgehalt (Schätzung) = - KMF-Nachweis (VDI 3866-5) = KMF nicht nachgewiesen

Angewandte Verfahren

Parameter	BG	Einheit	Methode
Asbestnachweis (NWG 0,1%)	0,10	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a [9]
Asbestgehalt geschätzt	0,10	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a [9]
KMF-Nachweis (NWG 0,1%)	0,10	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a [9]
Asbestnachweis (NWG 1%)	1,0	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a [9]
Asbestgehalt geschätzt	1,0	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a [9]
KMF-Nachweis (NWG 1%)	1,0	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 ^a [9]
Asbestnachweis (NWG 0,001%)	0,0010	%	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a [9]

n.a.: nicht anwendbar

n.n.: nicht nachweisbar

KMF: Künstl. Mineralfasern

^a : Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors

NWG: Nachweisgrenze

BG: Bestimmungsgrenze

MU: Messunsicherheit

TM: Trockenmasse

Untersuchungslabor(e):

[9] GBA Mönchengladbach (D-PL-14170-01)