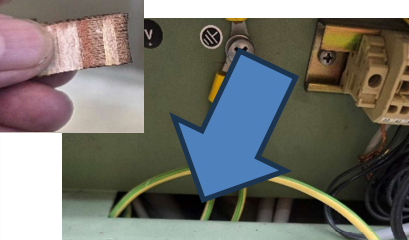


Probe-Nr.	Ebene / Raum	Bauteil / Material	Verdacht auf	Ergebnis	Bild	Regeln	Erklärender Text
Verdachtsmoment nicht bestätigt							
Verdachtsmoment bestätigt							
NU 2	Treppenhaus, Treppe,	Steinbodenbelag (grün)	Asbest/KMF	nein			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
NU 3a	Dachgeschoss, Bodenmaterial	Plattenmaterial	Asbest/KMF	nein			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
NU 3b	4. OG-Heizungsraum, Geschossdecke	Plattenmaterial	Asbest/KMF	nein			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt

NU 4	Außen-Luftungskanal,	Flanschdichtung	Asbest	nein			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt
NU 5	OP-Saal, metallhaltige Verkleidung,	KMF Dämmung	Asbest/KMF	Ja, lungengängige WHO-Faser		TRGS 521, TRGS 524, DGUV 101-004 u. DGUV 201-012	Arbeiten mit und am Material sind gem. den anerkannten Regeln / Richtlinien (TRGS 521) u. die Entsorgung gemäß den regionalen Regeln, Abfallschlüssel: 17 06 03* durchzuführen.
NU 6	Fahrsstuhl-Kabine,	Innenauskleidung	Asbest	nein			Hinsichtlich der labortechnischen Untersuchung ist kein Handlungsbedarf abzuleiten, der Verdachtsmoment wurde nicht bestätigt