

Datenblatt HD-004: Esche - Fraxinus excelsior

Stammdaten

Straße: Obere Dorfstraße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 226cm, BHD: 72cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 70 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 20.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Morschung auf 3 m
Rippe(n)
Verletzung



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 18.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Rindenschaden



0 10 20 m

Datenblatt HD-005: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Obere Dorfstraße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 349cm, BHD: 111cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 110 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 20.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 3 m
Kappungsstellen
Rippe(n)
Riss(e)
Rindenschaden
Astabbruch

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Morschung auf 2 m
Rippe(n)
Stammaustrieb




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
eingehende Untersuchung
Fäule in Krone an mehreren Schadstellen mit Rippen
erledigen bis: 19.06.2026


Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

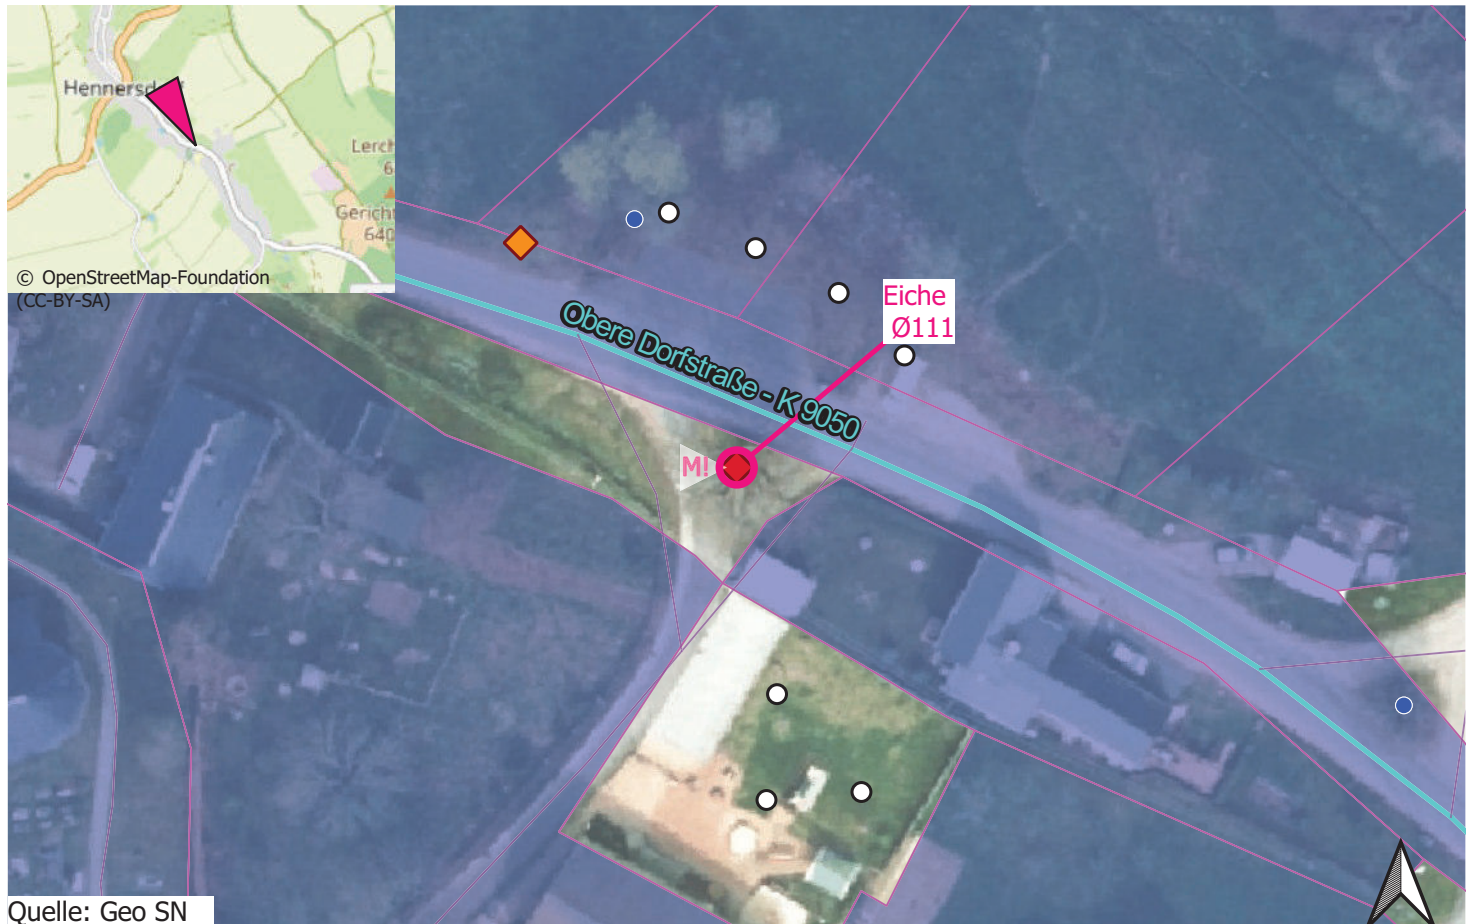

Quelle: Geo SN

0 10 20 m

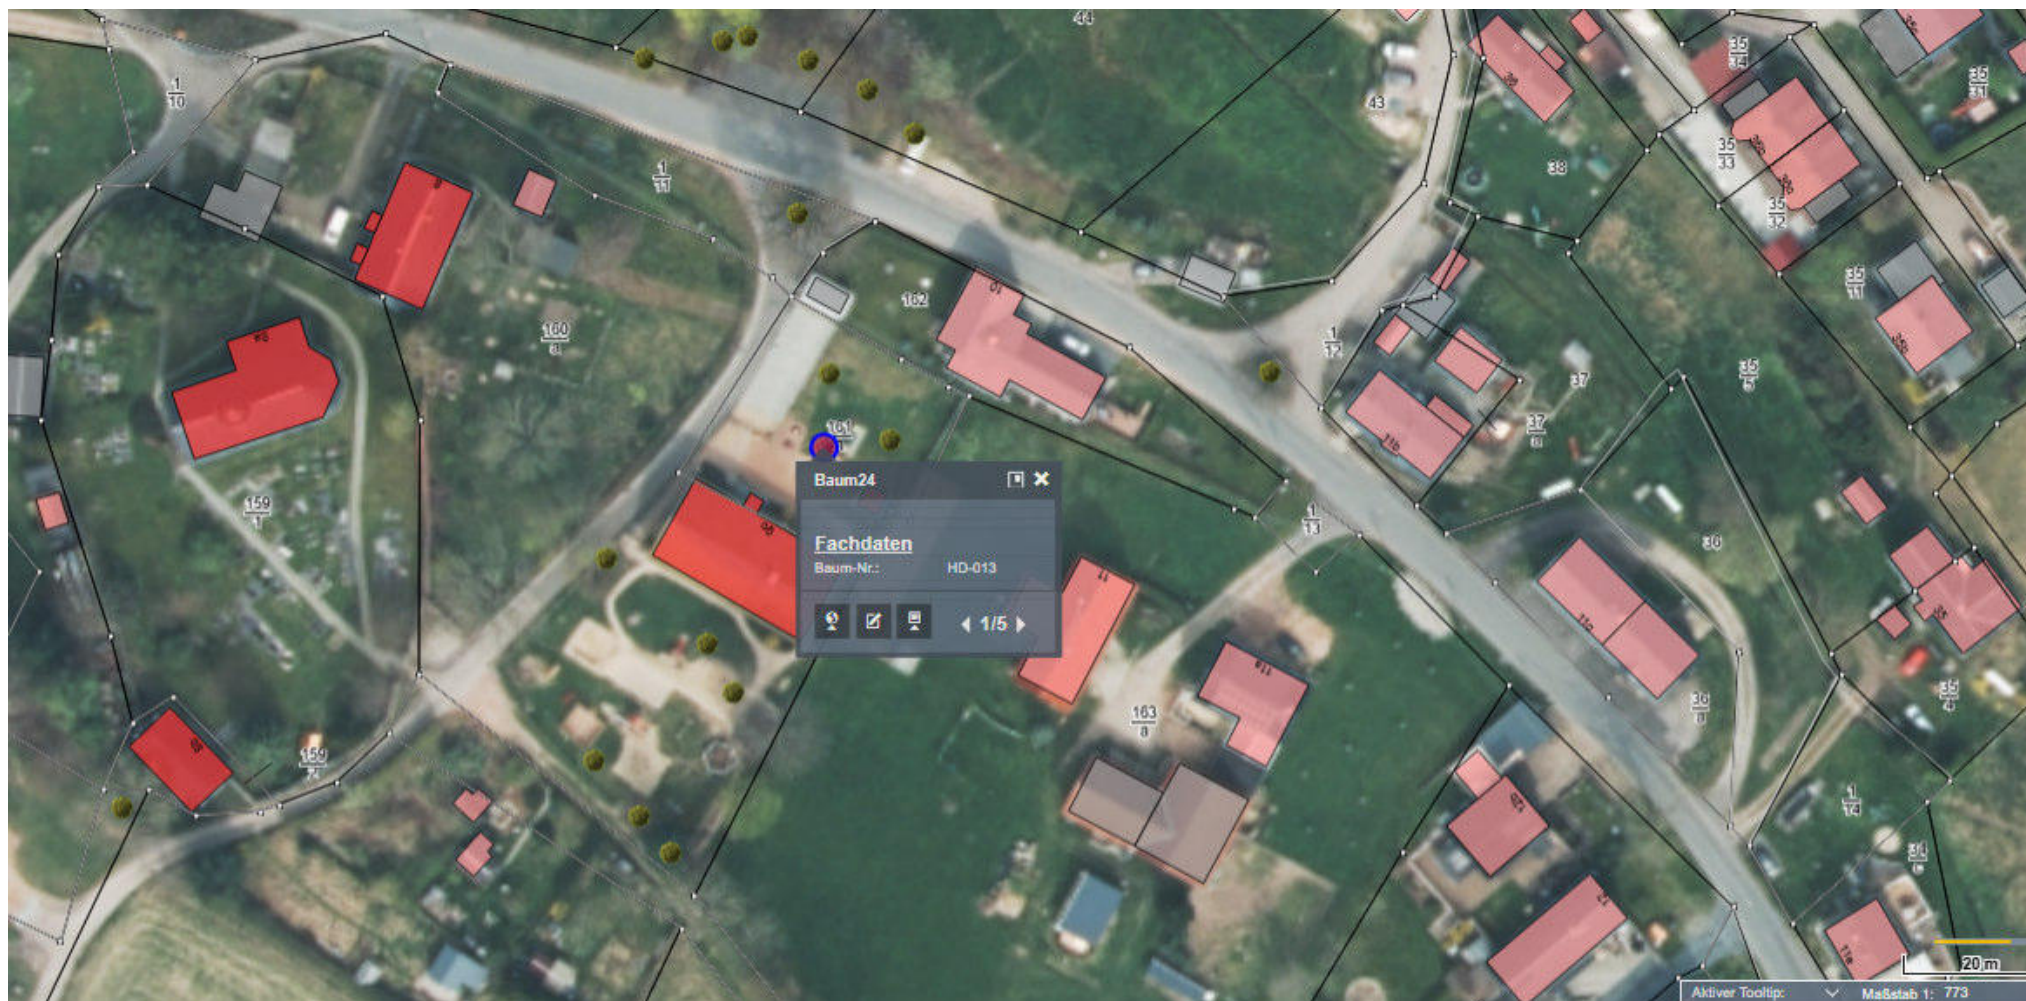

Datenblatt HD-016: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Obere Dorfstraße
Höhe: 5-10m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 104cm, BHD: 33cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 20.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Stammaustrieb
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigt bis: 18.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

freiliegende Wurzeln
Bodenverdichtung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt HD-018: Esche - Fraxinus excelsior

Stammdaten

Straße: Obere Dorfstraße
Höhe: 5-10m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 88cm, BHD: 28cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Zustand: **mittel geschädigt**
Verkehrssicherheit: **nicht gegeben**
Vitalität: **gut**

Sicherheitserwartung: **HÖHER**

Kontrolleur: Jana Elke am 20.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: **mittel**

Morschung auf 4 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: **gut**



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Leiter/Teleskop ausreichend
weitere Inaugenscheinnahme Bemerk: Fäule 4m
erledigt bis: 18.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: **gut**

freiliegende Wurzeln
Bodenverdichtung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m