

Datenblatt PD-011: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Am Wald
Höhe: 5-10m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 60cm, BHD: 19cm
Entwicklung: Jugendphase, Alter etwa: 20 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: abgängig/tot

Kontrolleur: Jana Elke am 03.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: schlecht

Totholz
Belaubung auffällig

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: vom Boden möglich
Fällung erforderlich, Grund: Verkehrssicherheit
erledigen bis: 01.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt PD-076: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Am Wald
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 201cm, BHD: 64cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 03.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 01.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt PD-104: Kirsche - Prunus padus

Stammdaten

Straße: Talsperrenstraße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 79cm, BHD: 25cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 02.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 31.08.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt PD-106: Ahorn - Acer negundo

Stammdaten

Straße: Talsperrenstraße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 119cm, BHD: 38cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 40 Jahre
Neigung: zur Straße
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

allg.Bemerkung: Höhlung Stammfuß

Kontrolleur: Jana Elke am 02.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Riss(e)
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 31.08.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: mittel

Morschung
Höhlung
Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt PD-162: Robinie - Robinia pseudoacacia

Stammdaten

Straße: Talsperrenstraße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 82cm, BHD: 26cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Neigung: zum Gebäude
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 02.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 31.08.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Tiefzwiesel



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt PD-168: Robinie - Robinia pseudoacacia

Stammdaten

Straße: Talsperrenstraße
Höhe: 5-10m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 60cm, BHD: 19cm
Entwicklung: Jugendphase, Alter etwa: 20 Jahre
Neigung: weg von Straße
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrolleur: Jana Elke am 02.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 31.08.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: mittel

Morschung
Höhlung
Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt PD-169: Robinie - Robinia pseudoacacia

Stammdaten

Straße: Talsperrenstraße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 116cm, BHD: 37cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 40 Jahre
Neigung: zur Straße
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 02.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 31.08.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Tiefzwiesel



Quelle: Geo SN

Datenblatt PD-171: Robinie - Robinia pseudoacacia

Stammdaten

Straße: Talsperrenstraße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 107cm, BHD: 34cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Neigung: JA
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 02.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Rindenschaden
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 31.08.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Morschung
Höhlung
Tiefzwiesel



Quelle: Geo SN

Datenblatt PD-181: Robinie - Robinia pseudoacacia

Stammdaten

Straße: Talsperrenstraße
Höhe: 5-10m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 69cm, BHD: 22cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 20 Jahre
Neigung: JA
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 02.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Zwiesel




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 31.08.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Tiefzwiesel

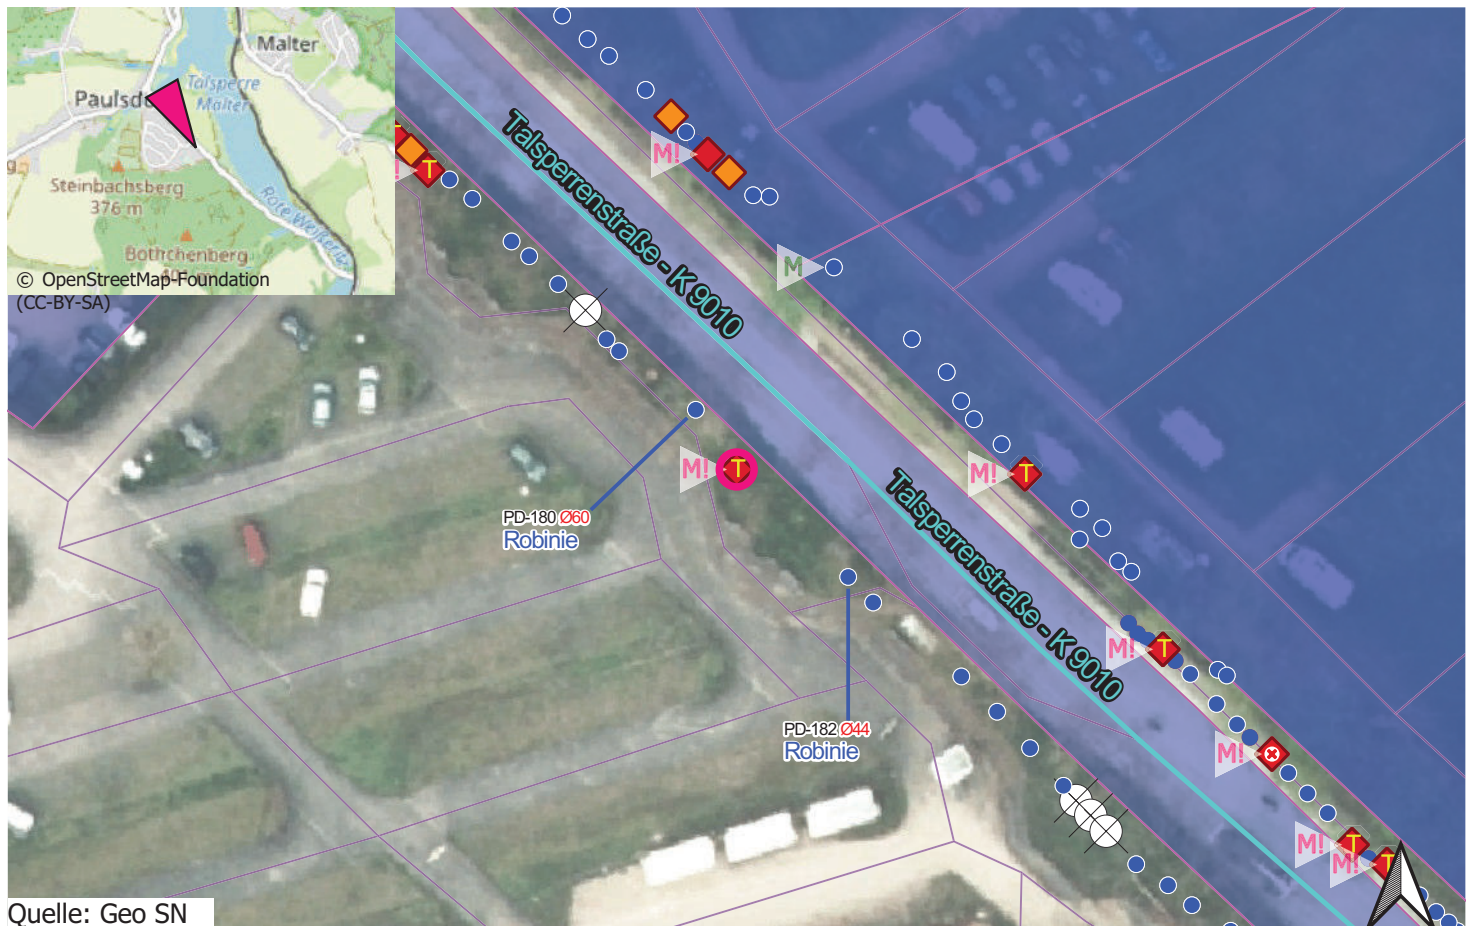

Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt PD-199: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Am Stausee
Höhe: 25-30m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 270cm, BHD: 86cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 90 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt PD-212: Buche - *Fagus sylvatica*

Stammdaten

Straße: Talsperrenstraße
Höhe: 25-30m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 226cm, BHD: 72cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 70 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Morschung auf 2 m
Rindenschaden



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Seilklettertechnik erforderlich
Totholz entfernen
erledigen bis: 02.09.2026
Zuständigkeit prüfen
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m