

Datenblatt BE-001: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Berreuther Straße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 289cm, BHD: 92cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 90 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER
allg.Bemerkung: stark eingekürzt

Kontrolleur: Jana Elke am 17.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 9 m
Höhlung
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Seilklettertechnik erforderlich
eingehende Untersuchung
Fäule in der Krone
erledigen bis: 16.06.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Bodenverdichtung



Quelle: Geo SN

Datenblatt BE-020: Esche - Fraxinus excelsior

Stammdaten

Straße: Berreuther Straße
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 182cm, BHD: 58cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 60 Jahre
Neigung: JA
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 17.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: vom Boden möglich
eingehende Untersuchung
Standssicherheit wg. Stockfäule
erledigen bis: 16.06.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: mittel

Morschung
Höhlung
freiliegende Wurzeln
verdickter Stammfuß



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt BE-022: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Berreuther Straße
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 264cm, BHD: 84cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 80 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 17.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Stammaustrieb



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 15.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt BE-023: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Berreuther Straße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 236cm, BHD: 75cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 80 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 17.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Stammaustrieb



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 15.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

Datenblatt BE-053: Esche - Fraxinus excelsior

Stammdaten

Straße: Reichstädter Straße
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 148cm, BHD: 47cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 50 Jahre
Neigung: JA
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 10 m
Rindenschaden
Verletzung

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Morschung auf 1 m
Rindenschaden
Verletzung



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Seilklettertechnik erforderlich
weitere Inaugenscheinnahme Bemerk: Ausbruch in 8m
erledigt bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt BE-061: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Reichstädter Straße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 132cm, BHD: 42cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 40 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Seilklettertechnik erforderlich
Totholz entfernen
erledigt bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

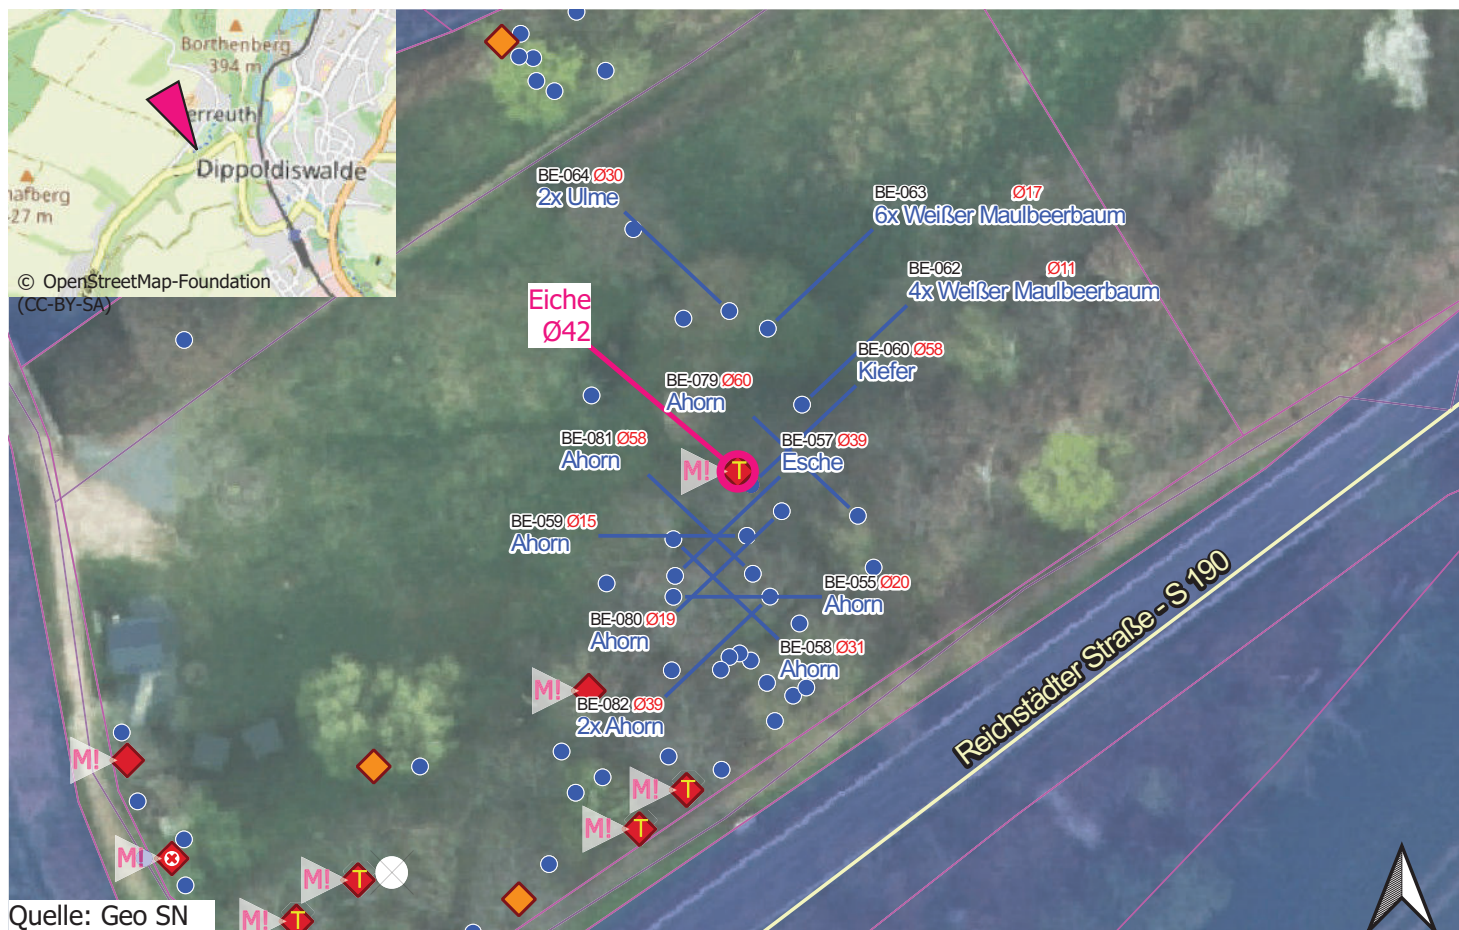

Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt BE-071: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Berreuther Straße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 380cm, BHD: 121cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 120 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappingsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

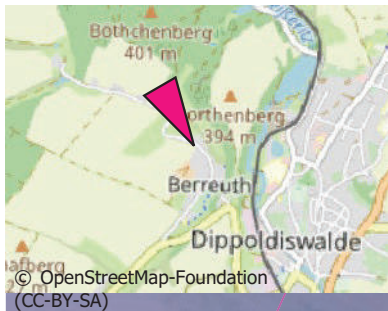

Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt BE-072: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Straße: Reichstädter Straße
Höhe: 5-10m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 72cm, BHD: 23cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 20 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Rippe(n)
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Rindenschaden



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: vom Boden möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt BE-073: Ahorn - Acer pseudoplatanus

Stammdaten

Straße: Reichstädter Straße
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 192cm, BHD: 61cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 6 m
Rippe(n)
Rindenschaden
Kronenzwiesel

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 18.06.2026
weitere Inaugenscheinnahme Bemerk: Zwiesel in 6m
erledigen bis: 18.06.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

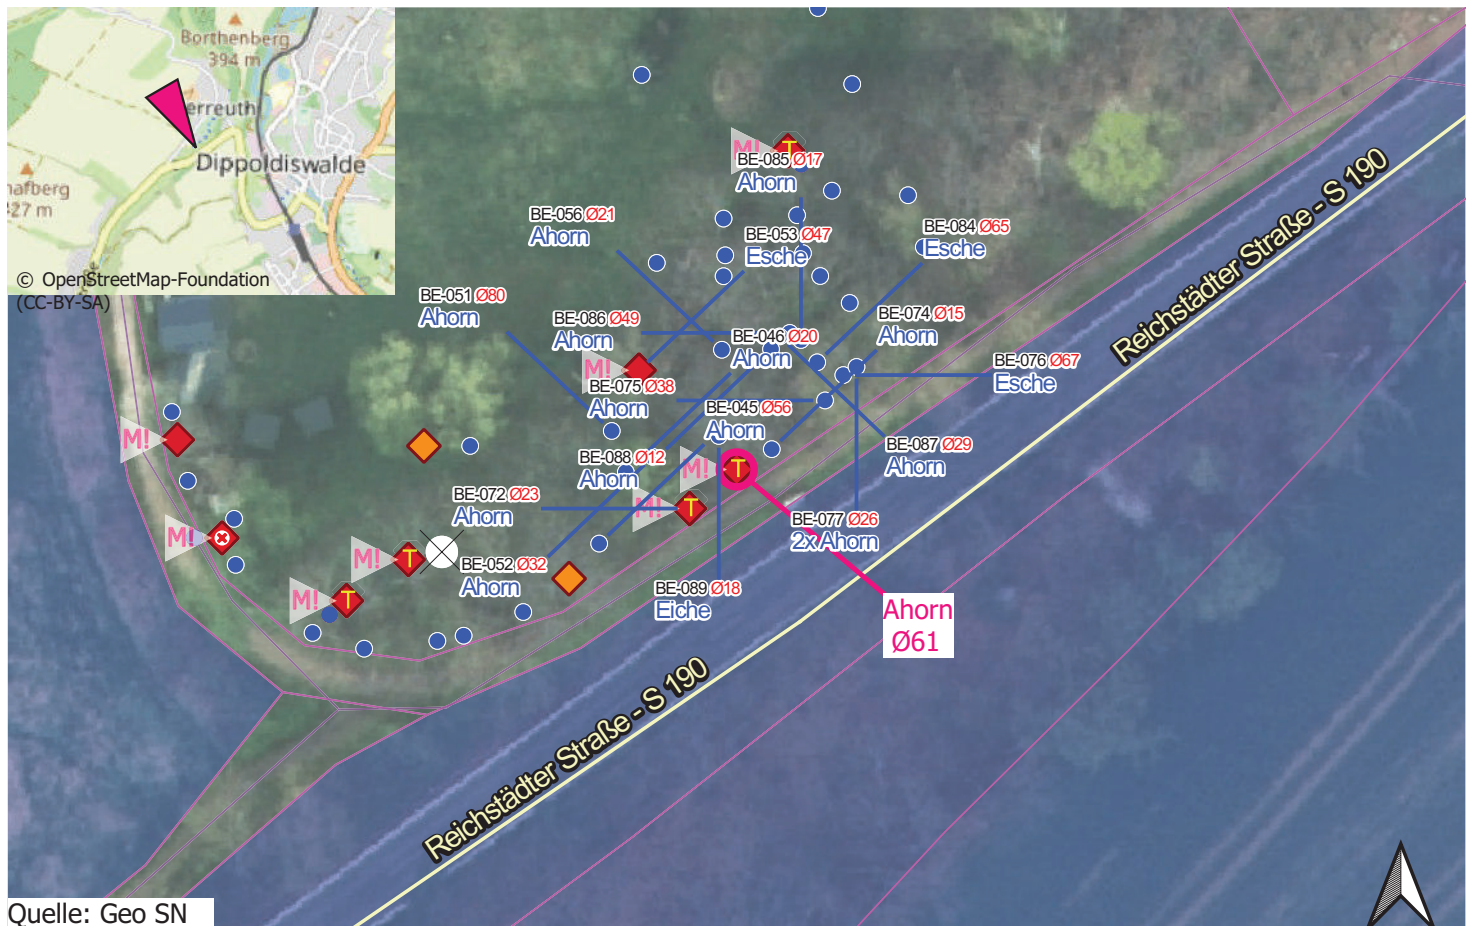

Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt BE-118: Esche - Fraxinus excelsior

Stammdaten

Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 116cm, BHD: 37cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 40 Jahre
Neigung: JA
Zustand: stärker geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 17.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: vom Boden möglich
Fällung erforderlich, Grund: Verkehrssicherheit
erledigen bis: 15.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: schlecht

Morschung
freiliegende Wurzeln

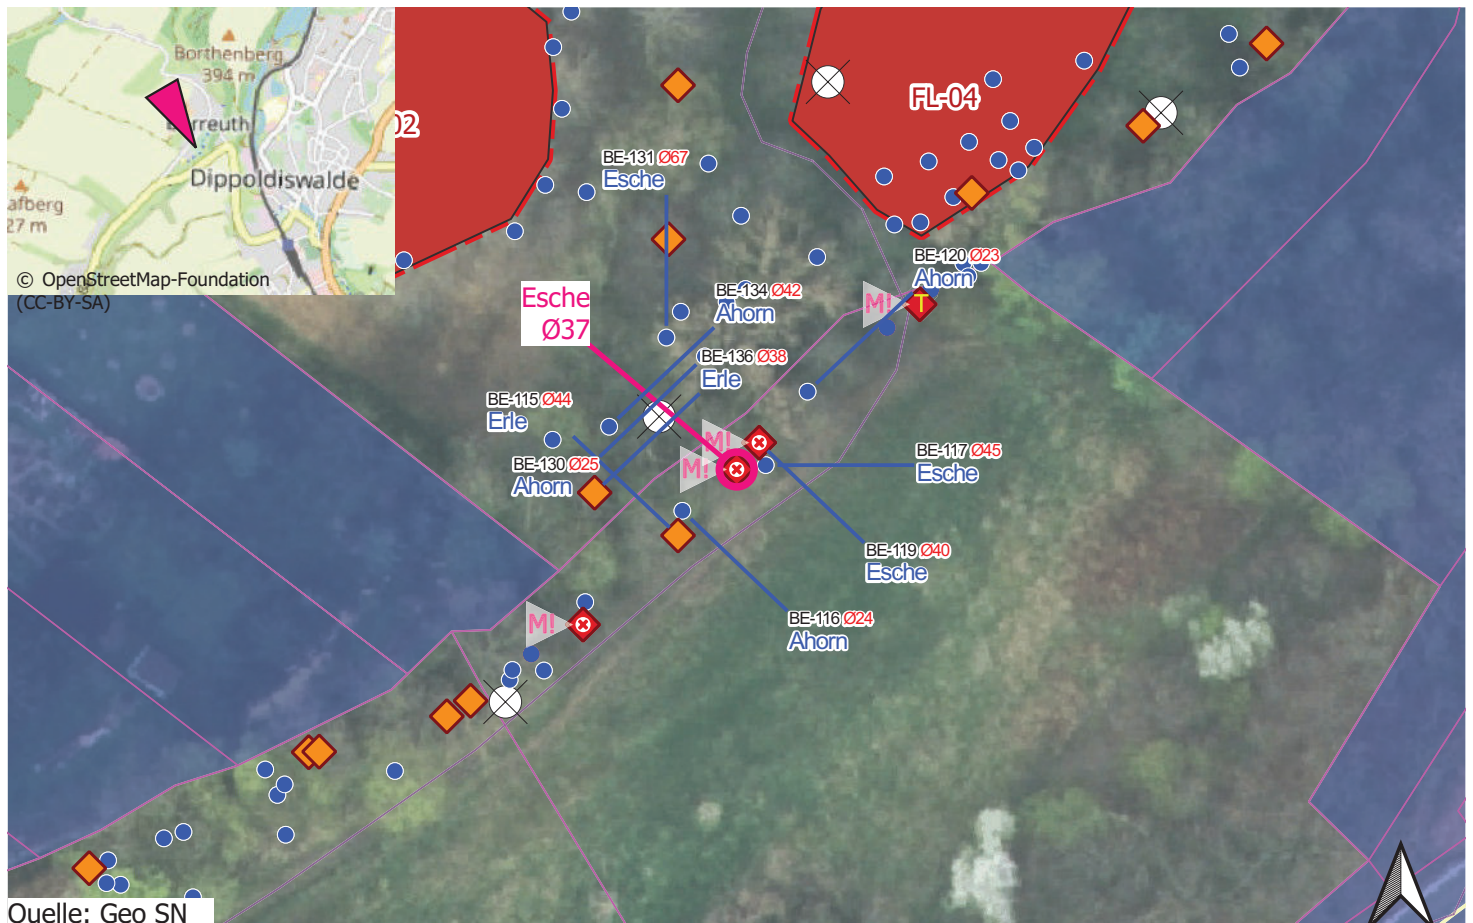

0 10 20 m

Datenblatt BE-119: Esche - Fraxinus excelsior

Stammdaten

Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 126cm, BHD: 40cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 40 Jahre
Zustand: stärker geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 17.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: vom Boden möglich
Fällung erforderlich, Grund: Verkehrssicherheit
erledigen bis: 15.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: schlecht

Morschung
Rindenschaden
Verletzung

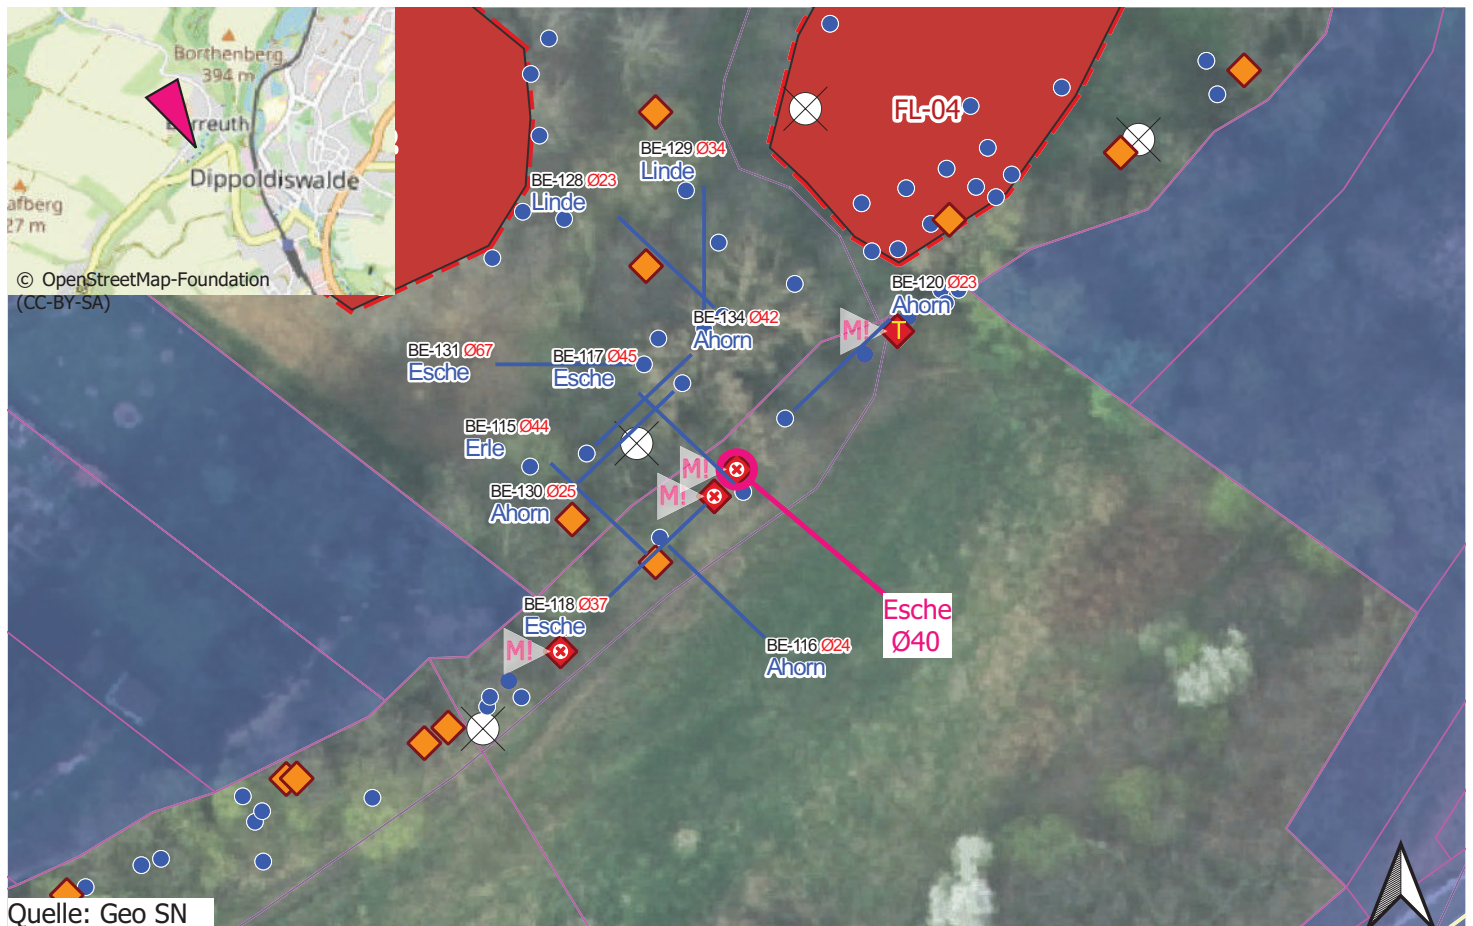

Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt BE-207: Esche - Fraxinus excelsior

Stammdaten

Straße: Berreuther Straße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 79cm, BHD: 25cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Zustand: stärker geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: vom Boden möglich
Fällung erforderlich, Grund: Verkehrssicherheit
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: schlecht

Morschung
Höhlung
Rindenschaden

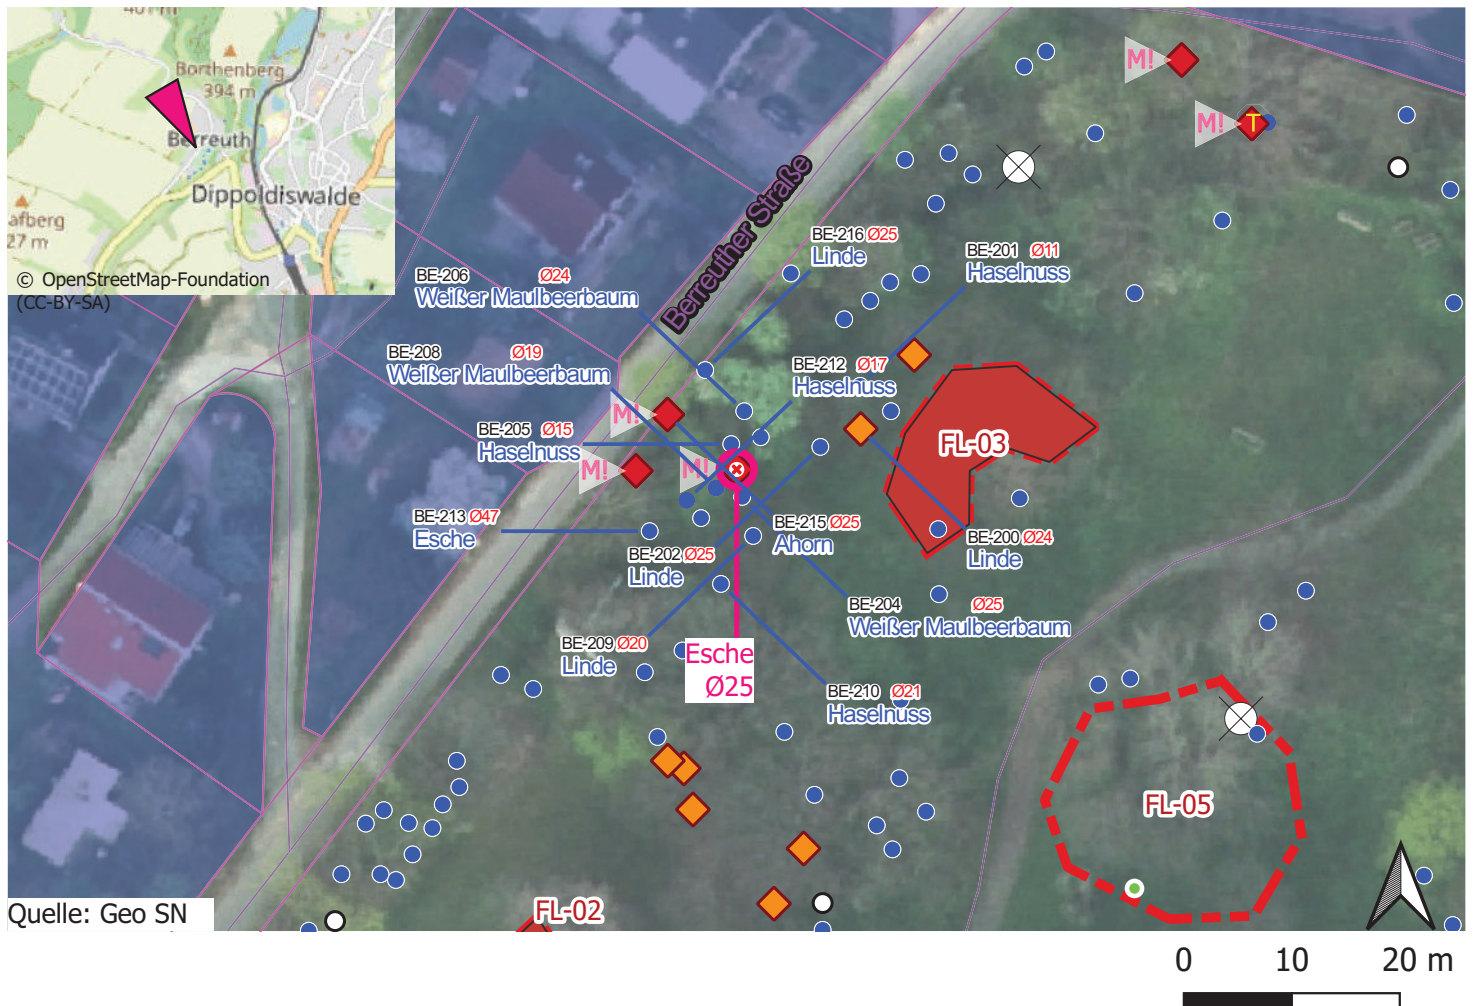

Datenblatt BE-231: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Berreuther Straße
Höhe: 25-30m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 361cm, BHD: 115cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 120 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Kappungsstellen



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m