

Datenblatt DW-032: Robinie - Robinia pseudoacacia

Stammdaten

Straße: Technikumallee
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 110cm, BHD: 35cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrollleur: Karolin Graichen am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
20m
Rindenschaden
Belaubung auffällig

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Astungswunde




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
bis auf 20m
erledigen bis: 17.09.2026
erledigen bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

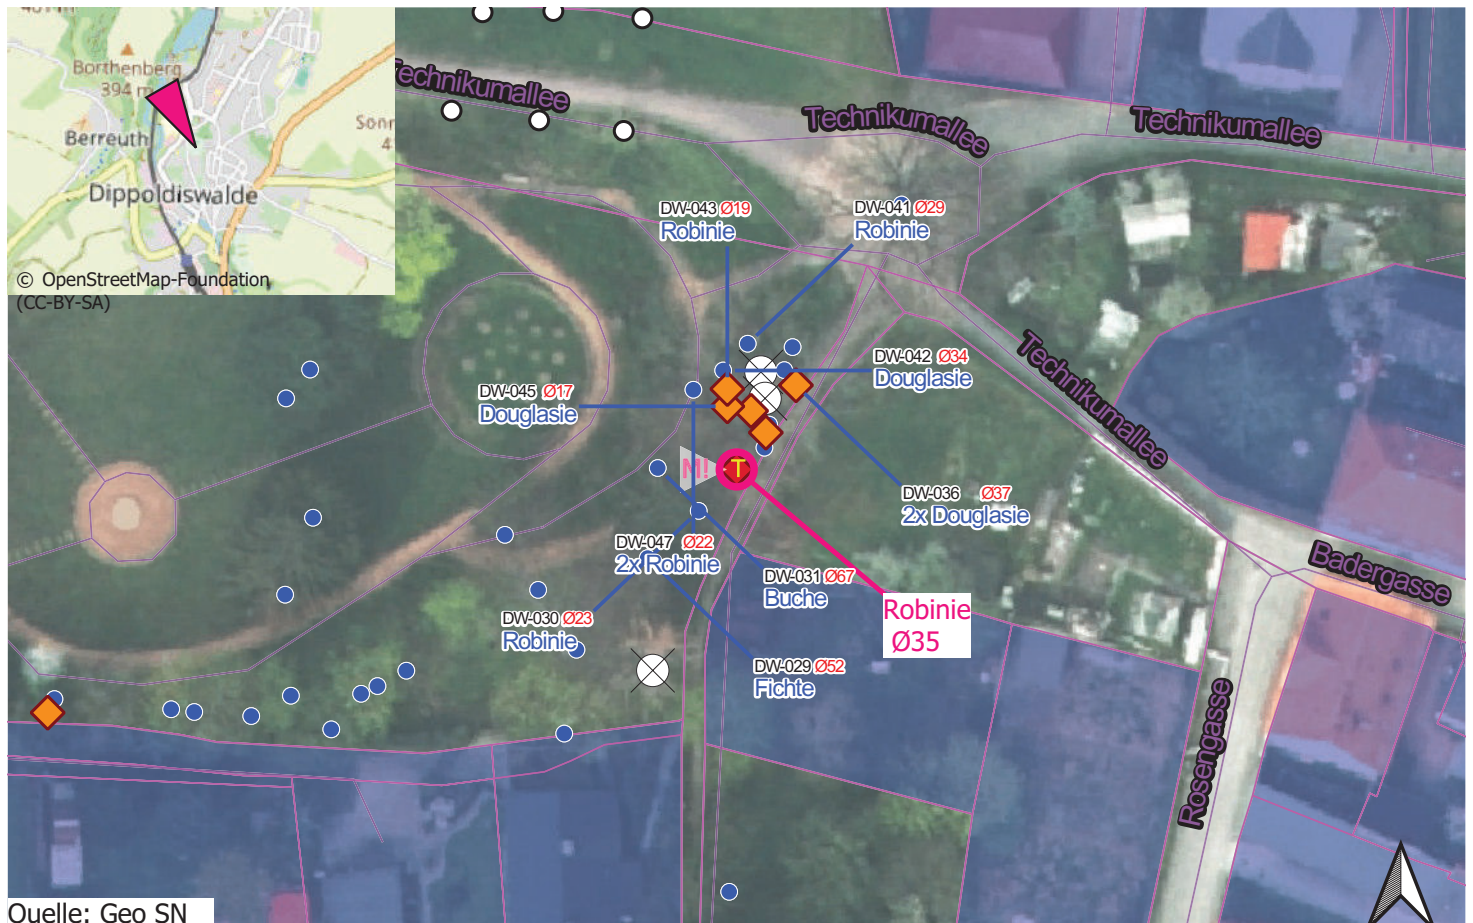

Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt DW-513: Robinie - Robinia pseudoacacia

Stammdaten

Straße: Rabenauer Straße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 82cm, BHD: 26cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrolleur: Karolin Graichen am 17.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
10m
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Zwiesel
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Leiter/Teleskop ausreichend
Totholz entfernen
bis auf 10m
erledigen bis: 15.09.2026
erledigen bis: 15.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Tiefzwiesel



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt DW-094: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Weißeritzstraße
Höhe: 25-30m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 198cm, BHD: 63cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: **mittel geschädigt**
Verkehrssicherheit: **nicht gegeben**
Vitalität: **mittel**

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: **mittel**

Totholz
22m
Rindenschaden
Belaubung auffällig

Kontrolleur: Karolin Graichen am 18.03.2026

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: **gut**

Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
bis auf 22m
erledigen bis: 16.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: **gut**

freiliegende Wurzeln



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt DW-115: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Straße: Kleine Mühlestraße
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 201cm, BHD: 64cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrollleur: Karolin Graichen am 18.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
13m
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Zwiesel
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
bis auf 13m
erledigen bis: 16.09.2026
erledigen bis: 16.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt DW-116: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Große Mühlstraße
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 192cm, BHD: 61cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Karolin Graichen am 18.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
16m
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Rindenschaden
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
bis auf 16m
erledigen bis: 16.09.2026
erledigen bis: 16.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



0 10 20 m

Datenblatt DW-313: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Alte Altenberger Straße
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 317cm, BHD: 101cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 100 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Karolin Graichen am 23.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
20m
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Riss(e)
Rindenschaden
Stammaustrieb
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
bis auf 20m
erledigen bis: 22.06.2026
Stamm-/StocksAustrieb entfernen
erledigen bis: 21.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt DW-314: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Alte Altenberger Straße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 292cm, BHD: 93cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 90 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrolleur: Karolin Graichen am 23.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
20m
Rindenschaden
Belaubung auffällig

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Stammaustrieb
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
bis auf 20m
erledigen bis: 21.09.2026
Stamm-/StocksAustrieb entfernen
erledigen bis: 21.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt DW-315: Robinie - Robinia pseudoacacia

Stammdaten

Straße: Rabenauer Straße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 352cm, BHD: 112cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 110 Jahre
Zustand: stärker geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrolleur: René Landmann am 24.02.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: schlecht

Kappungsstellen
Riss(e)

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: schlecht

Morschung auf 1.7 m
Höhlung
Riss(e)



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigt bis: 25.08.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt DW-433: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Rabenauer Straße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 126cm, BHD: 40cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 40 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: René Landmann am 24.02.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Leiter/Teleskop ausreichend
Erziehungsschnitt
erledigen bis: 31.05.2027
Bemerkung: fachgerecht aufasten

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: mittel

freiliegende Wurzeln
Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt DW-450: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Rabenauer Straße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 101cm, BHD: 32cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: René Landmann am 24.02.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
5m
Astabbruch

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Leiter/Teleskop ausreichend
Totholz entfernen
bis auf 5m
erledigen bis: 25.08.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

freiliegende Wurzeln



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt DW-504: Weide - Salix caprea

Stammdaten

Straße: Rabenauer Straße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 314cm, BHD: 100cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 100 Jahre
Zustand: stärker geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

allg.Bemerkung: Ameisen, Weidenbohrer

Kontrolleur: Karolin Graichen am 23.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 3 m
Höhlung
Kappungsstellen
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Schadinsekten
Morschung auf 1 m
Höhlung
Riss(e)
Rindenschaden
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: vom Boden möglich
Fällung erforderlich, Grund: Verkehrssicherheit
erledigen bis: 21.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: schlecht

Morschung
Höhlung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt DW-509: Robinie - Robinia pseudoacacia

Stammdaten

Straße: Rabenauer Straße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 82cm, BHD: 26cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Neigung: weg von Straße
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Karolin Graichen am 17.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
7m
Belaubung auffällig

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Zwiesel
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Leiter/Teleskop ausreichend
Totholz entfernen
bis auf 7m
erledigen bis: 15.09.2026
erledigen bis: 15.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: mittel

Morschung
Höhlung
Tiefzwiesel



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt DW-511: Robinie - Robinia pseudoacacia

Stammdaten

Straße: Rabenauer Straße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 57cm, BHD: 18cm
Entwicklung: Jugendphase, Alter etwa: 20 Jahre
Neigung: zur Straße
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Karolin Graichen am 17.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
9m
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: vom Boden möglich
Totholz entfernen
bis auf 9m
erledigen bis: 15.09.2026
erledigen bis: 15.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt DW-512: Robinie - Robinia pseudoacacia

Stammdaten

Straße: Rabenauer Straße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 75cm, BHD: 24cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 20 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Karolin Graichen am 17.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
8m
Rindenschaden
Belaubung auffällig

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Zwiesel
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Leiter/Teleskop ausreichend
Totholz entfernen
bis auf 8m
erledigen bis: 15.09.2026
erledigen bis: 15.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Tiefzwiesel



Quelle: Geo SN

0 10 20 m