

Datenblatt RS-054: Ahorn - Acer campestre

Stammdaten

Straße: Neue Siedlung
Höhe: 5-10m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 129cm, BHD: 41cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 40 Jahre
Zustand: stärker geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 2.5 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Morschung auf 1 m
Rippe(n)
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Kroneneinkürzung: Stärke: 20%
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: mittel

Morschung
Höhlung
freiliegende Wurzeln
Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-110: Ahorn - Acer campestre

Stammdaten

Straße: Ruppendorfer Straße
Höhe: 5-10m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 53cm, BHD: 17cm
Entwicklung: Jugendphase, Alter etwa: 20 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-111: Ahorn - Acer campestre

Stammdaten

Straße: Ruppendorfer Straße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 141cm, BHD: 45cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 50 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

freiliegende Wurzeln
Erdarbeiten



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-122: Ahorn - Acer campestre

Stammdaten

Straße: Ruppendorfer Straße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 69cm, BHD: 22cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 20 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-123: Ahorn - *Acer campestre*

Stammdaten

Straße: Ruppendorfer Straße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 79cm, BHD: 25cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Stammaustrieb
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-124: Ahorn - Acer campestre

Stammdaten

Straße: Ruppendorfer Straße
Höhe: 5-10m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 60cm, BHD: 19cm
Entwicklung: Jugendphase, Alter etwa: 20 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-132: Ahorn - Acer campestre

Stammdaten

Straße: Ruppendorfer Straße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 113cm, BHD: 36cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 40 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-134: Ahorn - Acer campestre

Stammdaten

Straße: Ruppendorfer Straße
Höhe: 5-10m, Kronenbreite: 4m
Umfang: 35cm, BHD: 11cm
Entwicklung: Jugendphase, Alter etwa: 10 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Kappungsstellen
Stammaustrieb



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-145: Ahorn - Acer campestre

Stammdaten

Straße: Ruppendorfer Straße
Höhe: 5-10m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 57cm, BHD: 18cm
Entwicklung: Jugendphase, Alter etwa: 20 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Sicherheitserwartung: HÖHER

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Stammaustrieb




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

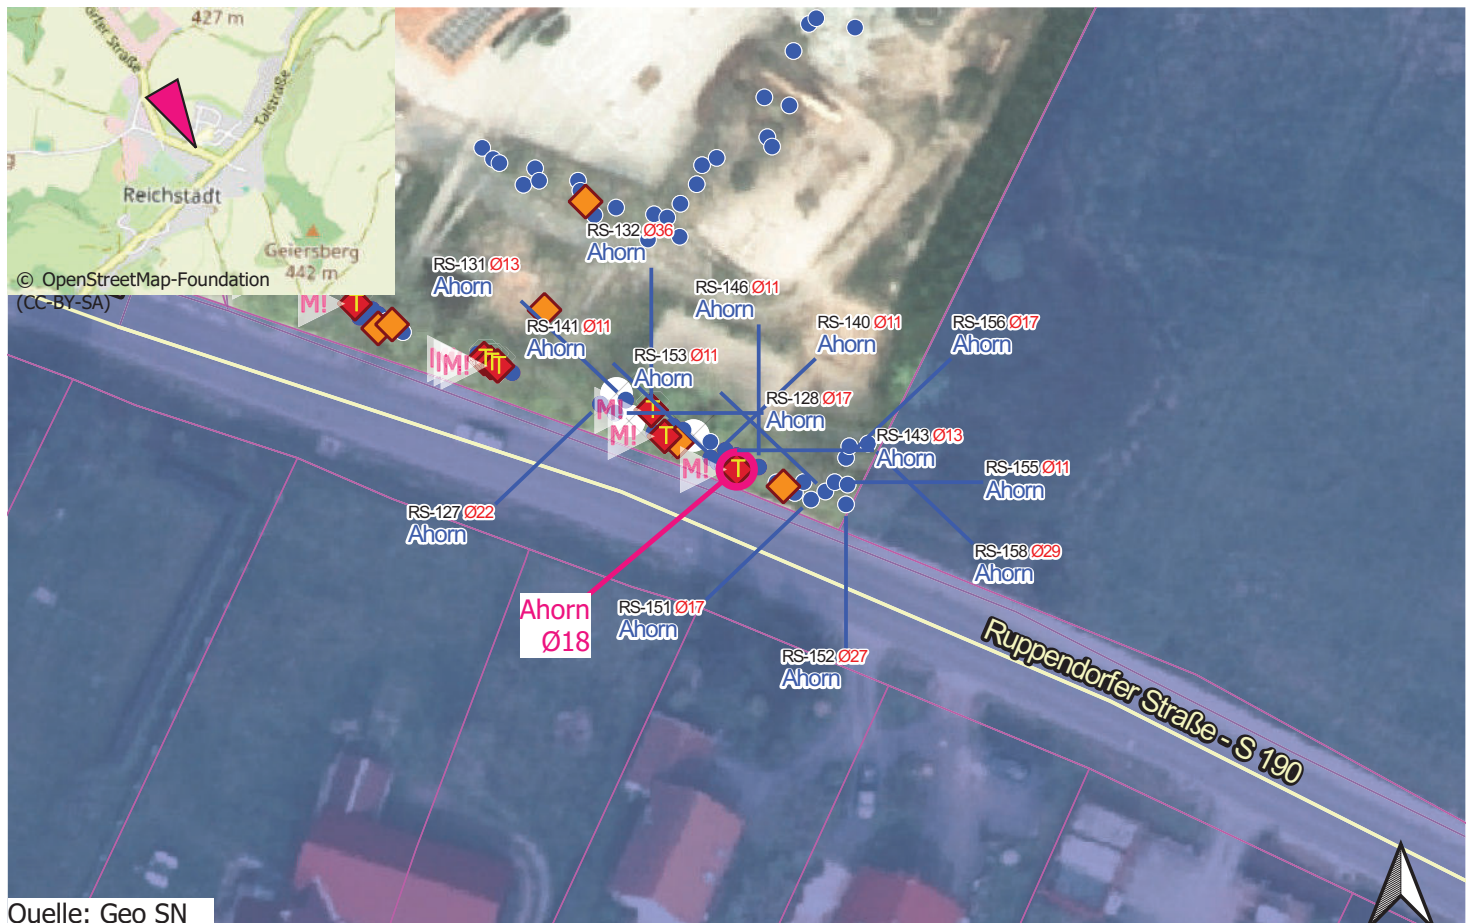

Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-239: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Am Ziegelgrund
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 220cm, BHD: 70cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 70 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Rindenschaden
Astabbruch

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

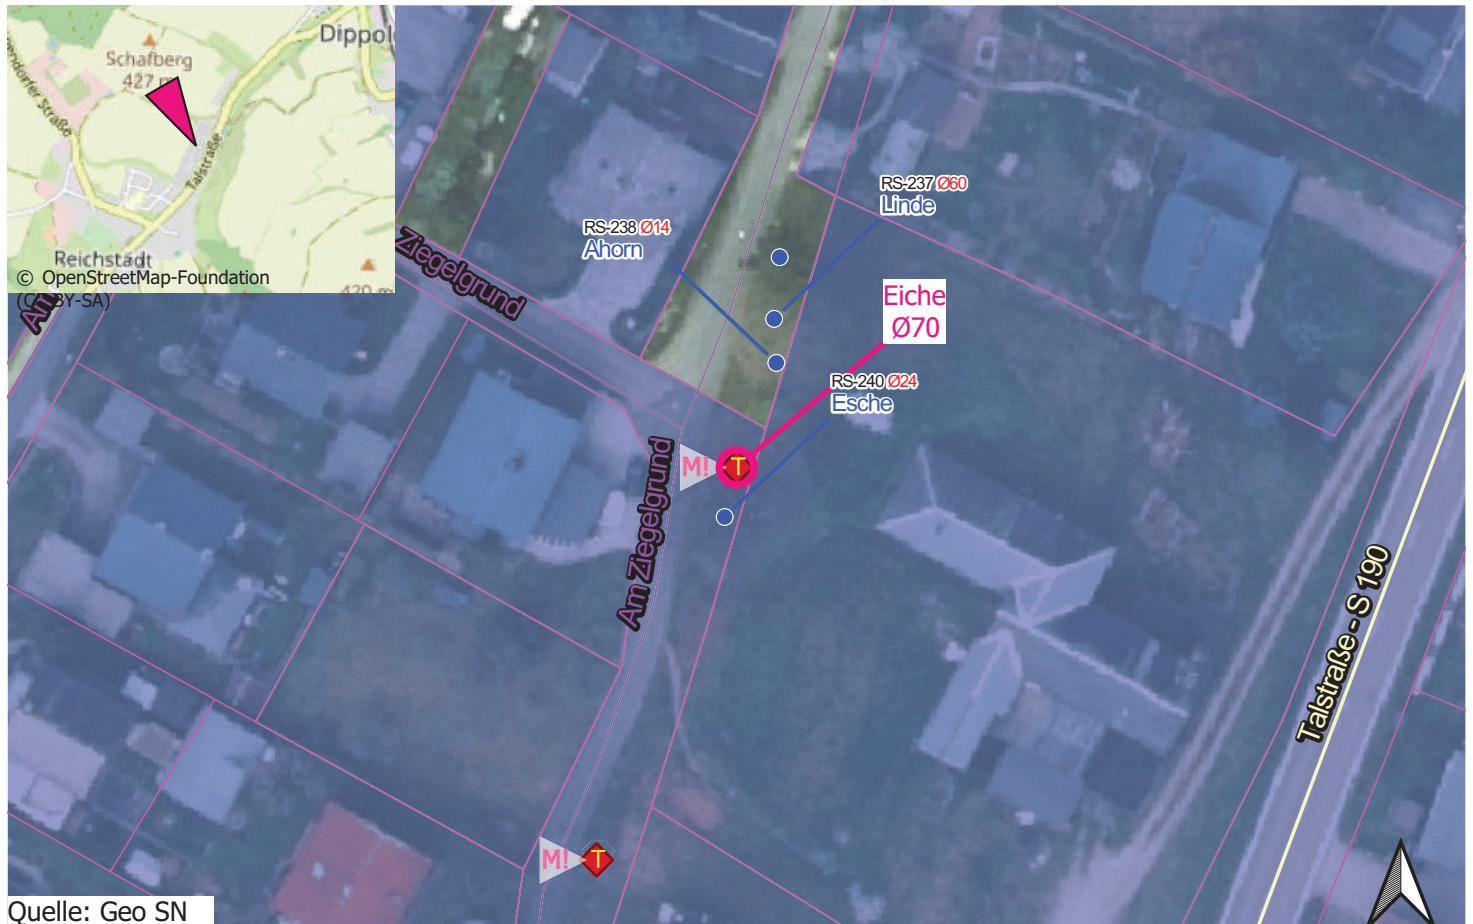

Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-241: Esche - Fraxinus excelsior

Stammdaten

Straße: Am Ziegelgrund
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 173cm, BHD: 55cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 08.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-242: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Am Ziegelgrund
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 314cm, BHD: 100cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 100 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 10.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 5 m
Höhlung
Kappungsstellen
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 09.06.2026
weitere Inaugenscheinnahme Bemerk: Schaden in 5m
erledigen bis: 09.06.2026
Bemerkung: Fäule untersuchen

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

freiliegende Wurzeln



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-245: Pappel - *Populus tremula*

Stammdaten

Straße: Beerwalder Straße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 188cm, BHD: 60cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre

Zustand: mittel geschädigt

Verkehrssicherheit: nicht gegeben

Vitalität: gut

allg.Bemerkung: gekappt

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 9 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-246: Pappel - *Populus tremula*

Stammdaten

Straße: Beerwalder Straße
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 232cm, BHD: 74cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 70 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 12 m
Kappungsstellen
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Stammaustrieb



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigt bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-247: Pappel - *Populus tremula*

Stammdaten

Straße: Beerwalder Straße
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 286cm, BHD: 91cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 90 Jahre
Zustand: **mittel geschädigt**
Verkehrssicherheit: **nicht gegeben**
Vitalität: **gut**

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: **mittel**

Morschung auf 10 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: **gut**

Rindenschaden
Stammaustrieb



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigt bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: **gut**

Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-262: Eberesche - Sorbus aucuparia

Stammdaten

Straße: Beerwalder Straße
Höhe: 4-5m, Kronenbreite: 4m
Umfang: 35cm, BHD: 11cm
Entwicklung: Jugendphase, Alter etwa: 10 Jahre
Zustand: stärker geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

allg.Bemerkung: mehrstämmig

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: vom Boden möglich
Fällung erforderlich, Grund: Verkehrssicherheit
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: schlecht

mehrstämmig
Morschung
Höhlung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-266: Pappel - *Populus tremula*

Stammdaten

Straße: Beerwalder Straße
Höhe: 5-10m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 47cm, BHD: 15cm
Entwicklung: Jugendphase, Alter etwa: 20 Jahre
Zustand: stärker geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

allg.Bemerkung: Stockaustrieb

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Fällung erforderlich, Grund: Verkehrssicherheit
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: schlecht

Morschung
Höhlung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

0 10 20 m

Datenblatt RS-274: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Beerwalder Straße
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 305cm, BHD: 97cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 100 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 4 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: mittel

Morschung
Höhlung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-293: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Straße: Fürstenweg
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 280cm, BHD: 89cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 90 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 6 m
Höhlung
Kappungsstellen
Rippe(n)

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-297: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 188cm, BHD: 60cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Morschung auf 0 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Verletzung



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-302: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 264cm, BHD: 84cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 80 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 4 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-303: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 286cm, BHD: 91cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 90 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 6 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Stammaustrieb
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-304: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 245cm, BHD: 78cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 80 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 6 m
Höhlung
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Morschung auf 5 m
Höhlung
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-308: Ahorn - Acer pseudoplatanus

Stammdaten

Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 339cm, BHD: 108cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 110 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 3 m
Kappungsstellen
Rippe(n)

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Höhlung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-310: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 251cm, BHD: 80cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 80 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 5 m
Höhlung
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Morschung auf 3.5 m
Höhlung
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Höhlung
Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-312: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 311cm, BHD: 99cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 100 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 5 m
Höhlung
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Rindenschaden



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-313: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 210cm, BHD: 67cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 70 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Morschung auf 1.8 m
Kappungsstellen



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-315: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 210cm, BHD: 67cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 70 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 8 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-316: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 217cm, BHD: 69cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 70 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 6 m
Höhlung
Kappungsstellen
Rippe(n)

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026
Einkürzung von Kronenteilen
erledigen bis: 07.09.2026
Bemerkung: Kronenteil mit Fäule und Rippe stark einkürzen

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-320: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 145cm, BHD: 46cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 50 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-325: Ahorn - Acer platanoides

Stammdaten

Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 148cm, BHD: 47cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 50 Jahre
Neigung: weg von Straße
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Morschung auf 4 m

Höhlung

Kappungsstellen



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



0 10 20 m

Datenblatt RS-327: Ahorn - Acer platanoides

Stammdaten

Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 201cm, BHD: 64cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 4 m
Höhlung
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

freiliegende Wurzeln



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-354: Ahorn - *Acer platanoides*

Stammdaten

Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 192cm, BHD: 61cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 09.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 07.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-382: Ahorn - Acer campestre

Stammdaten

Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 94cm, BHD: 30cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 40 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Stammaustrieb
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: vom Boden möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Stockaustriebe
Tiefzwiesel



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-383: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 129cm, BHD: 41cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Wipfeldürre

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Verletzung



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-384: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 97cm, BHD: 31cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 40 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Wipfeldürre
Kronenzwiesel

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Stammaustrieb



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

Datenblatt RS-385: Ahorn - *Acer pseudoplatanus*

Stammdaten

Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 132cm, BHD: 42cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 50 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Morschung auf 2 m
Kappungsstellen
Stammaustrieb



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege


Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



© OpenStreetMap-Foundation
(CC-BY-SA)

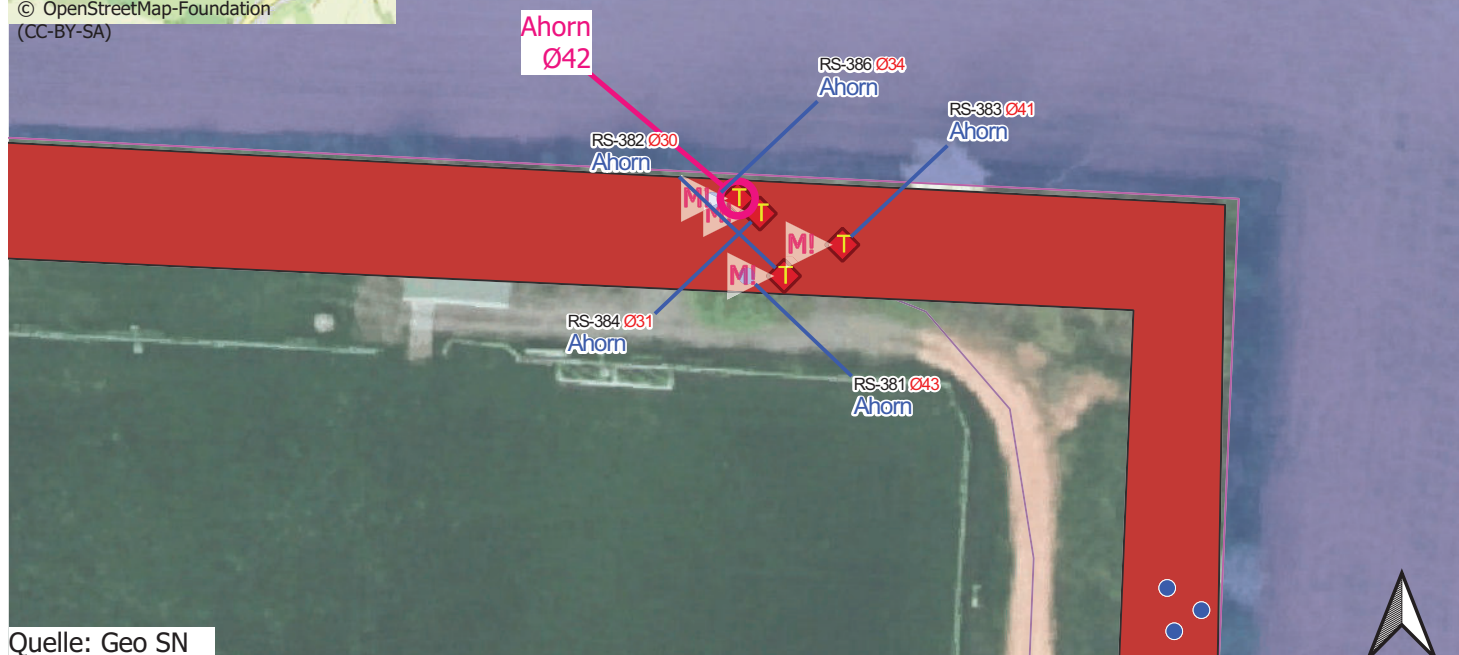

Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-425: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Am Schloß
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 192cm, BHD: 61cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 70 Jahre
Neigung: weg von Straße
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Fehlentwicklung der Krone

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Einkürzung von Kronenteilen
erledigen bis: 17.09.2026
Bemerkung: Unglücksbalken über Weg entlasten

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



0 10 20 m

Datenblatt RS-430: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Am Schloß
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 210cm, BHD: 67cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 70 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rindenschaden
Stammaustrieb
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-432: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Am Schloß
Höhe: 25-30m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 251cm, BHD: 80cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 90 Jahre
Zustand: stärker geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

allg.Bemerkung: Spechtloch im Stammzwiesel

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 10 m
Höhlung
Fremdbewuchs

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Morschung auf 6 m
Höhlung
Rippe(n)
Rindenschaden
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 17.09.2026
eingehende Untersuchung
Fäule bis 10m
erledigen bis: 18.06.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-435: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Am Schloß
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 6m
Umfang: 157cm, BHD: 50cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 80 Jahre
Zustand: stärker geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: schlecht

Morschung auf 1 m
Höhlung
Rippe(n)
Rindenschaden



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Fällung erforderlich, Grund: Verkehrssicherheit
erledigen bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: schlecht

Morschung
Rindenschaden
Verletzung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-437: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Am Schloß
Höhe: 25-30m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 292cm, BHD: 93cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 90 Jahre
Neigung: JA
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Höhlung

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Morschung auf 4 m
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 18.06.2026
weitere Inaugenscheinnahme Bemerk: Stammfäule 4m
erledigen bis: 18.06.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-438: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Am Schloß
Höhe: 25-30m, Kronenbreite: 12m
Umfang: 226cm, BHD: 72cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 90 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen
Kronenzwiesel

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Stammaustrieb



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Stockaustriebe



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-442: Linde - Tilia cordata

Stammdaten

Straße: Am Schloß
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 258cm, BHD: 82cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 90 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

allg.Bemerkung: gekappt

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 8 m
Höhlung
Kappungsstellen
Kronenzwiesel

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Rindenschaden
Stammaustrieb



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigt bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt RS-444: Buche - *Fagus sylvatica*

Stammdaten

Straße: Am Schloß
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 220cm, BHD: 70cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 80 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 19.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Morschung auf 2.3 m
Rindenschaden
Astungswunde



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 17.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m