

Datenblatt SE-065: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Bergstraße
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 25m
Umfang: 518cm, BHD: 165cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 170 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Naturdenkmal

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen
Kronensicherung

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 02.09.2026
Zuständigkeit prüfen
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

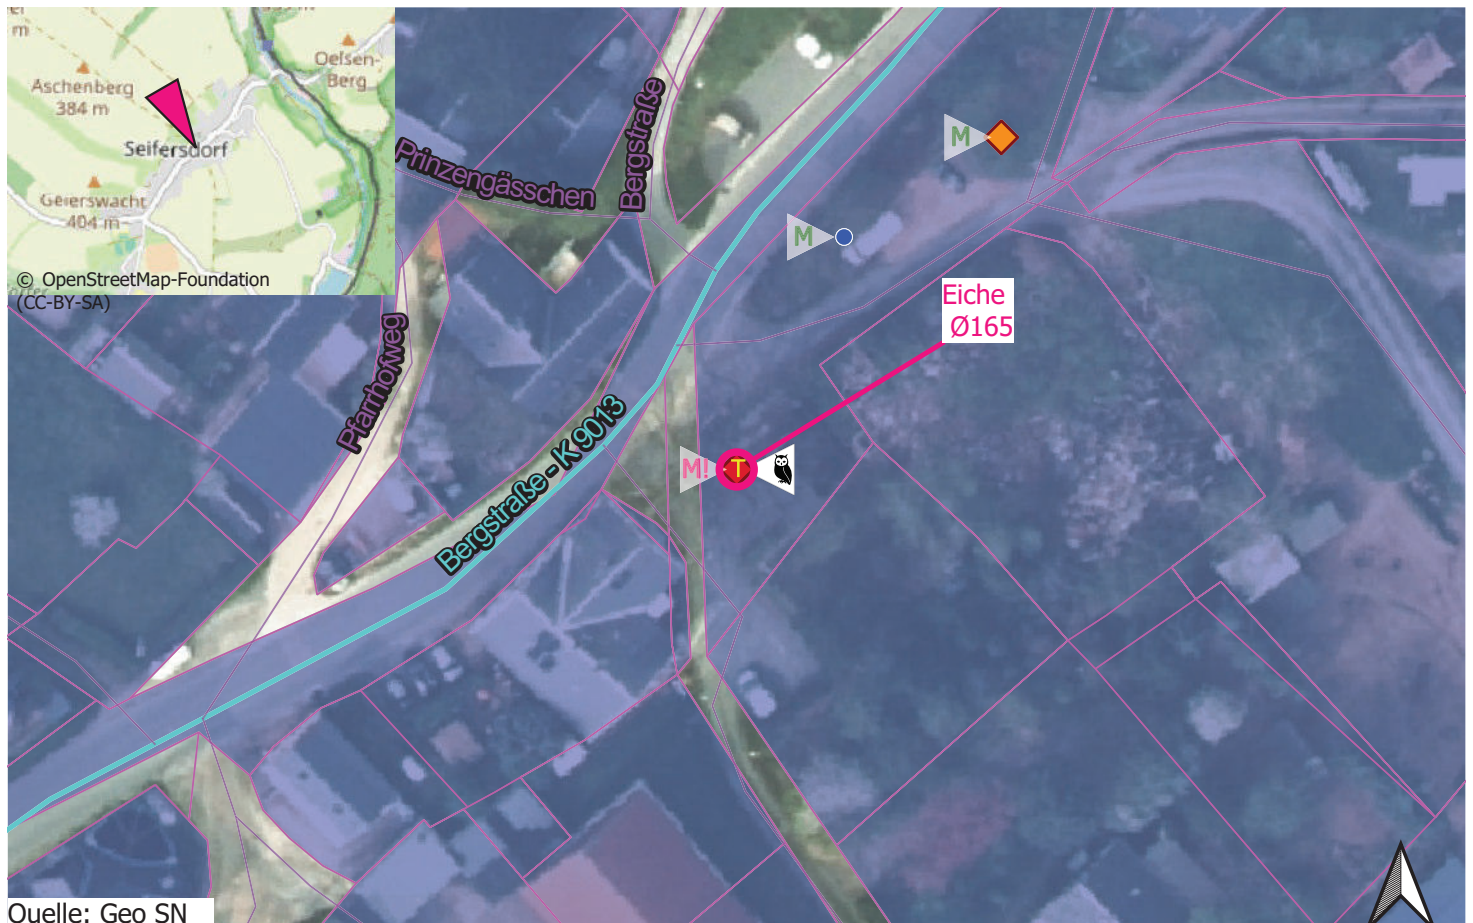

Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-070: Weide - *Salix caprea*

Stammdaten

Straße: Bergstraße
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 15m
Umfang: 107cm, BHD: 34cm , 8-stämmig
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 30 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

allg.Bemerkung: Weidenbohrer

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen
Rindenschaden

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Schadinsekten
Morschung auf 1 m
Kappungsstellen
Rindenschaden



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

mehrstämmig
Tiefwiesel



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-074: Pappel - *Populus nigra* ITALICA

Stammdaten

Straße: Schiefer Weg
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 198cm, BHD: 63cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Morschung auf 6 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Morschung auf 1.3 m
Stammaustrieb
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Bodenverdichtung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-075: Pappel - *Populus nigra* ITALICA

Stammdaten

Straße: Schiefer Weg
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 204cm, BHD: 65cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 70 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 6 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Stammaustrieb
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigt bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Bodenverdichtung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-076: Pappel - *Populus nigra* ITALICA

Stammdaten

Straße: Schiefer Weg
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 188cm, BHD: 60cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 6 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Morschung auf 2 m
Kappungsstellen
Stammaustrieb
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Bodenverdichtung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-078: Pappel - *Populus nigra* ITALICA

Stammdaten

Straße: Schiefer Weg
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 192cm, BHD: 61cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 6 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Morschung auf 1.5 m
Stammaustrieb
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigt bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Bodenverdichtung



0 10 20 m

Datenblatt SE-079: Pappel - *Populus nigra* ITALICA

Stammdaten

Straße: Schiefer Weg
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 229cm, BHD: 73cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 70 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 6 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: mittel

Morschung auf 1.7 m
Stammaustrieb
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Bodenverdichtung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-080: Pappel - *Populus nigra* ITALICA

Stammdaten

Straße: Schiefer Weg
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 182cm, BHD: 58cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 6 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Stammaustrieb
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Bodenverdichtung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-081: Pappel - *Populus nigra* ITALICA

Stammdaten

Straße: Schiefer Weg
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 248cm, BHD: 79cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 80 Jahre
Zustand: mittel geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Morschung auf 6 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)
Stammaustrieb
Zwiesel



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Nachbehandlung von Kappungen mit Ständerbildung
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: mittel

Morschung
Rindenschaden
Bodenverdichtung



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-085: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Am Stausee
Höhe: 20-25m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 283cm, BHD: 90cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 90 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

allg.Bemerkung: nicht allseitig einsehbar

Kontrolleur: Jana Elke am 03.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: mittel

Totholz
Morschung auf 6 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Stammaustrieb
Verletzung



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 01.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-105: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Rollbahn
Höhe: 10-15m, Kronenbreite: 10m
Umfang: 151cm, BHD: 48cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 50 Jahre
Neigung: zum Gebäude
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-140: Pappel - *Populus tremula*

Stammdaten

Straße: Neue Straße
Höhe: 25-30m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 314cm, BHD: 100cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 100 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Morschung auf 2 m
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Rippe(n)




Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

freiliegende Wurzeln
Rindenschaden

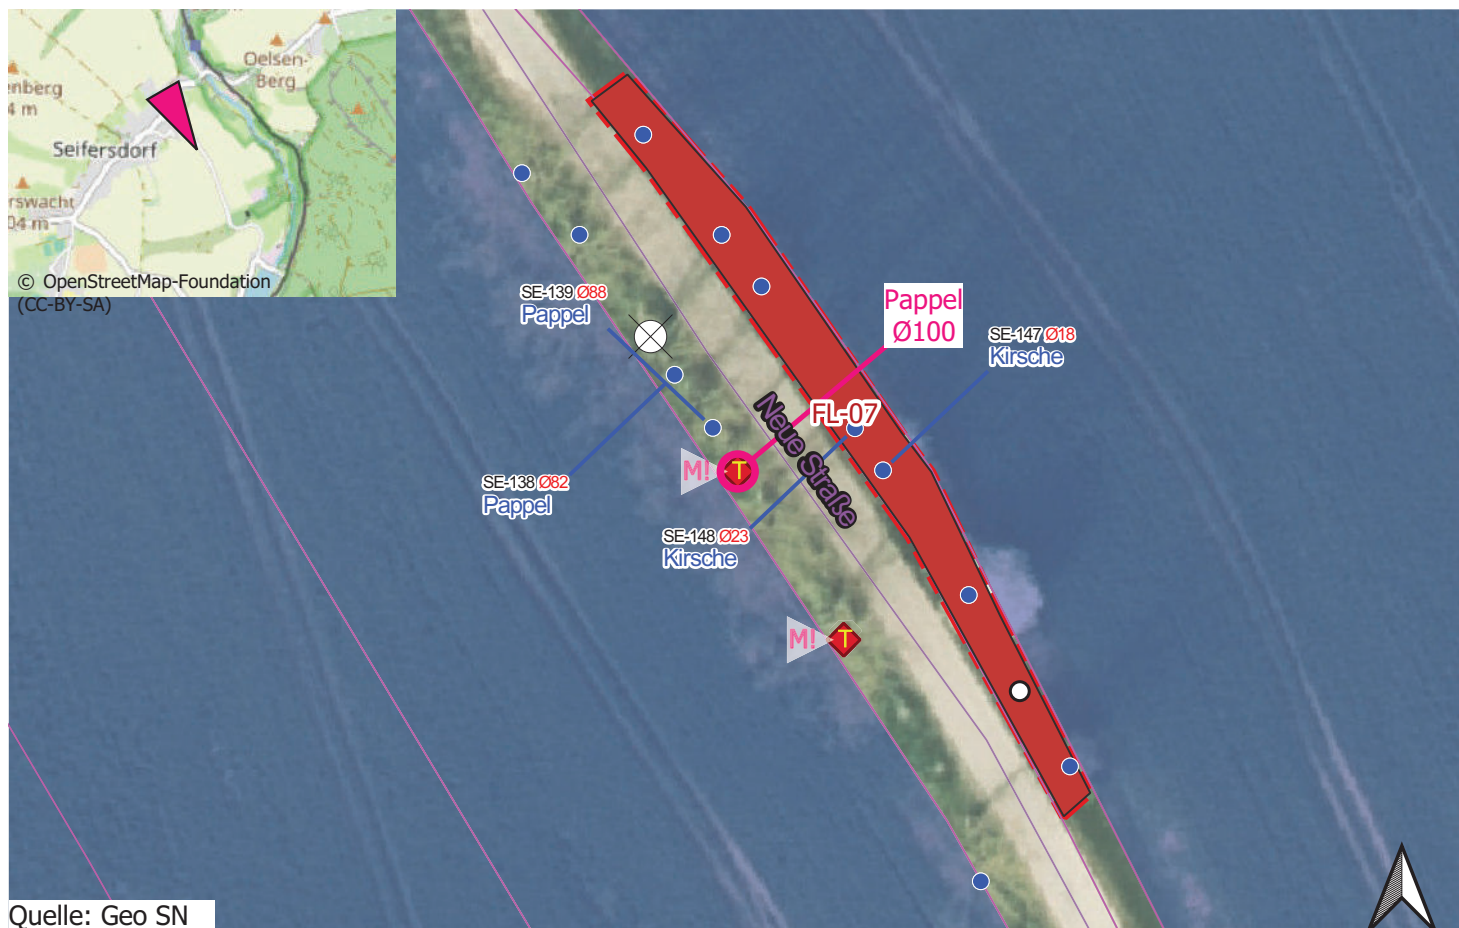

Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-141: Pappel - *Populus tremula*

Stammdaten

Straße: Neue Straße
Höhe: 25-30m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 330cm, BHD: 105cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 110 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Rindenschaden
Pilz: 1 NICHT BESTIMMT



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-200: Eiche - Quercus robur

Stammdaten

Straße: Neue Straße
Höhe: 15-20m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 188cm, BHD: 60cm
Entwicklung: Reifephase, Alter etwa: 60 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: gut

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut



Quelle: Geo SN

0 10 20 m

Datenblatt SE-226: Pappel - *Populus tremula*

Stammdaten

Straße: Neue Straße
Höhe: 25-30m, Kronenbreite: 20m
Umfang: 311cm, BHD: 99cm
Entwicklung: Alterungsphase, Alter etwa: 100 Jahre
Zustand: nicht/leicht geschädigt
Verkehrssicherheit: nicht gegeben
Vitalität: mittel

Kontrolleur: Jana Elke am 04.03.2026

Auffälligkeiten an Krone:

Zustand: gut

Totholz
Kappungsstellen
Fremdbewuchs

Auffälligkeiten am Stamm:

Zustand: gut

Morschung auf 1 m
Rippe(n)
Rindenschaden



Maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege

Zugangstechnik: Hebebühne möglich
Totholz entfernen
erledigen bis: 02.09.2026

Auffälligkeiten am Stammfuß / Wurzel:

Zustand: gut

Rindenschaden



Quelle: Geo SN

0 10 20 m