

# Restauratorische Dokumentation

## des Rathauses I Iserlohn

Postleitzahl: 58636

Ort: Iserlohn

Kreis: Märkischer Kreis

Land: Nordrhein- Westfalen

Standort: Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn

Objekt: Rathaus I der Stadt Iserlohn

Klara- ID: 233025

Eigentümer: Stadt Iserlohn

Rathaus II

Werner- Jacobi- Platz 12

58636 Iserlohn



## Vorwort

Die folgende Dokumentation hatte als Titel: „Erstellung einer Dokumentation als Sekundärquelle über den Baubestand des Rathauses I, Schillerplatz 7 in Iserlohn anlässlich des geplanten Abbruchs“ und hat die interne Vergabenummer der Stadtverwaltung Iserlohn: 233/21.

Die Stadt wurde durch Frau Katrin Abrahams vertreten.

Das LWL wurde von Frau Danae Votteler vertreten.

Die Lose 1: Gutachterlicher Abgleich und Fotodokumentation, 3: Bauzeitliche Oberflächen und Farbgestaltung, 4: Farbleitsystem der Geschosse und 5: Oberflächen der Betonbrüstungen an den Fassaden wurden von Stefan Voigt bearbeitet.

Das Los 2, Restauratorische Befunduntersuchung und Dokumentation bauzeitlicher Ausstattung, wurde von Maximilian Maempel bearbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen finden sich ausschließlich im Kapitel 3.2 Die hölzernen Ausstattungselemente und Kapitel 9.2.1.1 Hölzerne Ausstattungselemente wieder.

## Restaurator Voigt

Stefan Voigt, Restaurator M.A.

Leopoldstraße 3

99089 Erfurt

Maximilian Maempel, Restaurator M.A.

Bahnhofstraße 13

98693 Ilmenau

Erfurt, 16.10.2022



## Inhaltsverzeichnis

|         |                                                                                   |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1       | Einleitung .....                                                                  | 5  |
| 2       | Das Rathaus I in Iserlohn .....                                                   | 7  |
| 2.1     | Geschichtlicher Hintergrund zur Standortentscheidung .....                        | 7  |
| 2.2     | Städtebauliche Anordnung .....                                                    | 7  |
| 2.3     | Objektbeschreibung .....                                                          | 9  |
| 2.4     | Nutzung einzelner Gebäudeteile .....                                              | 11 |
| 2.5     | Abgleich von Ausführungsplanung zu Ist- Bestand.....                              | 12 |
| 3       | Restauratorische Befunduntersuchung und Dokumentation bauzeitlicher Ausstattung.. | 15 |
| 3.1     | Bauzeitliche Oberflächen und Farbgestaltung .....                                 | 15 |
| 3.1.1   | Eingangsbereich .....                                                             | 15 |
| 3.1.2   | Treppen- und Flurbereiche .....                                                   | 17 |
| 3.1.3   | Büroräume .....                                                                   | 18 |
| 3.2     | Die hölzernen Ausstattungselemente .....                                          | 20 |
| 3.2.1   | Objektbeschreibung der hölzernen Ausstattungselemente .....                       | 20 |
| 3.2.1.1 | Brüstungsgeländer.....                                                            | 21 |
| 3.2.1.2 | Türen „Sitzungsraum 028“ .....                                                    | 23 |
| 3.2.1.3 | Heizkörper mit Bankauflagen.....                                                  | 24 |
| 3.2.1.4 | Hölzerne Geländer Treppenhäuser.....                                              | 25 |
| 3.2.2   | Konstruktionsbeschreibung der hölzernen Ausstattungselemente.....                 | 26 |
| 3.2.2.1 | Brüstungsgeländer.....                                                            | 26 |
| 3.2.2.2 | Türen Sitzungsraum „028“ .....                                                    | 27 |
| 3.2.2.3 | Heizkörper mit Bankauflagen.....                                                  | 29 |
| 3.2.2.4 | Hölzerne Geländer Treppenhäuser.....                                              | 29 |
| 3.2.3   | Holz und Lack für die Oberflächengestaltung .....                                 | 30 |
| 3.2.3.1 | Das verwendete Holz.....                                                          | 31 |
| 3.2.3.2 | Transparenter Überzug Brüstungsgeländer .....                                     | 32 |
| 3.2.3.3 | Transparenter Überzug Türen „Sitzungsraum 028“ .....                              | 33 |
| 3.2.3.4 | Transparenter Überzug Bankauflagen .....                                          | 33 |
| 3.2.3.5 | Transparenter Überzug Treppengeländer.....                                        | 34 |
| 3.2.3.6 | FTIR-Analyse und Vergleich der Ergebnisse .....                                   | 34 |
| 3.2.4   | Allgemeiner Erhaltungszustand und Qualität der Ausstattung .....                  | 36 |
| 3.3     | Farbleitsystem der Geschosse .....                                                | 38 |
| 3.4     | Betonbrüstung an der Fassade .....                                                | 40 |
| 4       | Literatur- und Quellenverzeichnis .....                                           | 41 |

|         |                                                                                               |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5       | Abbildungs- und Tabellenverzeichnis .....                                                     | 42  |
| 5.1     | Abbildungsverzeichnis.....                                                                    | 42  |
| 5.2     | Tabellenverzeichnis.....                                                                      | 42  |
| 6       | Interviews .....                                                                              | 43  |
| 6.1     | Interview mit Frau Angelika Schunke, Leiterin Ordnungsamt Stadt Iserlohn,<br>18.01.2022.....  | 43  |
| 6.2     | Interview mit Herr Martin Bürger- Neumann, Mitarbeiter KIM Stadt Iserlohn,<br>25.01.2022..... | 43  |
| 7       | Kartierungen der Veränderungen im Gebäude .....                                               | 45  |
| 8       | Historische Fotos.....                                                                        | 56  |
| 9       | Fotodokumentation.....                                                                        | 60  |
| 9.1     | Außenbereich.....                                                                             | 72  |
| 9.1.1   | Betonbrüstung.....                                                                            | 109 |
| 9.1.2   | Graffiti.....                                                                                 | 115 |
| 9.2     | Innenbereich .....                                                                            | 122 |
| 9.2.1   | Eingangshalle.....                                                                            | 123 |
| 9.2.1.1 | Hölzerne Ausstattungselemente .....                                                           | 146 |
| 9.2.1.2 | Kunstwerke.....                                                                               | 179 |
| 9.2.2   | Büroräume .....                                                                               | 201 |
| 9.2.3   | Andere Räume.....                                                                             | 260 |
| 9.2.4   | Parkhaus/- deck .....                                                                         | 299 |
| 9.2.5   | Flur- und Treppenbereiche .....                                                               | 308 |
| 9.2.5.1 | Farbleitsystem .....                                                                          | 336 |
| 10      | Materialanalysen .....                                                                        | 359 |
| 11      | Historische Pläne und Skizzen .....                                                           | 364 |

## 1 Einleitung

Die Aufgabenstellung des Projektes bezieht sich darauf, eine Dokumentation als Sekundärquelle über den Baubestand des Rathauses I in Iserlohn zu erstellen. Insgesamt gehörte das Rathaus zu einem Ensemble aus Rathaus, Brücke mit Café und dem Karstadt- Kaufhaus, gegenüber des Rathauses auf der anderen Straßenseite. Dieses Ensemble entstand in den 60 er und 70 er Jahren des 20. Jahrhunderts. Bisher ist die Brücke mit dem Café abgebrochen, das Karstadt- Kaufhaus wird in den Jahr 2022 oder 2023 abgebrochen und das Rathaus soll in den Folgejahren abgebrochen werden, da es statische Probleme und Probleme mit dem Brandschutz hat. Teile des Rathauses wurden auf einem felsigen, tragfähigen Untergrund gegründet und andere Teile des Rathauses Richtung Theodor- Heuss- Ring wurden auf sehr heterogen und instabilen Untergrund gegründet. Der Untergrund ist einerseits durch natürliche Gesteinsvorkommen, sogenannten Massenkalk, und andererseits durch bergbauliche Aktivitäten instabil.<sup>1</sup> Dies führt zu den statischen Problemen und Setzungserscheinungen der Konstruktion. Diese sind im nördlichen Bereich des Gebäudes am größten und werden sichtbar an den hydraulisch verstellbaren Stützenfüßen im Parkhaus (s. Abb. 224), welche ans obere Ende justiert sind, an torsierten Säulen (s. Abb. 065) und abgesackten Bereichen im Eingangsbereich sichtbar werden. Das zweite Treppenhaus geht nur bis in die 3. Etage (s. Kapitel 7. Kartierungen der Veränderungen im Gebäude, S. 49 u. S. 50) und erfüllt damit nicht die aktuellen Brandschutzrichtlinien, da auch im Außenbereich keine Brandschutztreppe montiert ist.

Das jetzige Rathaus wurde mehrfach geplant, aber immer wieder aus zeitpolitischen Gründen verschoben. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die Planungen soweit finalisiert. Es kam zu einer Ausschreibung, die die Arbeitsgemeinschaft Iserlohner Architekten (AIA) gewann. Die beteiligten Iserlohner Architekturbüro waren: Dossmann, Krewett, Reime & Deuker, D. Schmidt, König, Ranke, A. Schmidt und Wenzel.<sup>2</sup> Das Rathaus wurde von 1972 bis 1974 gebaut und im September 1974 eingeweiht. Zeitgleich entwarfen sieben Iserlohner Künstler sieben Kunstwerke die bis zur Eröffnung als Kunst am Bau im Gebäude umgesetzt worden (s. Kapitel 9.2.1.2 Kunstwerke). Die Gruppe wurde Arbeitsgemeinschaft Iserlohner Künstler (AIK) genannt. Die

---

<sup>1</sup><https://kunsthistoriker.org/verband/rote-liste/rathaus-iserlohn/>

<sup>2</sup>Kordasiewicz, 2016, S.60

damaligen Künstler waren: Stannek, Bornemann, Arendt, Tomczak, Dieterle, von Buchardt und Schneider.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Stadt Iserlohn, 1974

## 2 Das Rathaus I in Iserlohn

Iserlohn liegt in Nordrhein- Westfalen, südöstlich von Dortmund und ist die größte Stadt des Märkischen Kreises und des Sauerlandes.

### 2.1 Geschichtlicher Hintergrund zur Standortentscheidung

Das Rathaus I in Iserlohn wurde 1974 eingeweiht und sollte alle Fachressorts der Stadtverwaltung zentral in einem Gebäude beherbergen.<sup>4</sup> Diese waren vorher an mehreren Standorten in der Stadt verteilt gewesen. Nach Begutachtung der Innenstadt durch Prof. Erich Kühn, Inhaber Lehrstuhl Städtebau an der TH Aachen, und dem Verkehrsgutachten von Dr. Ing Scholz, Düsseldorf, wurde in einem Gutachten im Jahr 1965 von Prof. Kühne der Vorschlag gemacht das Rathaus an der Nordseite des Schillerplatzes und der Luisenstraße zu bauen. Wegen den früheren Bergbauaktivitäten im Stadtgebiet wurde der Untergrund vom Erdbaulaboratorium Hannover Dr. Ing. Giese untersucht. Dieses Gutachten hatte entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung des Rathauses, da der Untergrund an einigen Stellen fester ist und somit höher gebaut werden konnte und an anderen Stellen durch den Bergbau lockerer ist und die Geschosshöhe geringer gehalten werden musste. Im östlichen Bereich des für den Neubau vorgesehenen Bereichs besteht der Boden aus Plattenkalk und ist gut für einen hochgeschossigen Bau geeignet. Das Fundament bestand in diesem Bereich aus einer 1,5 m dicken Stahlbetonplatte und wurde in einer 1,5 m dicken Kiesschicht gelegt. Die nördlichen und westlichen Bereiche waren Senkungsgebiete, die bis zu 6,50 m aufgefüllt worden sind. In diesen Bereichen konnte das Rathaus nicht so hoch gebaut werden. In diesem Bereich wurden Einzel- und Streifenfundamente mit einer Dicke von 1,3 m versetzt. Zusätzlich wurden hydraulische Stützen verbaut, die bei Setzung des Bodens nach oben justiert werden können (s. Abb. 036 und 224).<sup>5</sup>

### 2.2 Städtebauliche Anordnung

Das Rathaus ist ein öffentliches Verwaltungsgebäude, befindet sich nördlich der Kern-  
innenstadt von Iserlohn und hat die Anschrift Schillerplatz 7. Umschlossen wird das Rathaus im Süden vom Theodor- Heuss- Ring, im Norden von der Rathausstraße, im Osten von der Langen Straße und im Westen von der Nordstraße. Westlich vom Rathaus I ist das in den 90 er Jahren des 20. Jahrhunderts gebaute Rathaus II, welches den Werner- Jakobi- Platz umschließt. Das Rathaus II ist durch eine Fußgängerbrücke

---

<sup>4</sup>Kordasiewicz, 2016, S.65

<sup>5</sup>Ebenda, S. 63 - 64



mit dem Rathaus I verbunden. Nördlich und östlich grenzen an das Rathaus I zwei- bis dreigeschossigen Wohngebäude. Südlich wird das Rathaus über zwei Ebenen erschlossen (s. Abb. 3: Querschnitt), ebenerdig durch den vierspurigen Theodor-Heuss-Ring und oberirdisch eigentlich über eine breite Brücke, und das Rathaus mit dem angehobenen Schillerplatz verbunden hat. Diese wurde schon abgebrochen. Der Schillerplatz wird westlich von der Sparkasse, welche 1935 erbaut und von 1967 bis 1973 saniert wurde und östlich von dem Karstadt Kaufhaus welches 1967 eröffnet wurde, eingerahmt. Diese großen Gebäude, welche aus der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts stammen, bilden ein Ensemble. Sie werden nördlich und östlich von Fachwerkgebäuden und südlich von der historischen Innenstadt begrenzt.

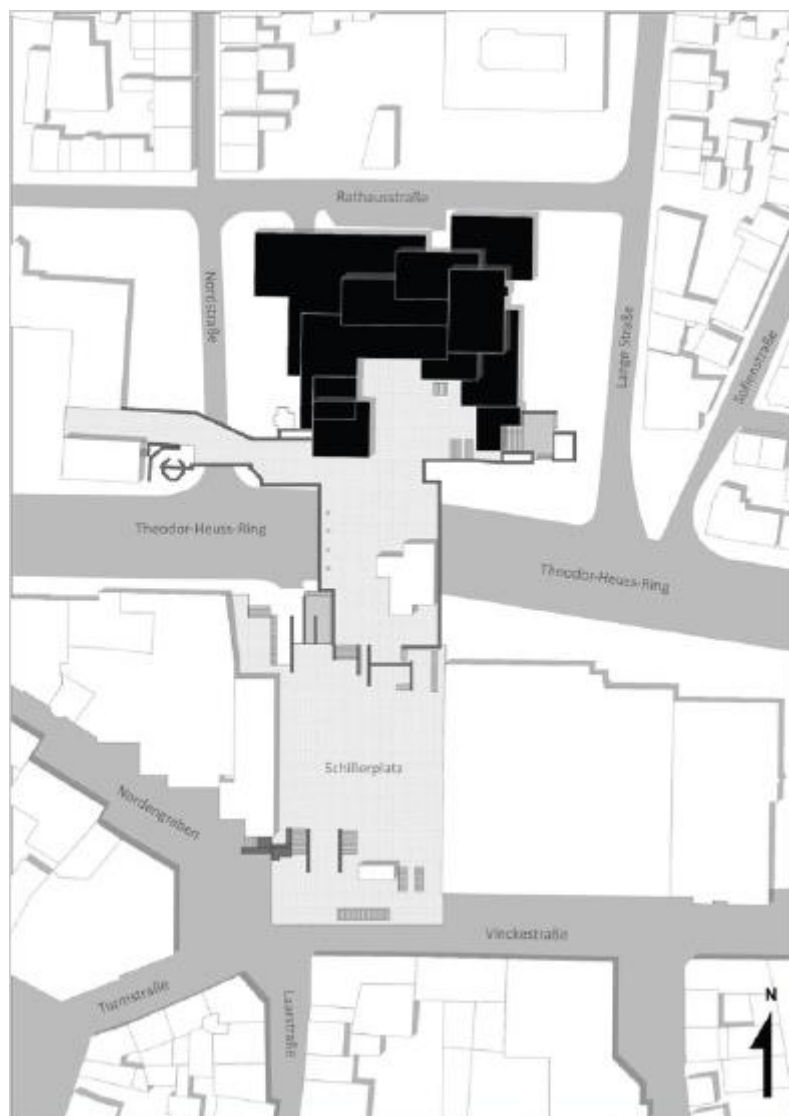


Abb. 1: Lageplan 2016<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Kordasiewicz, 2016, S.66

## 2.3 Objektbeschreibung

Der Entwurf der Arbeitsgemeinschaft Iserlohner Architekten hatte den Zuschlag bekommen. Dies wurde damit begründet, dass das Maßstabsverhältnis zwischen Rathaus und Schillerplatz sehr gut war und der Rathausvorplatz mit dem Eingangsbereich eine schöne Symbiose eingeht, bei dem alle Akzente stimmen.

Das Rathaus I in Iserlohn ist ein Solitärgebäude, welches aus mehreren Kuben und L-förmigen Gebäudeteilen, die ineinander verzahnt sind, aufgebaut (s. Kapitel 7 Kartierung der Veränderung im Gebäude) ist. Dadurch kommt es zu verschiedenen Staffellungen und Geschossigkeiten die im oberen Abschluss Terrassen ausbilden (s. Kapitel 9.1 Außenbereich).<sup>7</sup> Dadurch lässt sich das Rathaus I in seiner architektonischen Ausgestaltung der Gebäudeform und der Proportionen nicht gänzlich vereinheitlichen. Durch die Brüstungen und die Attiken der Rathauses kommt das Rathaus eine horizontale Gliederung. Durch die hohe Geschossigkeit und die braun eloxierten Fenster entsteht eine vertikale Orientierung. Das Rastermaß beträgt 7,20 m x 7,20 m. Das Rathaus besteht aus Deckenscheiben, wenigen aussteifenden Wänden und vielen Säulen und Pfeilern.<sup>8</sup> Das Gebäude wurde aus Stahlbeton, Stahl und Glas gebaut, und ist durch drei Bewegungsfugen, die wie eine Art Sollbruchstelle fungieren, in mehrere Gebäudeteile geteilt (s. Abb. 065, Abb. 132, Abb. 236 und Abb. 237). Eine Fuge geht von Nord nach Süd und verläuft unter anderem durch die Eingangshalle, die beiden anderen Bewegungsfugen gehen von West nach Ost und durchtrennen den Bürgermeistertrakt und schneiden den Ratskubus vom restlichen Rathaus ab.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>ebenda, S.76 - 80

<sup>8</sup>ebenda

<sup>9</sup>ebenda, S. 63 - 64

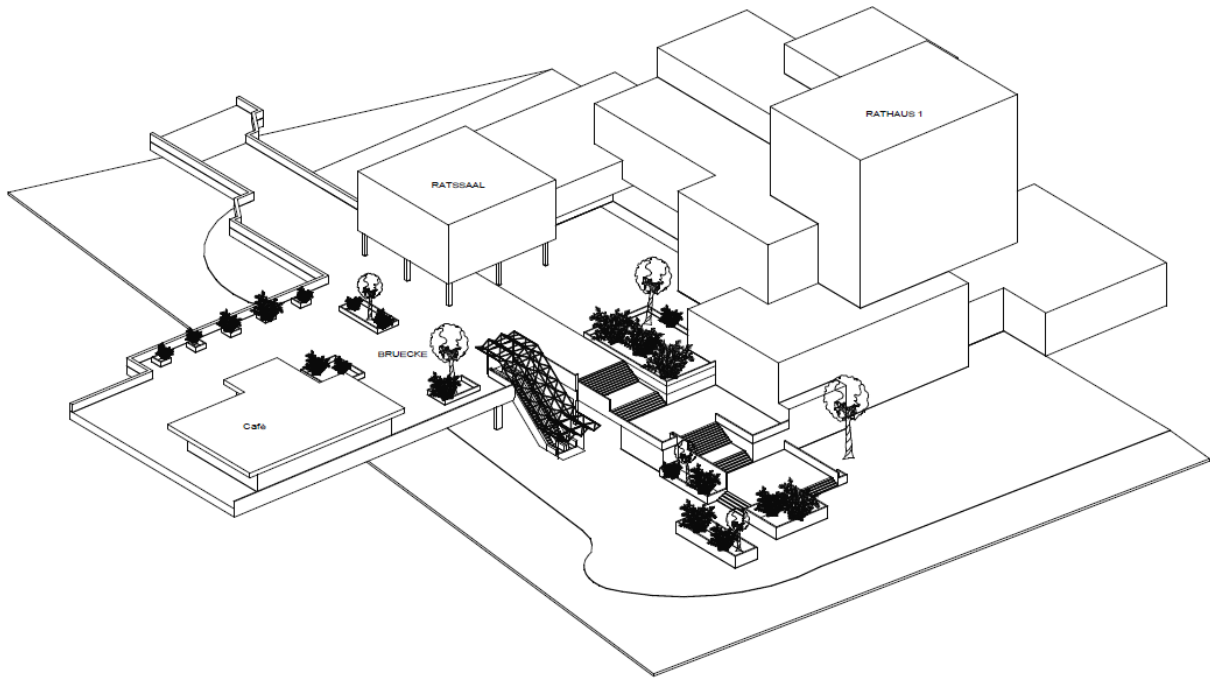


Abb. 2: Modell Rathaus<sup>10</sup>

Die Fassaden bestehen aus großen braunen Fensterrasterelementen, die im unteren Bereich eine Brüstung haben und über der Brüstung eine hohe Fenster- und Glasfront besitzen. Im unteren Bereich der Fensterfront sind die Fenster relativ niedrig, während die großen Scheiben über, den Kippfenstern dreimal so hoch sind. Dadurch unterteilt sich die braun eloxierte<sup>11</sup> Fassade in einen Bereich der horizontal verläuft und Bereiche die vertikal verlaufen (s. Abb. 026). Vor den Rasterelementen sind Putzbalkone die von großen weißen Waschbetonelementen, die weiße Marmorkiesel als Körnung haben, begrenzt werden. In den obersten Bereichen der Gebäudeteile bilden sie eine durchgängige Attika aus, während sie in den unteren Bereichen zweiteilig sind. Dadurch entstehen eine horizontale Untergliederung der einzelnen Geschosse bzw. ein Abschluss am oberen Ende der Kuben bzw. Gebäudeteile (s. Abb. 030). Nur der Ratssaal ist vollständig mit Waschbetonelementen mit Marmorkiesel verkleidet und thront auf dünnen Säulen über den Rathausvorplatz(s. Abb. 015).<sup>12</sup> Durch die Waschbetonelemente wirkt der Ratssaal monolithisch bzw. das Gebäude insgesamt monolithisch und horizontal geteilt. (s. Kapitel 3.4 Betonbrüstung an der Fassade)

Das Rathaus hat insgesamt 10 Geschosse, das Erdgeschoss endet auf Höhe des erhöhten Schillerplatzes. Es hat drei Untergeschosse, die Etage U2 endet auf Höhe der

<sup>10</sup>KIM Iserlohn

<sup>11</sup>anodische Oxidation auf Aluminium

<sup>12</sup>Stadt Iserlohn, 1974

umliegenden Straßen. Das erhöhte Erdgeschoss hat seinen Ausgang zum ebenfalls erhöhten Schillerplatz auf der anderen Straßenseite. Nach oben gibt es sechs Etagen. Es gibt im Gebäude eine große Eingangshalle, einen Ratssaal, ein Parkhaus mit Parkdeck, drei Aufzüge, vier Treppenhäuser von denen nur eins von der untersten bis zur obersten Etage geht.

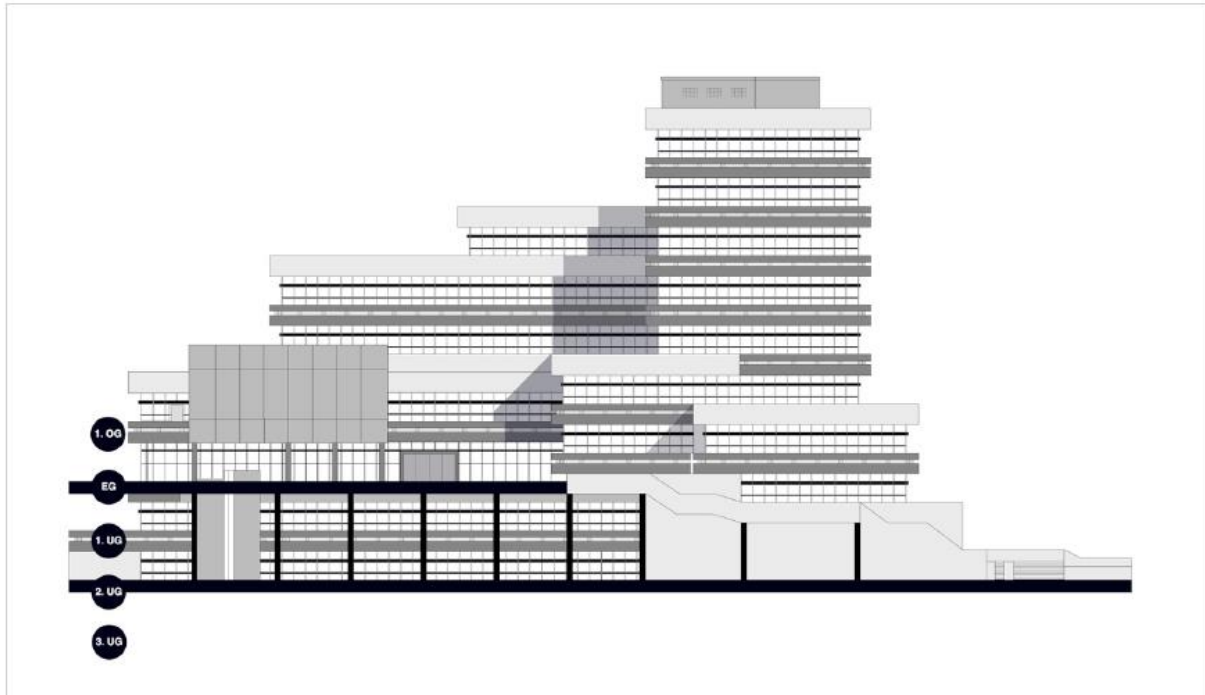


Abb. 3: Querschnitt<sup>13</sup>

## 2.4 Nutzung einzelner Gebäudeteile

Durch die Brandschutzprobleme mussten die Bereiche ab der 4. Etage geschlossen werden und alle Büros ab diesen Bereichen umziehen.

Vorher war im 6. OG die Bildstelle, der Schreibdienst und ein Pausenraum. Im 5. OG befanden sich die Kämmerei, das Personalamt und das Rechnungsprüfungsamt. Im 4. OG befanden sich das Steueramt und ebenfalls die Kämmerei.<sup>14</sup> Im EG befinden sich die von Einwohner am stärksten benutzten Dienste, wie das Einwohnermeldeamt (s. Abb. 151 – 153). Alle Parteien der Stadt Iserlohn haben ihre Räume im EG oder im 1. OG (s. Abb. 133 – 150). Die Räume des Bürgermeisters (s. Abb. 126 – 132) und des Oberstadtdirektors befinden sich im 1. OG. Im 1. UG befindet sich die Kantine (s. Abb. 190 – 193). Im 2. UG befindet sich die Poststelle, die Räume der Hausmeister und der Druckbereich (s. Abb. 194 – 207). Hier befindet sich auch ein Zugang von der

<sup>13</sup>Kordasiewicz, 2016, S.76

<sup>14</sup>AIA, 1971, S. 3 - 5

Langen Straße. Im 3. UG befinden sich die Kellerräume für die Technik, wie Notstromaggregat, Strom- und Lüftungskästen und einzelne Lagerräume mit einem Safe (s. Abb. 210 – 218). Die Wände sind aus sehr dicken Stahlbeton und für Katastrophenfälle geeignet. Die Lüftungsanlage wurde als einziges Element der Technik auf den neusten Stand gehalten. Das Notstromaggregat und auch die Elektrotechnik sind auf dem Stand der 70 er Jahre des 20. Jahrhunderts.

## 2.5 Abgleich von Ausführungsplanung zu Ist- Bestand

In seiner fast 50- jährigen Geschichte hat das Rathaus I mehrere kleinere Umbauten und Veränderungen hinter sich. Manche Veränderungen geschahen, um das Rathaus an die aktuellen Brandschutzverordnungen anzupassen, manche, um die Raumsituationen anzupassen und manche einfach aus ästhetischen Gründen. Bei den Umbauten kann nicht genau gesagt werden, wann diese ausgeführt worden, da Aufträge mit geringen Bauvolumen freihändig vergeben worden sind oder die ausgestellten Hausmeister diese ausgeführt haben können.<sup>15</sup>

Auffällig ist, dass viele größere Büros bzw. Räume für mehrere Personen, in kleinere Einheiten aufgeteilt worden. So ist im 6. OG zu sehen, dass ein großer Büroraum von einem großen, offenen Dreifensterseitenbereich zu insgesamt fünf Räumen verkleinert wurde. Von der zweiten bis zur fünften Etage wurde im südöstlichen Bereich des Rathauses jeweils ein großes Büro zu zwei kleineren Büros halbiert. In manchen Etagen und Bereichen wurden nur einzelne Wände eingezogen, in anderen Etagen und Bereichen wurden auch Wände entfernt. Im 2. UG wurden im östlichen Bereich, in dem sich eine Lagerhalle befand, sehr viele Wände eingezogen. (s. Kapitel 7 Kartierungen der Veränderungen im Gebäude)

Aus Gründen des Brandschutzes sind mehrere Trockenbauwände und automatische Brandschutztüren eingebaut worden. Sehr deutlich wird dies bei den Fahrstühlen in U2. Durch einen Brand in einem Büro neben dem Ratssaal zog viel Rauch und Qualm in den Ratssaal. Die Ausstattung war verqualmt und musste zu dem heutigen Zustand ausgetauscht werden (s. Kapitel 6.2 Interview mit Herr Martin Bürger- Neumann, Mitarbeiter KIM Stadt Iserlohn, 25.01.2022). Die Wände des Ratssaals waren ursprünglich mit holzstämmigen, dunkelbraunen Tafeln behangen, die Decke bestand aus abgehängten Kassettendecken aus Holz und eine geätzte Metalltafel hing hinter dem

---

<sup>15</sup>Es konnten zu den kleinen Umbauten keine Quellen im Archiv gefunden werden.

Ratsvorsitzenden an der Wand (s. Kapitel 8 Historische Fotos: HF 03).<sup>16</sup> Nach dem Brand wurde der Ratssaal in seinen heutigen Zustand in dem das Quadrat auf den Wandpanelen und Teppichmuster dominiert, umgestaltet.<sup>17</sup> Dies geschah im Jahr 1996. Ein weiterer Fahrstuhl im Außenbereich wurde an der westlichen Seite des Ratssaals im Jahr 2002 angebaut (s. Kapitel 6.2 Interview mit Herr Martin Bürger-Neumann, Mitarbeiter KIM Stadt Iserlohn, 25.01.2022).

Im Laufe der Zeit änderte sich das Speiseangebot in der Mensa hin zu einem ausschließlichen Frühstücksangebot. Durch diese Änderung wurde weniger Platz im Speiseraum benötigt und es wurde eine mobile Wand in den Speiseraum eingezogen der einen Teil der Kantine zu einem Besprechungsraum abgrenzen kann (s. Kapitel 6.2 Interview mit Herr Martin Bürger-Neumann, Mitarbeiter KIM Stadt Iserlohn, 25.01.2022). Eine weitere Veränderung geschah am Eingang des Rathauses. Die verzierten doppelflügeligen Glaspandeltüren wurden ausgetauscht und durch eine automatische funktionale Schiebetür ohne Gestaltung (s. Kapitel 8 Historische Fotos: HF 02). An der West-, Süd- und Ostseite kam es circa im Jahr 2010 zu Veränderungen in der Fenster- und Glasfront. Dabei wurden in die Büros große Fenster zum aufklappen installiert, die für eine bessere Belüftung des Gebäudes sorgen. Dafür wurden für ein Fenster eine Querstrebe ausgeschnitten und über das Fenster wieder montiert. Außerdem wurde im Inneren auf die Oberflächen der alten Verglasung geklebt um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Dadurch reflektieren und transmittieren die Glasscheiben das Licht anders (s. Abb. 021 und Abb. 026).

Bei Umzügen von einzelnen Abteilungen oder einzelnen Personen wurden die Büros neu gestrichen (s. Kapitel 6.1 Interview mit Frau Angelika Schunke, Leiterin Ordnungsamt Stadt Iserlohn, 18.01.2022). Dabei variieren die Anstriche leicht zueinander, weil die Anstriche individuell abgetönt worden (s. Kapitel 3.1.3 Büroräume). Die Flurräume haben im Laufe der Jahre ebenfalls einen neuen Anstrich bekommen (s. Kapitel 3.1.3 Büroräume).

An technischer Ausstattung wurden Rauchmelder in jedem Raum nachgerüstet und in den Toiletten und Küchen wurde Beleuchtung mit Bewegungsmeldern installiert (s. Kapitel 6.1 Interview mit Frau Angelika Schunke, Leiterin Ordnungsamt Stadt Iserlohn, 18.01.2022).

---

<sup>16</sup>Stadt Iserlohn, 1974

<sup>17</sup>Email Daniel- Schrod, 1996

Im Außenbereich gab es mehrere Veränderungen am Gebäude. So wurde am Kubus des Ratssaals das Wort „Rathaus“ in ungefähr 80 cm großen Eisenbuchstaben an der West- und Ostseite angebracht (s. Abb. 003 und Abb. 015). An der Südseite wurde ein 2 m großes Wappen der Stadt Iserlohn aus einer Kupferverbindung angebracht (s. Abb. 001). Ebenfalls an der Ostseite wurde neben dem „Rathaus“ ein 2 m großes, rotes Herz von einem anderen städtischen Kunstprojekt montiert (s. Abb. 015). Zwischen dem Kubus und der Treppe standen drei Telefonzellen, die entfernt worden. An der östlichen Außentreppe, Richtung Lange Straße befinden sich drei Graffitis mit markanten Gebäuden der Stadt Iserlohn wie der Marienkirche und den Gebäuden der Umgebung, der Brücke über den Seilersee und einem Gebäude im Wald. In der Rathausstraße sind drei weitere Graffitis mit den Themen Rettung und Fußball WM 2006. Die Graffitis wurden aus künstlerisch gestalterischen Gründen an die Wände des Rathauses gesprüht. (s. Kapitel 9.1.2 Graffitis)

### 3 Restauratorische Befunduntersuchung und Dokumentation bauzeitlicher Ausstattung

Im nachfolgenden Kapitel werden die markanten Innenräume, wie der große Eingangsbereich, das Büro des Bürgermeisters und weitere wichtige Räume und Bereiche beschrieben. Es wird auf immer wiederkehrende Farben, Materialien und Ausstattungsgegenstände eingegangen. Außerdem wird die Betonbrüstung der Fassade beschrieben. Es sind der aktuelle Ist- Zustand des Gebäudes beschrieben.

#### 3.1 Bauzeitliche Oberflächen und Farbgestaltung

Um sich ein genaueres Bild über das Gebäude und einzelne Bereiche zu machen, sind in den wichtigsten Bereichen und den Bereichen des Gebäudes die sich häufig wiederholen die Oberflächen und die Farbgestaltung genauer untersucht worden.

Alle Farben der bauzeitlichen Oberflächen im Gebäude wurden nach RAL ausgeschrieben.<sup>18</sup> Die Wand- und Betonflächen wurden mit Latexwandfarbe gestrichen.<sup>19</sup> Die Farben braun, rot und weiß kehren in fast allen Räumen und Etagen immer wieder.

Im kompletten Gebäude ist eine abgehängte Decke aus Holzweichfaserplatten montiert.

##### 3.1.1 Eingangsbereich

Der Eingangsbereich des Rathauses ist eine große Halle, mit halbgeschossig nach unten versetzten Ebenen mit offenen Galerien, offenen Treppen und einer Wartezone mit einer runden Information (s. Abb. 084). Die Eingangshalle geht über zwei Geschossebenen. Die südliche Galerie wird von zwei großen quadratischen Pfeilern getragen. Im Eingangsbereich der Halle ist ein türbreiter Bodenbelag aus grünschwartzem, gebürstetem Basalt<sup>20</sup> verlegt, welcher schmaler nach links und rechts bis zu den Treppen bzw. Büroräumen geht (s. Abb. 048 und Abb. 054). Im restlichen Bereich im Eingangsbereich ist das gleiche sechseckige Betonpflaster verlegt wie vor dem Rathaus. Dadurch vermischt sich der Eingangsbereich des Rathauses mit dem Vorplatz und es kommt zu einem Spiel von Außen nach Innen (s. Abb. 013 und Abb. 055). Die Treppenstufen sind ebenfalls aus Basalt und haben auf der ersten und der letzten Stufe einen durchgängigen weißen Kunststoffstreifen auf der vorderen Kante. Die Setzstufen gehen bis zur Oberkante der Trittstufen und sind als vordere Kante

---

<sup>18</sup>Schreiben Wach & Ettemeyer, 1974

<sup>19</sup>VI Leistungsbeschreibung AIA

<sup>20</sup>ebenda, Basalt aus Linz am Rhein



ausgebildet. Die Stufen haben eine Trittlänge von 30 cm, eine Höhe von 15 cm und eine Dicke von 4 cm. Die Treppe zum Einwohnermeldeamt hat eine Breite von 275 cm und hat auf jeder Stufe einen durchgängigen weißen Kunststoffstreifen. Alle anderen Treppen haben eine Breite von 185 cm. An den Treppen befinden sich Treppenbrüstungen aus Holz, die mit Vierkantrohren fixiert worden (s. Abb. 071). Unter den Treppenbrüstungen läuft ein rotlackierter Rundstab entlang. An den Treppenwangen, den Rändern des tiefergelegenen Eingangsbereichs und den Wänden der offenen Geschossdurchbrüche sind farbig gefasste Waschbetonfertigteile montiert. Auf den Oberflächen der Waschbetonfertigteile sind die Holzmaserungen der Schalung sichtbar (s. Abb. 242). Die Fassung auf den Betonelementen ist bauzeitlich.<sup>21</sup> Auf allen anderen Böden außer dem Eingangsbereich der Eingangshalle ist ein bläulicher, anthrazitfarbener, antistatischer Teppich mit groben und feinen Fasern aus Polyamid<sup>22</sup>, verlegt. Dieser Teppich ist bauzeitlich aus den 70 er Jahren des 20. Jh. und wurde nur bei größeren Schäden ausgetauscht (s. Kapitel 6.1 Interview mit Frau Angelika Schunke, Leiterin Ordnungsamt Stadt Iserlohn, 18.01.2022). In der Eingangshalle steht ein rundes Informationshäuschen aus Holz und Plexiglas (s. Abb. 084). Alle Wände im Eingangsbereich sind mit einem 0,5 – 1,5 cm dicken Strukturrillenputz überzogen. Die Rillen des Putzes gehen von oben nach unten und sind ungleichmäßig lang und dick (s. Abb. 234). Alle Decken der Eingangshalle sind mit Holzweichfaserplatten (s. Abb. 241) abgehängt, die eine quadratische Form von 60 x 60 cm haben (s. Abb. 239).<sup>23</sup> In der Eingangshalle des Rathauses läuft an einigen Wänden in unterschiedlichen Höhen ein 12 cm breiter grüntransparenter Plexiglasfries zur Verzierung des Bereichs.

| Bauteil                        | Farbe nach RAL    | Farbe nach NCS   | Farbton                                                                               |
|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe auf Betonbrüstungen      | 1013 – Perlweiß   | NCS S0505 – Y20R |  |
| Vierkantrohre                  | 8028 – Terrabraun | NCS 7010 – Y10R  |  |
| Rundstab unter Treppenbrüstung | 3002 – Karminrot  | NCS S3560 – Y80R |  |

<sup>21</sup>Plogmann, 24.07.1974

<sup>22</sup>VI Leistungsbeschreibung AIA

<sup>23</sup>VI Leistungsbeschreibung AIA

## Tab. 1: Farben Eingangshalle

### 3.1.2 Treppen- und Flurbereiche

#### Treppenhäuser

Die beiden Treppenhäuser neben den Fahrstühlen sind identisch. Die Treppenhäuser zu den Parkdecks weichen leicht von diesen ab. Zu den Treppenhäusern führen schwere Metalltüren. Alle Treppenstufen und die Podeste sind aus einem dunklen Kunststein (s. Abb. 246). Dieser besteht aus gebrochenem, eckigem Naturstein, welcher mit dunkel gefärbtem Zement vergossen und im Anschluss zu Treppenstufen und Bodenbelägen zugeschnitten wurde. Die Bodenplatten haben einen quadratischen Grundriss von 30 x 30 cm. Die Stufen der Treppenhäuser sind L- förmig geschnitten, haben eine Breite von 122 cm, eine Tiefe von 30 cm und eine Dicke von 4 cm. In allen Wandbereichen grenzt eine 7,5 cm hohe Sockelleiste den Bodenbelag von der Wand ab (s. Abb. 244). Die Flächen des Kunststeines sind grob, ca. C 60 geschliffen. An den Wänden ist ein Strukturrillenputz, der als oberen Abschluss einen 3,5 cm breiten geglätteten Streifen hat. Der Putz hat die RAL- Farbe 9016 Verkehrsweiß. Auf den Unterseiten der Treppen ist der Putz als 1 cm dicker Flockenputz appliziert. Links und rechts an seinen Rändern hat er jeweils einen 3 cm breiten, geglätteten Streifen (s. Abb. 247). Von der untersten Etage bis zur obersten Etage des Treppenhauses gehen vier braune Vierkantrohre an dem der hölzerne Handgriff und die gläserne Treppenbrüstung fixiert sind. Der Handgriff ist ca. 8,7 cm hoch und 3,7 cm breit. Die gläserne Treppenbrüstung hat in der Mitte eine Breite von 47,5 cm und eine Dicke von 1 cm. Die Vierkantrohre haben die RAL- Farbe 8028 Terrabraun (s. Abb. 244).

Das östliche Treppenhaus geht von Etage U1 1,5 Etagen tiefer in die versetzte U2, unter dem Eingangsbereich und geht in die Flure der unteren Geschosse. Dieses Treppenhaus ist sehr schmal, hat nur eine Breite von 86 cm und einen ungleichmäßigen von oben nach unten verlaufenden Strukturrillenputz an den Wänden. Jedoch hat dieses Treppenhaus einen kleinen Lastenaufzug. Das westliche Treppenhaus führt zum Parkdeck und Parkhaus, ist eine große offene Halle mit großen Podesten und breiten, freien Treppen. Die Treppen sind 168 cm breit, haben auf jeder Treppenstufe links und rechts jeweils zwei dünne braune Rundstäbe die einen rot lackierten Metallhandlauf halten (s. Abb. 248 und Abb. 249).

| Bauteil        | Farbe nach RAL           | Farbe nach NCS   | Farbton                                                                             |
|----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Putzfarbe      | 9016 – Verkehrs-<br>weiß | NCS S0502 – Y    |  |
| Rundstäbe      | 8028 – Terrabraun        | NCS 7010 – Y10R  |  |
| Metallhandlauf | 3002 – Karminrot         | NCS S3560 – Y80R |  |

Tab. 2: Farben westliches Treppenhaus

### Flurbereiche




In allen Flurbereichen des Rathauses von der Etage U1 bis zur 6. Etage ist der gleiche Teppich wie im Eingangsbereich verlegt. Die Geschosse U2 und U3 gehen zum Parkhaus bzw. Parkdeck, hier ist ein Bodenbelag aus Kunststein verlegt. Auf den Wänden ist ein weisser Strukturrillenputz, der von oben nach unten geht und ungleichmäßig lange und breite Rillen hat. Von den ursprünglichen Betondecken sind Holzweichfaserplatten abgehangen. Die Flure werden größtenteils durch bauzeitliche braune Brandschutztüren mit roten Handgriffen abgegrenzt (s. Abb. 230), teilweise sind später weitere Brandschutztüren eingezogen worden (s. Abb. 231). Vereinzelt stehen für Besucher kleine weiße oder graue Stahlbänke in den Fluren herum (s. Abb. 242, Abb. 228 und Abb. 229).


#### 3.1.3 Büroräume

Die Büroräume sind in ihrer Ausstattung und ihren Farben größtenteils identisch. In jedem Büroraum ist ein anthrazitfarbiger Teppich als Bodenbelag, welcher farblich leicht von dem Teppich aus dem Eingangs- und Flurbereichen abweicht. An den Wänden ist eine weißgestrichene Raufasertapete. Von den Betondecken hängt eine abgehangene Decke aus Holzweichfaserplatten, die ausgebesserten Bereiche haben zum Halten der Platten Stege. An der Türseite der Büros, in Richtung der Flure, sind Wandschränke montiert, die über die komplette Wand gehen. Insgesamt wurden in den Büros 34 verschiedene Schranktypen verbaut.<sup>24</sup> Die Glastüren an der Türseite wurden sandgestrahlt, dadurch bieten sie einen Sichtschutz bleiben aber lichtdurchlässig. An den Türen ist die Drückergarnitur, die Zargen und die 5,5 cm hohe untere Abschlussleiste aus Aluminium. Die Türen zu den Nachbarbüros sind aus Holz. Die Rahmen der

<sup>24</sup>VI Leistungsbeschreibung AIA

Türen sind aus Metall und sind rot gestrichen. Gegenüber der Türseite ist die Fensterseite, die eine braune Brüstungszone mit braunen Heizkörpern hat. Die Brüstungszone endet in einer Höhe von 85 cm mit einem rot lackiertem Fensterbankkanal aus Metall, der 6,5 cm tief und 13,5 cm hoch ist. In die Front des Fensterbankkanals sind weiße Technikdosen eingelassen. Über der Brüstungszone ist eine doppelt verglaste Glas- und Fensterfront mit braun eloxierten Rahmen und Fenstern. In allen Büros, außer denen der Nordseite, ist eine Querstrebe versetzt worden und ein großes Fenster eingebaut. Die kleinen bauzeitlichen Fenster können meistens nur in einem Winkel von 45° geöffnet werden. Die später eingebauten Fenster haben einen anderen Farbton als die raumbreite ursprüngliche Fenster- und Glasfront. Außen an den Fenstern sind vertikal verschließbare Jalousien montiert. Innen an den Fenstern sind seitlich verschließbare Jalousien montiert. Neben der Fensterfront ist in 1,4 m Höhe ein Raumthermostat an der Wand montiert. In einigen wenigen Besprechungsräumen oder besonderen Bereichen des Gebäudes, wie dem Bürgermeistertrakt oder den Räumen der SPD und der Linken ist die Glas- und Fensterseite im Innern weiß gestrichen. An den Wänden zu den Nachbarbüros gibt es eine Bordwand aus einer 16 mm starken Holzfaserplatte (s. Abb. 164 – Abb. 180).

| Bauteil                              | Farbe nach RAL      | Farbe nach NCS   | Farbton                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| neue Fenster                         | 8019 – Graubraun    | NCS S8005 – Y20R |  |
| Brüstung, Stahlrahmen                | 8028 – Terrabraun   | NCS S7010 – Y10R |  |
| Fensterbankkanal                     | 3002 – Karminrot    | NCS S3560 Y80R   |  |
| Türrahmen                            | 3002 – Karminrot    | NCS S2570 – Y90R |  |
| Wandschränke                         | 9002 – Grauweiß     | NCS S1002 – Y    |  |
| Tapete, jüngster (oberster) Anstrich | 9016 – Verkehrsweiß | NCS S0502 – Y    |  |
| Tapete, mittlerer Anstrich           | 1013 – Perlweiß     | NCS S0505 – Y20R |  |

|                                            |                      |                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tapete, bauzeitlicher (unterster) Anstrich | 1015 – Hellelfenbein | NCS S1010 – Y20R |  |
| Strukturputz, bauzeitlich (unterster)      | 9002 – Grauweiß      | NCS S1502 – Y    |  |
| Strukturputz, letzter (oberster) Anstrich  | 9003 – Signalweiß    | NCS S0300 – N    |  |

Tab. 3: Farben Büroräume und Flur in der Etage 4

Die Büroräume und die Flure wurden nur gestrichen, wenn es einen Umzug gab und die Räume kurzzeitig leer standen. Es konnte nicht herausgefunden werden, in welchem Jahr die Farbe der Räume und Flure gestrichen wurde.

### 3.2 Die hölzernen Ausstattungselemente

In diesem Unterkapitel werden die verschiedenen Untersuchungsbereiche für die bauzeitlichen immobilien hölzernen Ausstattungselemente im Rathaus I in Iserlohn beschrieben. Beginnend mit der Objekt- und Konstruktionsbeschreibung, folgt im Anschluss die Beschreibung der Oberflächengestaltungen und der dafür verwendeten Materialien und deren Charakteristika. Im Besonderen erfolgt die Beschreibung des oberflächlich sichtbaren Holzes und die Beschreibung der Lacke, welche mittels FTIR-Analyse identifizierten sind. Am Ende des Kapitels über die immobilien hölzernen Ausstattungselemente folgt eine kurze Beschreibung über den allgemeinen Erhaltungszustand der Untersuchungsbereiche.

#### 3.2.1 Objektbeschreibung der hölzernen Ausstattungselemente

Zu den im Rathaus I in Iserlohn zu untersuchenden immobilien bauzeitlichen Ausstattungselementen aus Holz zählen die Brüstungsgeländer, die Türen zum „Sitzungsraum 028“, sowie die Heizkörper mit Bankauflagen aus zwei verschiedenen Bereichen der offen gestalteten Eingangshalle des Rathauses. Des Weiteren führen außerhalb des Foyers hölzerne Geländer entlang von zwei Treppen in den beiden Treppenhäusern, welche sich auf beiden Seiten der zentral gelegenen Sanitärräumen und Personenaufzüge befinden. In den folgenden Unterkapiteln werden die vier unterschiedlichen Bereiche beschrieben.

Maßangaben im Text sind allesamt als Circaangaben zu sehen. Trotz offensichtlich hochwertiger Verarbeitung der einzelnen zu untersuchenden hölzernen Bauteile gibt es Unterschiede in der Maßhaltigkeit, welche vermutlich der direkten Anpassung der Elemente an das Gebäude geschuldet sind. So unterscheiden sich zum Beispiel die Längen der Handläufe in den Treppenhäusern allesamt um wenige Zentimeter in der Länge und wenige Millimeter in der Breite.

#### 3.2.1.1 Brüstungsgeländer

Betritt man das Foyer des Rathauses durch das Haupteingangsportal und lässt den Blick durch die offene Halle schweifen, so fällt dieser automatisch auf die wuchtigen hölzernen Brüstungsgeländer, welche Emporen, Treppen und Flure in der Eingangshalle linear und schnörkellos begleiten. Die Brüstungsgeländer ziehen sich als in einzelne Teile segmentierte Elemente aus der Kantine im ersten Untergeschoss durch den Eingangsbereich des Rathauses bis in das erste Obergeschoss hinauf (s. Abb. 062). Die einzelnen halbgessossigen Ebenen und offen gestalteten Galerien werden durch die Brüstungsgeländer zum offen konstruierten hallenartigen Foyer hin abgegrenzt. Beim Durchschreiten des Eingangsbereichs ist das Brüstungsgeländer auf allen Ebenen nahezu jederzeit einsehbar. Das Brüstungsgeländer im Gesamten besteht aus vier kleinen Elementen, welche die Treppen hinauf zu halben Etagen begleiten und drei großen Elementen, welche die Ebenen und Treppen entlang mehrerer Etagen begleiten.

Der Aufbau und die Form aller Einzelsegmente, welche das Brüstungsgeländer bilden, sind in ihrer Gestaltung identisch aufgebaut und weichen lediglich im Übergang von den horizontal verlaufenden querrechteckigen Segmenten zu den treppengeleitenden trapezförmigen Segmenten durch den unterschiedlichen Neigungswinkel voneinander ab (s. Abb. 064). Auf dem ersten Blick sind die einzelnen Segmente ohne wahrnehmbaren Abstand zueinander montiert. Im Gesamten entsteht der Eindruck eines durchgehenden monolithischen Geländers.

Die einzelnen Segmente haben eine querrechteckige Grundform mit einer Höhe von 51 cm und eine Breite von 80 mm. Die Längen der einzelnen Segmente sind in den meisten Fällen unterschiedlich. Im Übergang von den Seitenflächen zur Oberseite befindet sich eine 8 mm starke 45° abgesetzte Fase, welche das Greifen des breiten Handlaufes vereinfacht und die Brüstung im oberen Bereich ein wenig ihre Wuchtigkeit nimmt. Die Fase und die Unterseite sind farblich vom Rest der Brüstungssegmente

dunkel abgesetzt, was im Gesamten den Eindruck einer monolithischen Bauweise verstärkt (s. Abb. 072).

Alle sichtbaren und unsichtbaren Außenflächen der Brüstung sind mit einem Furnier beklebt. Hierbei sind die großen furnierten Seitenflächen aus vier einzelnen horizontal gespiegelten zueinander gehörenden und von der Maserung ähnlichen Furnierstreifen zusammengesetzt. Die Furnierstreifen sind in der Horizontalen immer durchgehend. In manchen Fällen haben auch nebeneinander liegende Brüstungssegmente einen weiterverlaufenden Faserverlauf über die Grenzen der Segmente hinaus (s. Abb. 070). Dies ist aber nicht bei allen nebeneinander liegenden Segmenten der Fall. Bei dem verwendeten Furnier der Seitenflächen und der Oberseite steht die Maserung der Wachstumszonen sehr eng zusammen. Für die Stirnseiten der Brüstungselemente werden sowohl Partien mit Radialschnitt, als auch gefladertes Furnier aus dem Tangentialschnitt verwendet (s. Abb. 071). Die Struktur ist bei dem gefladerten Tangentialschnitt deutlich kontrastreicher und belebter.

Die einzelnen Brüstungssegmente sind an quadratischen, hellbraun lackierten Stahlrohrstützen<sup>25</sup> auf die darunter laufenden Betonelementen befestigt. Die farbliche Gestaltung entspricht hierbei den Heizkörpersegmenten mit den hölzernen Bankauflagen und den rechteckigen Stahlrohrstreben zur Befestigung des Treppengeländers in den Treppenhäusern.

Im Raum zwischen den Betonelementen und den sich darüber befindenden Brüstungssegmenten befindet sich ein durchgehendes rotes rundes Stahlband, welches auf die Stahlrohrstützen geschweißt ist. Das durchgehende Stahlband verbindet alle Stahlrohrstützen der einzelnen Brüstungselemente miteinander und gibt der Brüstung und seinen einzelnen Segmenten einen zusätzlichen Halt (s. Abb. 071).

Mit ihrem warmen hellbraunen, leicht rötlich changierenden Farbton setzt sich das Brüstungsgeländer farblich von den nahezu monochrom gehaltenen weiß gestalteten Wänden, Decken und Betonelementen sowie den dunklen Naturstein- und Teppichbelägen auf den Böden und Treppen des Foyers ab. Als farblicher Blickfang und kontrastreiches Verbindungselement dient der rote Rundstahl, welcher zwischen Architektur und Brüstungsgeländer auf die Stahlrohrstützen montiert ist.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> RAL 8028 - Terrabraun

<sup>26</sup> RAL 3002 - Karminrot

### 3.2.1.2 Türen „Sitzungsraum 028“

Wendet man den Blick nach dem Betreten der Eingangshalle durch das Hauptportal von Rathaus I nach links, so zieht die hochwertig verarbeitete repräsentative zweiflügelige Eingangstür vom „Sitzungsraum 028“ ihre Aufmerksamkeit auf sich (s. Abb. 077). Quert man den Sitzungsraum befindet sich an der rückwärtigen Seite eine ähnlich gestaltete einflügelige Tür, welche außerhalb des Raums über eine Wendeltreppe den direkten Durchgang vom Sitzungsraum im Erdgeschoss zum großen Rathaussaal in der ersten Etage ermöglicht (s. Abb. 079).

Der Wanddurchgang ist durch ein Türfutter verkleidet, an welchem ein Blockrahmen befestigt ist. Das Futter steht auf jeder Seite der Wand ca. 26 mm über. Die bis zur Decke durchgehenden aufrechten Seitenteile des Futters sind oberhalb des eigentlichen Durchgangs beidseitig auf Wandstärke ausgespart, sodass sich über dem eigentlichen Durchgang ein Zierrahmen bildet, in welchem eine Spanplatte befestigt ist. Auf die Spanplatte der zweiflügeligen Tür sind auf der zum Foyer hin gerichteten Außenseite die Buchstaben „028“ befestigt. Auf den Innenseiten sind auf den Spanplatten über beiden Türen jeweils grün-weiß leuchtende Rettungsweg Rettungszeichen kombiniert mit Richtungsweisenden „Pfeil-Zusatzzeichen geradeaus“ befestigt.

Auf die Innenseite der Futter sind doppelt gefalzte Blockrahmen befestigt, in welche die Türflügel einschlagen. Die Türen sind mit einem Schloss mit beidseitiger Drückergarnitur und Profilzylinder versehen und können von beiden Seiten geöffnet, verschlossen und verriegelt werden. Die Flügel der Türen sind mit jeweils drei Bändern an dem Blockrahmen befestigt. Der rechte Standflügel der zweiflügeligen Tür wird im geschlossenen Zustand durch zwei Riegel oben und unten festgestellt und kann bei Bedarf gelöst und nach außen geöffnet werden.

Die von seiner Holzauswahl sehr auffälligen Türen zum „Sitzungsraum 028“ ähneln farblich den Brüstungsgeländern. Jedoch rückt die kontrastreiche gefladerte Holzmaserung, welche an den Brüstungsgeländern nur an wenigen Stirnseiten zu sehen ist, bei der gesamten Flächengestaltung der beiden Türen vom „Sitzungsraum 028“ in den Vordergrund.

Das Hauptaugenmerk in der Gestaltung liegt bei den Türblättern und den darüber montierten Spanplatten im flächigen Dekor. Die Maserung des Furniers verläuft senkrecht vom Boden bis zur Decke durchgehend über die gesamte Ansichtsfläche und wird einzig durch das quer verlaufende Futterbrett unterbrochen. Die aufrecht gerichtete



Maserung ist durch gespiegelte sich horizontal wiederholende und somit sich gleichenden Furnierstreifen hergestellt. In der Mitte der einzelnen Furnierstreifen befinden sich die auffälligen nach oben spitz zulaufenden, wellenförmig parallel fortlaufenden, übereinanderliegenden Jahresringe der Fladerung des Holzes. In den Randbereichen der einzelnen Furnierblätter werden die Abstände der Jahresringe enger und verlaufen geradliniger. An den restlichen Bauteilen tritt die Maserung der Tür dezent in den Hintergrund. Es finden hauptsächlich parallel verlaufende eng zusammenstehende Jahresringe Verwendung, wie sie auch schon auf den Seitenflächen der Brüstungsgeländer zu finden sind.

Die matte aluminiumfarbene Türdrückergarnitur und die leicht metallisch-bronzefarbenen Schriftzeichen „Sitzungsraum 028“ heben sich kontrastreich und gut sichtbar von der hölzernen Oberfläche ab, sodass sie auf dem ersten Blick leicht zu erkennen sind. Die Türbänder wiederum ähneln im Farbton den dunklen braunen Wachstumszonen des Holzes und halten sich in ihrer Erscheinung dezent zurück (s. Abb. 077).

#### 3.2.1.3 Heizkörper mit Bankauflagen

Im Foyer des Eingangsbereichs befinden sich drei gusseiserne Heizkörper mit aufgesetzten hölzernen Bankauflagen, welche es ermöglichen die Heizkörper als Bank zu nutzen, ohne mit diesen körperlich direkt in Berührung zu kommen. Dies ist sowohl im erwärmten, wie auch im kalten Zustand der Heizkörper angenehm.

Verlässt man den Eingangsbereich nach rechts die Treppe eine halbe Etage hinauf, begegnet man vor den Fahrstühlen auf den ersten von drei im Foyer verteilten holzverkleideten Heizkörpern. Die verkleidete Bank dient als Sitz- und Wartemöglichkeit vor den Fahrstühlen (s. Abb. 085). Zwei weitere holzverkleidete Heizkörper befinden sich eine weitere halbe Etage hinauf auf der Empore direkt über dem Haupteingang. Die Heizkörper mit Bankauflagen sind in eine dort befindliche Sitzgruppe integriert (s. Abb. 064).

Die Heizkörper selber bestehen aus sieben einzelnen Rohrsegmenten, welche übereinander zusammengesetzt werden. Zur Stabilisierung des Heizkörpers sind die zusammengesetzten Segmente an aufrechten massiven Stahlstreben befestigt, welche im Boden verankert sind. Über dem Heizkörper ist ein Rahmen aus Vierkantrohr an die nach oben über die Heizkörpersegmente überstehenden Streben befestigt. Quer zum Rahmen, welcher leicht über die Außenmaße des Heizkörpers übersteht, sind

über die Länge verteilt drei Eisenauflagen montiert, auf welchen die Bankauflagen von unten geschraubt sind (s. Abb. 086).

Die Farbe der Heizkörpersegmente ist hellbraun.<sup>27</sup> Dies entspricht der Farbe der quadratischen Stahlrohrstützen zur Befestigung des Brüstungsgeländers und rechteckigen Stahlrohrstreben zur Befestigung der Treppengeländer in den Treppenhäusern.

Die Bankauflagen bestehen aus sieben hochkant befestigten parallel verlaufenden einzelnen Hölzern, welche auf drei auf die Gesamtlänge des Heizkörpers verteilten und darauf befestigten Eisenauflagen montiert sind. Die Bankauflagen sind umlaufend furniert. Im Übergangsbereich von den Seitenflächen zu der Oberseite befindet sich eine 5 mm starke 45° abgesetzte Fase.

#### 3.2.1.4 Hölzerne Geländer Treppenhäuser

Links und rechts neben den zentral im Haus gelegenen Fahrstuhlschächten und Sanitäreinrichtungen, führt im Inneren der beiden rechteckig angelegten Treppenhäuser entlang des offenen Treppenauges ein Geländer (s. Abb. 091).

Das Geländer ist an hellbraunen rechteckigen Stahlrohrstreben<sup>28</sup> befestigt, welche durchgehend durch das komplette Treppenauge reichen. An diesen Streben montiert folgt das Geländer den Treppenstufen nahtlos fortlaufend vom untersten bis zum Obersten Podest. Um diesen nahtlosen Eindruck zu erzeugen wird ein exaktes und absatzfreies Bild erzeugt, welches nur durch hohe Maß- und Passgenauigkeit erzielt werden kann. Maßunterschiede, wie in der Einleitung beschrieben, werden vermutlich durch das Anbringen und Anpassen an den Bau vor Ort erzeugt.

Unterhalb des Treppengeländers wird der freie Raum durch eine Glasplatte gefüllt. Der hellbraune Farbton der Stahlrohrstreben ist sowohl an den Stahlrohrstützen zur Befestigung der Brüstungsgeländer, sowie an den Heizkörpersegmenten mit Bankauflage zu finden.

Wie schon die Bankauflagen der Heizkörper, sind die rechteckigen Handläufe der Geländer hochkant gerichtet. Die Seitenflächen und die Unterseite sind furniert. Die Oberseite ist mit einem Vollholzanleimer versehen. Im Übergang von den Seitenflächen zu der Oberseite befindet sich eine 2 mm starke 45° abgesetzte Fase.

---

<sup>27</sup> RAL 8028 - Terrabraun

<sup>28</sup> RAL 8028 - Terrabraun

### 3.2.2 Konstruktionsbeschreibung der hölzernen Ausstattungselemente

Im folgenden Kapitel wird die Konstruktion und Bauweise der einzelnen zu untersuchenden Bereiche beschrieben und aufgezeigt. Ziel ist es eine genaue Vorstellung über den Herstellungsprozess der einzelnen Untersuchungsbereiche zu bekommen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede der einzelnen Bauteile untereinander zu erkennen und zu benennen.

#### 3.2.2.1 Brüstungsgeländer

Die einzelnen Segmente der Brüstungsgeländer sind in einfacher Plattenbauweise hergestellt. Dabei besteht die gesamte Konstruktion unter dem Furnier aus Spanplatte, welche mit Hilfe von Leim und Nägeln miteinander verbunden ist. Die Stärke der Spanplatte beträgt in allen Bereichen 19 mm. Zwischen den großen durchgehenden Seitenflächen sind 40 mm breite Streifen der Ober-, Unter- und der Stirnseite geleimt (s. Abb. 223). Die Stirnseiten befinden sich zwischen den Seitenflächen und der Ober- und Unterseite. Im Bereich der 8 mm starken 45° abgesetzten Fasse im Übergang von den Seitenflächen zur Oberseite, befinden sich ein 8 mm hoher und 19 mm starker Vollholzanleimer. Über die Unterkonstruktion aus Spanplatte ist ein Deckfurnier geklebt. Die Reihenfolge der Beklebung ist ebenso durchgeführt wie bei dem Zusammensetzen der Spanplatte. Das Furnier der Stirnseiten befindet sich in den Kantenbereichen unter dem Furnier der Seitenflächen und unter dem Furnier der Ober- und Unterseite. Das Furnier der Ober- und Unterseite befindet sich in den Kantenbereichen unter dem Furnier der Seitenflächen.

Die Länge der jeweiligen Segmente richtet sich nach den Betonelementen unterhalb der Brüstungssegmente. Das horizontale Kantenmaß der Betonplatten ist ca. 180 cm. In den Bereichen, in denen das Maß der Betonplatten nicht durchgehend ist und nicht durch Richtungsänderungen im Bau verändert wird, sind die darüber angeordneten Brüstungssegmente 181,8 cm lang. Dieses Maß stellt das einzige wiederkehrende Längenmaß aller Brüstungssegmente dar und ist hauptsächlich in den horizontalen nach Norden gerichteten Brüstungssegmenten in den Ebenen vor den Büroräumen des Foyers zu finden (. Alle anderen Brüstungssegmente sind unterschiedlich lang und passen sich in ihrer Länge den Gegebenheiten des Baus an. Im Bereich von Richtungsänderungen in der Architektur, sind jeweils mehrere Brüstungssegmente fest miteinander verleimt (s. Abb. 064).

Die senkrecht gemessene Höhe der Brüstungsgeländer beträgt bei den horizontal verlaufenden Elementen 51 cm. Die Höhe der treppengleitenden schräg verlaufenden Elemente beträgt etwa 45 cm bei einem Steigungswinkel von 25°. <sup>29</sup> Die Gesamthöhe inklusive der Unterkonstruktion aus Stahlrohrstützen beträgt von der Teppichoberkante bis zur Oberkante der Brüstung in der Horizontale etwa 91 cm. Die Stärke der einzelnen Brüstungssegmente beträgt 80 mm und ist bei allen Segmenten gleich. Sie setzt sich aus der Stärke des Deckfurniers und der darunter befindlichen Spanplatte, sowie der 40 mm breiten Streifen zwischen den Seitenflächen zusammen.

Zu beiden Seiten einer jeden quadratischen Stahlrohrstütze befindet sich ein weiterer Spanplattenstreifen von 40 mm Breite zwischen den Seitenflächen. Dies entspricht der Kantenlänge der quadratischen Stahlrohrstützen, an welchen die Brüstungssegmente montiert sind. Es entsteht ein passgenauer Kanal für die Stützen, welcher im zusammengebauten Zustand keinerlei Bewegung zulässt (s. Abb. 074). Die Öffnung für die Stützen ist auf der Unterseite der Brüstungsgeländer ausgespart.

#### 3.2.2.2 Türen Sitzungsraum „028“

Die beiden Türen, welche das Betreten und Verlassen des „Sitzungsraum 028“ ermöglichen haben einen identischen Aufbau. Abweichungen in der Bauweise sind der unterschiedlichen Anzahl der Flügel geschuldet. Die Türblätter der Türen sind in Plattenbauweise hergestellt, welche in einen Blockrahmen schließen. Der Blockrahmen selber ist an einem Wandfutter befestigt.

Das Futter dient zum Verkleiden des rohen Mauerwerks im Wanddurchgangsbereich. Es hat eine Stärke von 26 mm und ist aus beidseitig furnierter Spanplatte mit Vollholzanleimer an den Schmalseiten hergestellt. Die Tiefe des Futters beträgt 39 cm. Das Außenmaß des Futters der zweiflügligen Tür beträgt in der Breite 171,5 cm und in der Höhe 284,8 cm. Das Außenmaß des Futters der einflügligen Tür beträgt in der Breite 90 cm bei einer gleichbleibenden Höhe von 284,8 cm. In einer Höhe von 196,1 cm ist das Futterquerstück zwischen die aufrechten Futterbretter montiert. Dieses begrenzt den eigentlichen Wanddurchgang. Darüber sind die aufrecht verlaufenden Futterbretter und das obere Futterquerstück auf Wandstärke ausgespart und verlaufen direkt auf der Wand. In den so entstehenden Rahmen ist auf jede Seite der beiden Türen eine 26 mm starke Spanplatte eingesetzt.

---

<sup>29</sup> Im rechten Winkel zur Steigung gemessen.

Auf die Innenseiten der aufrechten Futterbretter im Durchgangsbereich ist ein Blockrahmen mit doppeltem Falz und einem Querschnitt von 56 mm Breite und 82 mm Tiefe angebracht. In jedem dieser Falze befindet sich eine Dichtungsebene. Der obere Anschlag besteht aus einer einfach gefalzten Leiste mit einfacher Dichtungsebene, welche von unten an das Futterquerstück angebracht ist.

Die Höhe der Türblätter beträgt jeweils 194,5 cm. Die Breite der zweiflügligen Türblätter beträgt beim Standflügel 63,9 cm und beim Gehflügel 94 cm. Die Einflüglige Tür hat eine Breite von 73,5 cm. Auf die Innenseite des Standflügels der zweiflügligen Tür ist eine Schlagleiste als Blickschutz angebracht. An der Unterseite der Türblätter ist eine Absenkichtung in eine mittig ins Türblatt eingefräste Nut montiert, welche sich im geschlossenen Zustand der Tür absenkt. Eine Luft- und Schallzirkulation durch die Tür wird im geschlossenen Zustand verhindert.

Die Türblätter sind zwischen 62 mm und 65 mm stark. Im Querschnitt bestehen die Flügel aus einer Kernlage aus Tischlerplatte mit aufrecht angeordnetem Holzkern und waagrecht verlaufendem Sperrfurnier. Die Tischlerplatte hat eine Stärke von 32 mm bis 35 mm. Auf diese ist beidseitig eine 14 mm starke Spanplatte aufgeleimt. Um die so entstandene Fläche herum sind auf die obere Stirnseite und auf die aufrechten Seiten ein Vollholzanleimer mit einer Breite von 24 mm angeleimt, um beim Fräsen der Falze Vollholz als Material zur Verfügung zu haben und einen optischen Übergang vom Deckfurnier zu den sichtbaren Seitenflächen der Flügel zu schaffen. Hierbei bilden die gefrästen Falze an der Tür ein Negativ zu den vorhandenen Falzen des Blockrahmens. Auf die Flächen aus Spanplatte und den umlaufenden gefalzten Anleimer ist ein Deckfurnier aufgebracht (s. Abb. 083).

Auf der vom Raum abgewandten Außenseite der Blockrahmen, sind für jeden Flügel drei auf die Höhe verteilte zweiteilige Bänder angebracht, welche eine jeweilige Öffnung der Türblätter nach außen ermöglichen. Der Drehpunkt der Bänder ist so gewählt, dass die Türblätter von außen betrachtet bündig in den Blockrahmen einschlagen und mit diesem eine Fläche bilden. Von Innen betrachtet steht der innen gelegene Überfalz des Blockrahmens über die Türblätter über. Um ein Schließen der zweiflügligen Tür zu gewährleisten wird der Standflügel durch Riegel im Boden und im Futterquerstück festgestellt. Die Riegel sind auf der mittig zugewandten Innenseite eingelassen.

Geöffnet, verschlossen, und verriegelt werden die Türen von „Sitzungsraum 028“ mit einem Schloss mit beidseitiger Drückergarnitur und Profilzylinder. Die Rückwärtige einflüglige Eingangstür besitzt auf der Raumseite einen Drücker und einen Knauf auf der Außenseite. Es ist ein sogenanntes Antipanikschloss mit Türwächter verbaut, um im Notfall das Öffnen nach außen auch im verriegelten Zustand zu ermöglichen. Hierbei wird Alarm ausgelöst (s. Abb. 080).

#### 3.2.2.3 Heizkörper mit Bankauflagen

Die einzelnen hölzernen Elemente der Bankauflagen weisen in der Konstruktion keine Unterschiede zueinander auf und sind allesamt identisch aufgebaut. Zwischen den einzelnen Auflageelementen zu unterscheiden ist nicht notwendig. Die horizontal angeordneten Auflageelemente haben eine Höhe von 65 mm und eine Breite von 40 mm. Die oberen Kanten sind durch eine 5 mm starke 45° Fase abgesetzt (s. Abb. 087).

Die konstruktive Grundlage für die hölzernen Bankauflagesegmente ist eine 38 mm starke und 58 mm hohe Tischlerplatte mit horizontal verlaufenden Stäben und abgesperrtem senkrecht verlaufendem Furnier. Im Bereich der Fase ist ein Vollholzanleimer mit längs zur Auflage verlaufender Faserrichtung aufgeleimt. Die Stärke des Anleimers entspricht der Stärke der Fase von 5 mm und ist in der Breite durchgehend. Ober- und Unterseite sowie die Seiten sind mit einem längs zur Bankauflage verlaufendem Deckfurnier beklebt. An den Stirnseiten verläuft die Maserung des Deckfurniers in horizontaler Richtung.

#### 3.2.2.4 Hölzerne Geländer Treppenhäuser

Ähnlich wie schon bei den Bankauflagen der Heizkörper, weisen die hölzernen Treppengeländer in den beiden Treppenhäusern keine konstruktiven Unterschiede zueinander auf. Es wird im Folgenden kein Unterschied zu den Treppenhäusern und den einzelnen Geländern gemacht.

Das konstruktive Grundgerüst der Treppengeländer besteht aus einer Tischlerplatte mit horizontal verlaufenden Stäben und senkrecht verlaufendem Sperrfurnier mit einer Stärke von etwa 35 mm. Auf die Oberseite der Tischlerplatte ist ein 5 mm starker Anleimer mit längs verlaufender Faserrichtung geleimt. Der Anleimer ist an seinen Längskanten mit einer 3 mm starken Fase 45° abgesetzt (s. Abb. 093). Die Seitenflächen und die Unterseite sind mit einem Deckfurnier beklebt, dessen Faserrichtung längs zum Werkstück verläuft. Die Stirnseiten der horizontal verlaufenden Geländersegmente auf den Podesten, sind mit einem horizontal verlaufenden Furnier beklebt.

Der Querschnitt der Geländerläufe hat eine aufrecht gerichtete rechteckige Grundform mit einer Höhe von 100 mm und einer Breite von ca. 36 mm. Parallel zum Podest verläuft das Geländer gerade und verbindet die von oben und unten schräg auf das Podest zulaufenden Geländerläufe. Die mit einer Steigung von 30° verlaufenden treppengleitenden Bauteile haben eine Höhe von 86 mm.<sup>30</sup>

Das Geländer verläuft nahtlos durch das komplette Treppenhaus. Die einzelnen Segmente sind jeweils aus einem Stück verarbeitet und am Übergang von der Schräge zu den horizontal verlaufenden Bauteilen im Bereich des Podestes verschraubt.

Das Geländer ist an rechteckigen Stahlrohrstreben verschraubt, welche durch das komplette Treppenauge von Unten nach Oben verlaufen. Durch das kleine Treppenhaus links von den Fahrstühlen verlaufen drei, durch das große Treppenhaus rechts von den Fahrstühlen vier Stahlrohrstreben. Die unter den hölzernen Handläufen montierten Glasplatten werden ebenfalls an den Streben befestigt (s. Abb. 091).

### 3.2.3 Holz und Lack für die Oberflächengestaltung

Die Oberflächengestaltung hölzerner Objekte setzt sich meist aus einem Zusammenspiel aus dem tragendem Holz und der darauf aufgetragenen Oberflächenbeschichtung zusammen. Die Wirkung aus dem Zusammenspiel folgt meist einem Konzept und wird im Voraus geplant und somit bewusst intendiert. Ziel ist es eine Kombination aus ästhetischer Gestaltung bei gleichzeitigem Schutz des Trägers zu erreichen. In den vorliegenden Untersuchungen ist die Verbindung aus transparentem Überzug auf hölzernem Träger vorherrschend.

Da bei dem Brüstungsgeländer, den Türen zum „Sitzungsraum 028“, den Heizkörpern mit Bankauflagen und dem Treppengeländer das gleiche hölzerne Furnier Verwendung findet, wird im Folgenden auf eine Differenzierung des Holzes in den einzelnen Untersuchungsbereichen verzichtet. Die Beschreibung der spezifischen Eigenschaften erfolgt einzeln, ohne auf Querverweise zu den verschiedenen Untersuchungsbereichen zu verzichten.

Die Beschreibung der einzelnen Überzüge in den verschiedenen Untersuchungsbereichen erfolgt separat. Im Anschluss werden die Oberflächen aufgrund der Analyseergebnisse mittels der FTIR-Spektroskopie interpretiert.

---

<sup>30</sup> Im rechten Winkel zur Steigung gemessen.

### 3.2.3.1 Das verwendete Holz

#### Wenge (*Millettia laurentii*)

Laut archiviertem Schriftwechsel wird das Holz Wenge an allen sichtbaren Flächen der zu untersuchenden Bereiche im Rathaus als Deckfurnier oder Vollholzelement verwendet.<sup>31</sup> Dies hat sich bei der separaten Betrachtung der verschiedenen Untersuchungsbereiche bestätigt. Zusätzlich zu den in der Dokumentation untersuchten Bereichen, wird das Holz für das Furnier auch an den mobilen bauzeitlichen Ausstattungen wie Konferenztischen (s. Abb. 094), Schreibtischen (s. Abb. 095), Garderoben (s. Abb. 096) und an der in der Eingangshalle platzierten Pförtnerloge verwendet (s. Abb. 084).

Wenge gilt als wertvolles Furnierholz speziell für hochwertige Möbel und Vertäfelungen im Innenbereich. Das hochdekorative Holz ist dauerhaft, pilz- und insektenresistent.<sup>32</sup>

#### Makroskopische Merkmale

Wenge ist ein Kern-Splintholz dessen schmaler Splint im Farbton von grau- bis gelblichweiß reicht. Das Kernholz hat einen hell- bis dunkelbraunen fast in das schwarzbraun reichenden Farbton. Im Schnitt sind zwischen den Jahresringen kaum Zuwachszonen erkennbar, was den Kontrast im Radialschnitt, wie im tangentialschnitt hoch erscheinen lässt und den direkten Wechsel zwischen hellen und dunklen Wachstumszonen erklärt. Die Folge ist ein hoher Hell- Dunkel- Kontrast sowohl im Tangentialschnitt, wie auch im Radialschnitt. Während der Tangentialschnitt, wie er an den Türen von „Sitzungsraum 028“ zu finden ist, eine sehr belebte Struktur aufweist (s. Abb. 081), ist die gleichmäßige linear Verlaufende Struktur des Radialschnittes, wie bei den Seitenflächen der Brüstungs- und Treppengeländer etwas zurückhaltender (s. Abb. 071). Auf der natürlich mattschimmernden Oberfläche des Holzes lässt sich eine offenporige Struktur mit feinen Nadelrissen erkennen.

Zu den im Tangentialschnitt furnierten Bauteilen zählen die Türen im „Sitzungsraum 028“ und einzelne Stirnseiten der Brüstungsgeländer (s. Abb. 071). Der Radialschnitt kommt bei allen anderen furnierten Flächen zur Verwendung. Hierzu zählen die Seitenflächen sowie die Ober- und Unterseite der Brüstungsgeländer, Bankauflagen und Treppengeländer.

---

<sup>31</sup> Plogmann, 30.05.1974

<sup>32</sup> Wagenführer, 1989, S.412



Wenge als Vollholz findet als Blockrahmen für den Anschlag der Türen und als Anleimer rund um die Türblätter von „Sitzungsraum 028“ Verwendung. Außerdem besteht der Vollholzanleimer auf der Oberseite des Handlaufs der Treppengeländer aus Wenge.

Die gefasten Anleimer der Brüstungsgeländer sowie der Bankauflagen bestehen nicht aus Wenge. Die beiden verschiedenen Bereiche weisen unterschiedliche, vermutlich tropische Holzarten auf. Diese können aufgrund der hohen Komplexität im Nachweis von außereuropäischen Hölzern nicht identifiziert werden und sind unbekannt.

### 3.2.3.2 Transparenter Überzug Brüstungsgeländer

Die Flächen der Brüstungsgeländer sind mit einem dünnen einschichtigen vollständig homogenen und offenporigen Überzug versehen. Die lackierten Flächen haben ein mattes Erscheinungsbild und reflektieren kaum Glanz. Im Bereich der stärker beanspruchten Handläufe der Brüstungsgeländer, ist der Lack augenscheinlich dicker und weist einen erhöhten Glanz und Tiefenlicht auf. Die stärkere Glanzreflektion ist mit bloßem Auge zu erkennen. Durch die dickere Lackschicht sind weniger offene Poren zu erkennen. Betrachtet man die unterschiedlichen Untersuchungsbereiche unter dem Mikroskop, ist der Überzug im Bereich des Handlaufs mit 126 µm etwa 2,5-mal stärker, als jener der Stirnseiten und Seitenflächen des Brüstungsgeländers mit 45 µm. Dies erklärt den unterschiedlichen optischen Eindruck (s. Abb. 064). Eine zusätzlich aufgetragene Lackschicht ist im Bereich des Handlaufs nicht zu erkennen. Der hohe Glanz und die erhöhte Schichtenstärke im Bereich des Handlaufs ist somit keine Folge von Nutzung und/oder nachträglich aufgetragenen Pflegemitteln. Unter UV-Licht fluoresziert die Lackschicht hellblau (s. Abb. 097).

In manchen Bereichen sind horizontale Läufer auf dem Handlauf der Brüstungsgeländer zu erkennen. Da keine weiteren Lackschichten zu wahrzunehmen sind, stammen diese wahrscheinlich aus dem Herstellungsprozess. Das gleichmäßige Aussehen der lackierten Flächen, die Läufer auf dem Handlauf, sowie das Fehlen weiterer Spuren aus dem Herstellungsprozess, lassen einen Spritzauftrag auf allen Flächen vermuten (s. Abb. 073).

Vergleicht man die Oberfläche der Brüstungsgeländer in verschiedenen Bereichen des Foyers, so hat sich der Überzug im Bereich von dauerhaftem Strahlungseinfluss der Sonne mit der Zeit farblich verändert. Der Lack weist einen gelblichen Farbstich und leichte Transparenzstörung auf. Infolgedessen tritt der starke farbliche Kontrast des

Holzes etwas in den Hintergrund und ist nicht mehr so gut wahrnehmbar. Dies ist vor allem bei den nach Süden ausgerichteten Brüstungsgeländern im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss der Fall (s. Abb. 070).

Im Gegensatz dazu ist der Lack des Brüstungsgeländers im Bereich der Kantine im ersten Untergeschoss noch sehr gut erhalten. Der Überzug weist kaum farbliche Veränderungen und Störungen in der Transparenz auf (s. Abb. 074).

#### 3.2.3.3 Transparenter Überzug Türen „Sitzungsraum 028“

Die Türen zum „Sitzungsraum 028“ heben sich bei der makroskopischen Betrachtung nur wenig von den übrigen lackierten Flächen ab. Der Überzug ist dünn und offenporig. Die Oberfläche hat ein gleichmäßiges mattglänzendes Erscheinungsbild, welches nur wenig Glanz und Tiefenlicht aufweist. Die Struktur des Holzes wird durch den Überzug hervorgehoben, was den Türen zum „Sitzungsraum 028“ ihr kontrastreiches und repräsentatives Äußeres verleiht.

Im Gegensatz zu allen anderen Untersuchungsbereichen sind unter dem Mikroskop zwei dünne Überzugsschichten zu erkennen. Die Stärke des zweifachen Auftrags ist jedoch mit ca. 40 µm nicht wesentlich dicker, als jene Überzüge der anderen Untersuchungsbereiche. Auch dieser Lack fluoresziert unter UV-Licht hellblau (s. Abb. 101).

Auf der Außenseite der zweiflügligen Tür ist der Überzug im unteren Bereich vergraut und löst sich an der Unterkante schollenartig vom Furnier ab. Dieser Effekt des schollenartigen Lösens ist auch auf den Oberseiten der Bankauflagen wahrzunehmen.

Nach dem Entfernen der Drückergarnitur zeigt sich eine deutliche Farbveränderung der Oberfläche der Tür durch den Einfluss von Sonnenstrahlung. Der Lack, welcher sich unter der Garnitur befindet zeigt vermutlich das ursprünglich intendierte kontrastreiche, gesättigte, etwas dunklere und wenig veränderte Bild des lackierten Holzes. In den übrigen Bereichen ist die Oberfläche heller und leicht vergilbt. Das Tiefenlicht und die Transparenz des Lackes ist verloren gegangen (s. Abb. 082).

#### 3.2.3.4 Transparenter Überzug Bankauflagen

Der aufgebrauchte transparente Überzug hat eine Stärke von ca. 50 µm und besitzt somit eine ähnliche Schichtdicke wie die anderen Untersuchungsbereiche. Der Lack hat auf der Oberseite einen leichten Glanz der im Vergleich zu den Seitenflächen der Brüstungs- und Treppengeländer etwas höher ist.

Betrachtet man die vom Sitzen strapazierte Oberseite der Bankauflagen kann man ein schollenartiges Lösen des Überzuges erkennen. Dieser Effekt ist auch im unteren Bereich der Außenseiten der zweiflügligen Eingangstür zum „Sitzungsraum 028“ wahrzunehmen.

Farblich erscheint der Gesamteindruck der Oberfläche der Bankauflagen etwas dunkler, als die Oberfläche der restlichen Untersuchungsbereiche. Unter UV-Licht fluoresziert der Lack hellblau und hebt sich somit nicht von den anderen Untersuchungsbereichen ab (s. Abb. 100).

#### 3.2.3.5 Transparenter Überzug Treppengeländer

Der auf das Holz aufgebraachte Lack ist sehr dünn, farblos und transparent. Er weist einen geringen matt schimmernden Glanz auf, welcher kaum Reflektionen und Tiefenlicht erkennen lässt. Die großen Poren der Wenge sind in allen Bereichen offen und gut erkennbar. Das Erscheinungsbild auf den Seitenflächen ist sehr homogen und ohne erkennbare Störungen in der Oberfläche. Die Oberseite der Geländer ist augenscheinlich dicker aufgetragen, als die restlichen Flächen. Wie bei den Brüstungsgeländern ist die Begründung hierfür vermutlich die Nutzung als Handlauf und die damit verbundene erhöhte Abnutzung des Überzugs. Auf den Seitenflächen sind keine Herstellungsspuren zu erkennen. Im Gegensatz dazu befinden sich an den Stirnseiten gut erkennbare Schleifspuren.

Im Vergleich zu der gealterten, farblich veränderten Oberfläche der Brüstungsgeländer ist die ursprüngliche Farbigkeit des Lackes der Treppengeländer scheinbar noch sehr gut erhalten. Grund hierfür ist vermutlich die Abwesenheit von Tageslicht und somit schädlichen UV-Strahlungen in den Treppenhäusern. Der Vollholzanleimer aus Wenge auf der Oberseite der Treppengeländer hebt sich dunkel von den helleren leicht in das rötlich changierenden Seitenflächen ab.

#### 3.2.3.6 FTIR-Analyse und Vergleich der Ergebnisse

Betrachtet man die Untersuchungsergebnisse aus der FTIR-Analyse (s. Kapitel 10 Materialanalysen) über die Bindemittel der Überzüge in den verschiedenen Untersuchungsbereichen in der folgenden Tabelle, so lassen sich zwei verschiedene Hauptbestandteile in den vier Untersuchungsbereichen erkennen. Zum einen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Polyurethan bei den Brüstungs- und Treppengeländern im Lack nachgewiesen zum anderen ist höchstwahrscheinlich ein cellulosenitrathaltiger Überzug auf der zweiflügligen Eingangstür zum „Sitzungsraum 028“ nachweislich enthalten.

Der Lack der hölzernen Bankauflagen scheint eine Mischung aus beiden Lacken zu sein.

Polyurethan basierende Lacke und Cellulosenitrat basierende Lacke teilen sich in den 1970er Jahren, wie auch heute (Stand 2002) den Marktanteil an den häufigsten Oberflächenbeschichtungssystemen auf Holz.<sup>33</sup>

| Bezeichnung                 | Untersuchungsbereich        | Bindemittel                   |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Brüstungsgeländer           | Handlauf                    | Polyurethan                   |
| Tür „Sitzungsraum 028“      | Innenseite zweiflüglige Tür | Cellulosenitrat               |
| Bankauflage vor Fahrstühlen | Oberseite                   | Polyurethan + Cellulosenitrat |
| Treppengeländer             | Oberseite                   | Polyurethan                   |

Tab. 4 Ergebnisse der Bindemitteluntersuchung mittels FTIR- Analyse der verschiedenen Untersuchungsbereiche

Vergleicht man die Ergebnisse der FTIR-Analyse, so lassen sich folgende Charakteristika für die untersuchten Lacke in der Literatur herauslesen.

#### Polyurethanlack (PUR-Lack)

PUR-Lack wird wegen seiner beiden Komponenten Desmodur und Desmophen im Handel auch als DD-Lack bezeichnet.<sup>34</sup> Diese Bezeichnung befindet sich auch in der Korrespondenz zur Auftragserteilung zum Bau der Brüstungsgeländer, der Bankauflagen und der Pfortnerloge.<sup>35</sup> In den zu untersuchenden immobilien Ausstattungselementen findet sich der polyurethanhaltige Lack an dem Brüstungsgeländer und den Treppengeländern sowie als Mischlack auf den hölzernen Bankauflagen wieder.

PUR-Lacke werden in ihrer Eigenschaft als sehr resistent gegenüber Witterung, Lösemitteln sowie Wasser beschrieben. Darüber hinaus sind sie kratz- stoß und abriebfest. Trotz ihrer hohen Härte weisen PUR-Lacke eine hohe Flexibilität auf. Ihr Einsatz ist

<sup>33</sup> Prieto, Keine, 2007, S. 58

<sup>34</sup> Nutsch 1990, S. 151

<sup>35</sup> Plogmann, 30.05.1974

vor allem die Beschichtung von Bereichen, in welchen eine hohe Beständigkeit gegenüber Abnutzung notwendig ist. Als Beispiel zählen Stühle oder Fußböden.<sup>36</sup>

### Cellulosenitratlack

Die in der Analyse zum Vergleich herangezogene regenerierte Cellulose gibt einen Hinweis auf einen Lack auf der Basis von Cellulosenitrat als Bindemittel. Dieser wird an der zweiflügligen Eingangstür zum „Sitzungsraum 028“ und mit Polyurethan als Gemisch als Bindemittel im Lack auf den Bankauflagen nachgewiesen.

Im Gegensatz zu den Polyurethan basierenden Lacken sind Cellulosenitrat basierende Lacke weniger chemisch beständig und weniger kratz- bzw. abriebfest. Auch seine Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung gilt als nicht sehr hoch.<sup>37</sup> Als positive Eigenschaft steht das Hervorheben und Anfeuern der natürlichen Holzstruktur dem gegenüber. Die Lackfilme sind elastisch und sehr gut für die Beschichtung von offenporigen Hölzern geeignet.<sup>38</sup> Die optischen positiven und negativen Eigenschaften lassen sich in der Abbildung mit der demontierten Drückergarnitur von der Eingangstür zu „Sitzungsraum 028“ sehr gut wahrnehmen. Die geschützten Bereiche hinter der Garnitur wirken transparent, farblich gesättigt und heben die Struktur des Holzes hervor, wohingegen die restlichen Bereiche leicht vergilbt, etwas ausgebleichen und mit geringer Tiefenwirkung sind (s. Abb. 082).

#### 3.2.4 Allgemeiner Erhaltungszustand und Qualität der Ausstattung

Im folgenden Abschnitt wird der allgemeine Erhaltungszustand der zu untersuchenden hölzernen Bestandteile und deren Qualität in der Herstellung beschrieben. Die Untersuchungsbereiche werden nicht separiert, da der allgemeine Erhaltungszustand und die Herstellungsqualität in den einzelnen Bereichen ähnlich und somit übertragbar sind.

Wenn sich im Jahr 2024 die Einweihung des Rathauses I in Iserlohn zum 50. Mal jährt, haben die hölzernen Ausstattungselemente eine etwa 50-jährige intensive Nutzung hinter sich. Die Geländer zum Halten, die Bankauflagen zum Sitzen und die Türen zum Öffnen, Schließen und Durchschreiten erfüllen weiterhin ihre Funktion. Von tausenden genutzt hat der jahrzehntelange, nahezu tägliche Gebrauch natürlich seine Spuren

---

<sup>36</sup> Nutsch, 1990, S. 152

<sup>37</sup> Nutsch, 1990, S. 155

<sup>38</sup> Prieto, Kiene, 2007, S. 64

hinterlassen. Eine flächendeckende Überarbeitung der Oberfläche ist trotz der langer Nutzungszeit bisher an allen Untersuchungsbereichen ausgeblieben. Kratzer auf der Oberfläche, Furnierablösungen an wenigen Stellen (s. Abb. 087) und geringe Schäden am Lack sowie Verfärbungen durch UV-Strahlung bleiben nach so einer langen Dauer natürlich nicht aus. Trotzdem bleiben Funktion und äußeres Erscheinungsbild im Wesentlichen erhalten und sind sehr gut ablesbar.

Ein maßgeblicher Grund für den guten Erhaltungszustand ist die hochwertige Verarbeitung der hölzernen Ausstattung und deren Konstruktion, sowie die Materialauswahl von der Unterkonstruktion über das Furnier bis hin zum Lack auf der Oberfläche. Bei der visuellen Betrachtung zur Untersuchung der Konstruktion sorgt die gewissenhafte und qualitativ hochwertige Verarbeitung für Probleme. Fehlende Informationen können nur durch das Lösen von Beschlägen und Furnieren, Bohren von Löchern und Sägen von Querschnitten gesammelt werden. Denn nur ein Blick unter die obersten Furnierschichten lassen die darunter liegenden Materialien und die konstruktive Zusammensetzung der einzelnen Bestandteile erkennen.

Alles in allem sind die immobilen bauzeitlichen hölzernen Ausstattungselemente im Rathaus I in Iserlohn, gerade wegen seiner fehlenden Überarbeitungen und seiner dauerhaften Nutzung ein schönes Zeitdokument. Dieses passt sich mit seiner hochwertigen Verarbeitung und schlichten Formensprache hervorragend an seine Umgebung im Bau an und wirkt mit seinen über 50 Jahren natürlich wie ein Kind seiner Zeit und trotzdem - auch für heutige Zeiten nahezu zeitlos.

### 3.3 Farbleitsystem der Geschosse

Das Farbleitsystem ist bauzeitlich und wurde bei dem Bau des Rathauses im gesamten Gebäude installiert.

Die Farben des Farbleitsystems des Gebäudes sind nicht identisch nach RAL, deswegen können sie nur nach NCS abgenommen werden. Die nachfolgenden Farben passen teilweise nicht exakt zu den vorgefundenen Farben, sondern sind die Farben die am meisten zu den vorgefundenen Farben annähern.


Jedes Geschoss hat ein unterschiedliches Farbleitsystem, welches aus zwei Farben besteht. Es gibt eine Farbe für die Tafeln und eine Farbe für die Zahlen. Die Farbe der Zahl findet sich in der nächsthöheren Etage als Farbe der Tafeln wieder. Die Farbe der Tafel findet sich in der nächsttieferen Etage als Farbe der Zahl wieder. Dies kann am besten beim Aussteigen aus dem Fahrstuhl beobachtet werden, da bei fast jeder Etage ein Schild montiert ist. Es fehlen die Etagentafeln U2 am Fahrstuhl und alle Raumtafeln in der 4. Etage, diese wurden demontiert. Die Farbe der Zahlen wiederholt sich auf jeder Etage nur in der Zahl. Die Farbe der Tafel findet sich in den Raumtafeln, in den Tafeln für die Raumzuweisung und den Treppentafeln wieder. Im Erdgeschoss befindet sich links neben den Fahrstühlen ein Etagenplan. Dieser ist getrept und hat die Farbe NCS 0580 – Y. Alle anderen Tafeln finden sich auf jeder Etage wieder. Die Farben der Tafel am Fahrstuhl sind identisch mit denen der Treppenhäuser (s. Kapitel 9.2.5 Farbleitsystem).

| Tafel                    | Breite [ in cm] | Höhe [in cm] |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| Etagentafel              | 120             | 120          |
| Raumtafel                | 15,5            | 11           |
| Tafel zw. d. Fahrstühlen | 23              | 95           |
| Flurübersichtstafel      | 70              | 70           |
| Treppenhaustafel         | 25              | 25           |

Tab. 5: Maße der unterschiedlichen Tafeln

Alle Tafeln bestehen aus sogenanntem Plexiglas oder chemisch ausgedrückt PMMA, PolyMethylMethAcetat. Über jeder Tafel, außer der Zahlentafel, ist eine transparente Tafel montiert. Da die Tafeln seit 70 Jahren im Rathaus hängen, haben einige Tafeln sehr leicht ihre Farbe geändert. Teilweise sollten auch einzelne Tafeln kaputt

gegangen sein und durch neue Tafeln ersetzt worden. Aus diesem Grund weichen einzelne Tafeln um wenige Nuancen voneinander ab.

| Etage | Farbe Zahl (NCS-Code)      | Farbton                                                                             | Farbe Tafeln (NCS-Code)       | Farbton                                                                               |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| U3    | schwarz (NCS S 9000-N)     |    | dunkelrot (NCS S 1580-R)      |    |
| U2    | dunkelrot (NCS S 1580-R)   |    | rot (NCS S 1085-Y90R)         |    |
| U1    | rot (NCS S 1080 R)         |    | hellrot (NCS S 1580-Y90R)     |    |
| E     | hellrot (NCS S 1085-Y90R)  |   | orange (NCS S 0585 Y60R)      |   |
| 1     | orange (NCS S 0585 Y60R)   |  | gelb (NCS S 0580-Y10R)        |  |
| 2     | gelb (NCS S 0580-Y10R)     |  | gelbgrün (NCS S 0580-G30Y)    |  |
| 3     | gelbgrün (NCS S 0575-G40Y) |  | grün (NCS S 2060-G)           |  |
| 4     | grün (NCS S 1060-G)        |  | dunkelgrün (NCS S 3060-B90G)  |  |
| 5     | dunkelgrün (NCS S 2565-G)  |  | hellblau (NCS S 2055 B10G)    |  |
| 6     | hellblau (NCS S 2050-B30G) |  | blauviolett (NCS S 2565-R80B) |  |

Tab. 6: Farbleitsystem der einzelnen Geschosse

Keiner der Rottöne des Farbleitsystems ist identisch zu dem Rot der Türen oder Kabelschächte.



### 3.4 Betonbrüstung an der Fassade

Das folgende Kapitel ist in der Fotodokumentation unter den Kapiteln 9.1 Außenbereich und 9.1.1 Betonbrüstung visuell dargestellt.

Jede Etage des Rathauses hat an der Fassade eine Betonbalkenbrüstung. An jeder Stelle, an der die Brüstung in eine Terrasse endet ist die Brüstung einteilig als Attika ausgebildet und hat die Maße 3,6 m x 1,6 m x 0,13 (B/H/T). An jeder Stelle an der eine Etage in eine weitere Etage übergeht, sind die Betonbalkenbrüstungen zweiteilig und haben die Maße 3,6 m x 0,13 m (B/T) (s. Abb. 030). Die obere Betonbalkenbrüstung hat eine Höhe von 0,5 m, die untere Betonbalkenbrüstung ist 0,8 m hoch. Die obere und die untere Betonbalkenbrüstung haben einen Abstand zueinander von 0,33 m und sind links und rechts durch zwei 0,3 m breite Betonstreifen verbunden. Einzelne Betonbalkenbrüstungen sind an die Länge der einzelnen Bauteilkuben angepasst und variieren deswegen auch in ihrer Breite. An der Vorder- und der Unterseite haben die Betonbalkenbrüstungen Marmorkiesel auf der Oberfläche (s. Abb. 038 und Abb. 039). Aus der Mauer ragen Stahlbetonbalken heraus, die an ihrem Ende horizontal zu einer T-Form auslaufen. Die Balkenbrüstungen haben auf jeder Seite jeweils zwei Betonharken. Mit diesen Harken sind die Betonbalkenbrüstungen auf die T-förmigen Stahlbetonteile aufgesetzt und einbetoniert (s. Abb. 041). Der Ratssaalkubus ist vollständig mit den Betonmarmorkiesplatten verkleidet. Die Platten haben alle eine Tiefe von 0,08 m. Die Platten des Kubus sind an den Ecken breiter und haben allen drei Ebenen unterschiedliche Höhen (s. Abb. 015). Die Marmorkiesel sind nur auf allen sichtbaren vertikalen Flächen zu finden. Die Platten sind mit Gewindestäben in den Platten und im Mauerwerk fixiert.

Die Steine auf der Oberfläche der Platten sind aus weißem, italienischem Marmor. Der Kies hat eine Körnung von 1 bis 6 cm, ist auf der Oberfläche relativ eben und hat runde Kanten (s. Abb. 038). Eingebettet ist der Kies in einem Weißzement, damit die Platten monolithischer wirken. Die Oberflächen der Brüstungen und der Platten sind unterschiedlich stark verschmutzt. Teilweise kann der Weißzement (s. Abb. 040) in seiner originalen Farbe noch gesehen werden, teilweise ist die Oberfläche vollständig verschwärzt.

#### 4 Literatur- und Quellenverzeichnis

AIA (Arbeitsgemeinschaft Iserlohner Architekten): Baubeschreibung, Iserlohn 1971

Binsch, Paul; Ehrmann, Walter, Halt, Eugen; Nestle, Hans; Nutsch, Wolfgang; Schulz, Peter: Holztechnik – Fachtechnik für Schreiner. Haan-Gruiten 1990

Grüber, Eduard: Das Neue Rathaus, in Stadt Iserlohn: Iserlohn. Das Neue Rathaus – , Iserlohn 1974

Kordasiewicz, Patricia: Heute unbeliebtes Denkmal, morgen begehrtes Denkmal? Betonbrutalismus zwischen Abriss und Denkmal - Untersuchung zum Stellenwert und dem zukünftigen Umgang mit dem architektonischen und städtebaulichen Erbe der 1960er und 1970er Jahre, Dortmund 2015 [unveröffentlichte Diplomarbeit], S. 58 – 81

Prieto, Jorge; Kiene, Jürgen: Holzbeschichtung. Hannover 2007

Wagenführ, Rudi; Schreiber, Christian: Holzatlas. Leipzig 1989

VI Leistungsbeschreibung Arbeitsgemeinschaft Iserlohner Architekten, Iserlohn

Kommunales Immobilien Management (KIM) Stadt Iserlohn

Plogmann (KIM), Vermerk vom 24.07.1974

Plogmann (KIM), Brief an Tischlerei Fa. Wilhelm Weber Innenausbau vom 30.05.1974

Schreiben Wach (Oberstadtdirektor) & Ettemeyer (Stadtdirektor), Iserlohn 1974

Email von Frau Daniel- Schrodts an Herr Bürger- Neumann (KIM Iserlohn) 7.11.1996

<https://kunsthistoriker.org/verband/rote-liste/rathaus-iserlohn/>, 08.06.2022, 07:20

## 5 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

### 5.1 Abbildungsverzeichnis

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Abb. 1: Lageplan 2016 .....  | 8  |
| Abb. 2: Modell Rathaus ..... | 10 |
| Abb. 3: Querschnitt.....     | 11 |

### 5.2 Tabellenverzeichnis

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tab. 1: Farben Eingangshalle.....                                                                                    | 17 |
| Tab. 2: Farben westliches Treppenhaus.....                                                                           | 18 |
| Tab. 3: Farben Büroräume und Flur in der Etage 4 .....                                                               | 20 |
| Tab. 4 Ergebnisse der Bindemitteluntersuchung mittels FTIR- Analyse der<br>verschiedenen Untersuchungsbereiche ..... | 35 |
| Tab. 5: Maße der unterschiedlichen Tafeln .....                                                                      | 38 |
| Tab. 6: Farbleitelsystem der einzelnen Geschosse .....                                                               | 39 |

## 6 Interviews

### 6.1 Interview mit Frau Angelika Schunke, Leiterin Ordnungsamt Stadt Iserlohn, 18.01.2022

Gab es Umbauten oder Veränderungen am oder im Rathaus I in Iserlohn?

Insgesamt gab es mehrere Veränderungen am oder im Rathaus I. Die Kantine und der Ratssaal wurden geändert. Teilweise kam es zu permanenten Umzügen oder Zusammenschlüssen von Abteilungen. Deswegen wurden Trockenbauwände in größeren Büros eingezogen. Es wurden Notausgänge im Foyer eingebaut, Brandschutzwände/-türen wurden eingezogen. In den Räumen und Fluren wurden Rauchmelder installiert und in den Toiletten und Küchen wurde automatisches Licht eingebaut. Eine Feuertreppe wurde an dem Balkon der Kantine angebaut.

Gab es Veränderungen an der Ausstattung?

Bei Umzügen von Abteilungen, einzelnen Personen oder Änderungen der Büros wurden die Wände gemalt. In Folge von Wasserschäden wurden und werden einzelne Teile der Decke ausgetauscht. Die Teppiche wurden nur bei größeren Schäden am Teppich ausgetauscht.

Sind irgendwelche Kunstwerke am Gebäude installiert worden?

Das Herz neben dem Rathaus wurde nach einer städtischen Kunstaktion an der Ostseite des Ratssaalkubus installiert.

### 6.2 Interview mit Herr Martin Bürger- Neumann, Mitarbeiter KIM Stadt Iserlohn, 25.01.2022

Welche Umbauten gab es am Rathaus I?



Im Jahr 1996 gelang durch einen Brand in den Büroräumen der CDU gelang sehr viel Rauch und Qualm in den Ratssaal. Die Folgen davon waren, dass die gesamte Ausstattung des Ratssaals ausgetauscht werden musste, dass ein 2. Rettungsweg am Ratssaal eingebaut wurde, dass Brandschutzwände bei der Wendeltreppe eingezogen wurden und eine Rettungstür im Foyer eingezogen wurde.

Im Jahr 2002 wurde am Ratssaal ein Fahrstuhl angebaut.

Im Jahr 2004 wurde aus logistischen Gründen, die Kantine von einer Kochkantine zu einer Frühstückskantine umgebaut. Dadurch entstand zusätzlicher Platz und eine mobile Trennwand wurde eingezogen um bei Bedarf einen Besprechungsraum zu schaffen.




## 7 Kartierungen der Veränderungen im Gebäude

Die Kartierungen der Veränderungen sind ungefähr im Maßstab 1:100 ausgeführt wurden.

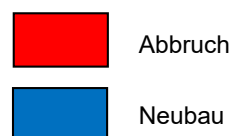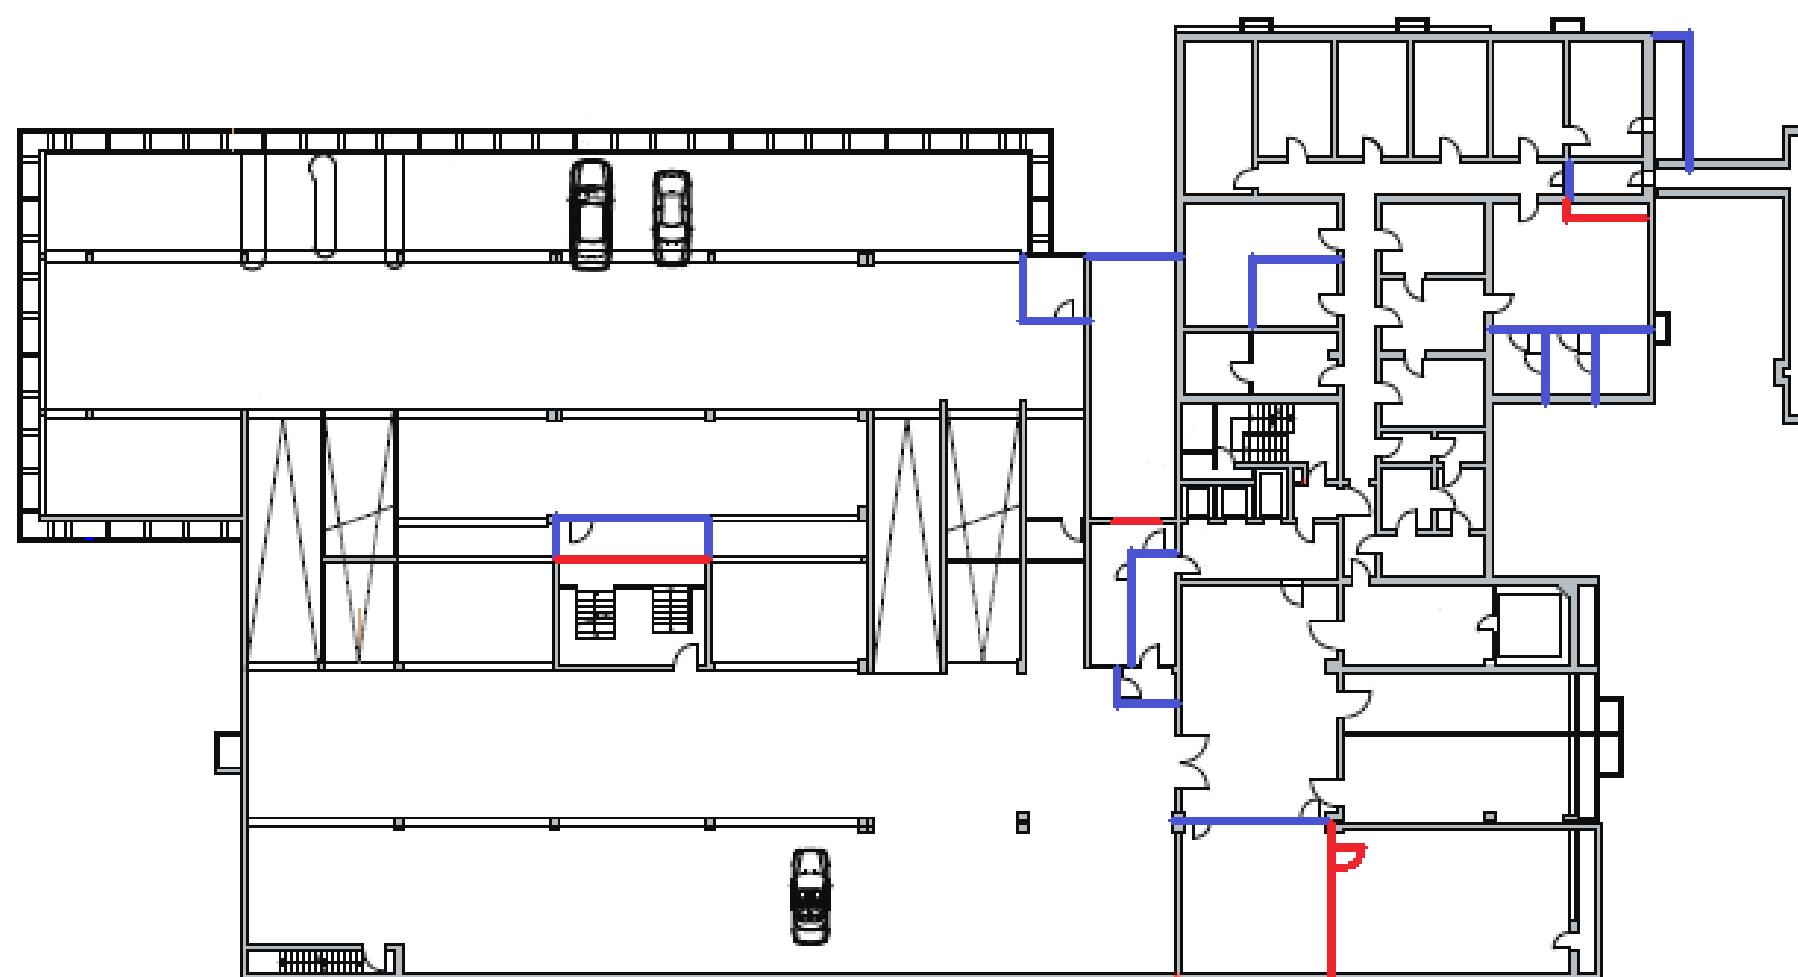




Restaurator Voigt, Leopoldstraße 3, 99089 Erfurt

Rathaus Iserlohn  
Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn  
3. UG  
Kartierung der Veränderungen  
Gez. Voigt

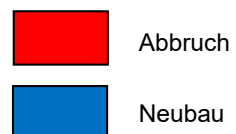
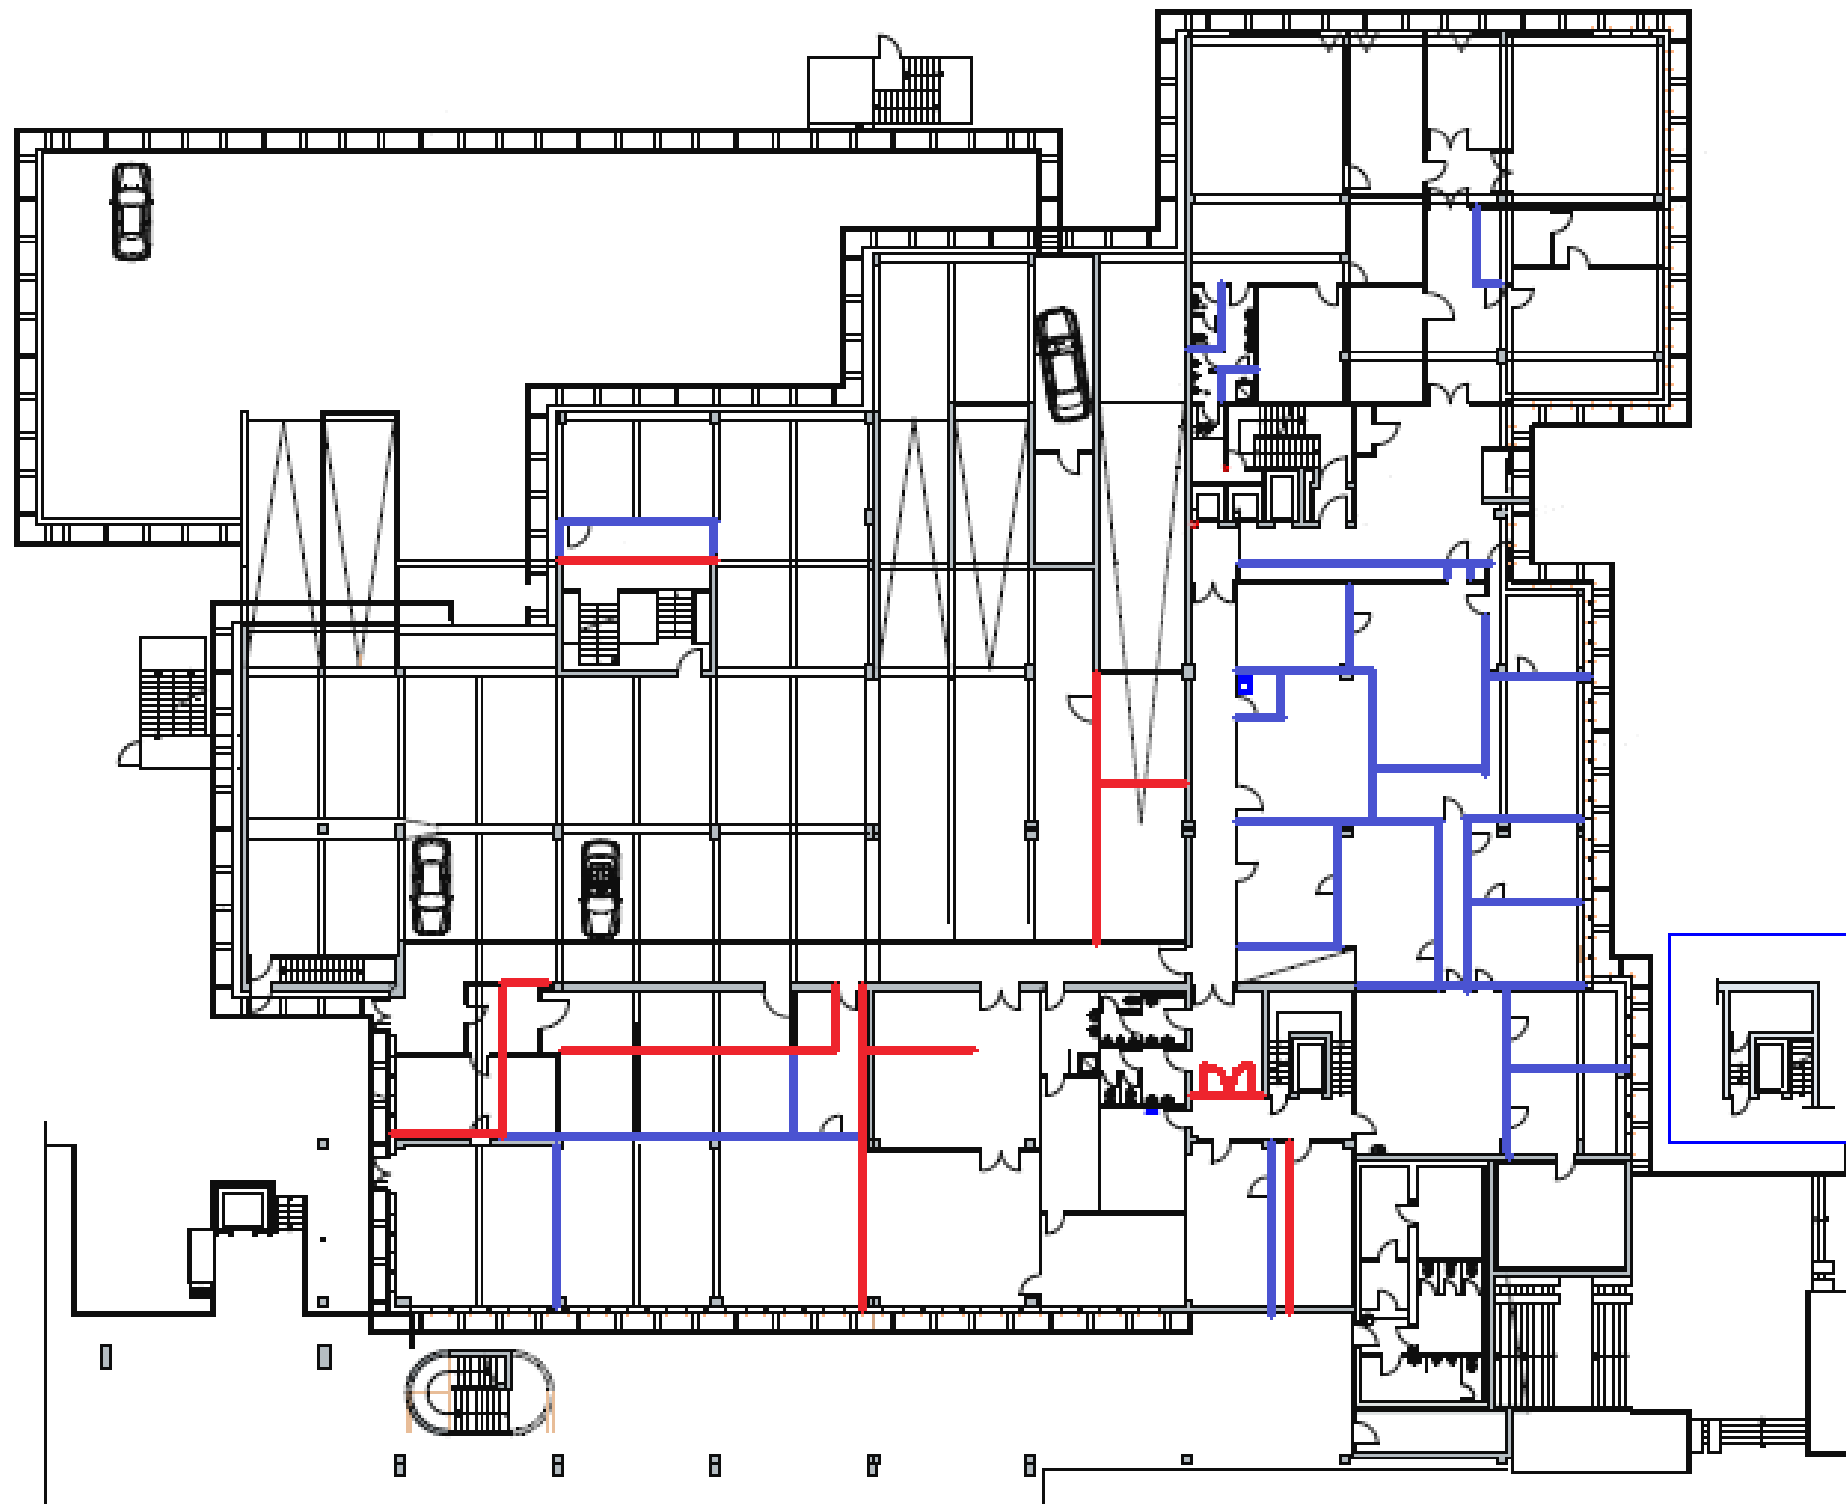
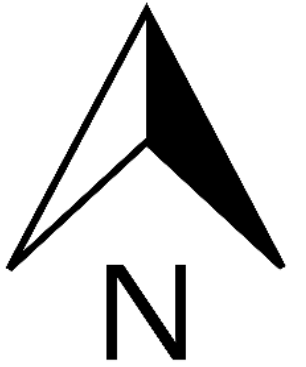


Restaurator Voigt, Leopoldstraße 3, 99089 Erfurt  
Rathaus Iserlohn  
Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn  
2. UG  
Kartierung der Veränderungen  
Gez. Voigt





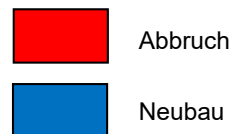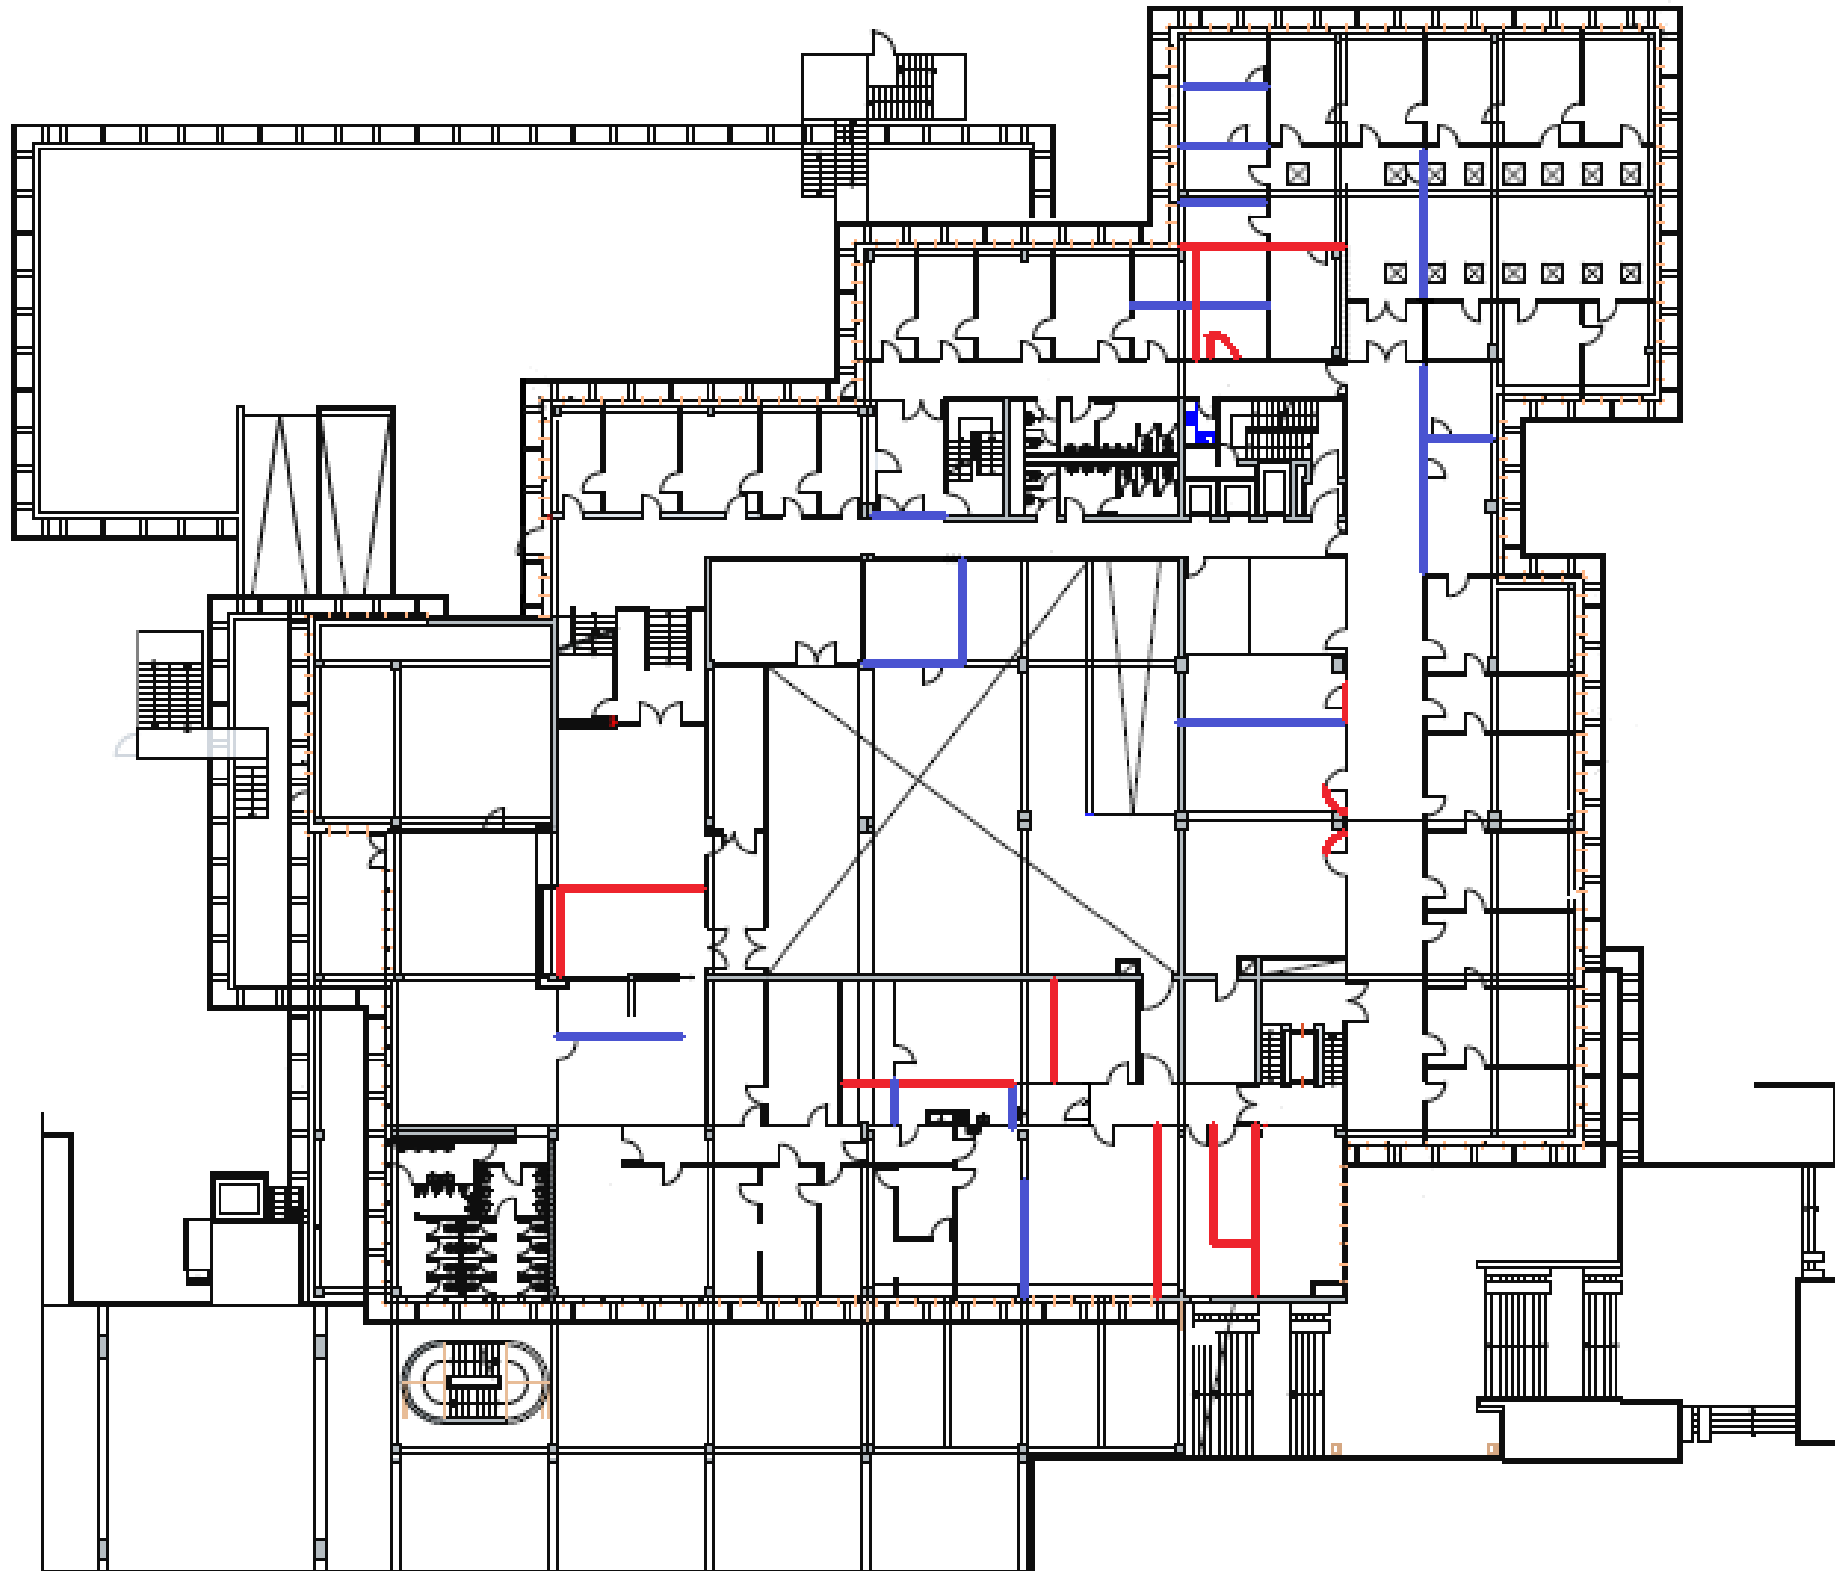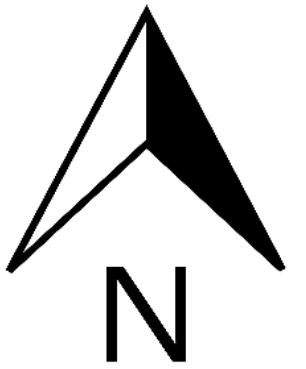

Restaurator Voigt, Leopoldstraße 3, 99089 Erfurt  
Rathaus Iserlohn  
Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn  
1. UG  
Kartierung der Veränderungen  
Gez. Voigt

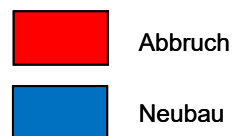
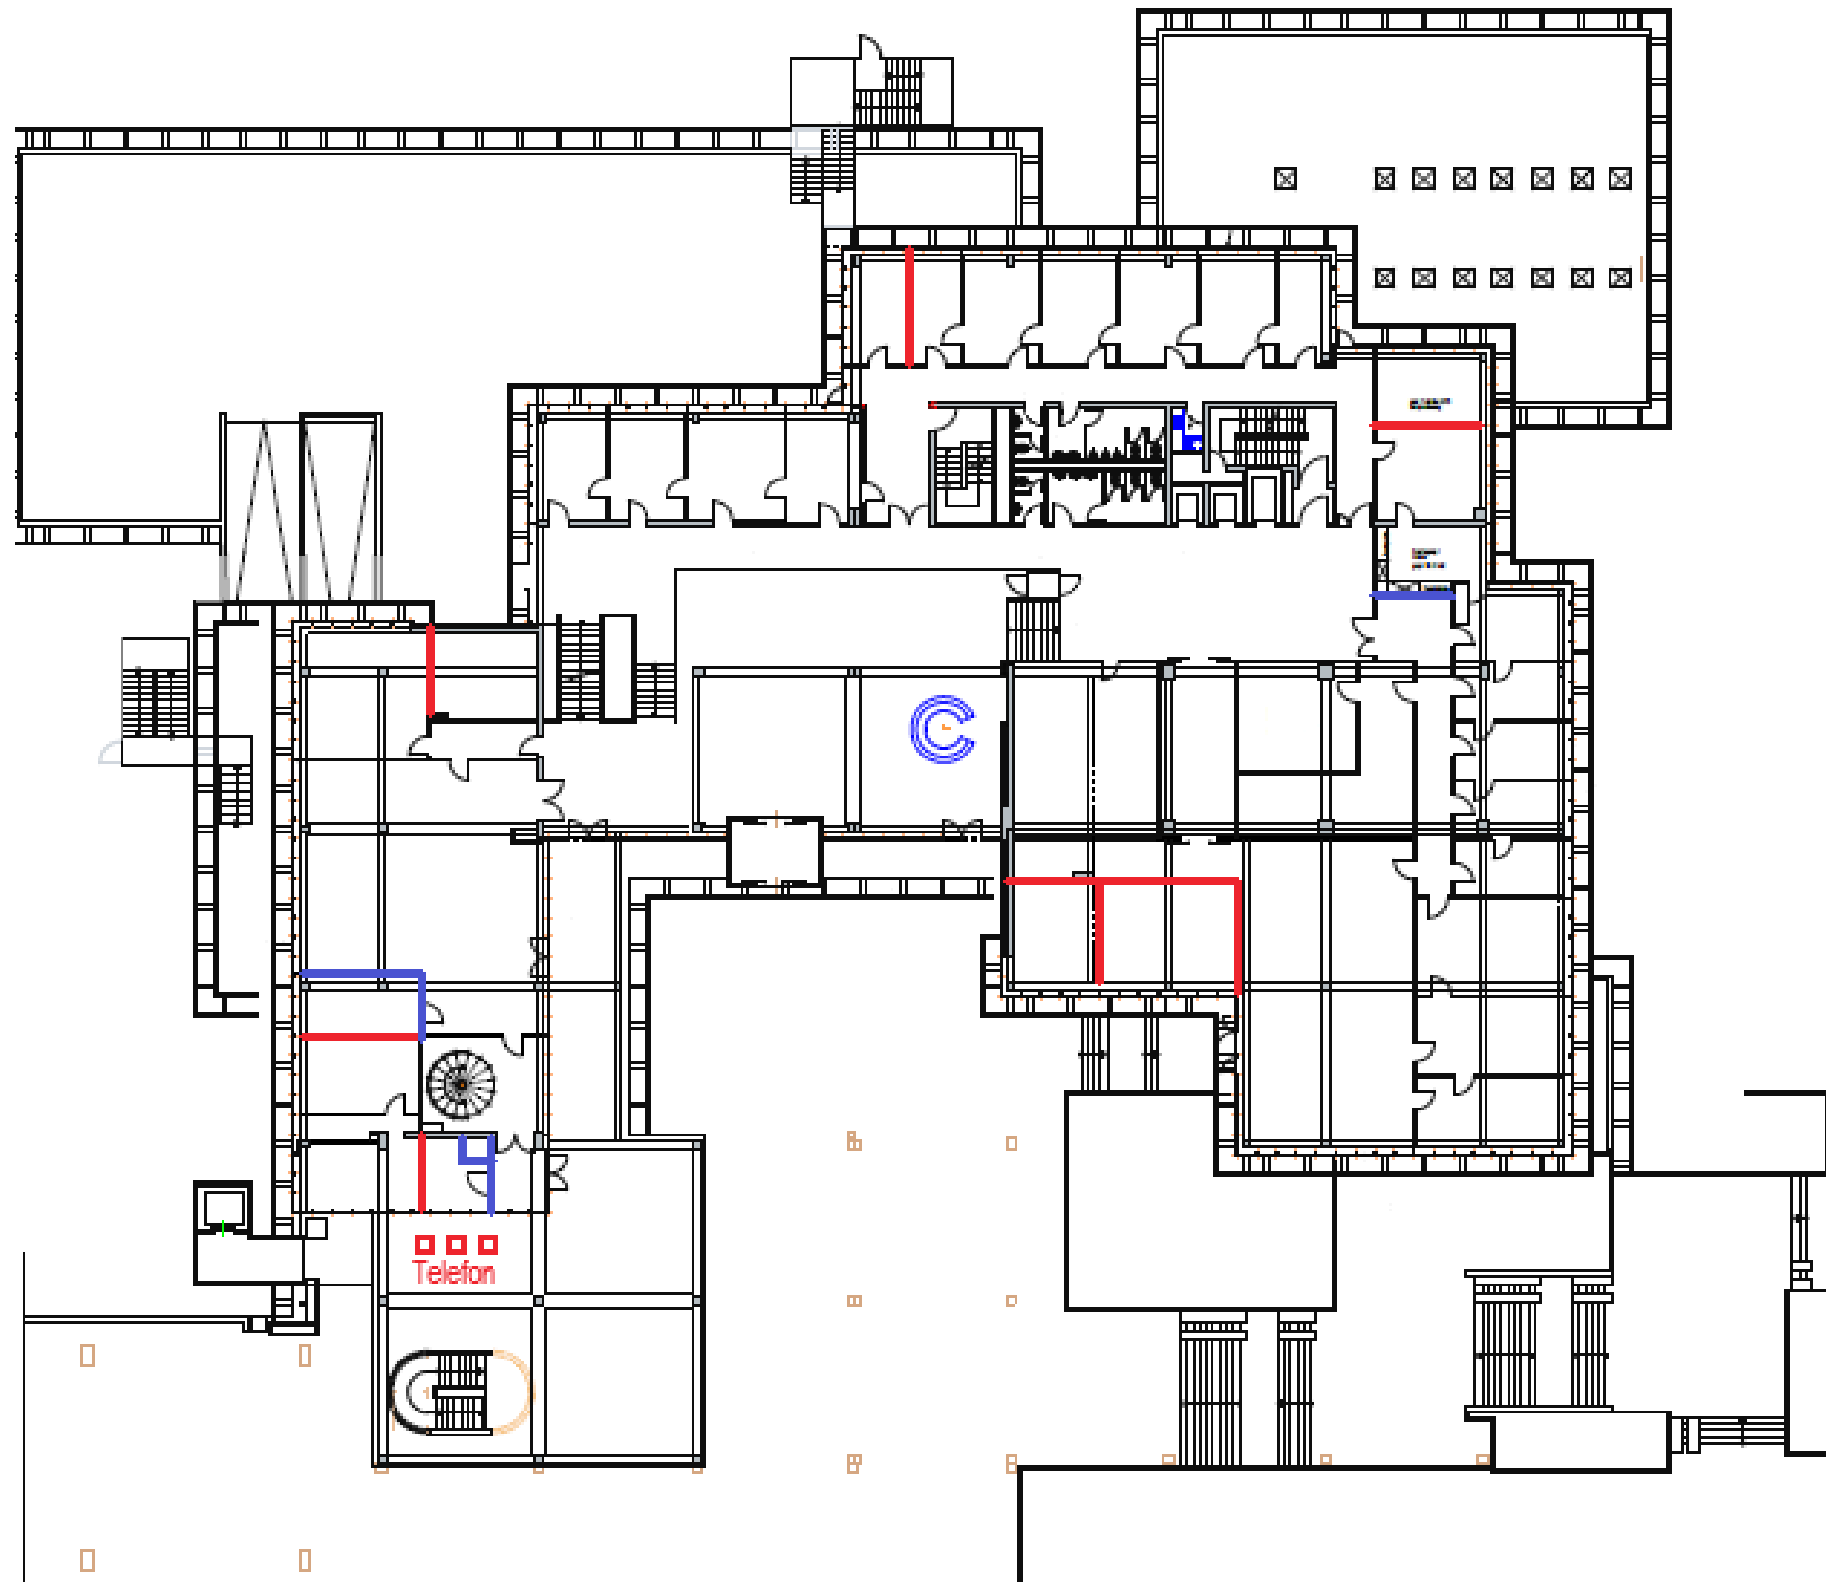
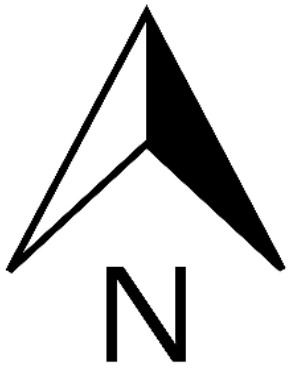


Restaurator Voigt, Leopoldstraße 3, 99089 Erfurt  
Rathaus Iserlohn  
Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn  
EG  
Kartierung der Veränderungen  
Gez. Voigt

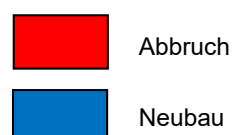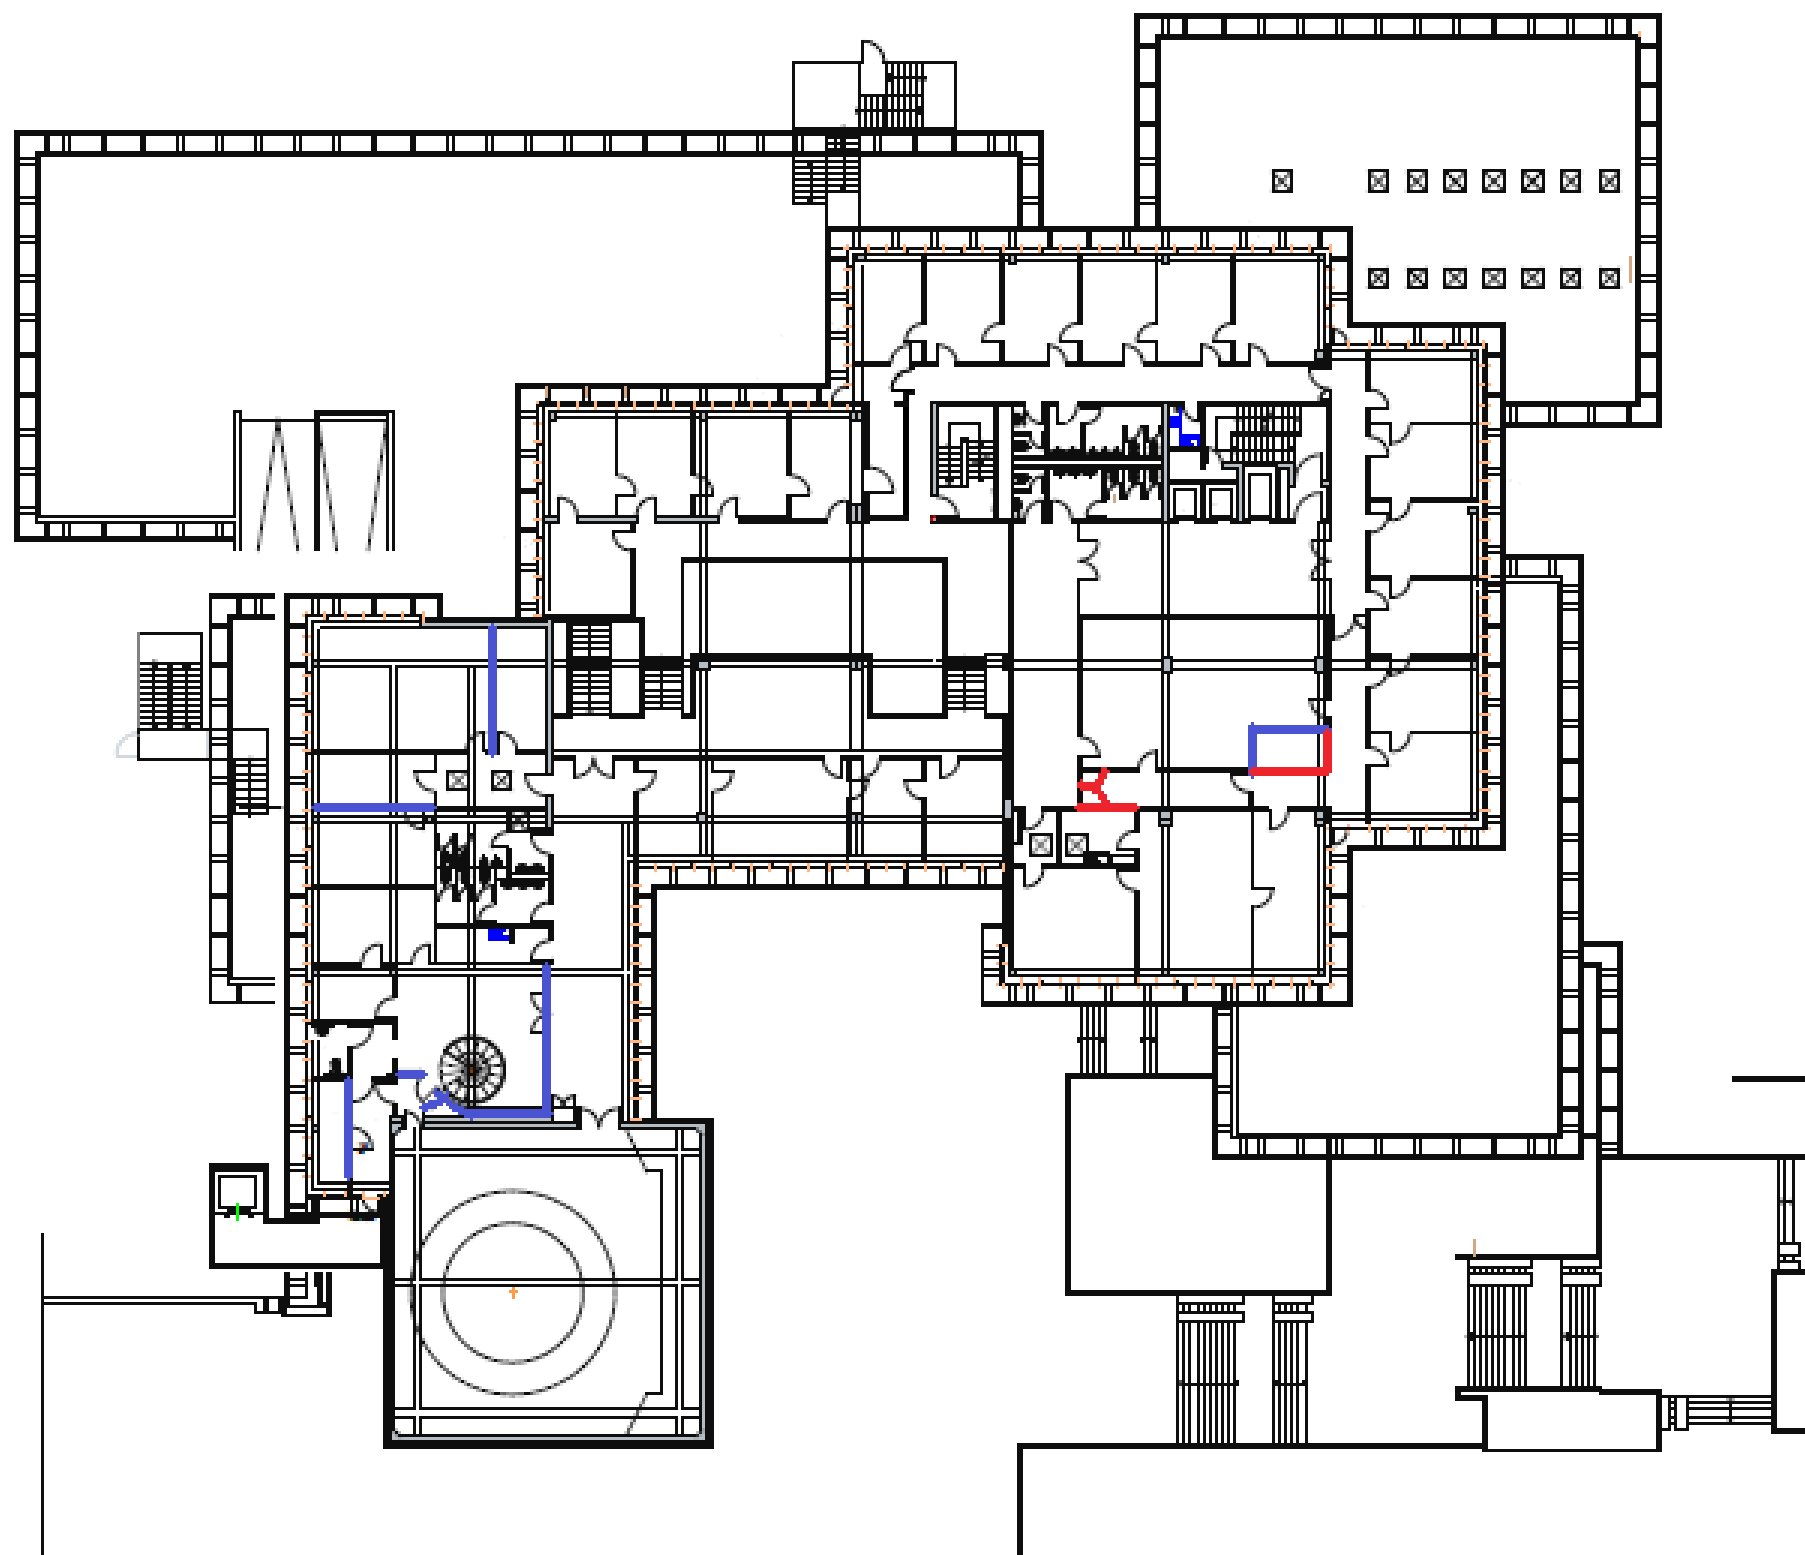



Restaurator Voigt, Leopoldstraße 3, 99089 Erfurt

Rathaus Iserlohn  
Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn  
1. OG  
Kartierung der Veränderungen  
Gez. Voigt

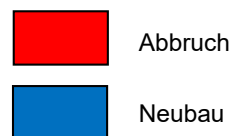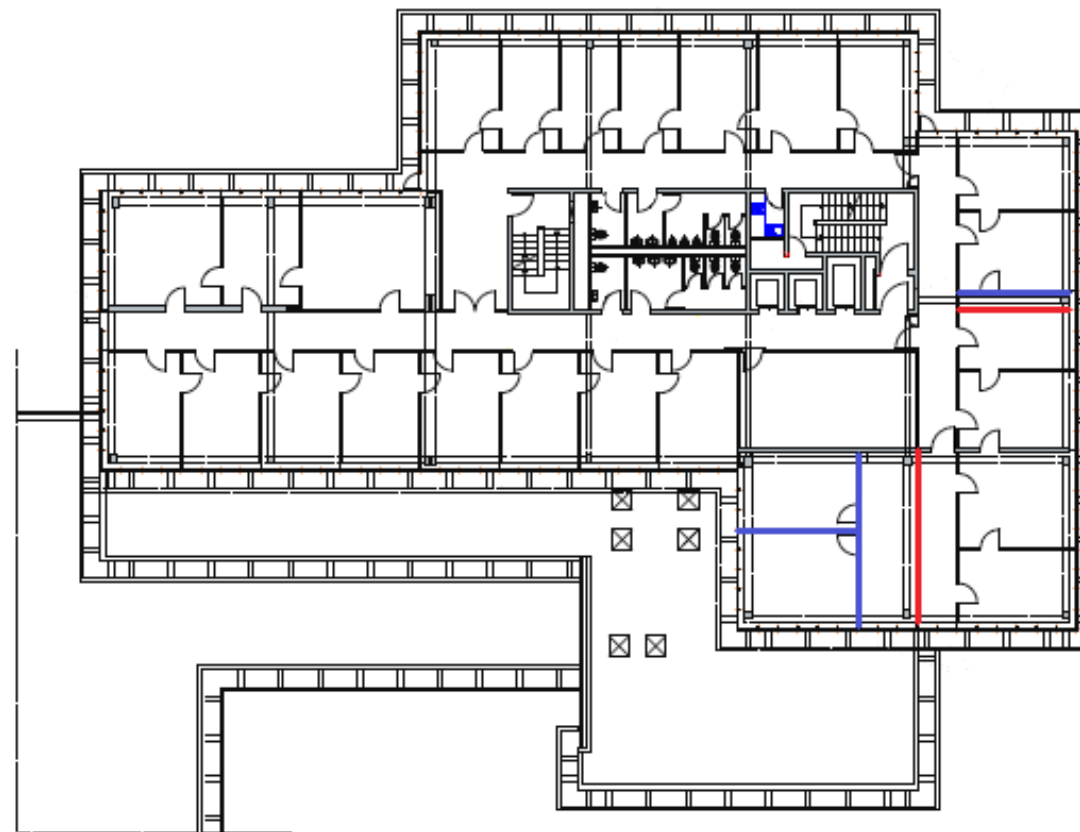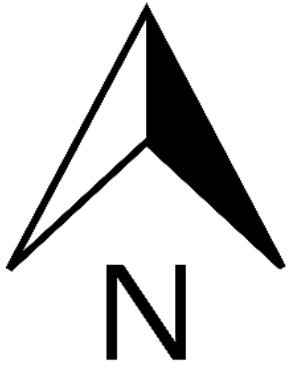



Restaurator Voigt, Leopoldstraße 3, 99089 Erfurt

Rathaus Iserlohn  
Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn  
2. OG  
Kartierung der Veränderungen  
Gez. Voigt

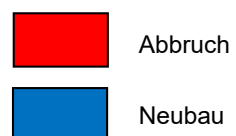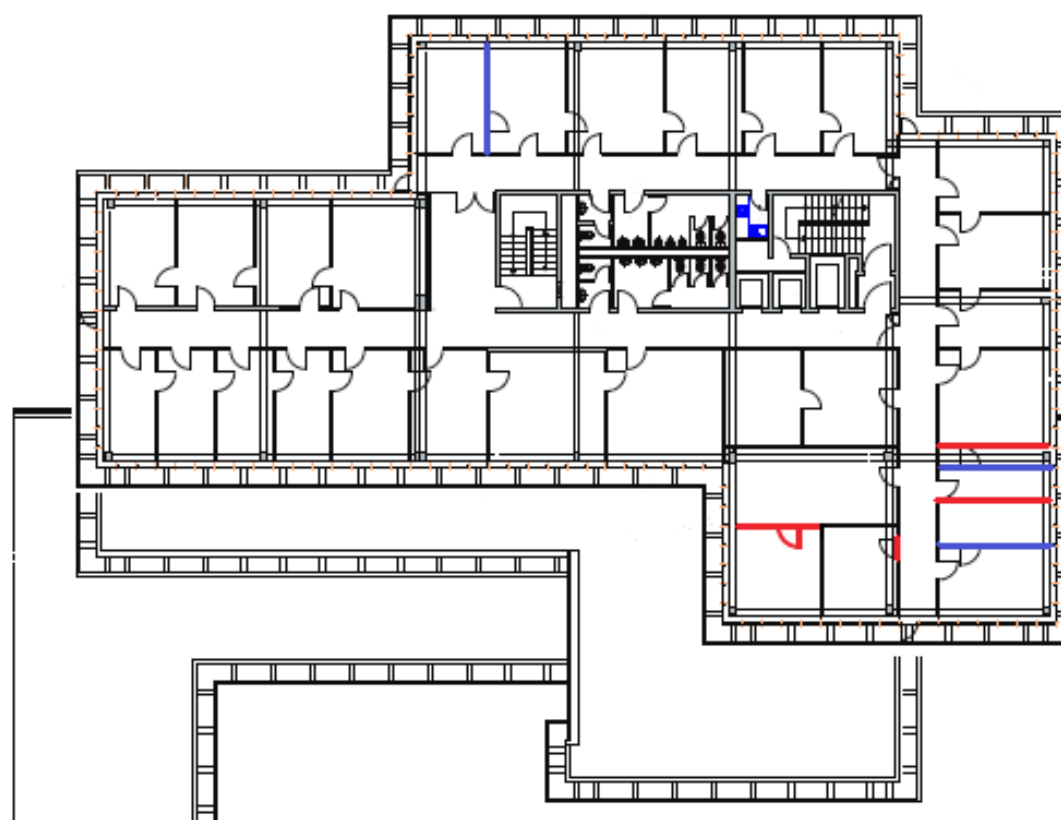

Restaurator Voigt, Leopoldstraße 3, 99089 Erfurt




Rathaus Iserlohn  
Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn  
3. OG  
Kartierung der Veränderungen  
Gez. Voigt

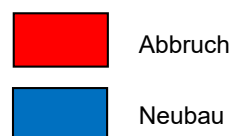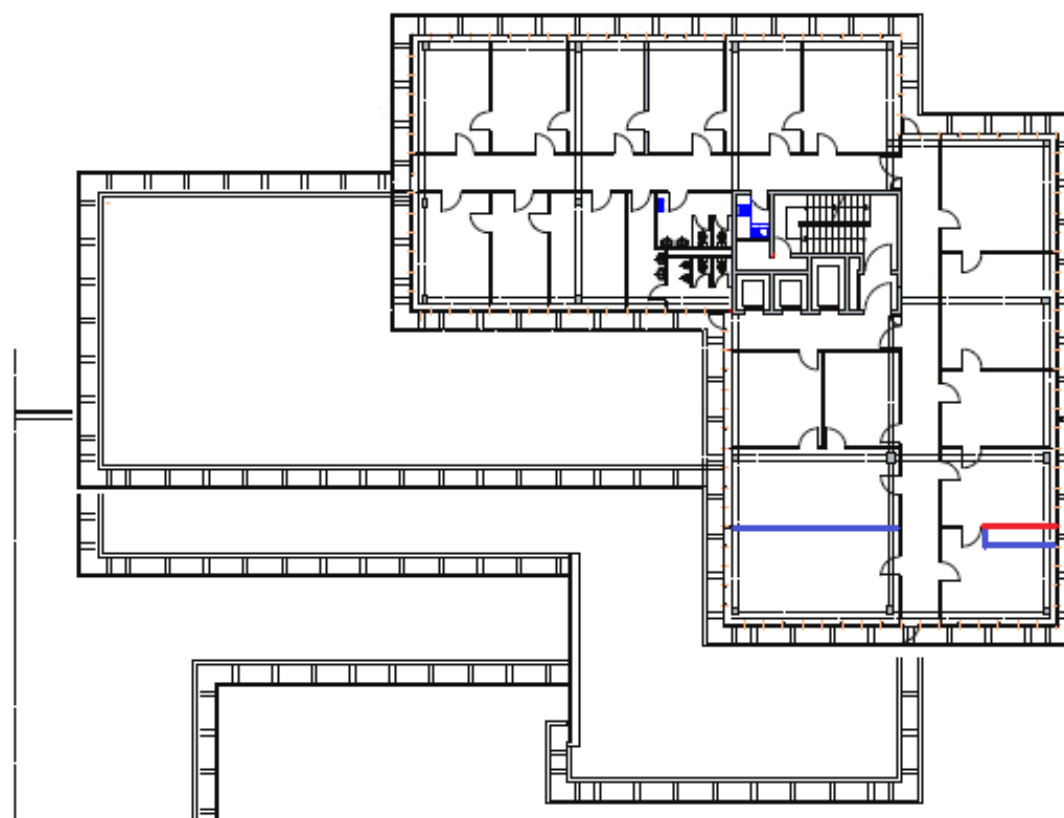

Restaurator Voigt, Leopoldstraße 3, 99089 Erfurt



Rathaus Iserlohn  
Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn  
4. OG  
Kartierung der Veränderungen  
Gez. Voigt



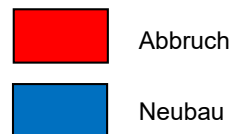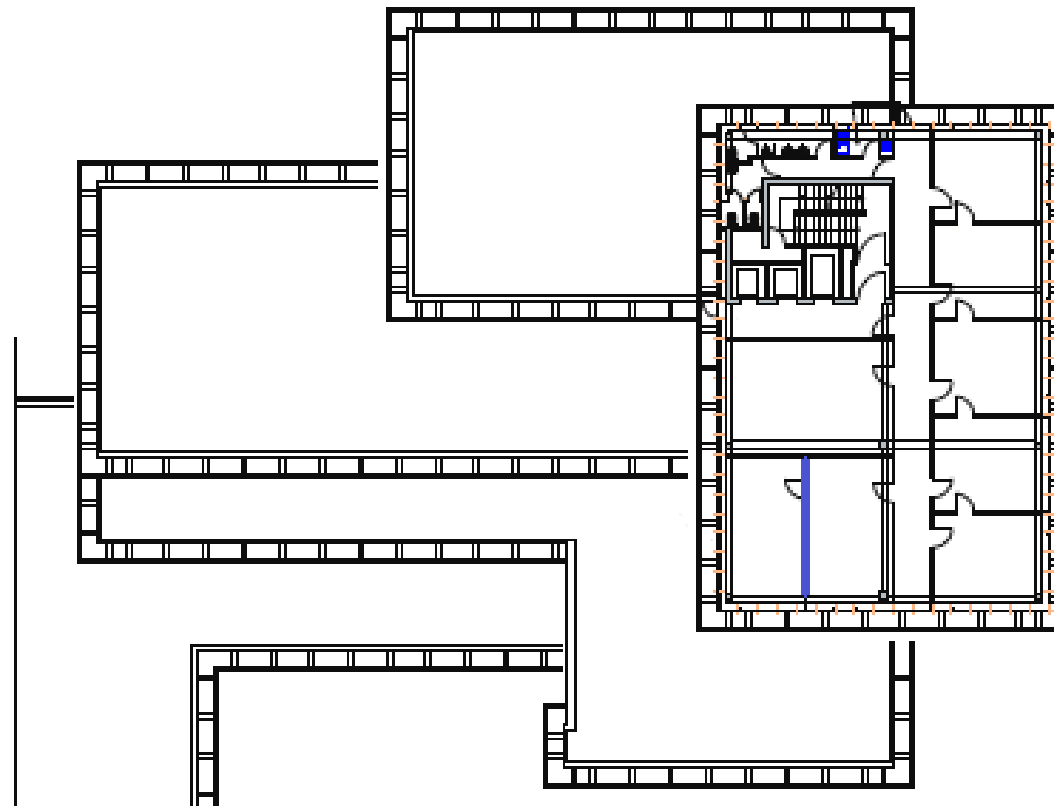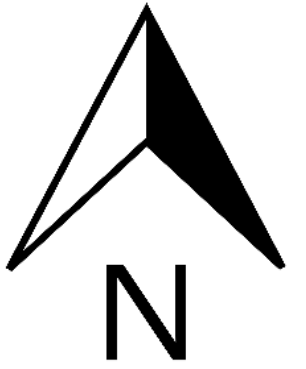

Restaurator Voigt, Leopoldstraße 3, 99089 Erfurt

Rathaus Iserlohn  
Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn  
5. OG  
Kartierung der Veränderungen  
Gez. Voigt

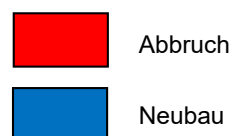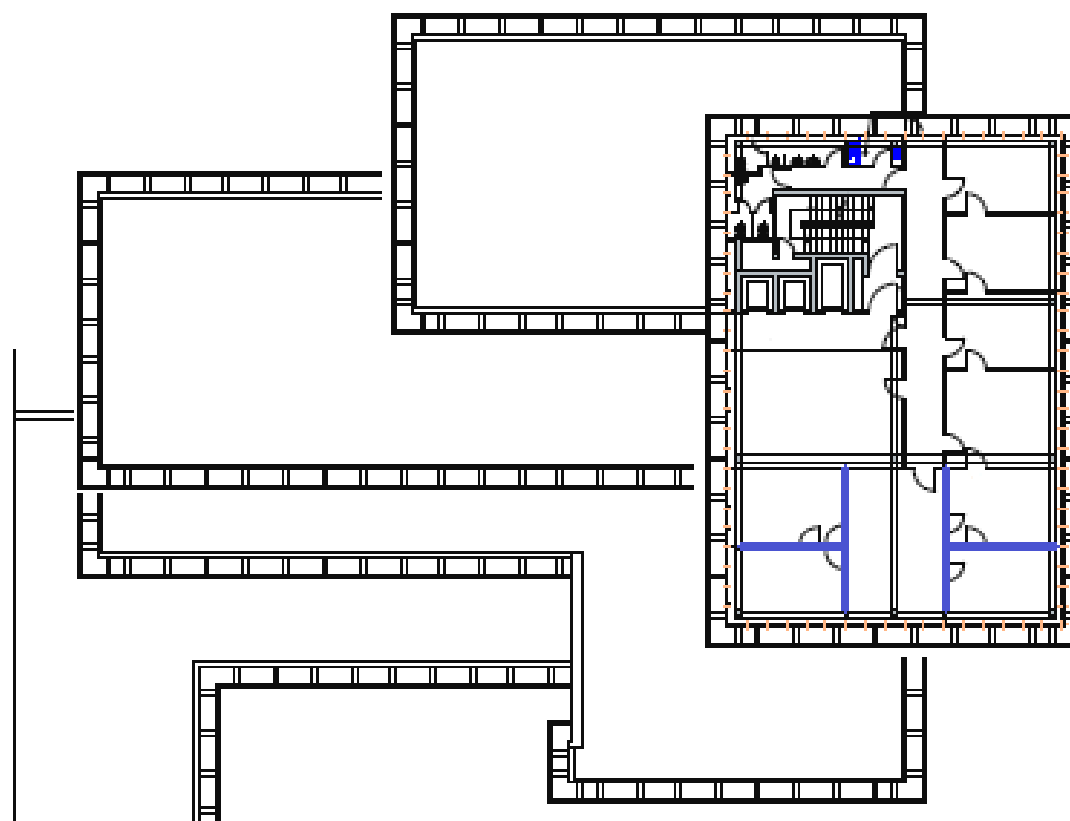

Restaurator Voigt, Leopoldstraße 3, 99089 Erfurt

Rathaus Iserlohn  
Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn  
6. OG  
Kartierung der Veränderungen  
Gez. Voigt



## 8 Historische Fotos



HF 01:

Quelle: Stadtarchiv Iserlohn, unbekannter Fotograf, 1975

- keine Wappen, „Rathaus“ und Herz am Ratssaalkubus
- die Fenster sind vertikal ausgerichtet, die Balkonbrüstungen sind horizontal ausgerichtet
- keine großen Fenster eingebaut
- keine Graffiti auf den Betonflächen an den Außentreppe



HF 02:

Quelle: Broschüre „Iserlohn das neue Rathaus“

-der alte Eingang hatte Türen zum aufziehen mit verzierten Glasscheiben





HF 03:

Quelle: Broschüre „Iserlohn das neue Rathaus“

- die ursprünglichen Wände des Ratssaals waren mit holzstämmigen, dunkelbraunen Tafeln behangen
- die Decke bestand aus quadratischen Kassettenhimmeln
- eine geätzte Metalltafel ist hinter dem Ratsvorsitzenden an der Wand

## 9 Fotodokumentation


Alle Fotos außer die Fotos im Kapitel 9.2.1.1 Hölzerne Ausstattungselemente wurden mit der Kamera Canon EOS RP mit einem Canon Objektiv mit der Brennweite von 24 – 105 mm gemacht. Die Bilder aus dem Rathaus auf die Terrassen oder hervorspringende Gebäudeteile leicht milchig sein, weil die Glasscheiben der Fenster gealtert sind und teilweise weiße Laufspuren auf der Oberfläche haben. Das Gebäude genordet ist und der Haupteingang befindet sich im Süden.

Die Bilder im Kapitel 9.2.1.1 Hölzerne Ausstattungselemente wurden mit der Kamera Nikon D7000 und dem Objektiv Sigma 17 – 50 mm/ 2,8 EX DCOS HSM gemacht.

Alle Standpunkte von denen fotografiert wurden, sind für jede Etage in einem Standpunktplan einkartiert. Die Etage 1. OG wurde halbiert, weil in dieser Etage sehr viele Fotos gemacht worden und die Lesbarkeit der Ziffern sehr stark gelitten hätte. An jedem Pfeil befindet sich eine dreistellige Zahl, welche die Nummer des Fotos ist. Die Zahl wurde meistens an den Anfang des Pfeils gesetzt, kann aber auch in seltenen Fällen wegen der besseren Lesbarkeit am Ende des Pfeils sein.



3.UG

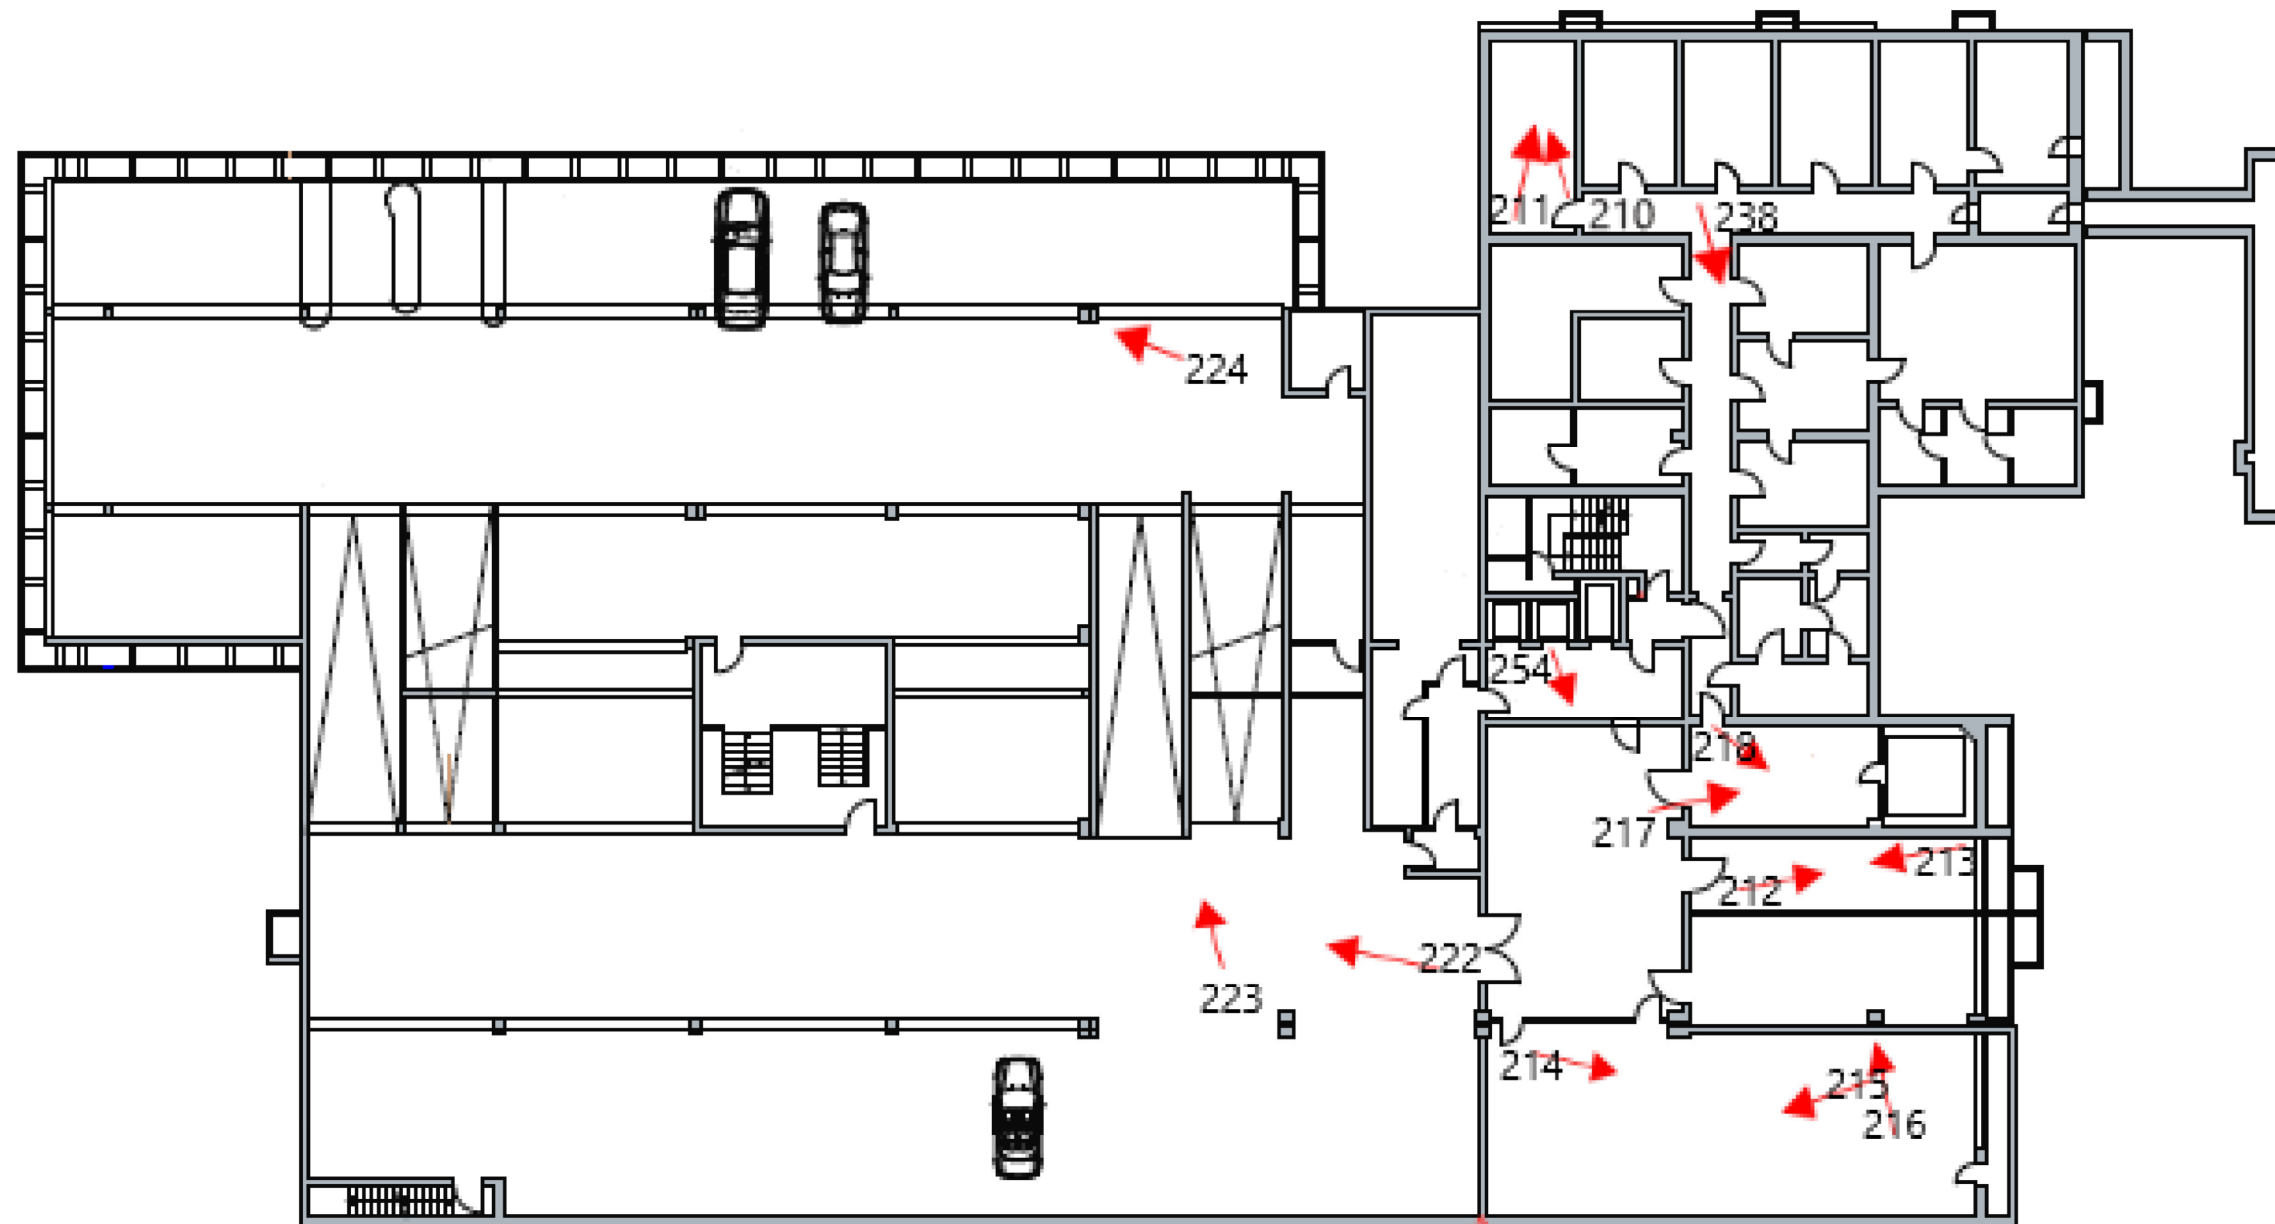




N


2.UG



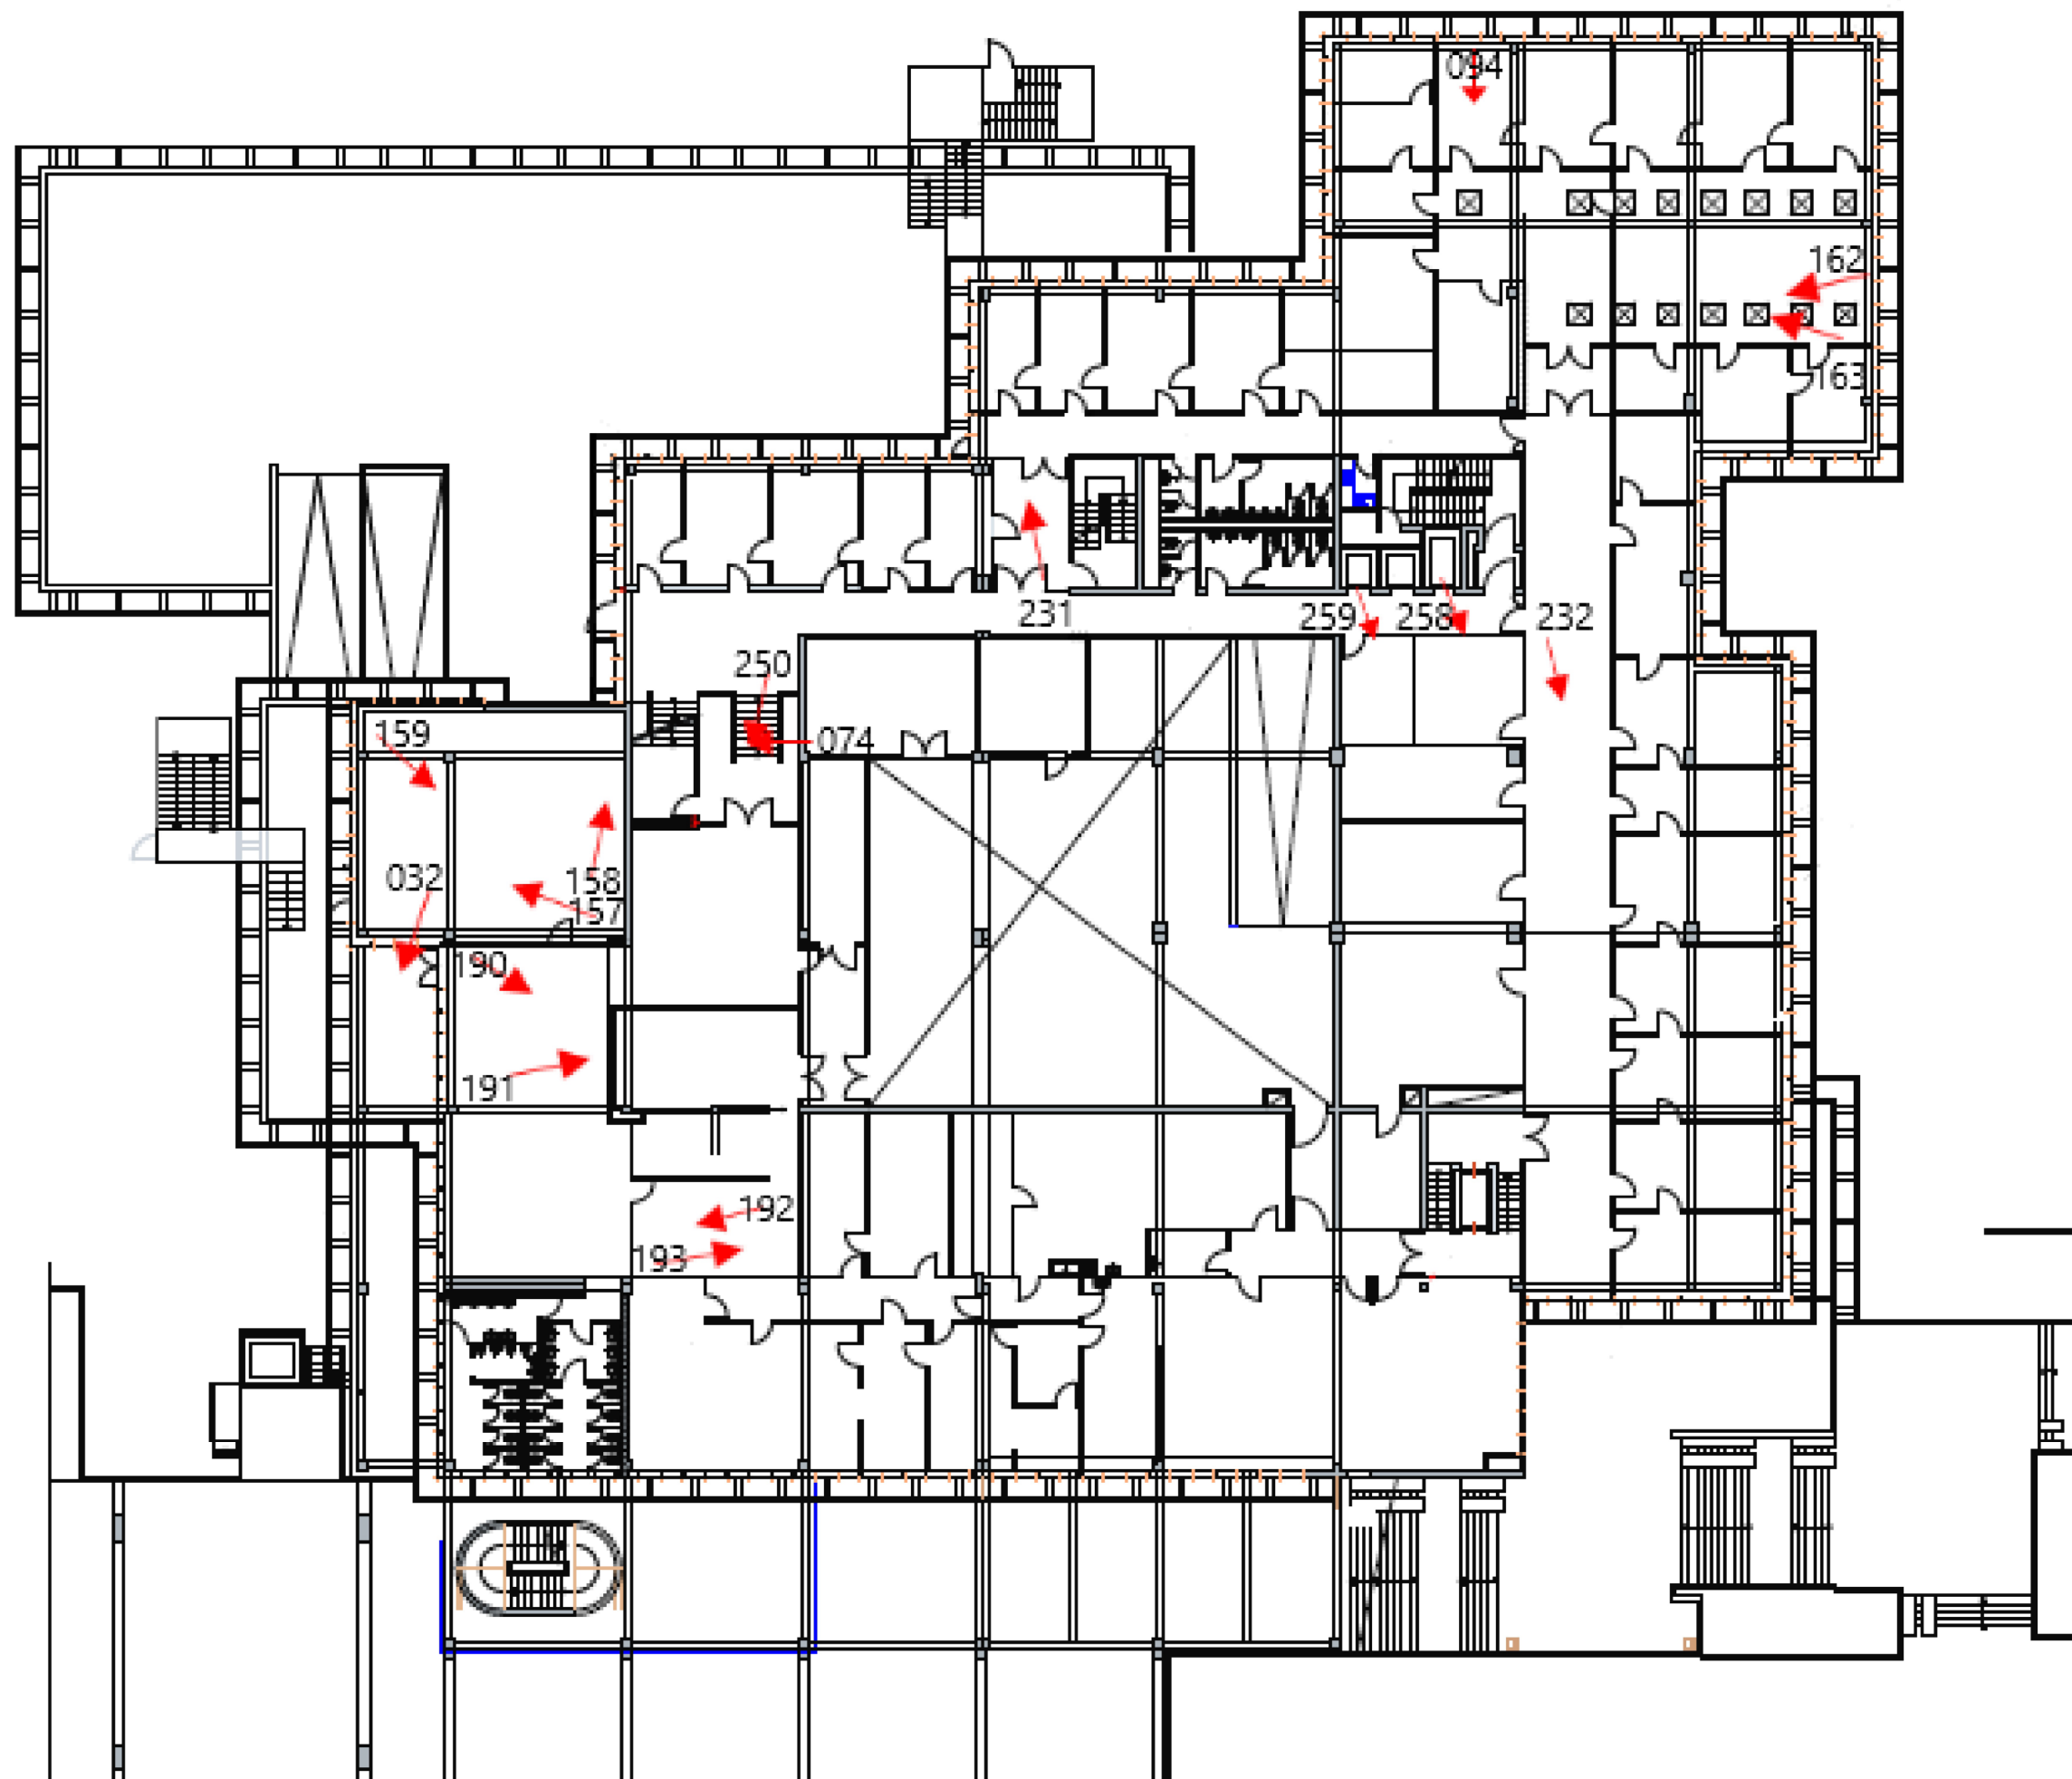



1.UG



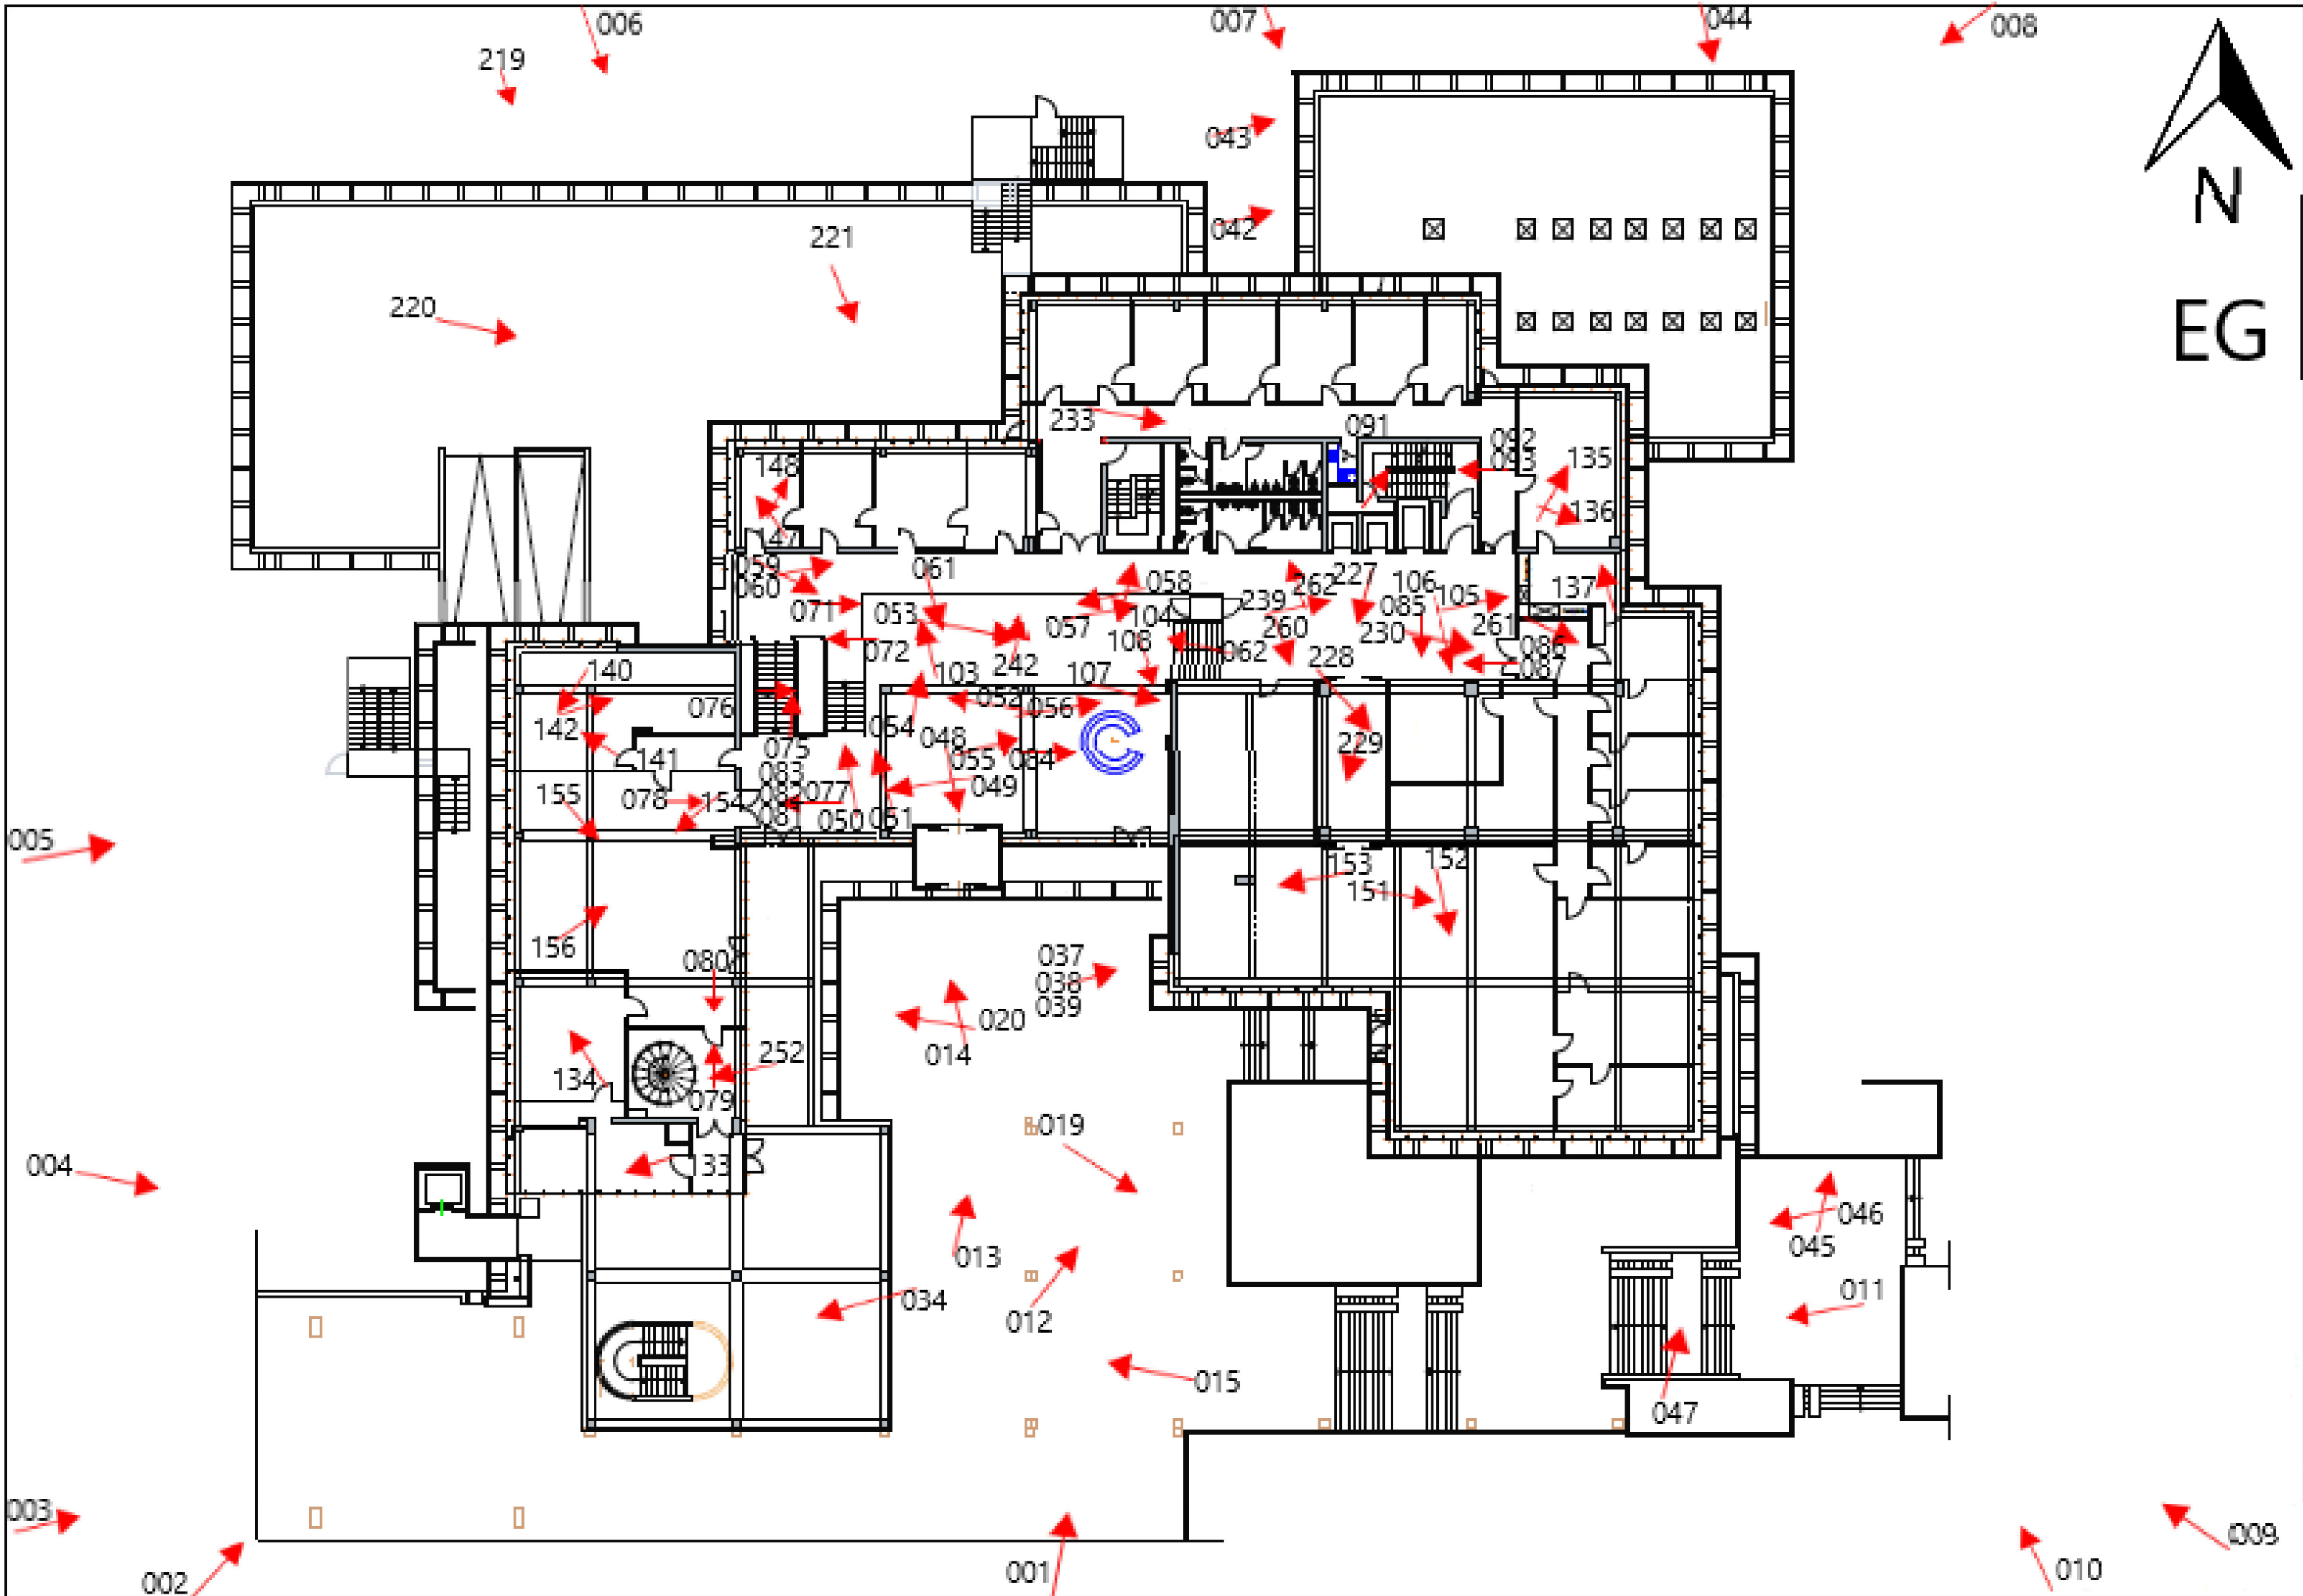

1.OG z

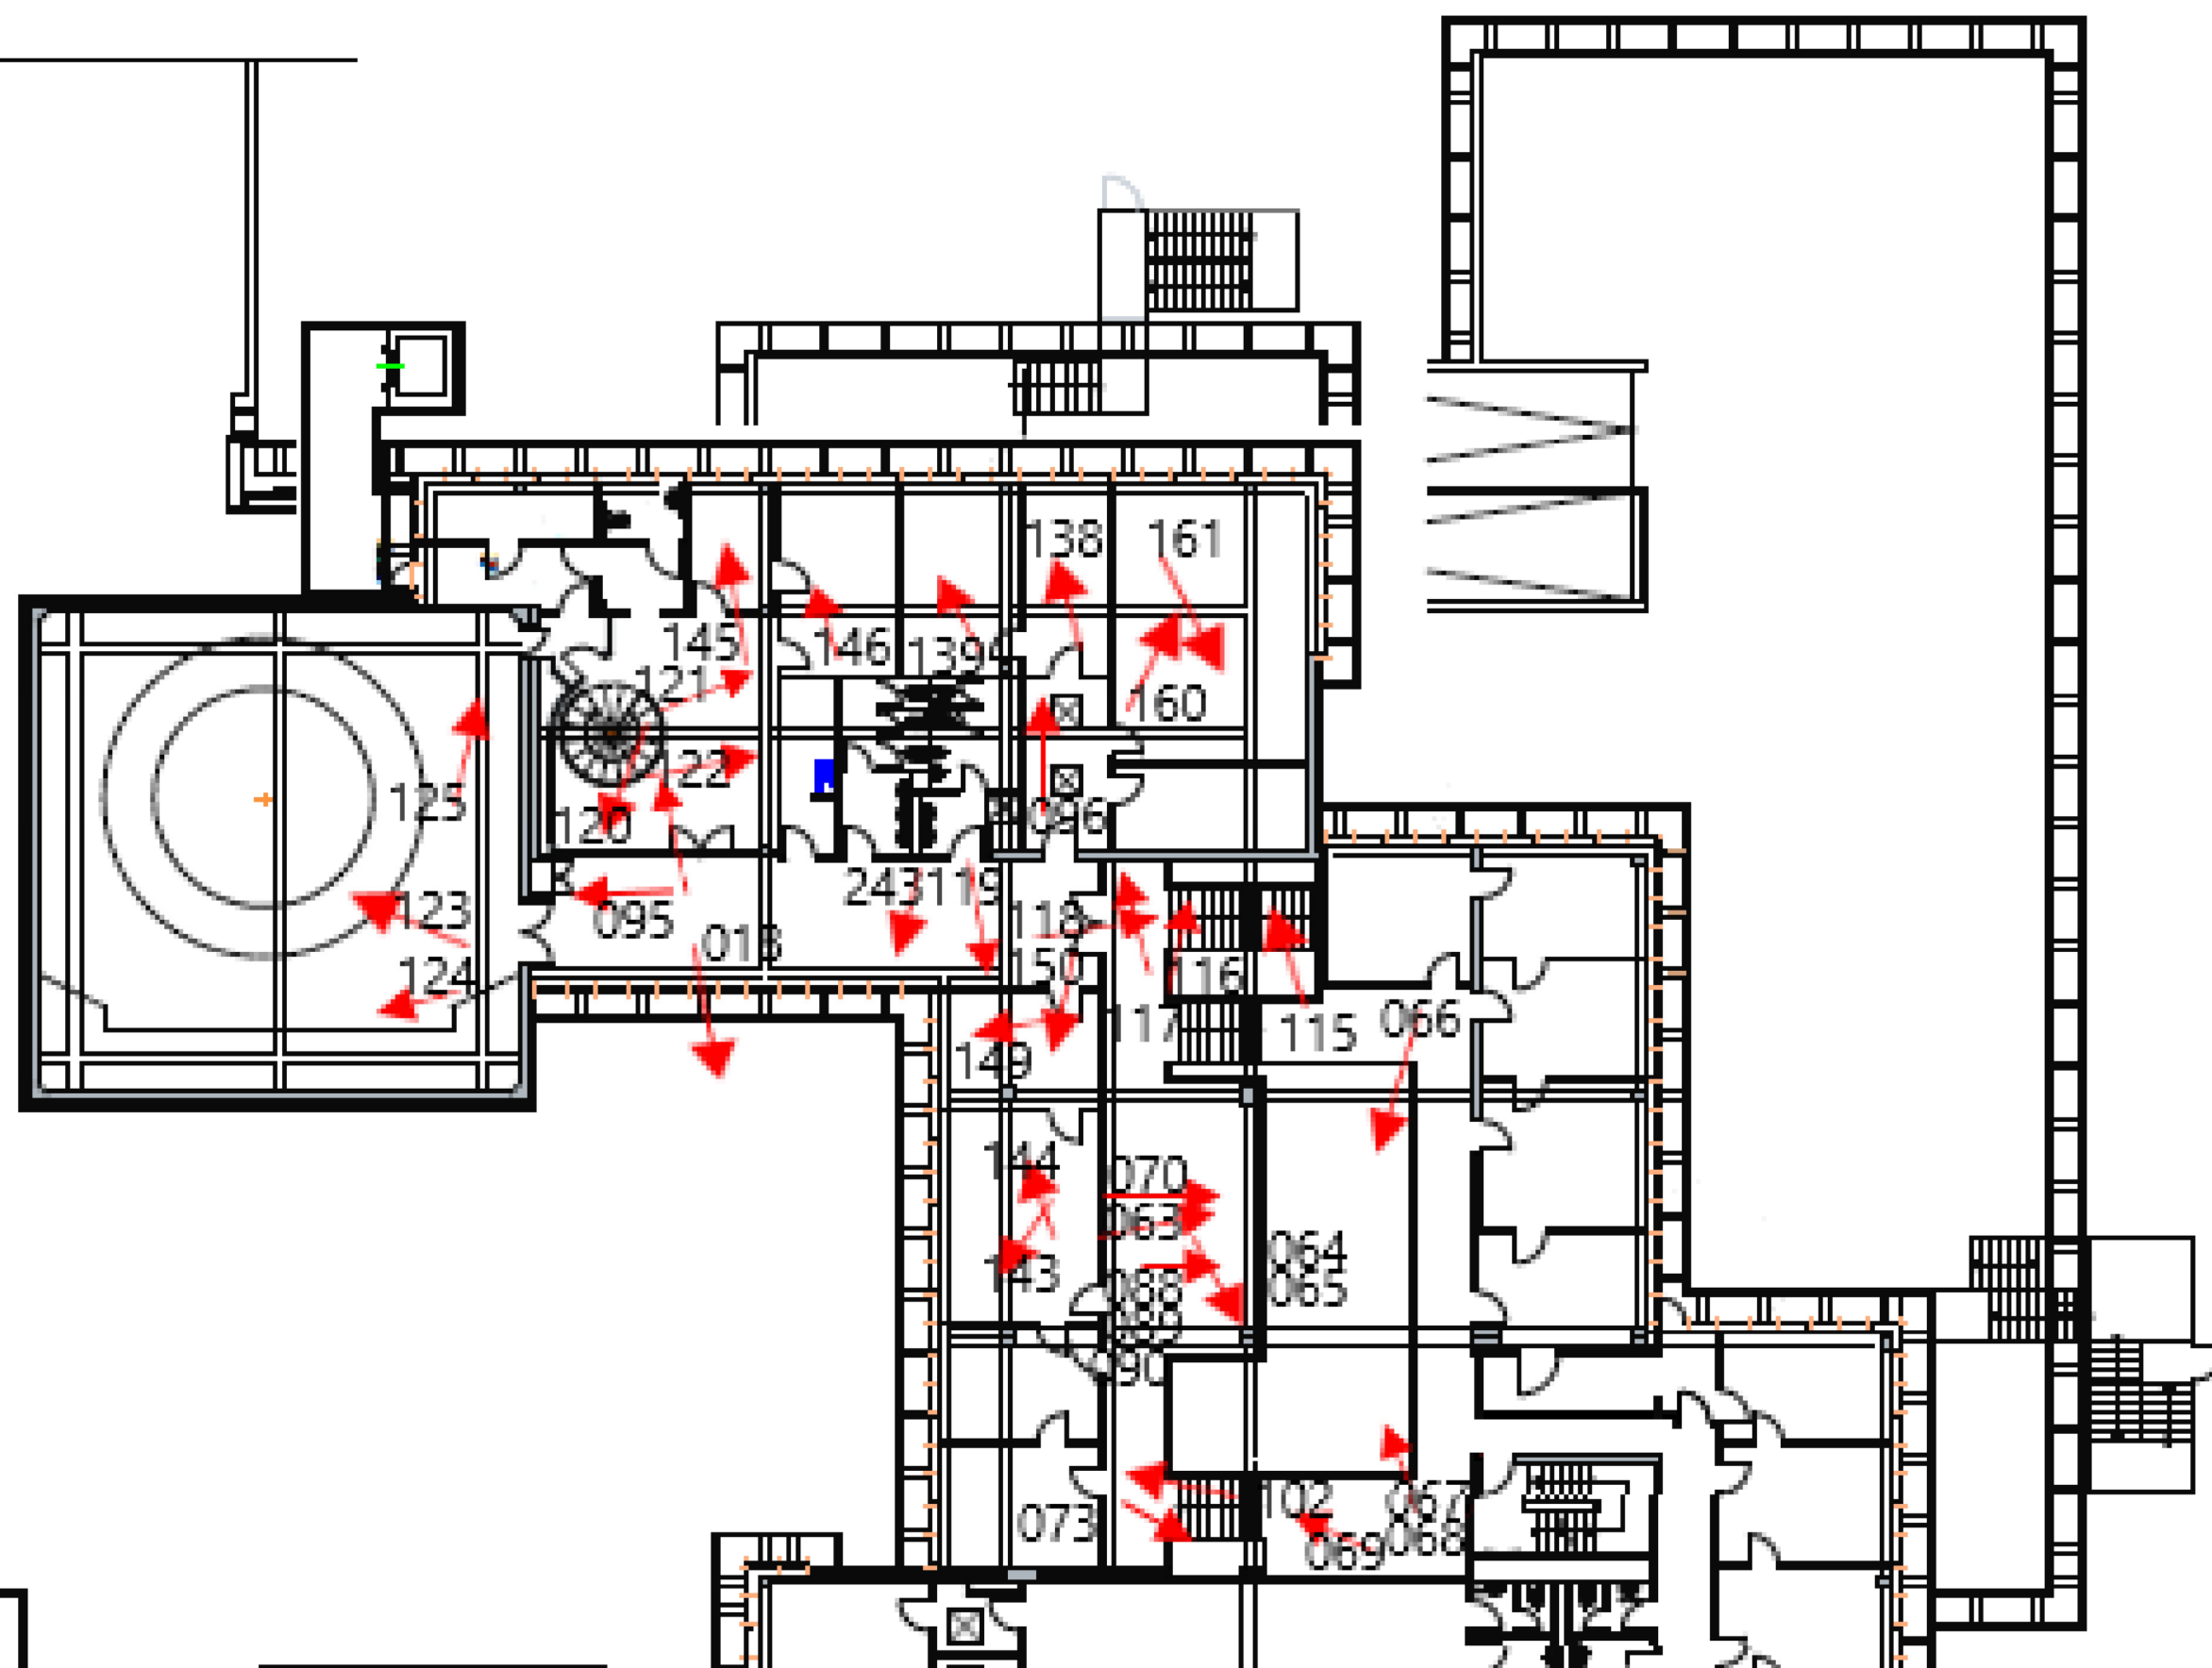


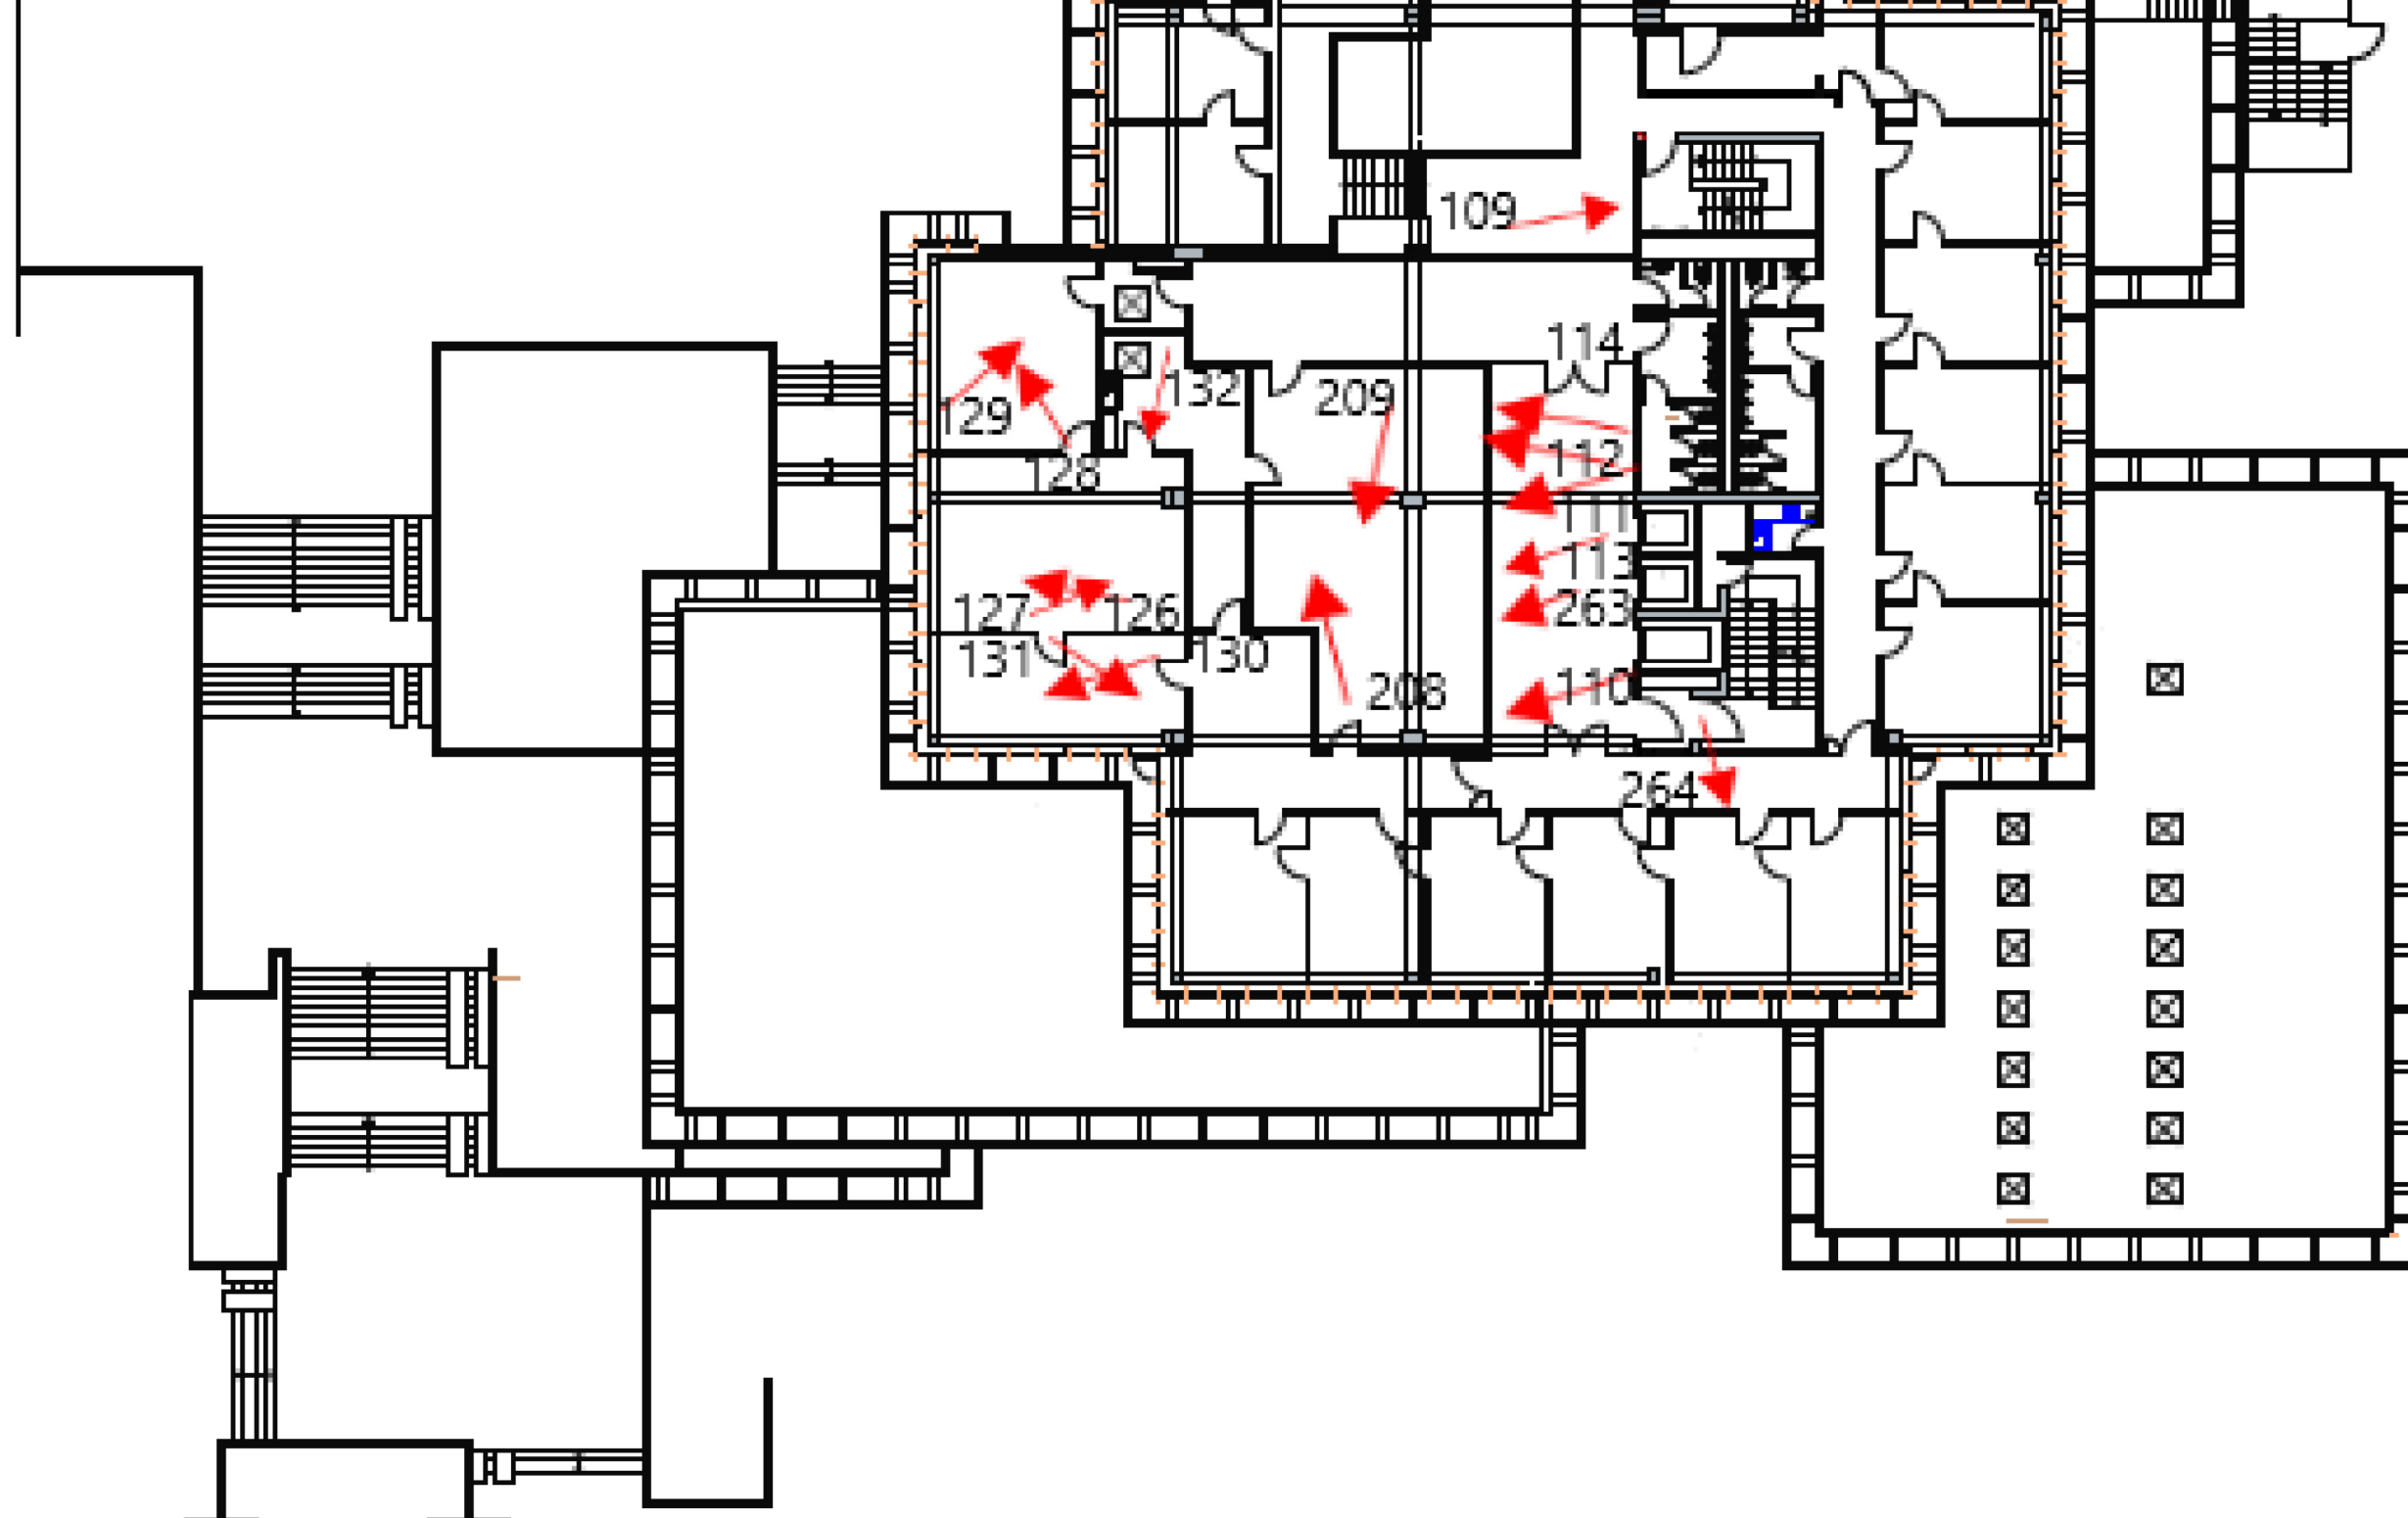

1.OG 




## 2.0G

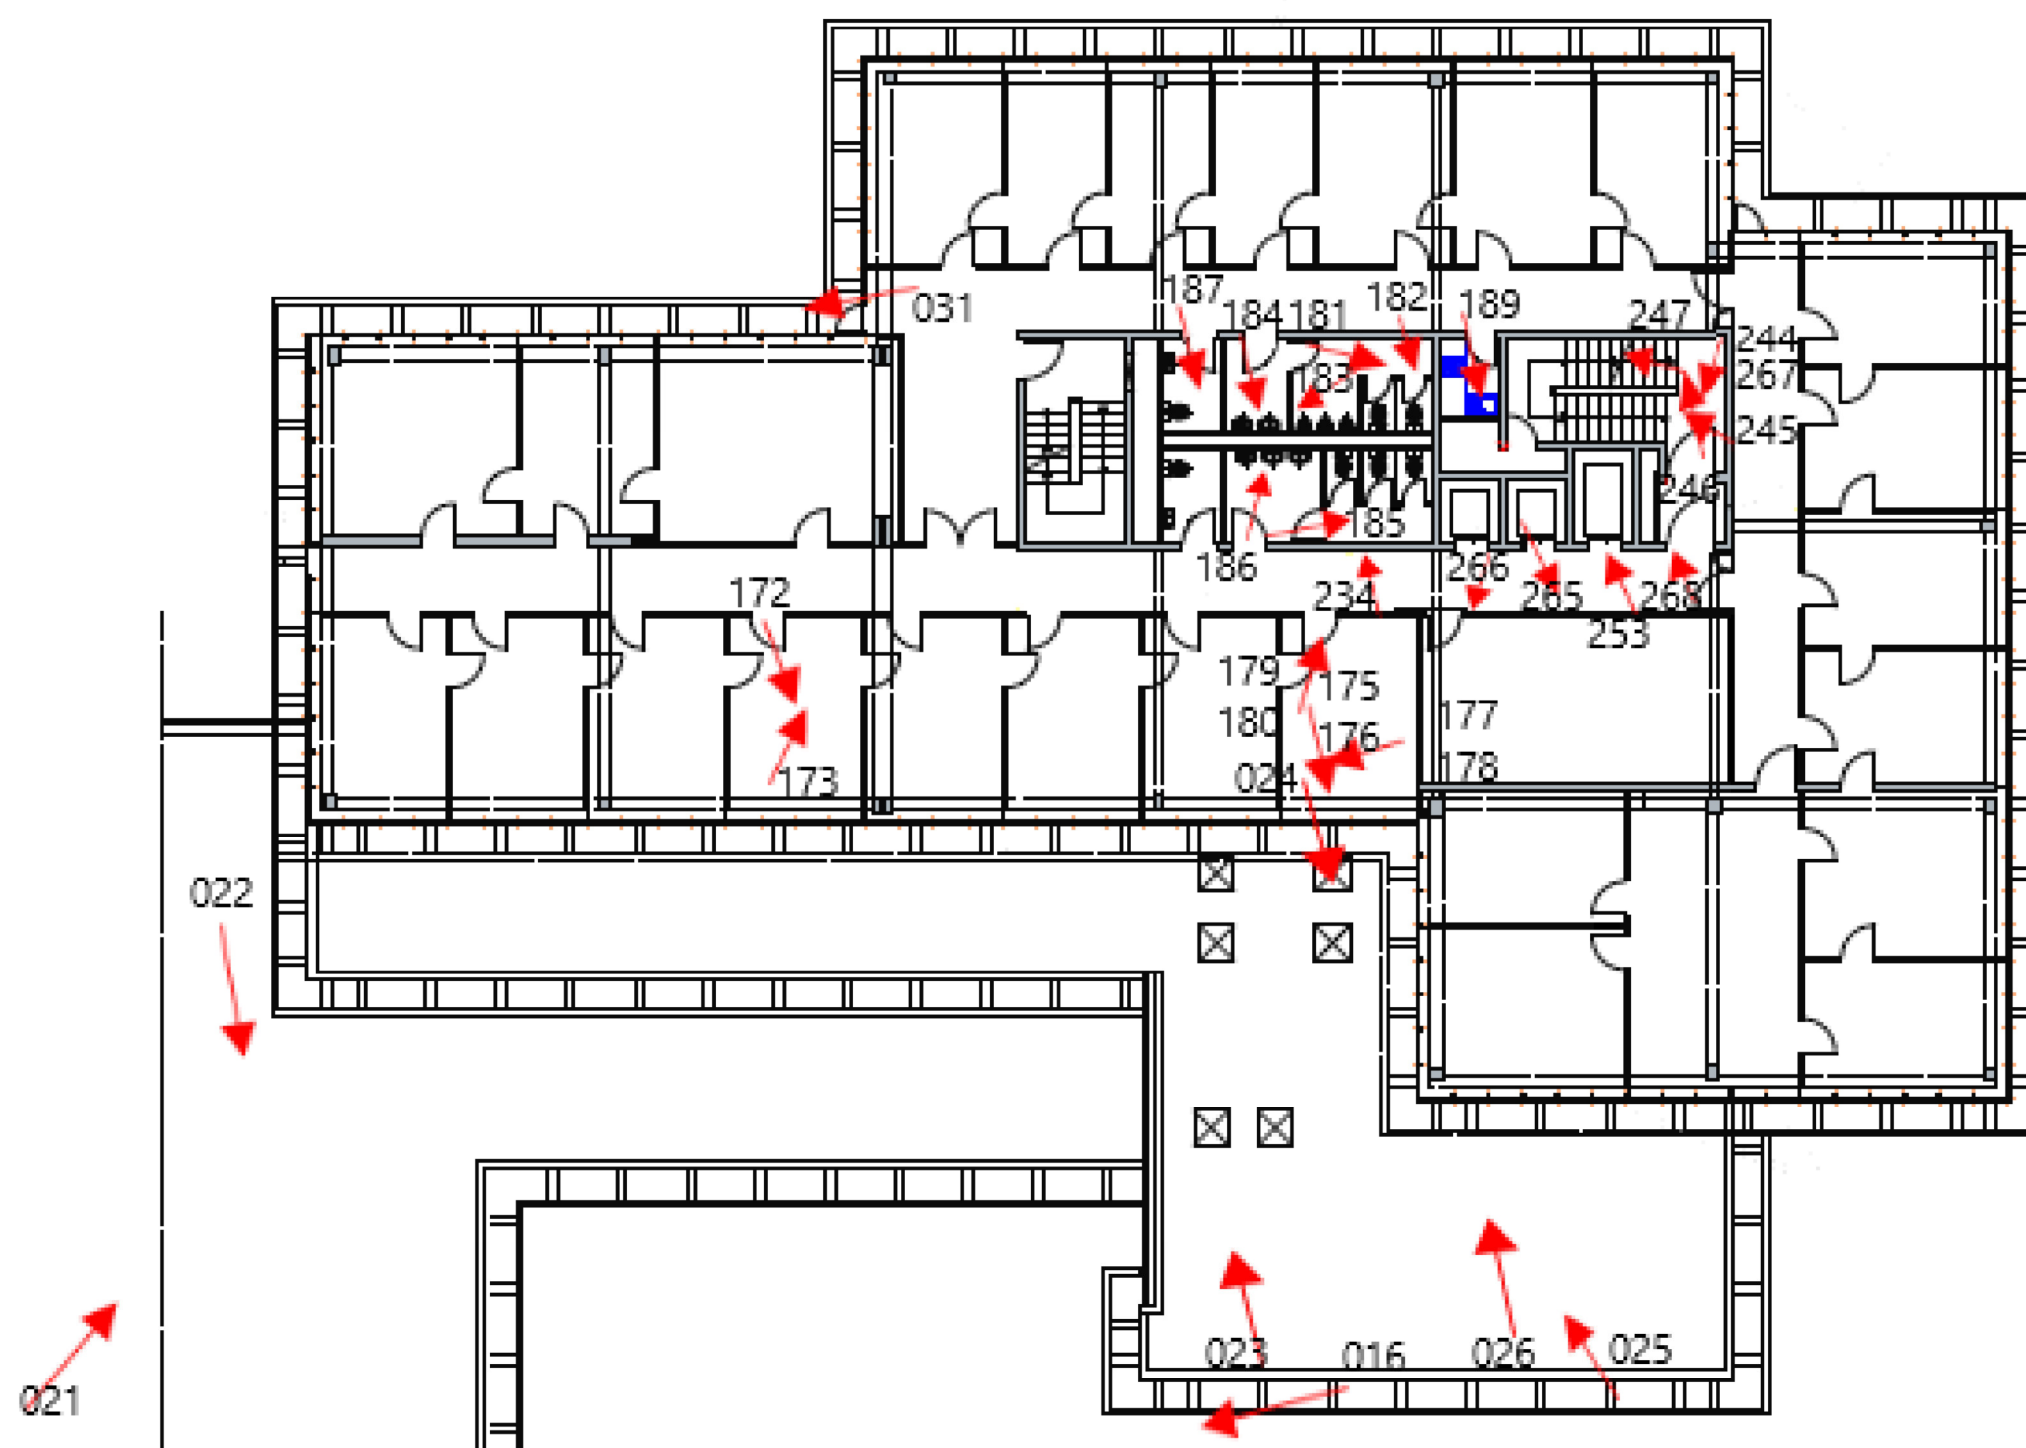




3.OG

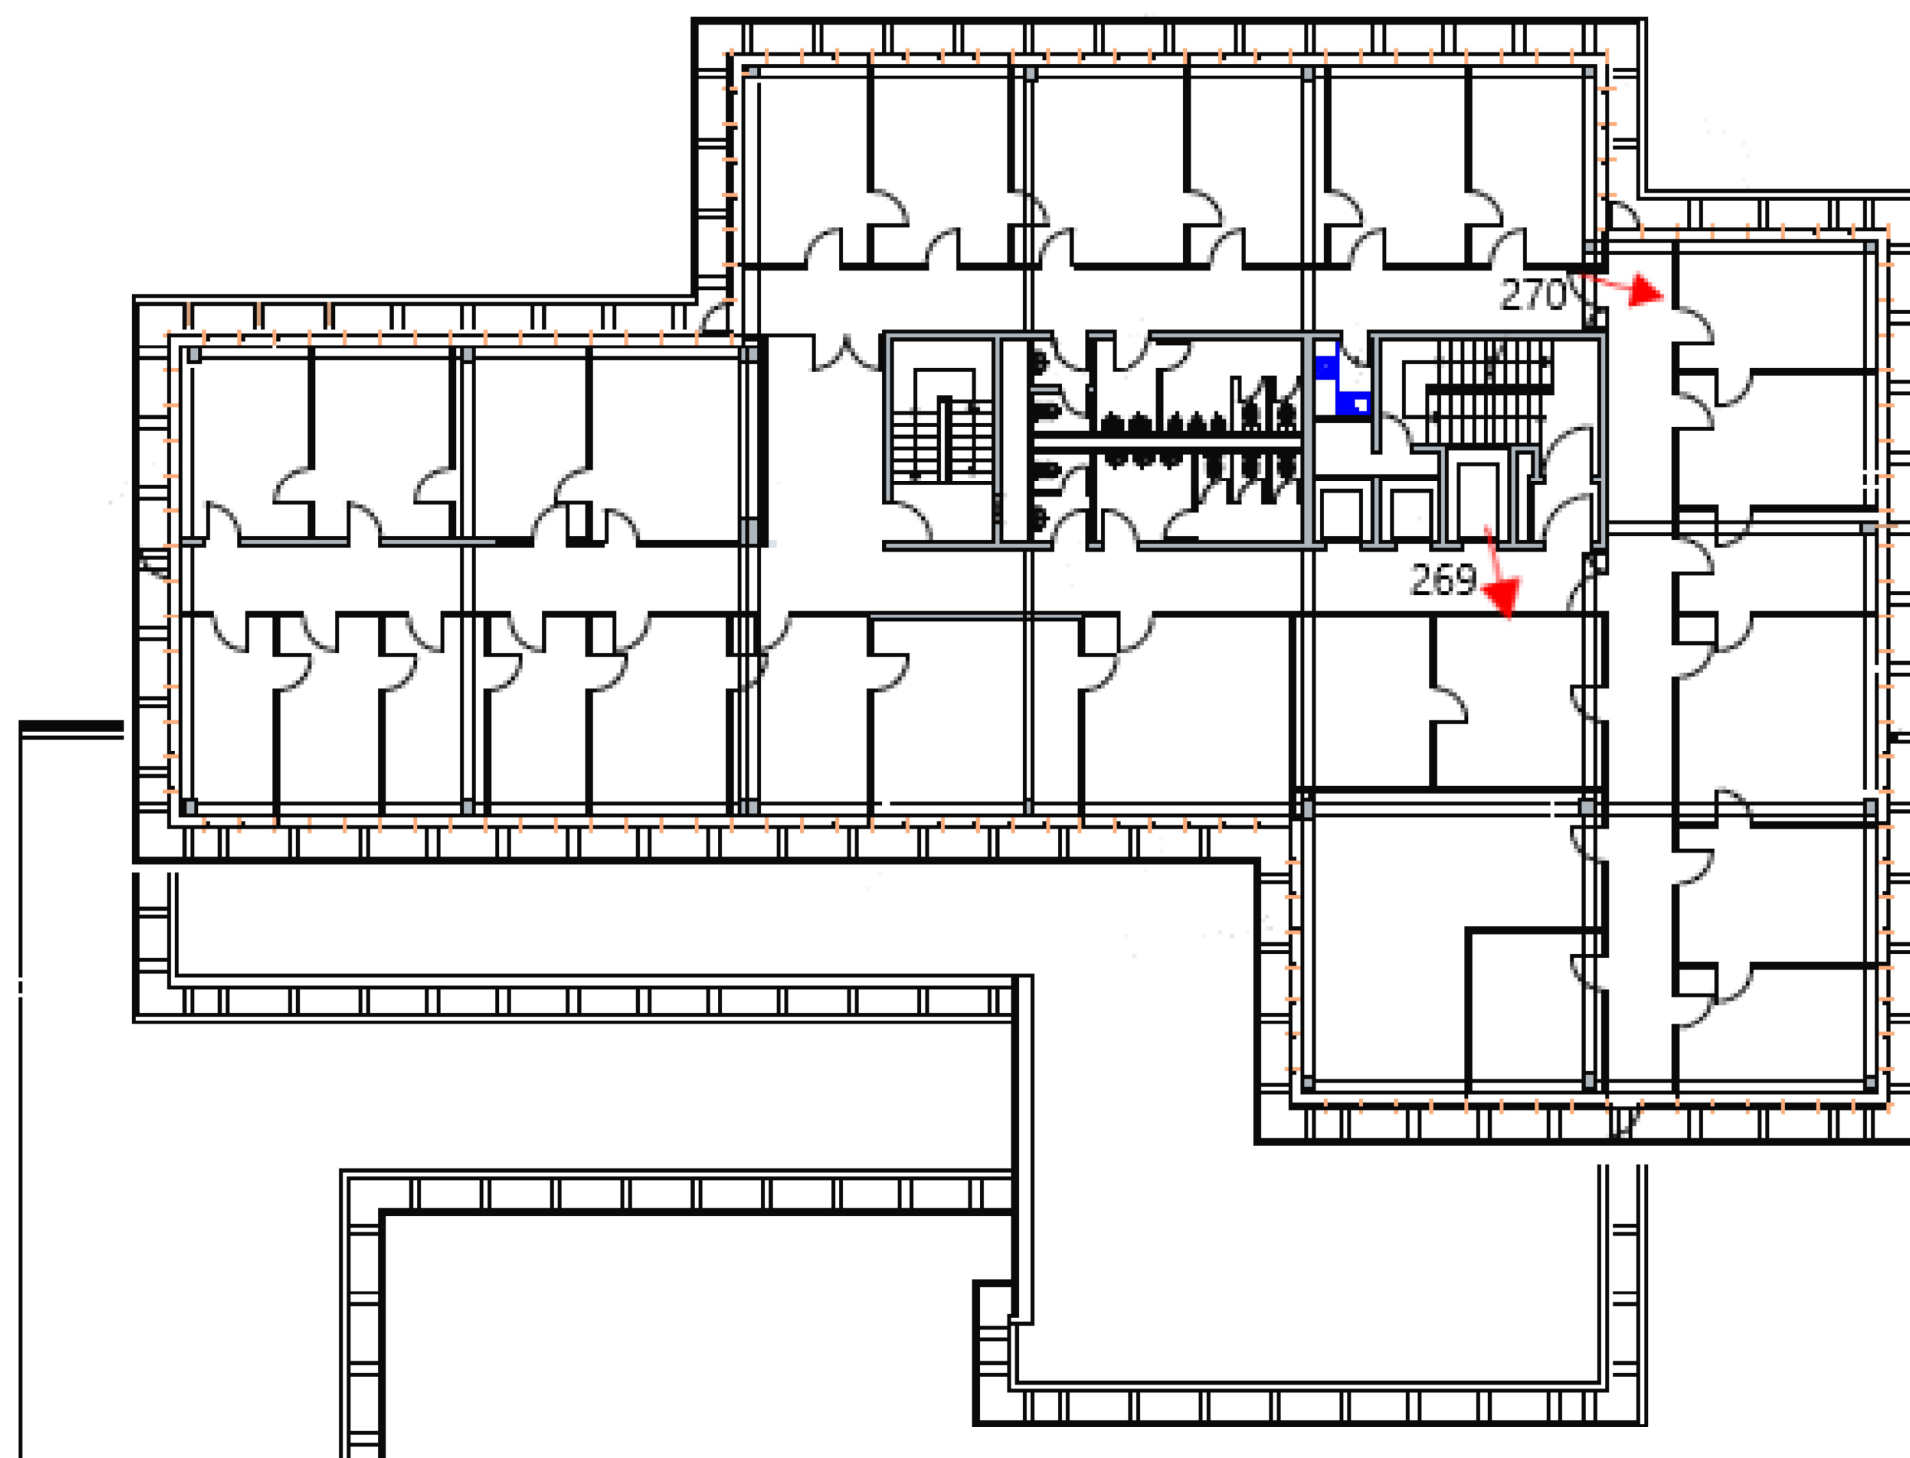




4.OG

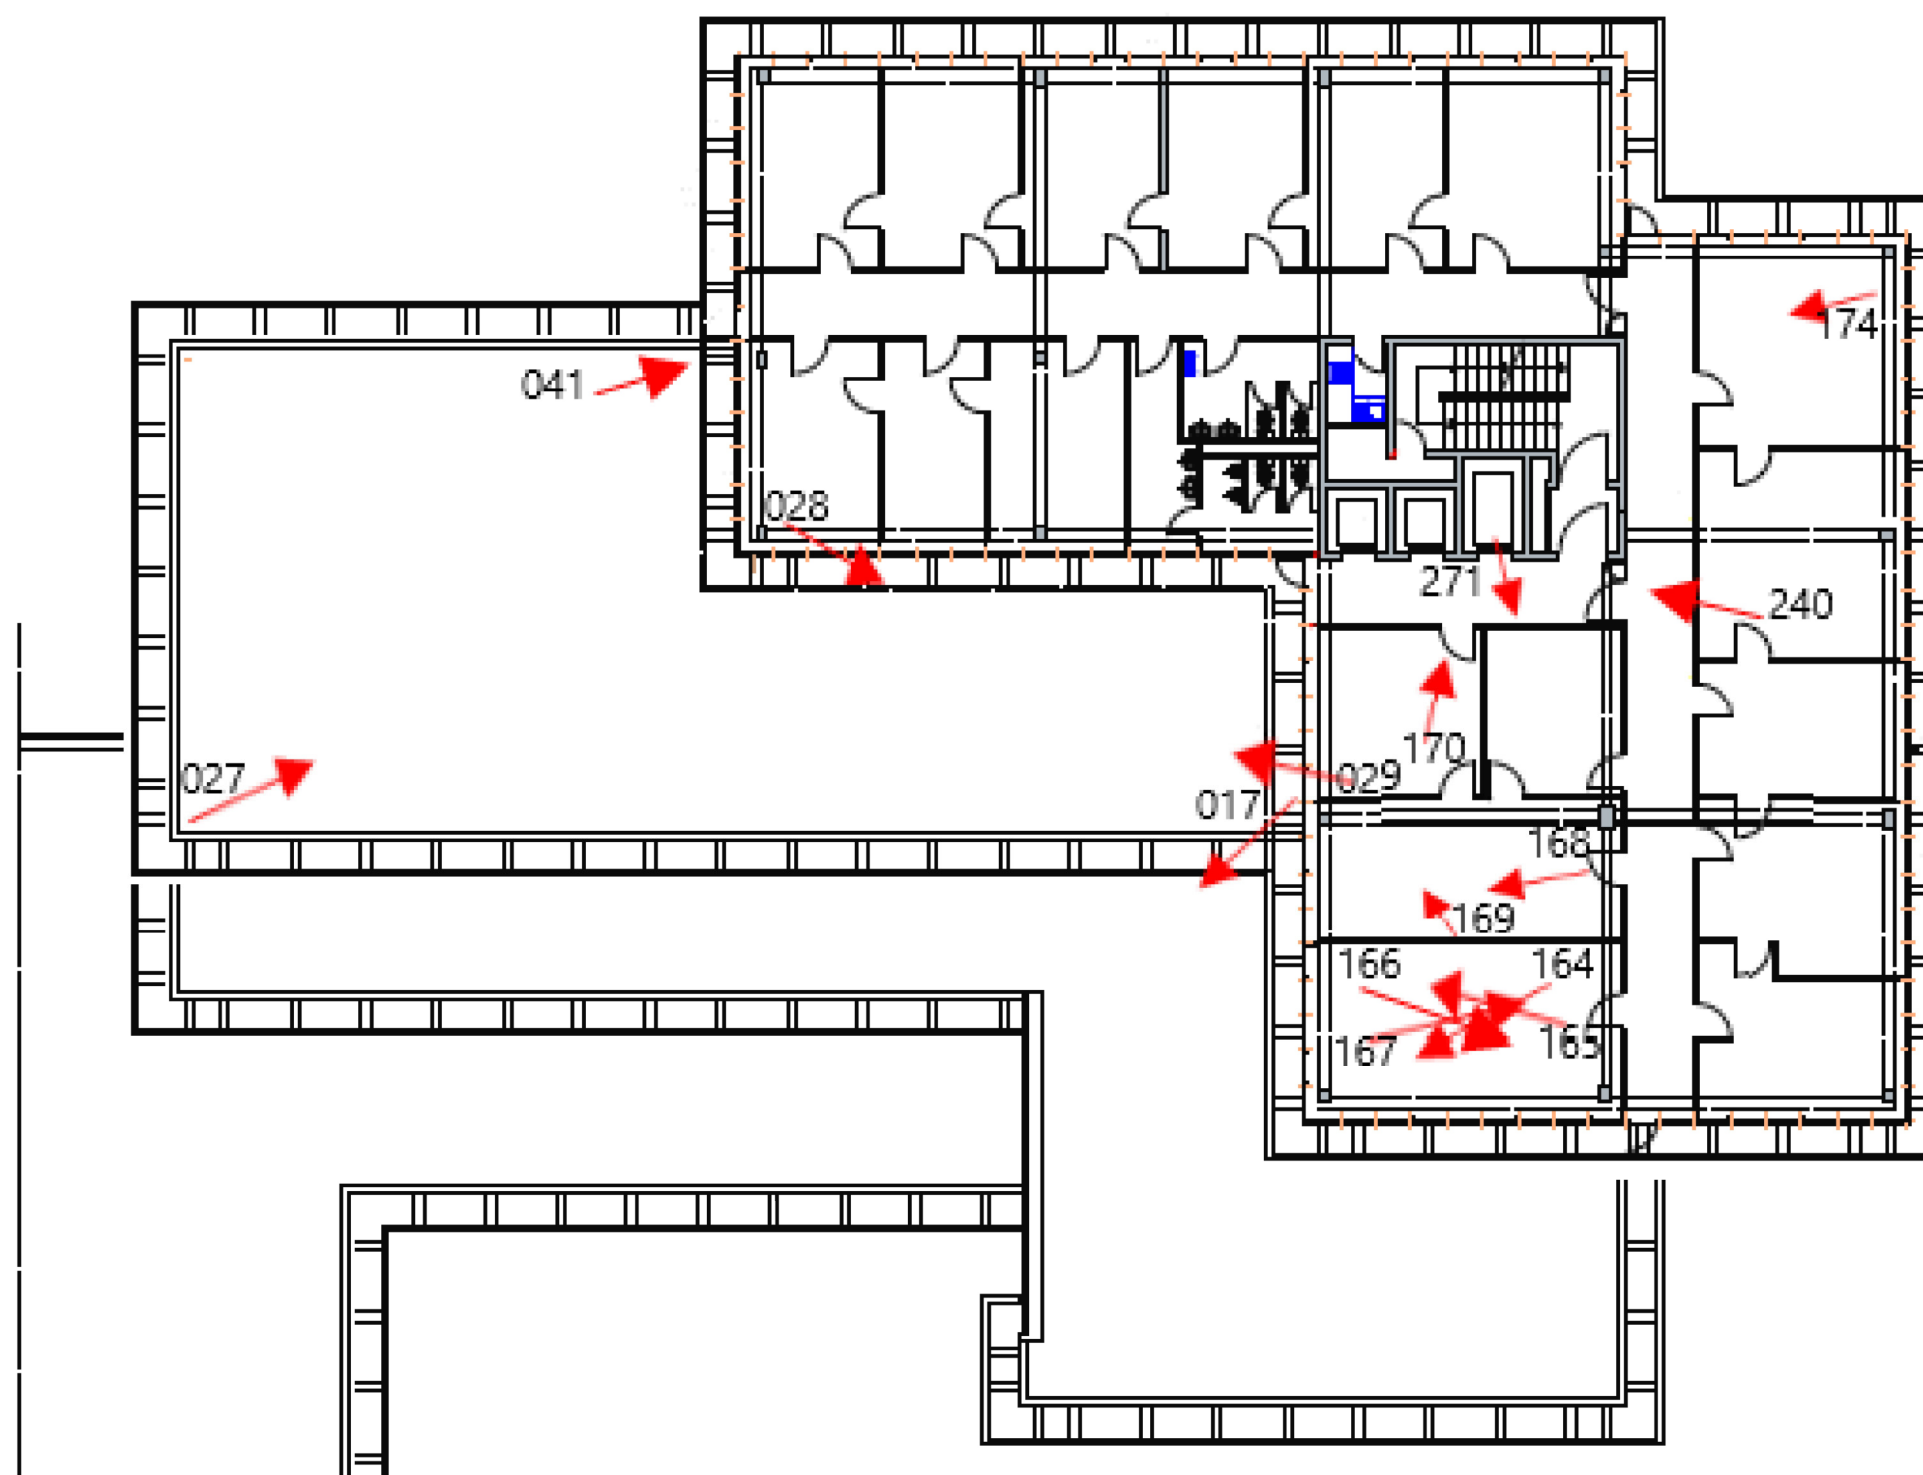






5.0G

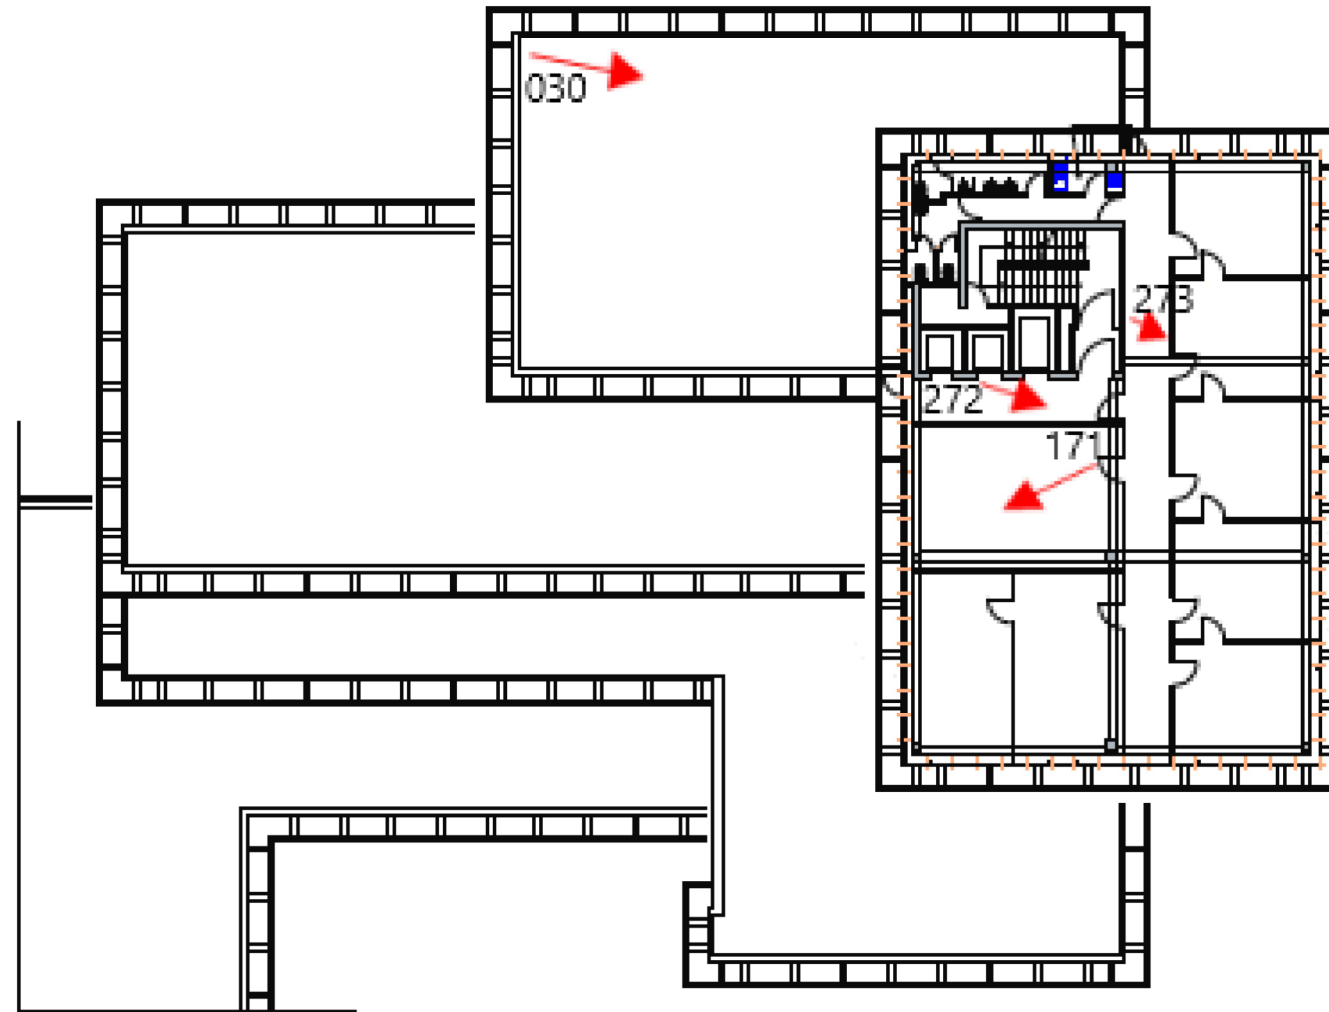



6.0G

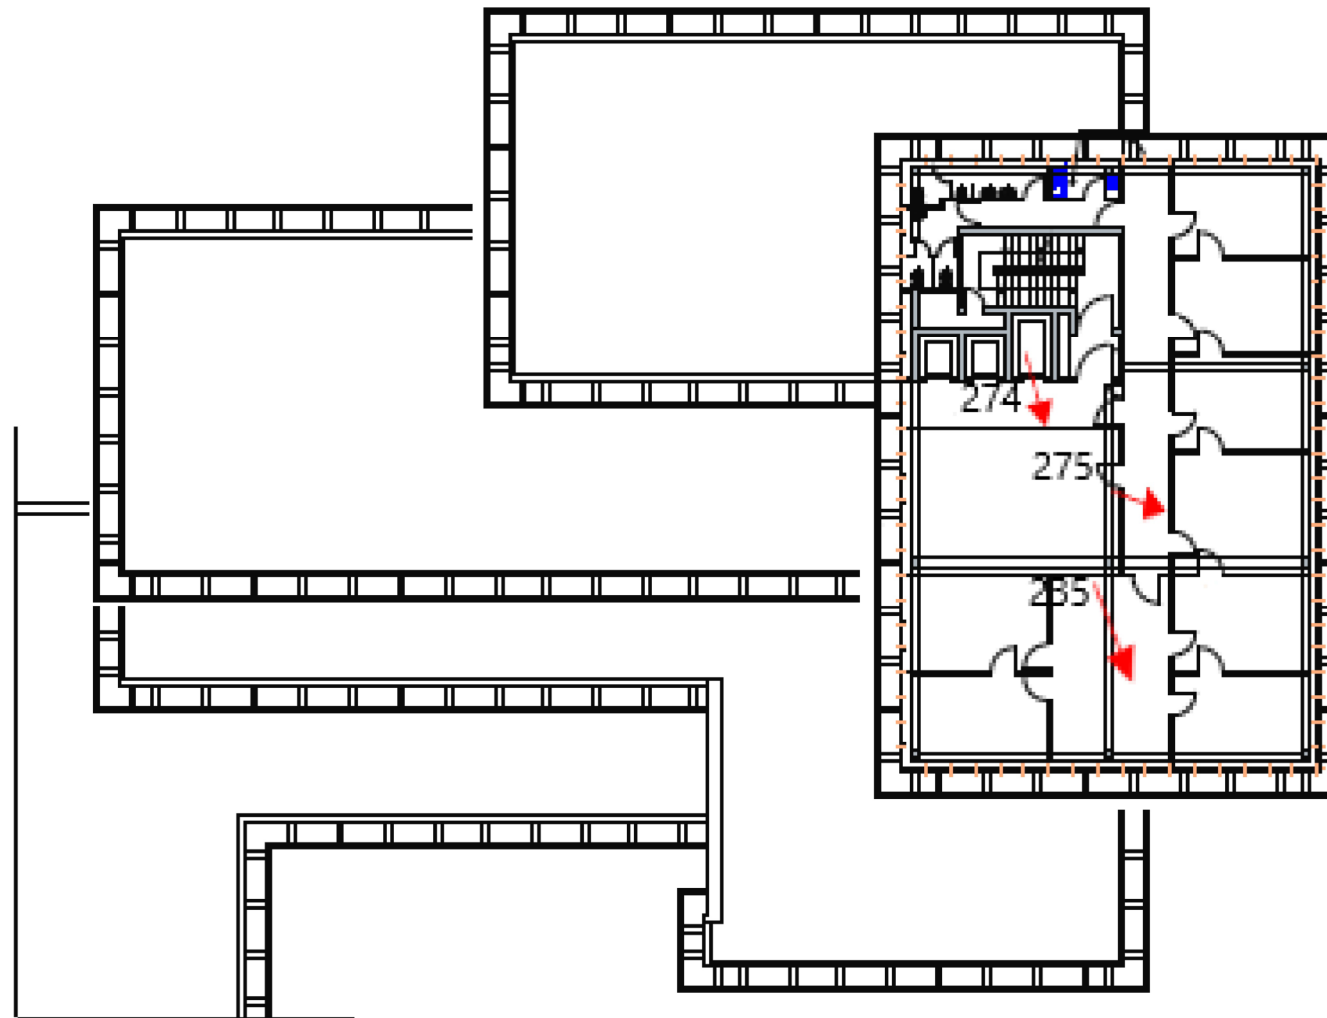




## 9.1 Außenbereich

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südseite  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_001.tiff

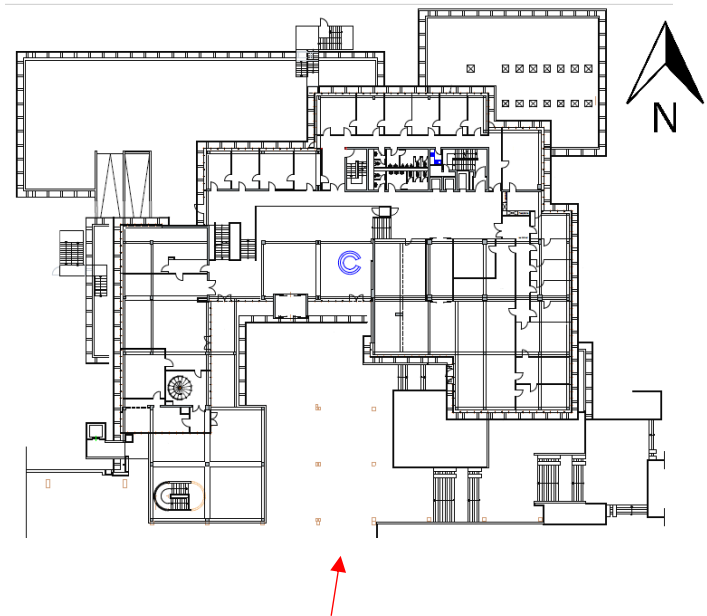

### Abb. 001:


- Gesamtansicht von Süden, vom Schillerplatz
- die Brücke über der Straße wurde abgerissen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südwestseite  
Aufnahmedatum: 29.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_002.tiff

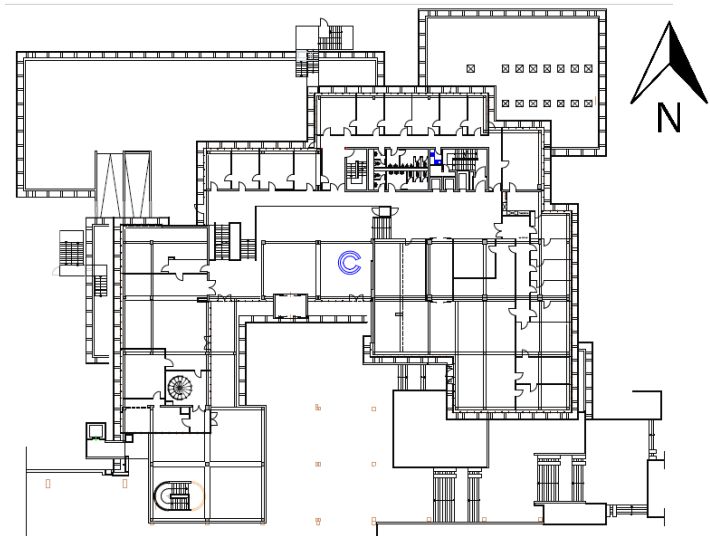

### Abb. 002:

-Ansicht aus der Sparkasse von der gegenüberliegenden Seite




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Westseite  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_003.tiff

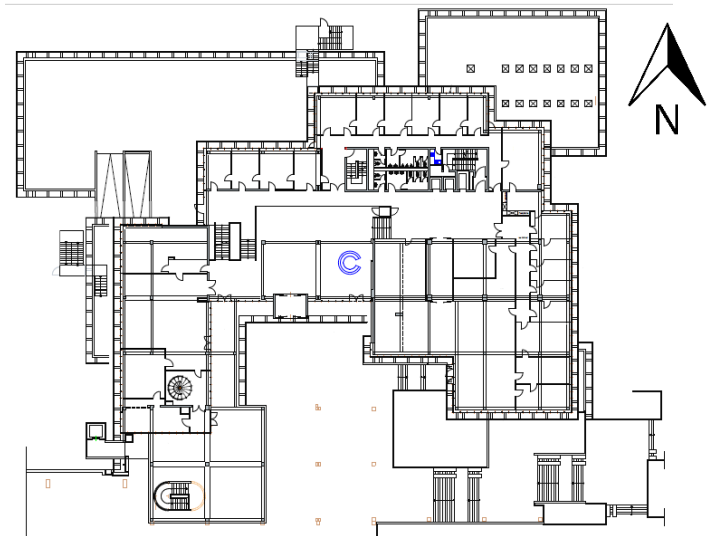

### Abb. 003:


-Ansicht von der Brücke zwischen den Rathäusern  
-„Rathaus“ von der Westseite

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Westseite  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_004.tiff

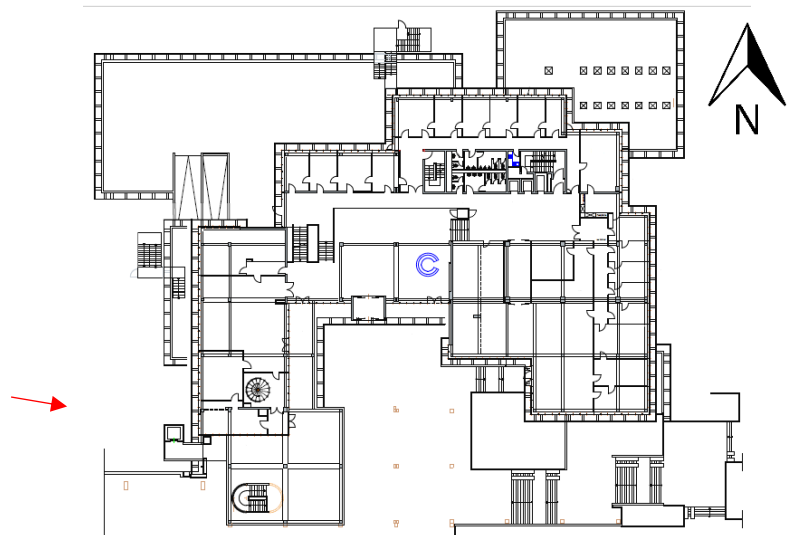

### Abb. 004:

- Ansicht von der Straße
- gut sichtbar ist der nachträglich montierte Glasfahrstuhl und die ebenfalls nachträglich montierte Schrift




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Westseite  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_005.tiff

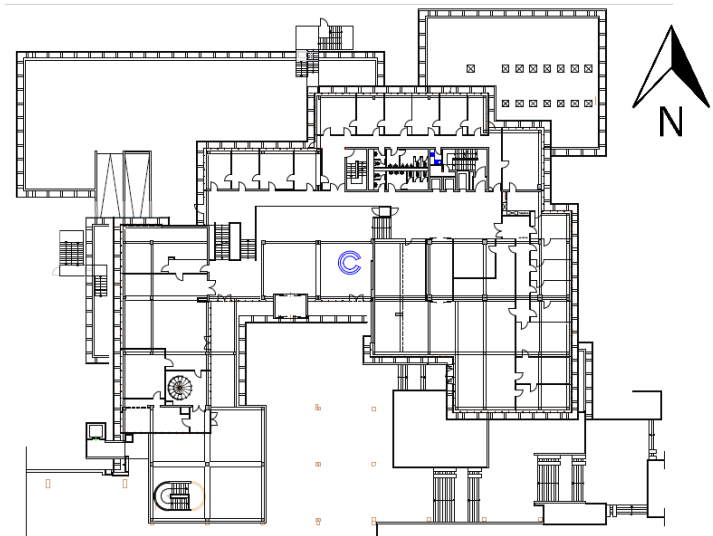

### Abb. 005:


- Gesamtansicht von Westen
- einzelne Kuben des Gebäudes sind gut zu erkennen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Nordseite  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_006.tiff

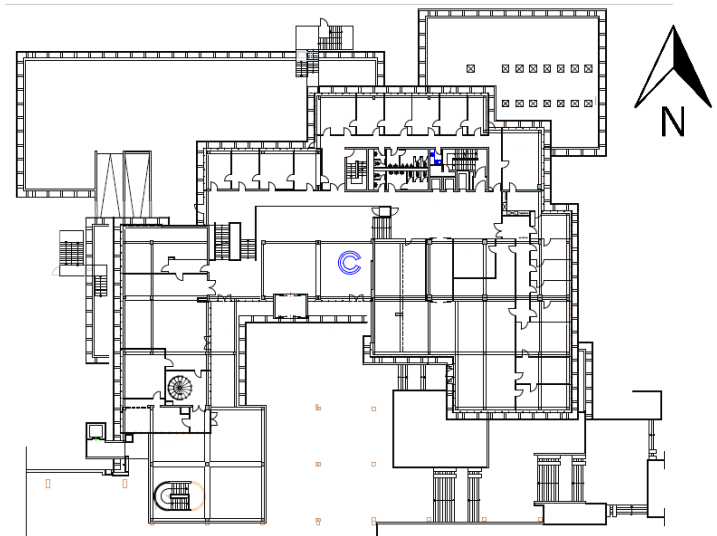

### Abb. 006:

- Gesamtansicht von der Rathausstraße
- das Parkhaus mit Parkdeck ist im rechten unteren Bildbereich erkennbar




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Nordseite  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_007.tiff

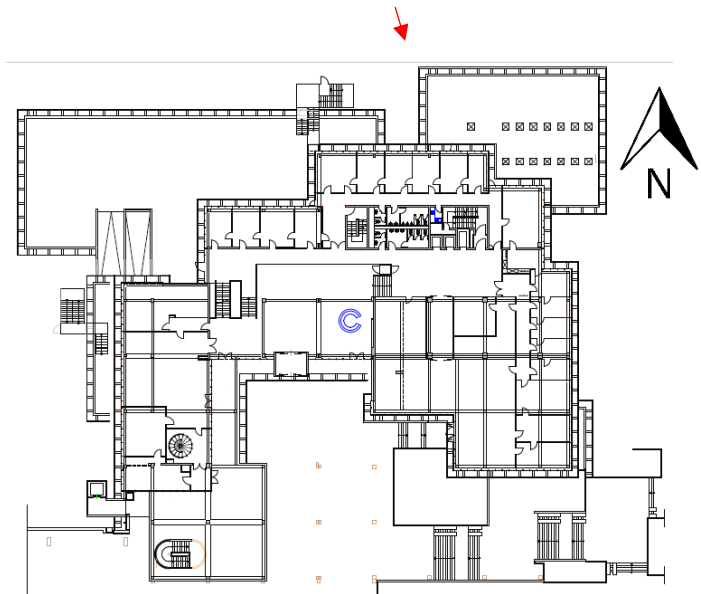

### Abb. 007:

- roter Eingang zur Hausmeisterwerkstatt
- links neben Tor ist ein Graffiti




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Ostnordseite  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_008.tiff

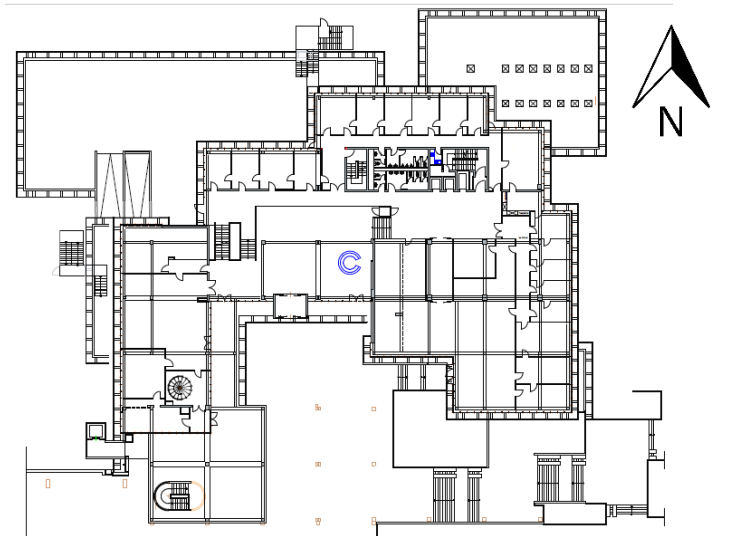

### Abb. 008:


- Turm kann in seiner kompletten Mächtigkeit gesehen werden
- Verschmutzungen auf der untersten Attika

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südostseite  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_009.tiff

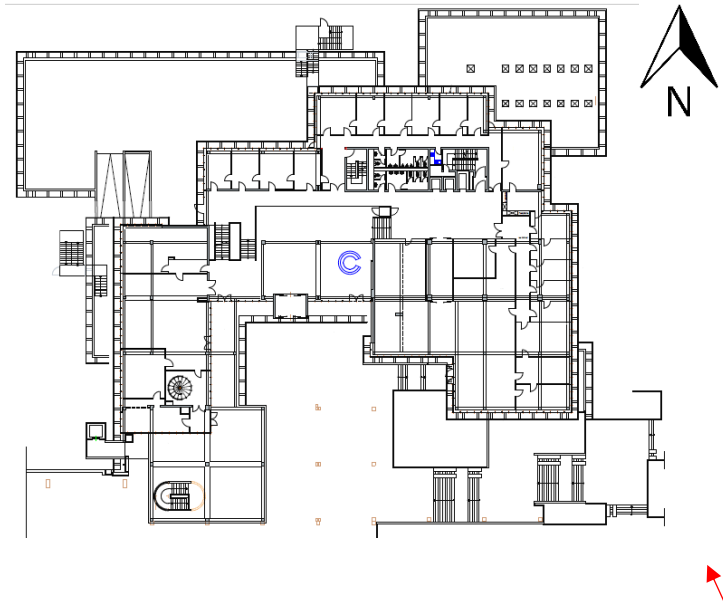

**Abb. 009:**  
-Ansicht von der gegenüberliegenden Straßenseite




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südostseite  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_010.tiff

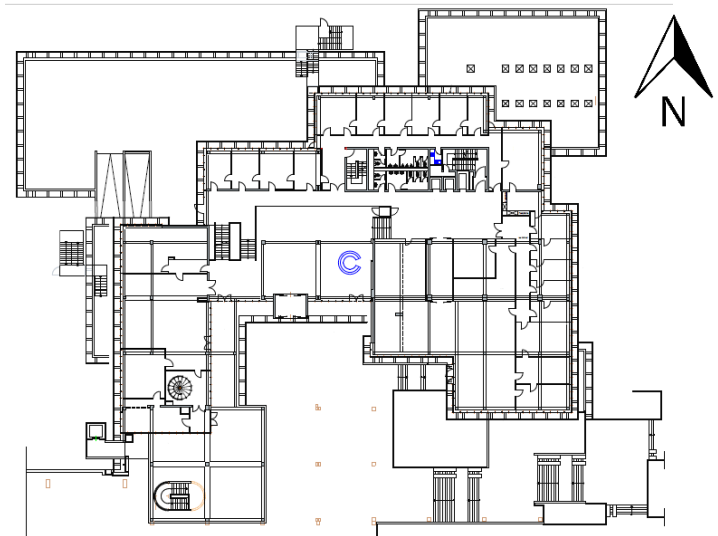

### Abb. 010:



- Turm kann in seiner kompletten Mächtigkeit wahrgenommen werden
- Graffiti auf der Betonwand kann gut gesehen werden

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südseite  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_011.tiff

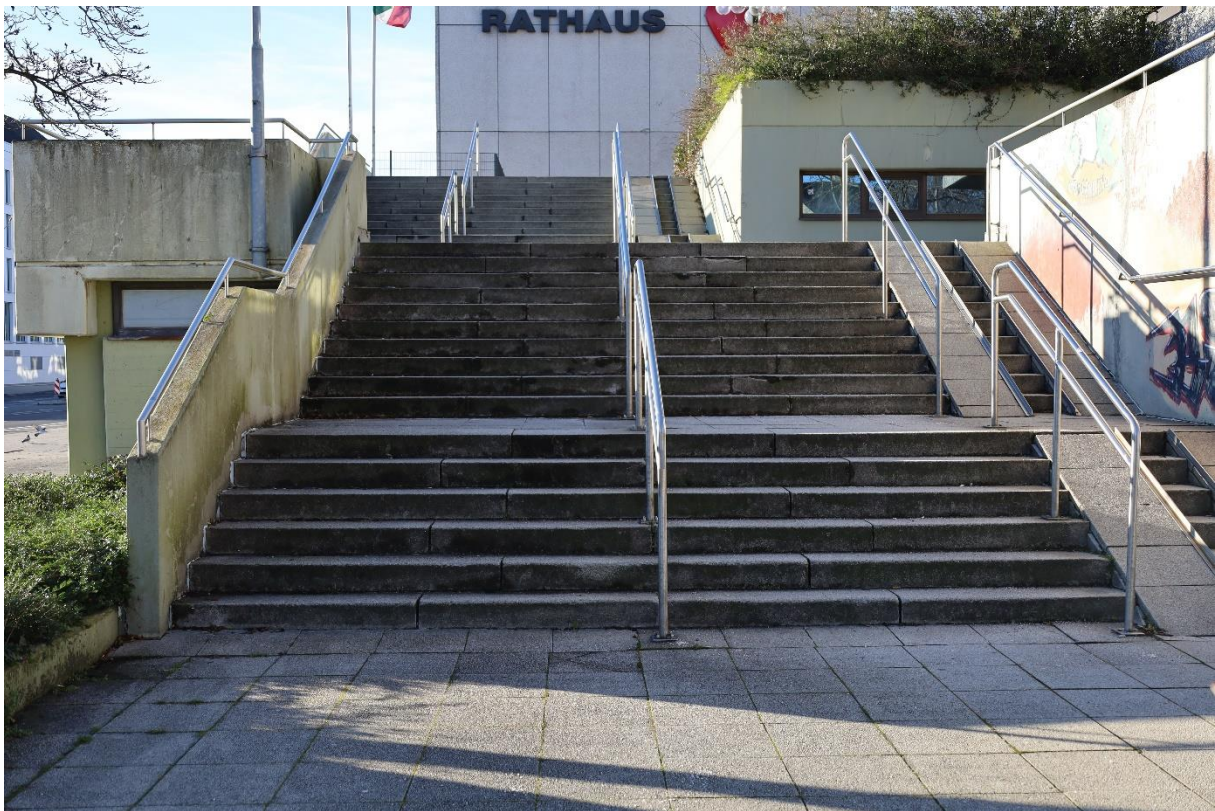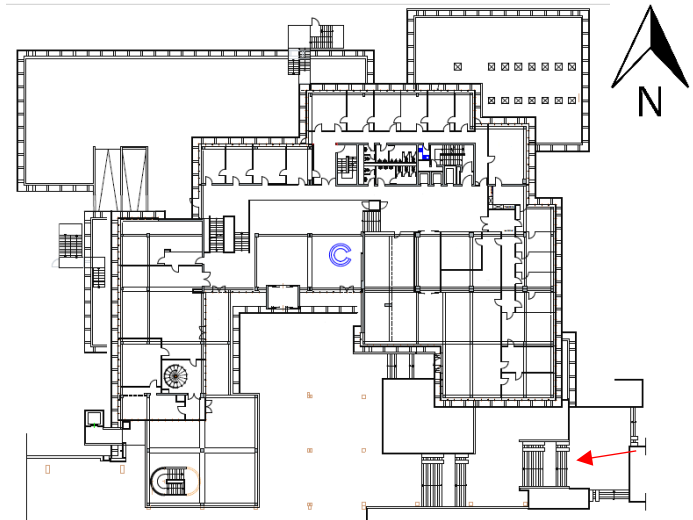

### Abb. 011:

-die geraden Treppen zum Eingang mit behindertengerechten Aufgang




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südseite  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_012.tiff

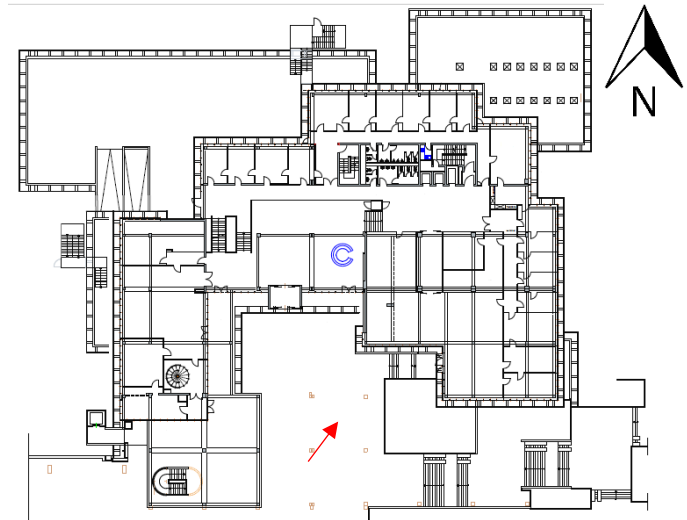

### Abb. 012:


- die Staffelung des Gebäudes durch die Attika ist gut zu sehen
- Baumlampe auf dem Beet bei Tag

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Eingangsbereich  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_013.tiff

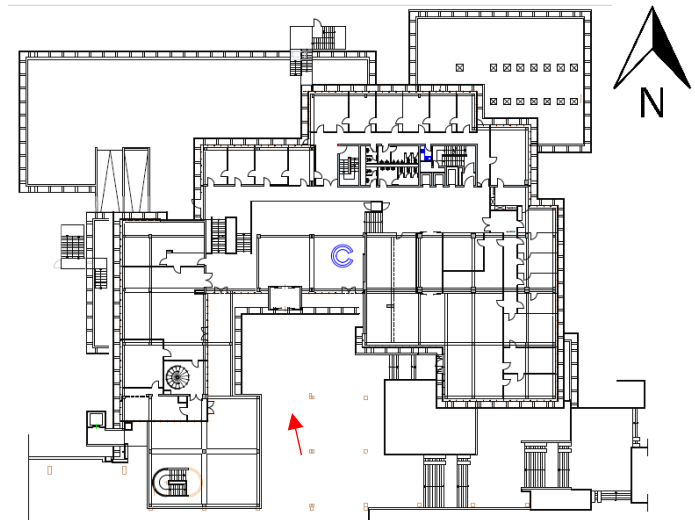

**Abb. 013:**  
-Eingang zum Rathaus I




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südseite  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_014.tiff

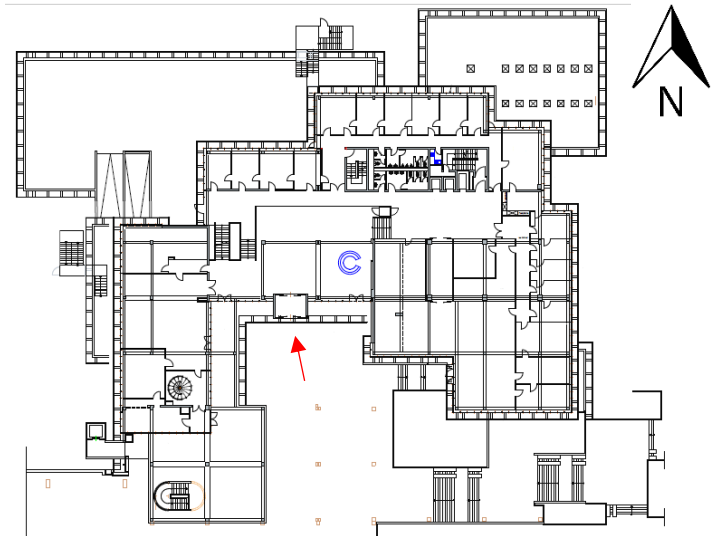

### Abb. 014:


-veränderter Eingangsbereich, elektronische Schiebetüren anstatt normalen Türen  
mit verzierten Glasscheiben

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_015.tiff

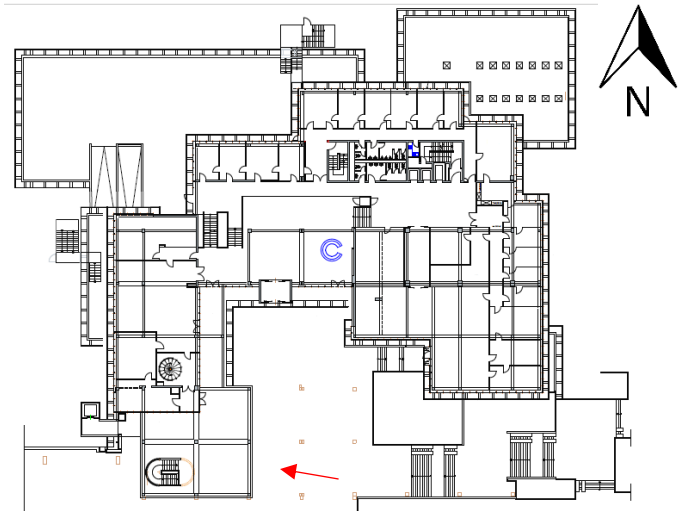

### Abb. 015:

- nachträglich montiertes Herz und Wort „Rathaus“
- leichte Schmutzfahnen am oberen Ende des Kubus




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_016.tiff

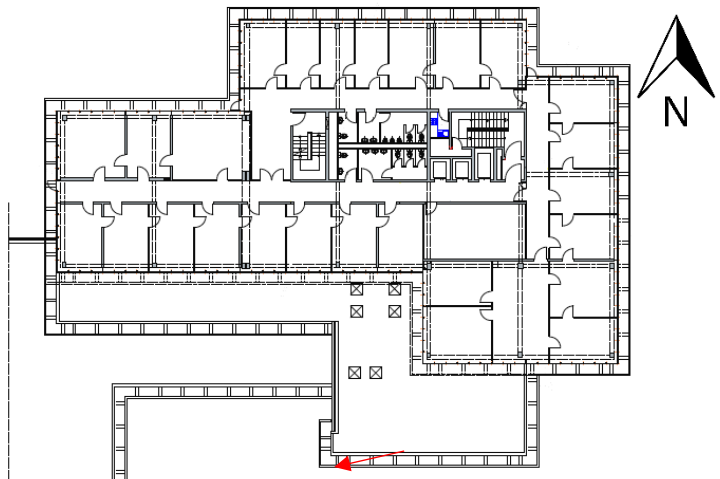

### Abb. 016:


-der Kubus wird von dünnen, mintgrün gestrichenen Säulen getragen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 4. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_017.tiff

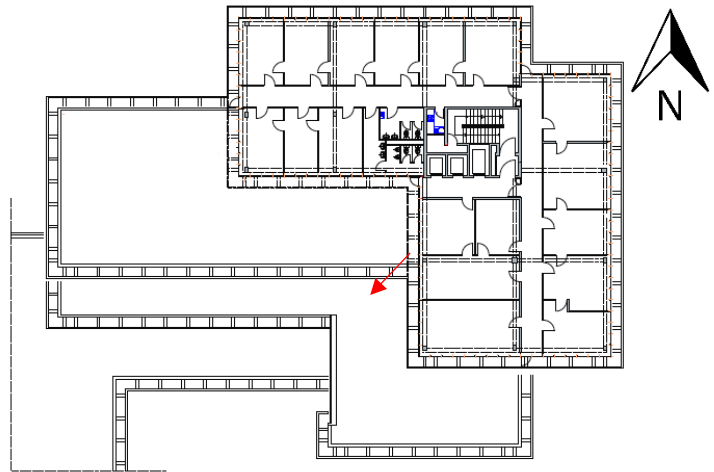

### Abb. 017:

- Blick aus einem Fenster auf den Ratssaalkubus
- Technikhäuschen und Technikkästen sind gut zu sehen




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG, zum Einwohner-  
meldeamt  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_018.tiff

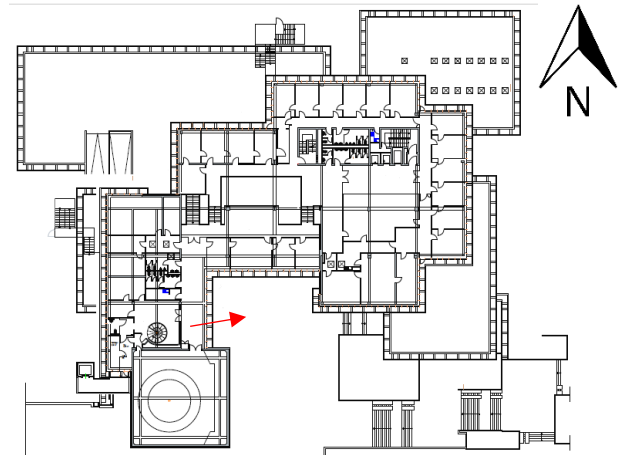

### Abb. 018:


- Blick auf die Fassade des Einwohnermeldeamts
- die durchgehende Attika als Gebäudeteilabschluss ist gut sichtbar

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Eingangsbereich  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_019.tiff

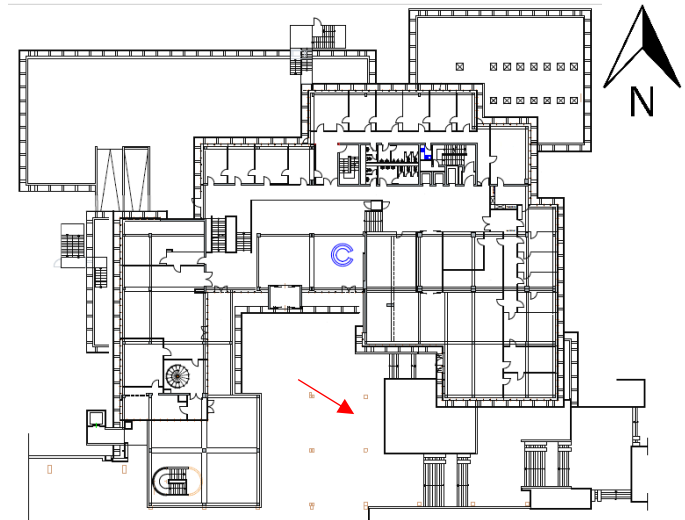


**Abb. 019:**  
-Baumlampe im Eingangsbereich bei Nacht

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Eingangsbereich  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_020.tiff

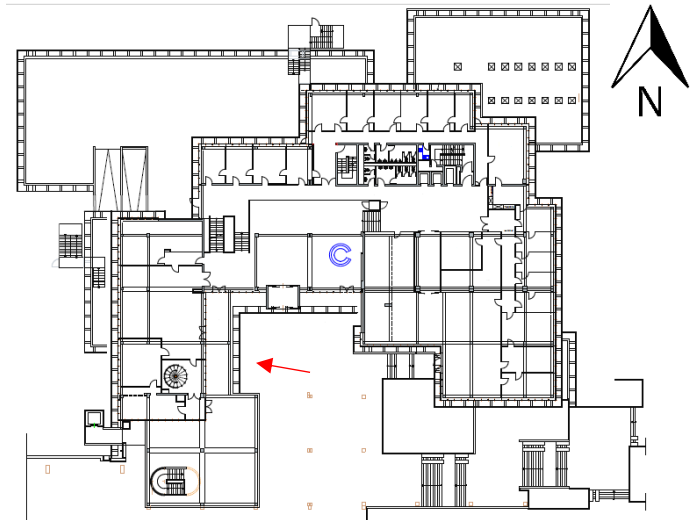

### Abb. 020:

- Pflanzenkübel vorm Eingang
- typisches Mintgrün der Pfeiler und Kübel




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südseite, 2. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_021.tiff

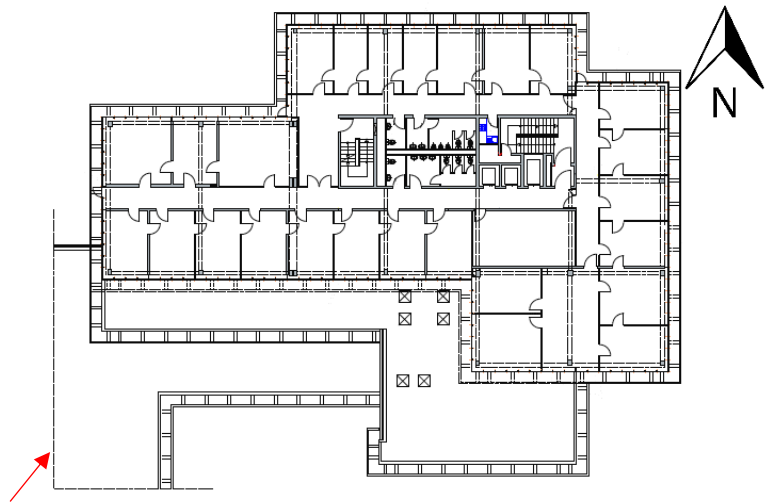

### Abb. 021:


-die bläulich wirkenden Fenster wurden später eingebaut

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Terrasse 2. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_022.tiff

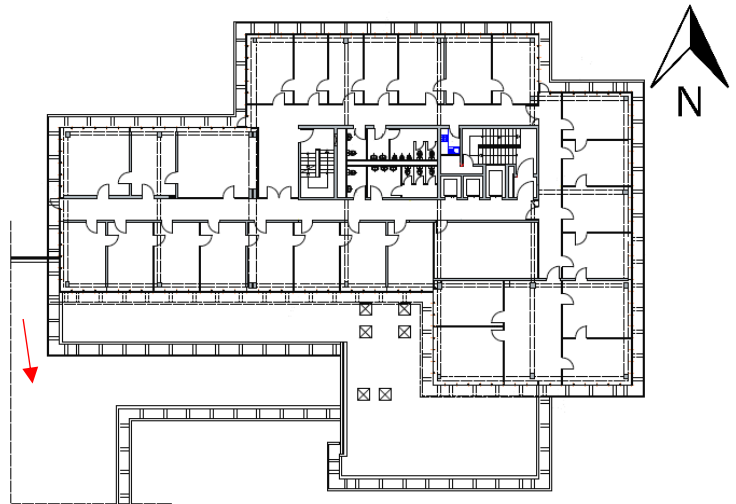

**Abb. 022:**  
-Technikkästen vom Ratssaal auf der Terrasse




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südseite, 2. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_023.tiff

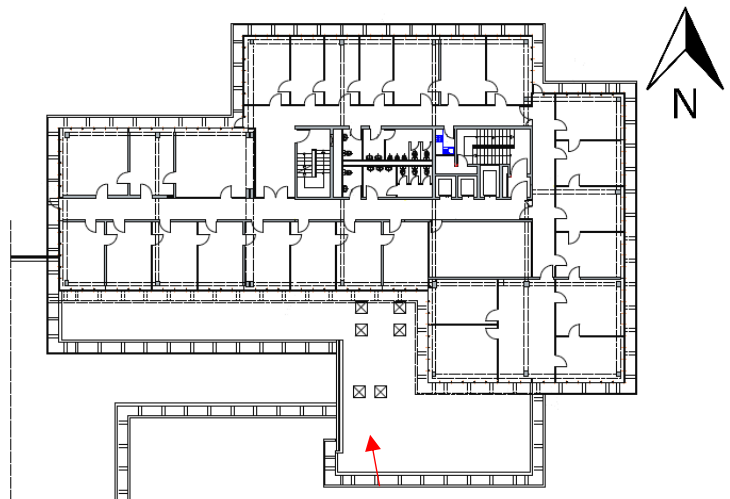


**Abb. 023:**  
-Ansicht auf die 2. und 3. Etage

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: auf Terrasse 2. OG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_024.tiff

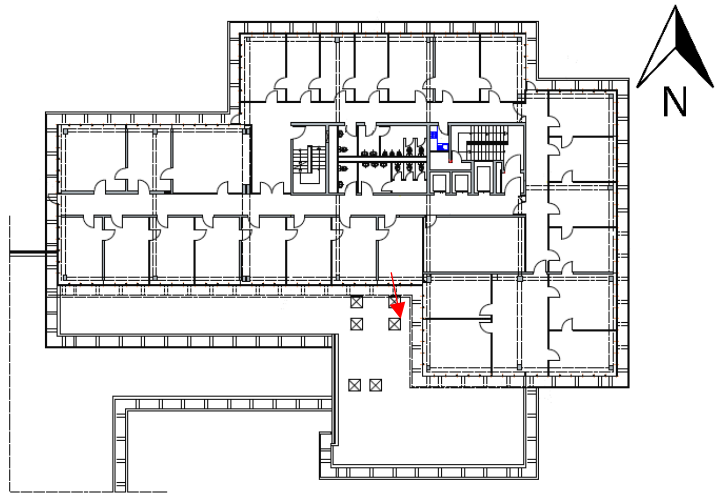

### Abb. 024:

-Lichtkuppeln, die die drunter liegenden Räume belichten




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südseite, 2. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_025.tiff

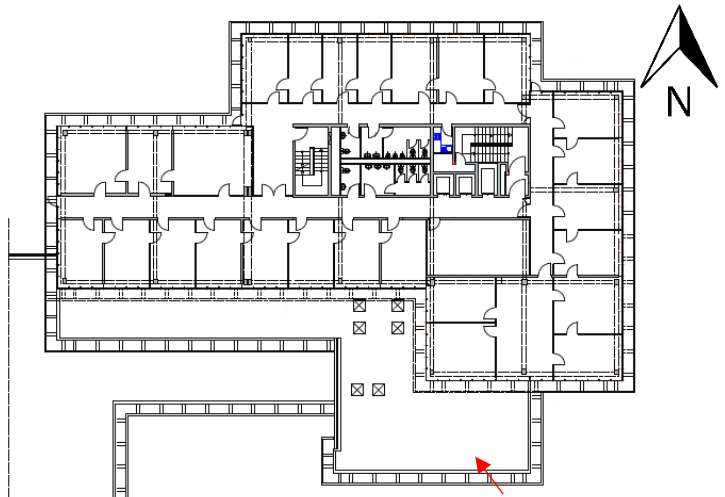

### Abb. 025:


-an den braun eloxierten Fensterrastersystemen sind schon deutliche Altersspuren, in Form von weissen Schleiern, zu erkennen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Westseite  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_026.tiff

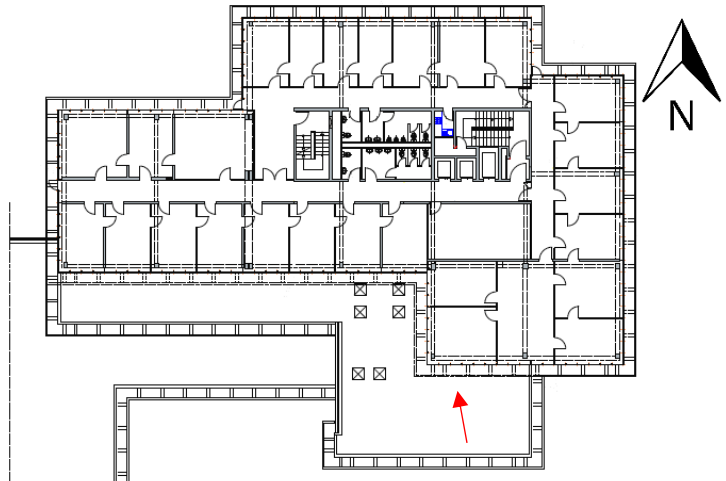

### Abb. 026:

- das untere Fensterelement ist halb so groß wie die darüberliegende Fensterscheibe
- an jedem zweiten Element ist unten ein Kippfenster
- die Fenster die durchgängig sind, wurden nachträglich eingebaut




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Terrasse 4.OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_027.tiff

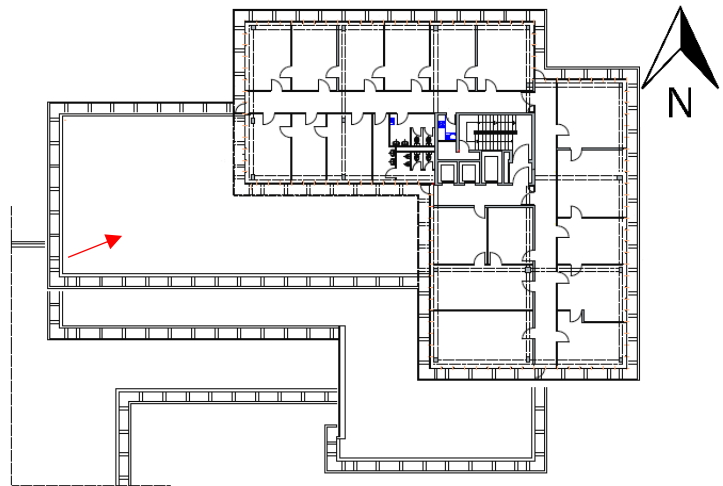


**Abb. 027:**  
-an jedem Fenster sind Außenjalousien

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: auf Terrasse 4. OG  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_028.tiff

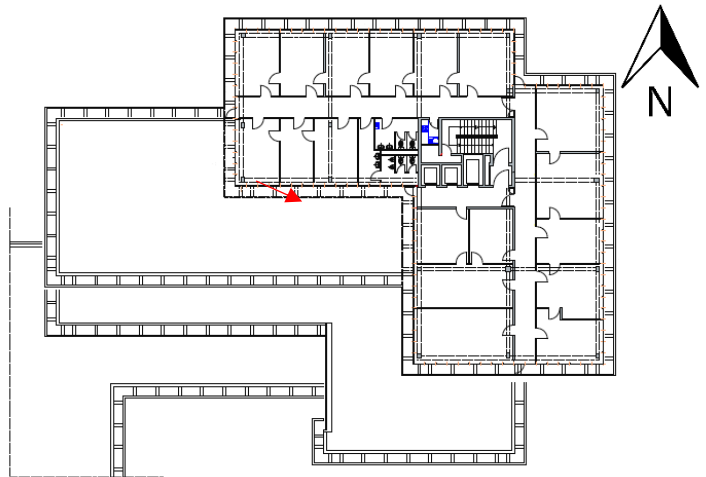

**Abb. 028:**  
-Sicht auf die Terrasse im 4. OG





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: auf Terrasse 4. OG  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_029.tiff

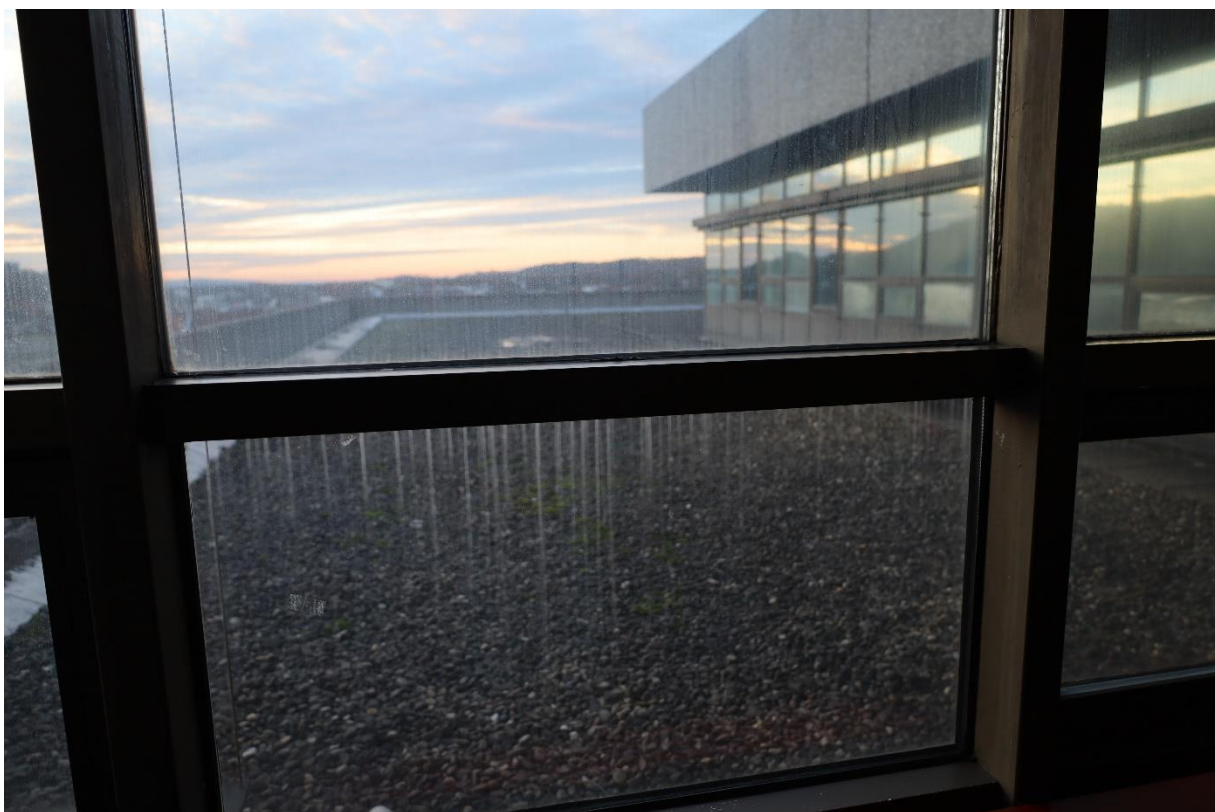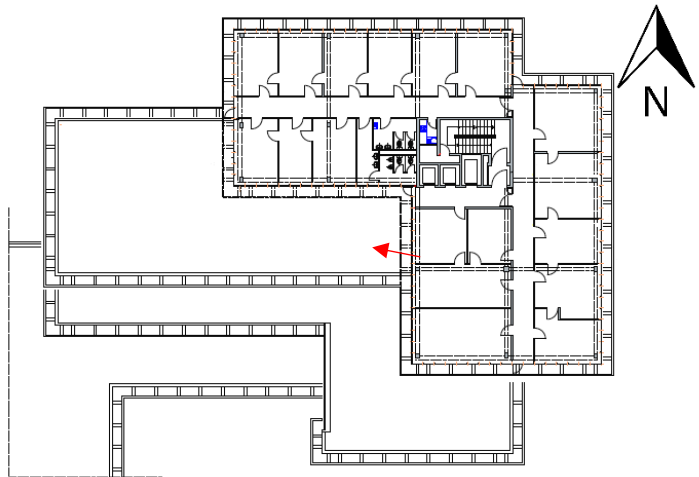

### Abb. 029:


- Blick von Innen auf die Terrasse der 4. Etage
- auf der Glasscheibe sind Alterungsspuren in Form weißen Laufspuren

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Terrasse 5. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_030.tiff

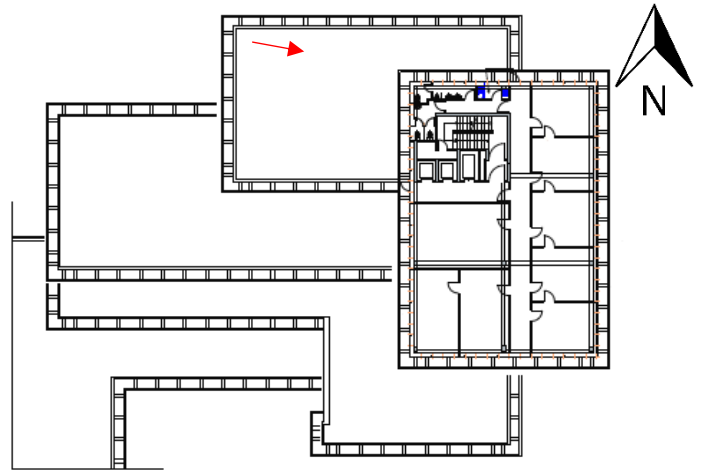

### Abb. 030:


- Ansicht auf die beiden höchsten Geschosse
- ganz oben sind Sendemasten

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG, Nordseite,  
Richtung Westen  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_031.tiff

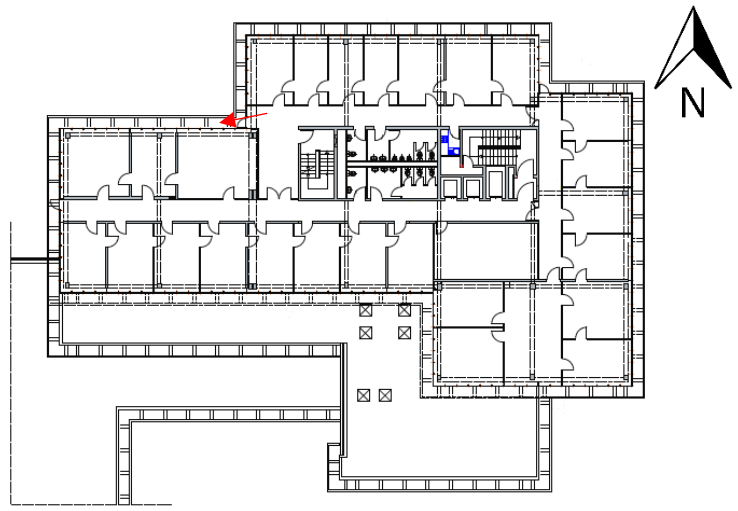

**Abb. 031:**  
-Blick auf die Rasterelemente von der Seite




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Terrasse, 1. UG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_032.tiff

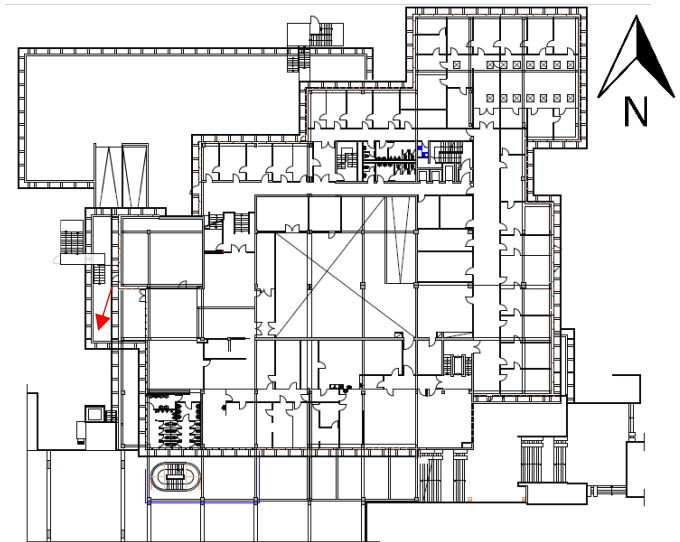


**Abb. 032:**  
-Blick von dem Speiseraum auf die Terrasse

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: auf Straßenhöhe  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_033.tiff

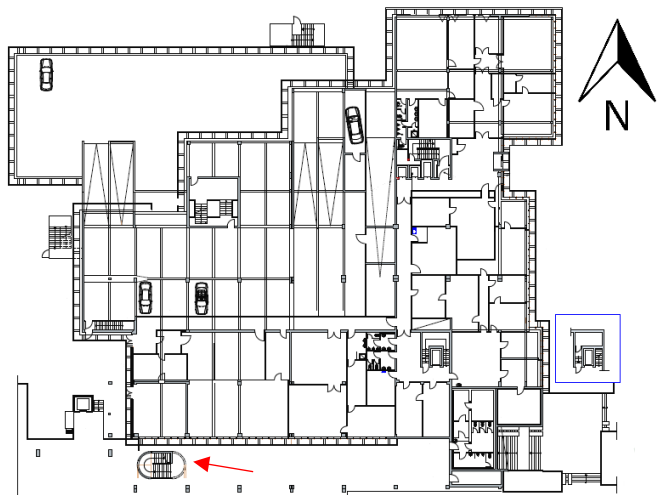


**Abb. 033:**  
-Anfang der Treppe auf Höhe der Straße

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG, zw. den  
Rathäusern  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_034.tiff

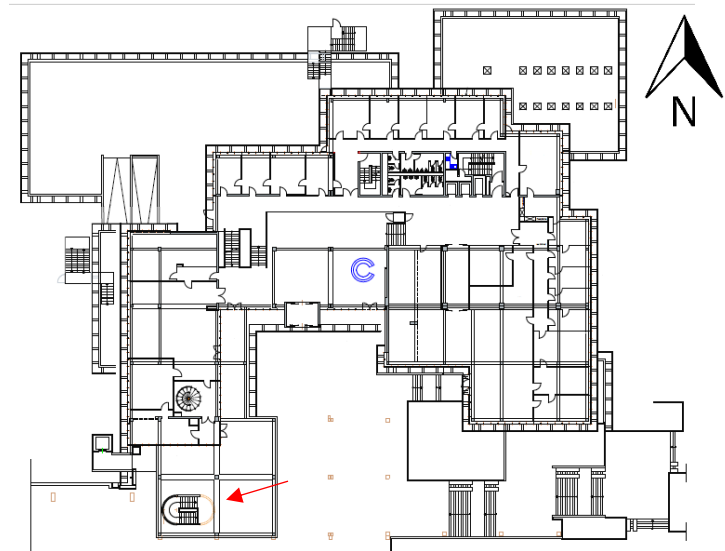

**Abb. 034:**  
-oberes Ende der Treppe zu den Rathäusern




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: auf Straßenhöhe  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_035.tiff

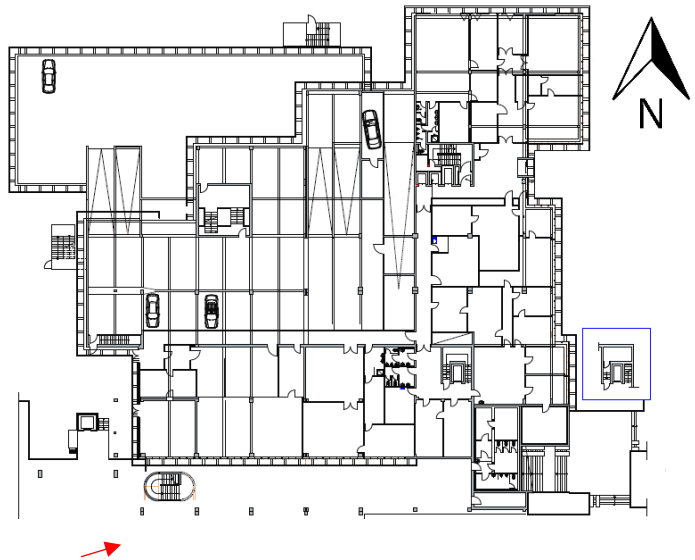


**Abb. 035:**  
-Pfeiler der bereits entfernten Brücke

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: auf Straßenhöhe  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_036.tiff

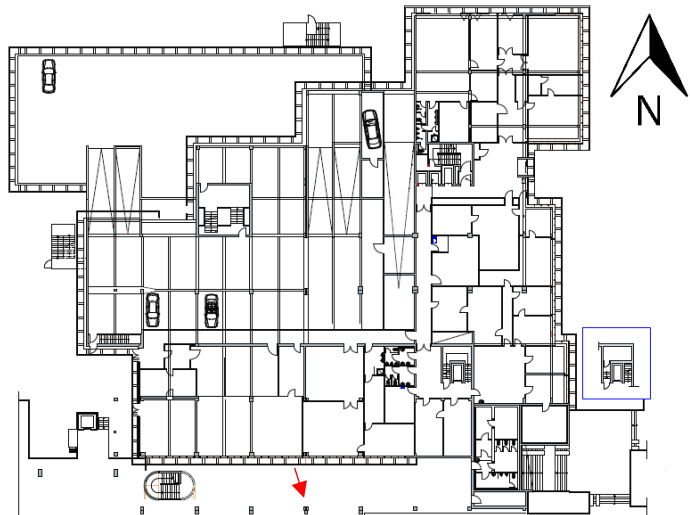

### Abb. 036:

- hydraulisch verstellbare Stützenfüße sind am oberen Ende
- Metall der justierbaren Füße ist schon stark korrodiert


### 9.1.1 Betonbrüstung

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Eingangsbereich  
Aufnahmedatum: 14.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_14\_037.tiff

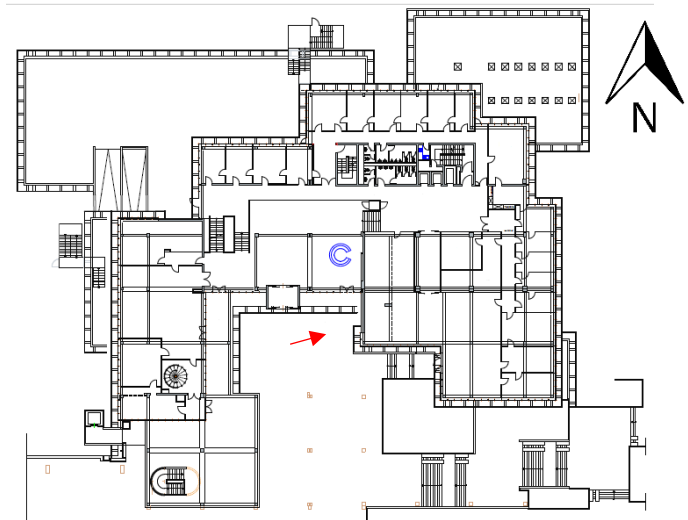

### Abb. 037:

- zweiteilige Betonbalkenbrüstung
- oberer Balken ist 0,5 m hoch, unterer Balken ist 0,8 m hoch
- zwei 0,3 m breite vertikale Betonbalkenstreifen halten die Balken zusammen




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Oberfläche  
Brüstung  
Aufnahmedatum: 14.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_14\_038.tiff

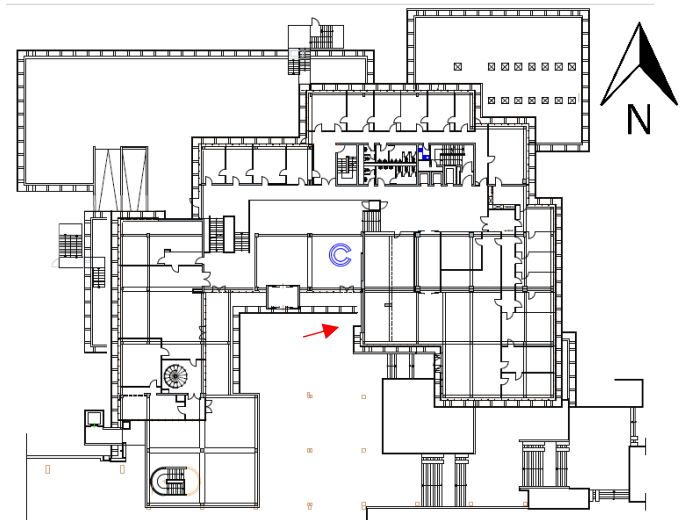

### Abb. 038:

- rundkantiger 1 bis 6 cm großer Marmorkies ist gut sichtbar
- Weiszement, der schon etwas stärker vergraut ist




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Oberfläche  
Brüstung  
Aufnahmedatum: 14.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_14\_039.tiff

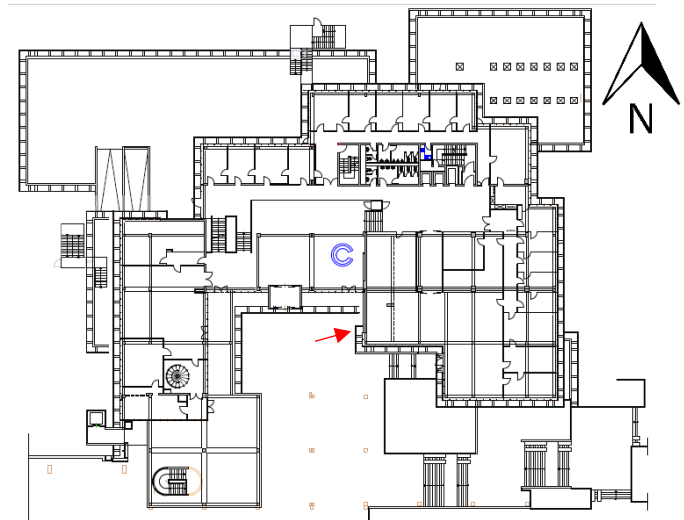

### Abb. 039:


-Unterseite der Brüstungen haben auch Marmorkies auf der Oberfläche

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG, Unter dem  
Eingangsplatz  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_040.tiff

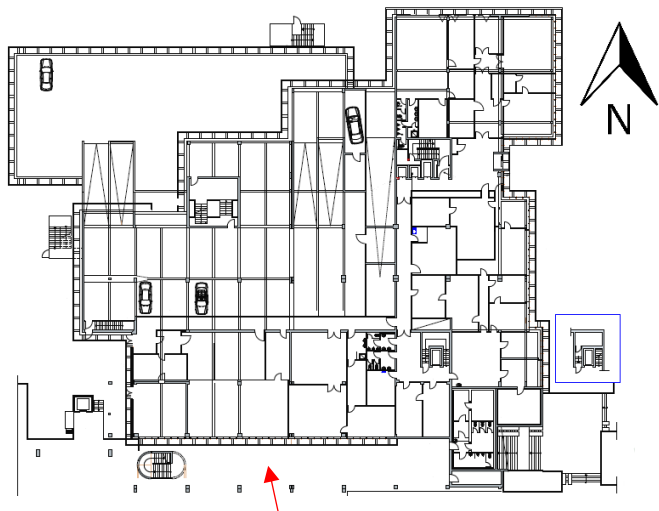

### **Abb. 040:**



-der Weiszement im überdachten Bereich ist nicht vergraut

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 4. OG,  
Haltekonstruktion  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_041.tiff

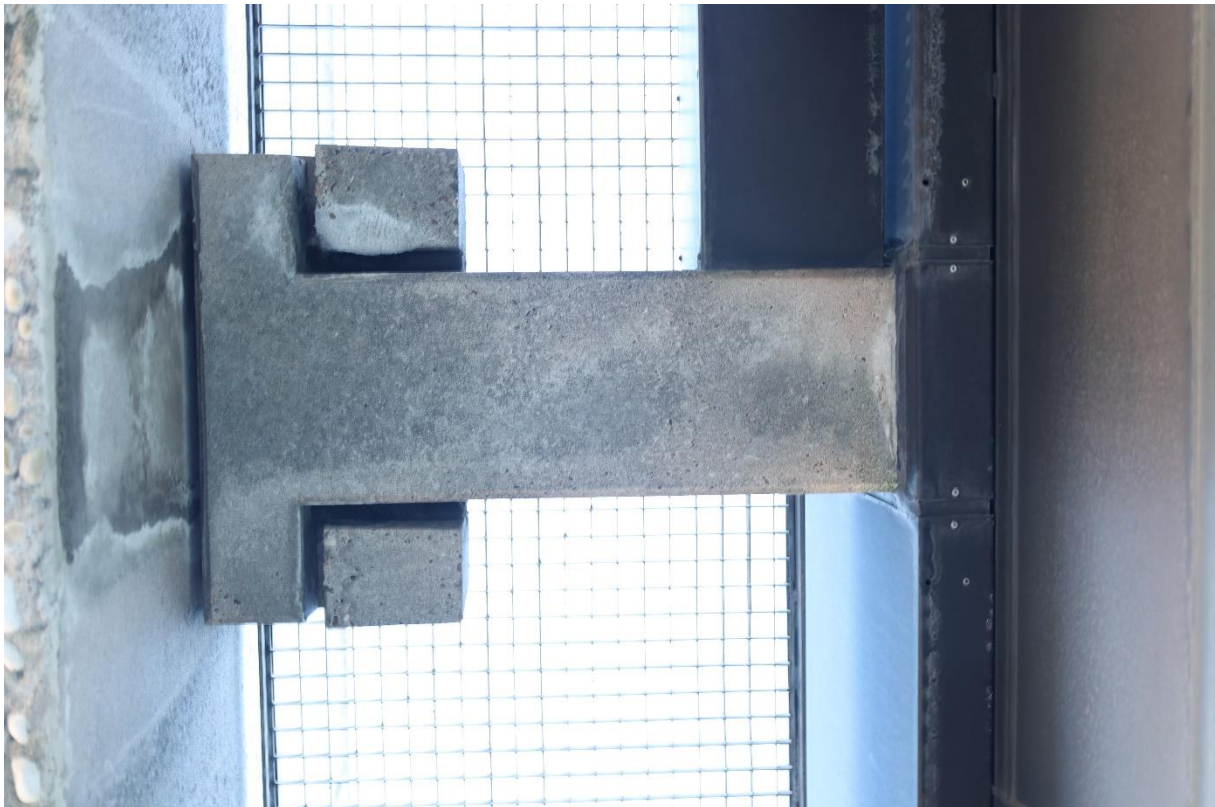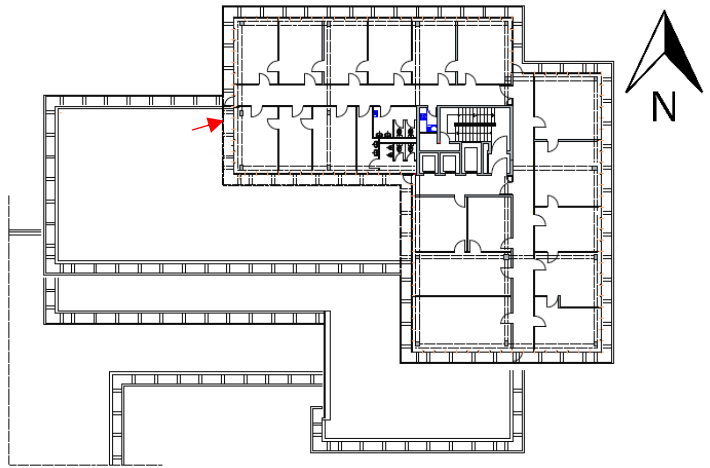

### Abb. 041:

- Blick nach oben unter die Konstruktion
- Stahlbetonbalken der horizontal aus der Wand kommt und T- förmig endet
- mit zwei Harken werden die Brüstungen eingehangen
- von oben wird die Konstruktion mit Beton verplombt

### 9.1.2 Graffiti




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Nordseite  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_042.tiff

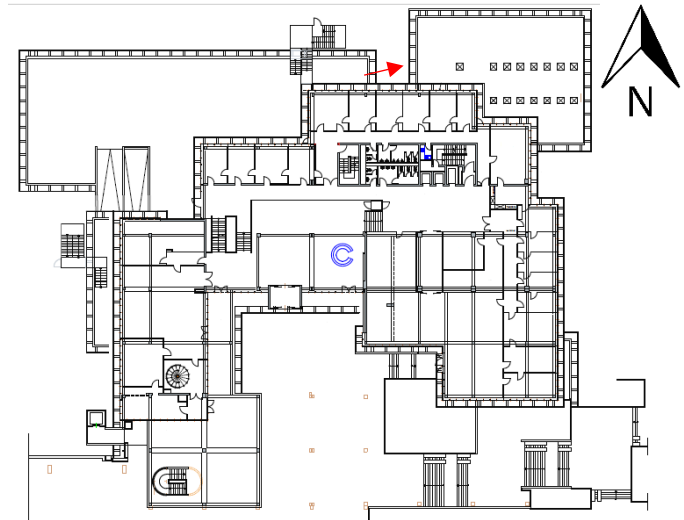

**Abb. 042:**  
-Graffiti zur WM 2006




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Nordseite  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_043.tiff

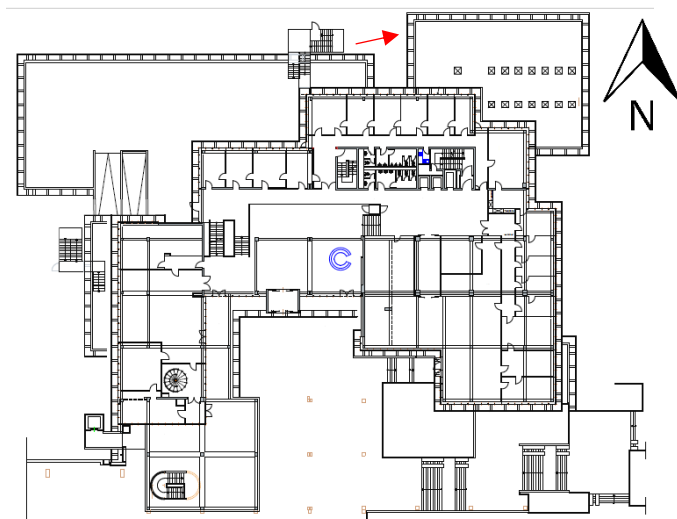


**Abb. 043:**  
-Graffiti zur WM 2006

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Nordseite  
Aufnahmedatum: 20.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_20\_044.tiff

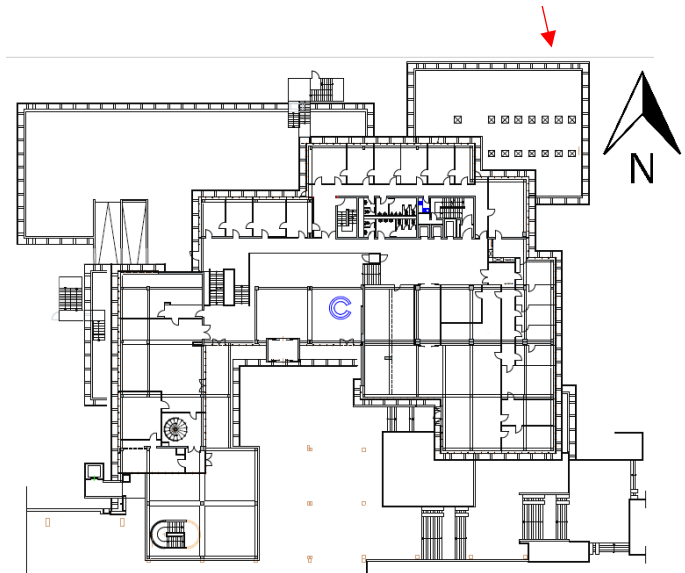

**Abb. 044:**  
-Graffiti mit dem Thema Rettung




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südseite  
Aufnahmedatum: 20.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_20\_045.tiff

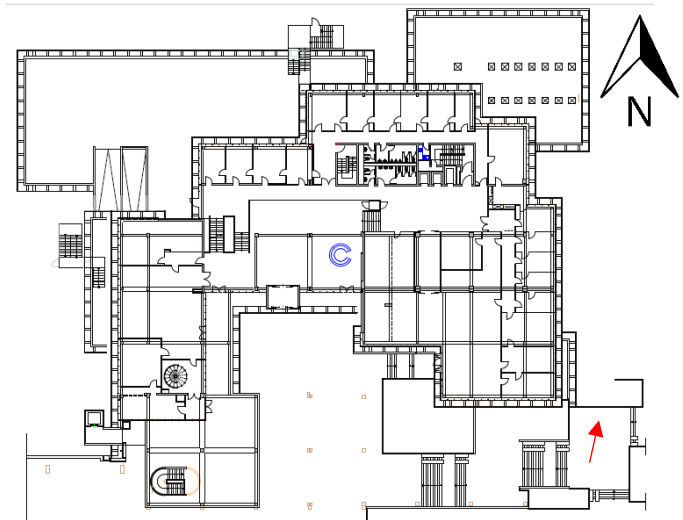


**Abb. 045:**  
-Brücke über den Seiler See

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südseite  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_046.tiff

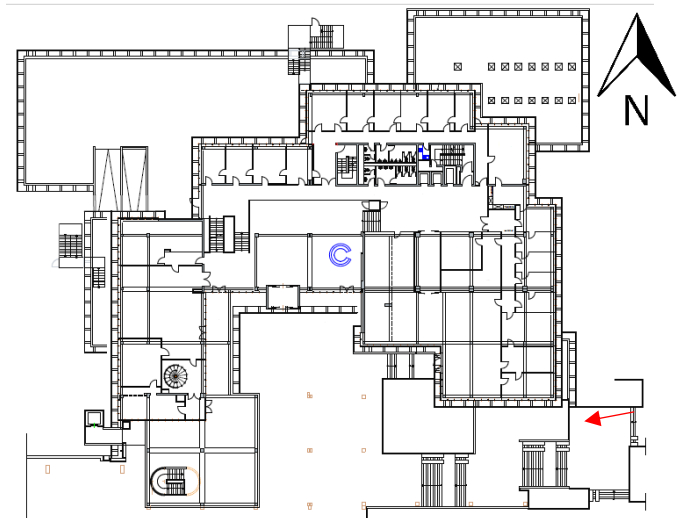

**Abb. 046:**  
-Marienkirche mit den Gebäuden der Umgebung




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Südseite  
Aufnahmedatum: 20.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_20\_047.tiff

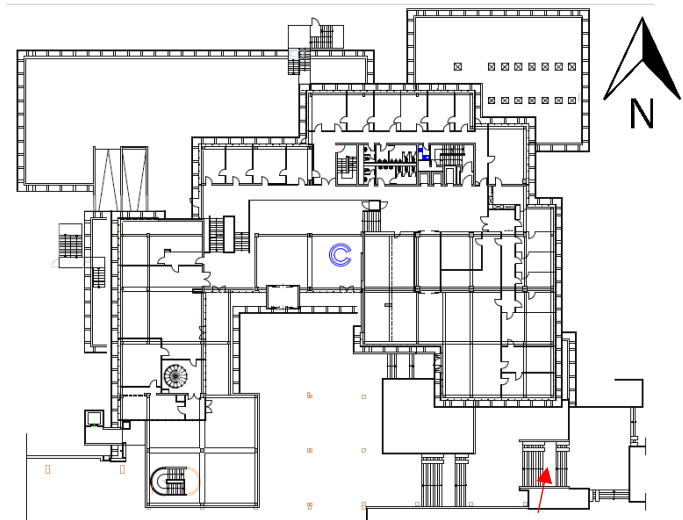

### Abb. 047:

-Danzturm und ein weiteres Gebäude von Iserlohn (evtl. die Polizei oder die FH)



## 9.2 Innenbereich


## 9.2.1 Eingangshalle

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_048.tiff

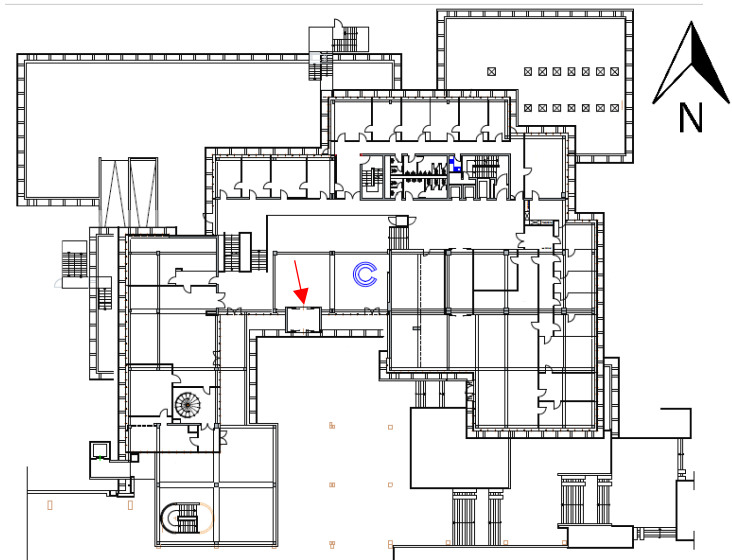



**Abb. 048:**  
-doppelte Glasschiebetür

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_049.tiff

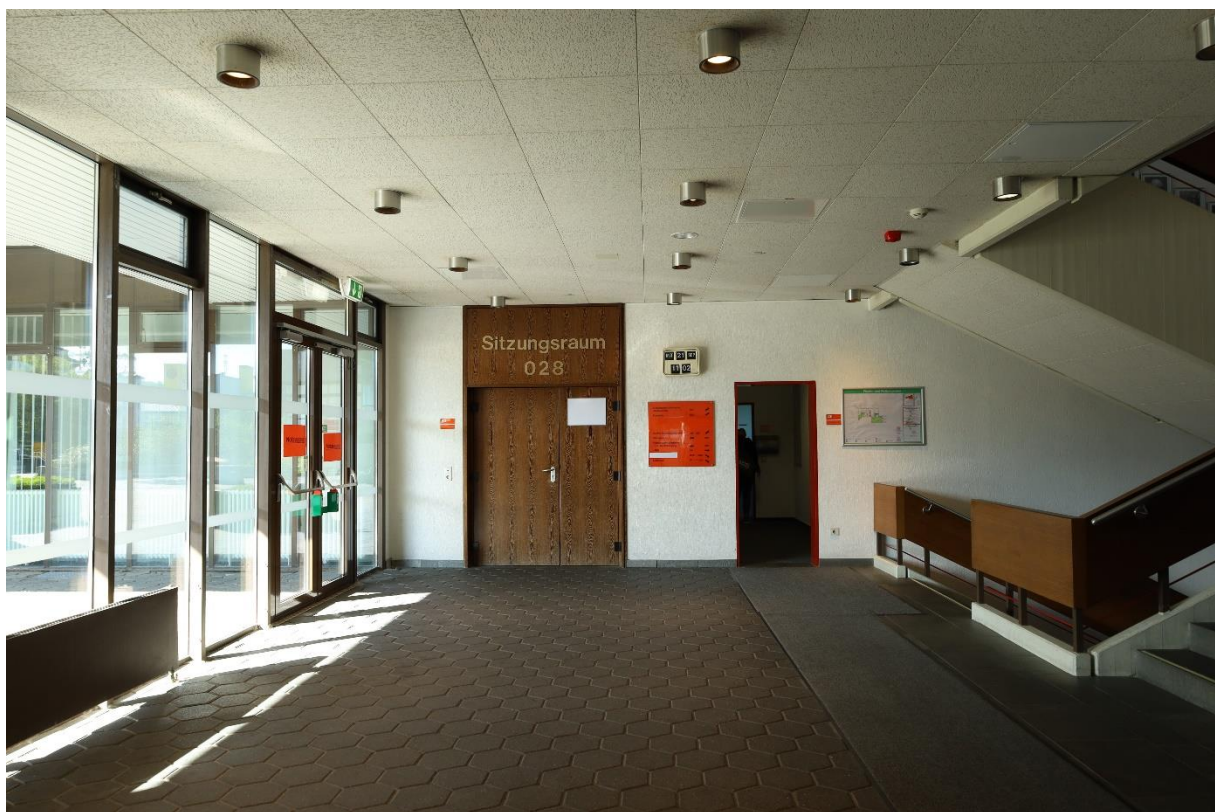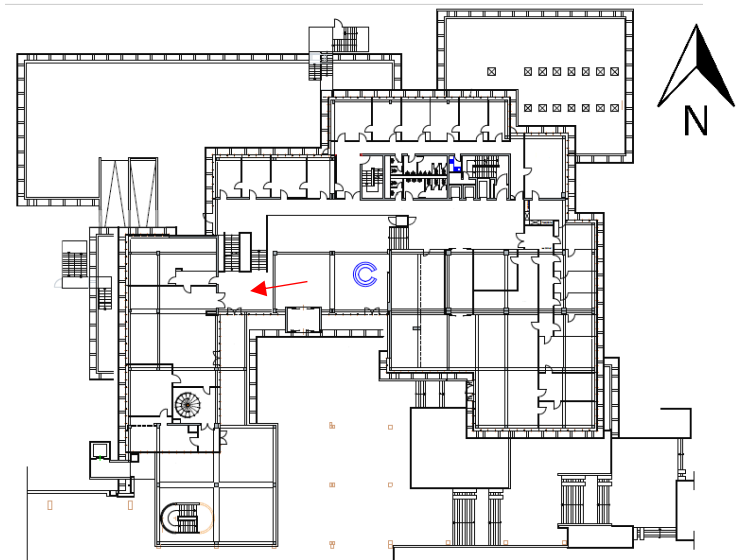

### Abb. 049:


-Blick Richtung Sitzungsraum 028 und den Büroräumen der FDP

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_050.tiff

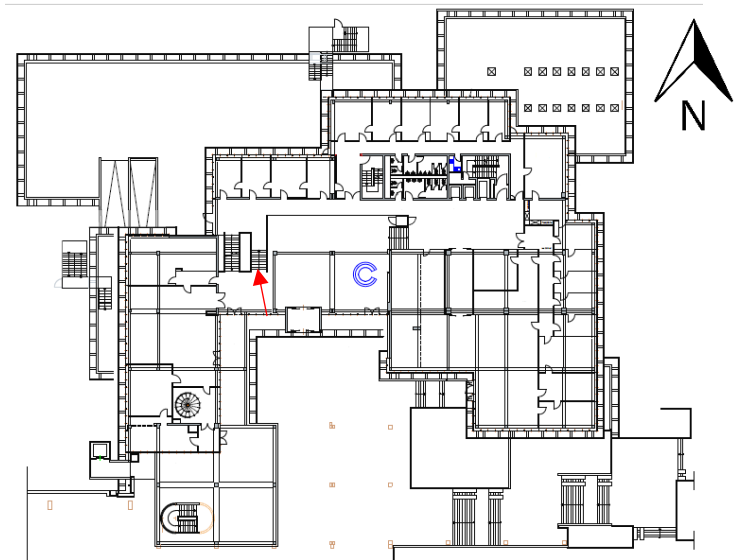

### Abb. 050:

-Treppe die zu einer halbgesschossig versetzten Etage geht





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_051.tiff

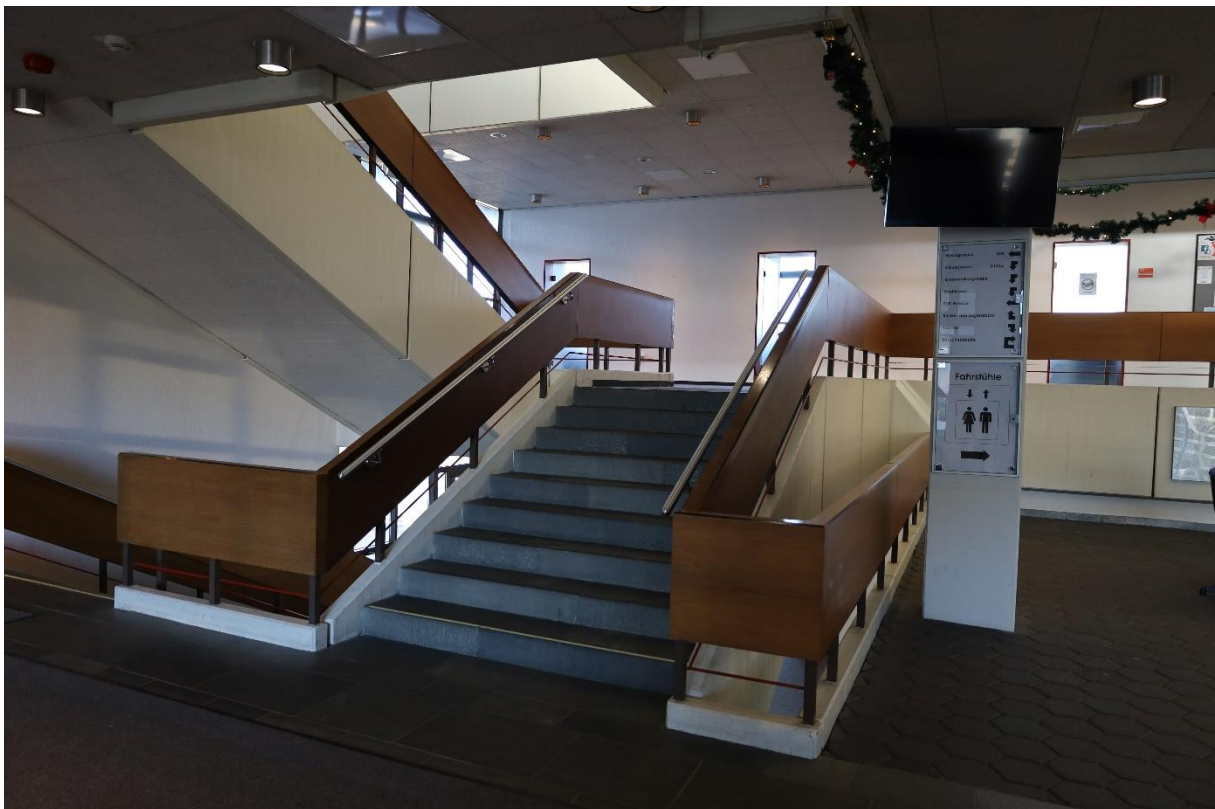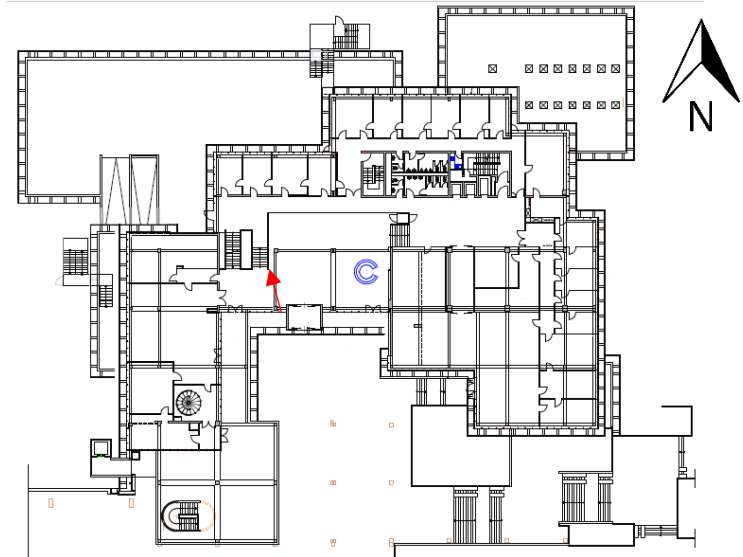

### Abb. 051:



- Treppe zu den jeweils halbgesschossig versetzten Etagen
- braune Vierkantrohre, rote Rundstäbe und weiß gestrichene Sichtbetonelemente

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_052.tiff

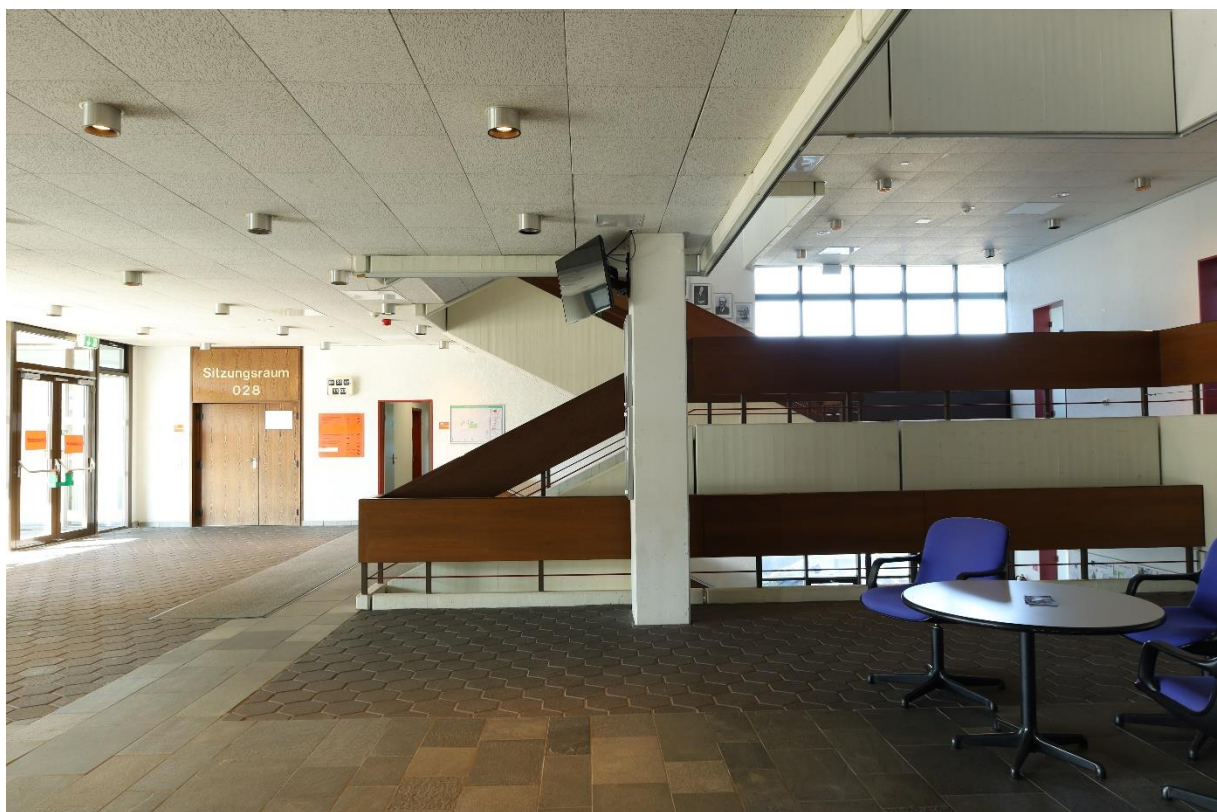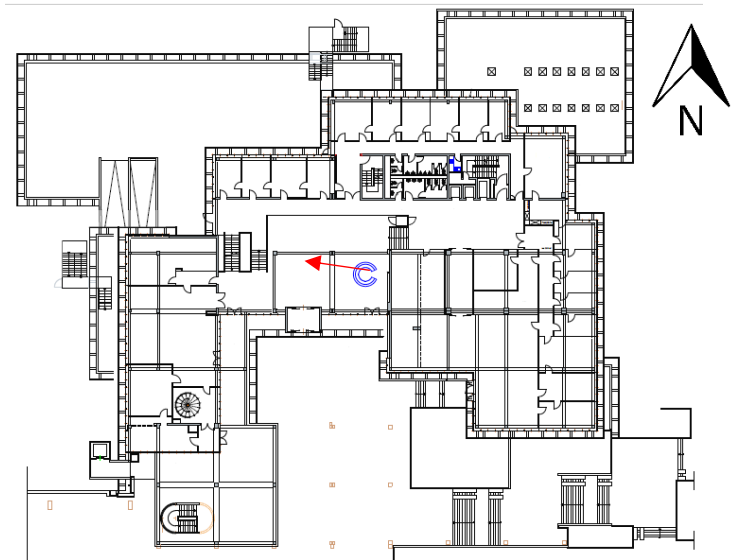


**Abb. 052:**  
-Treppen- und Brüstungsgeländer  
-gestrichene Betonplatten

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_053.tiff

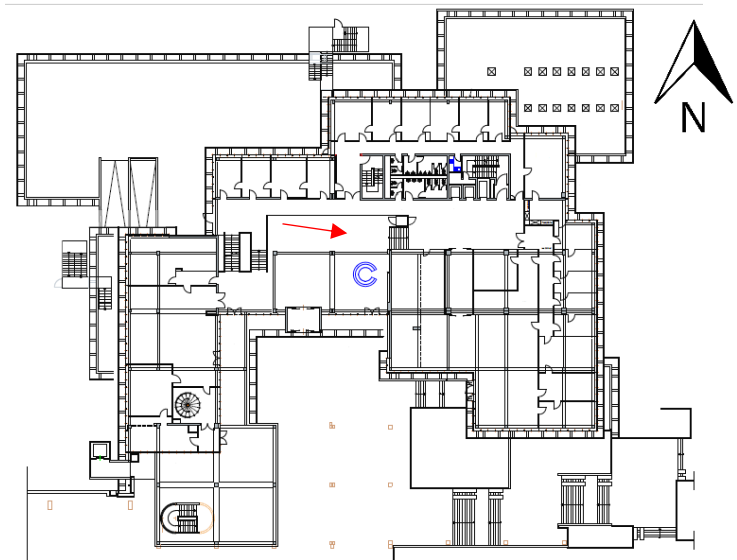

### Abb. 053:

-Blick Richtung Information, Treppe und Rollstuhlfahrerlift





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_054.tiff

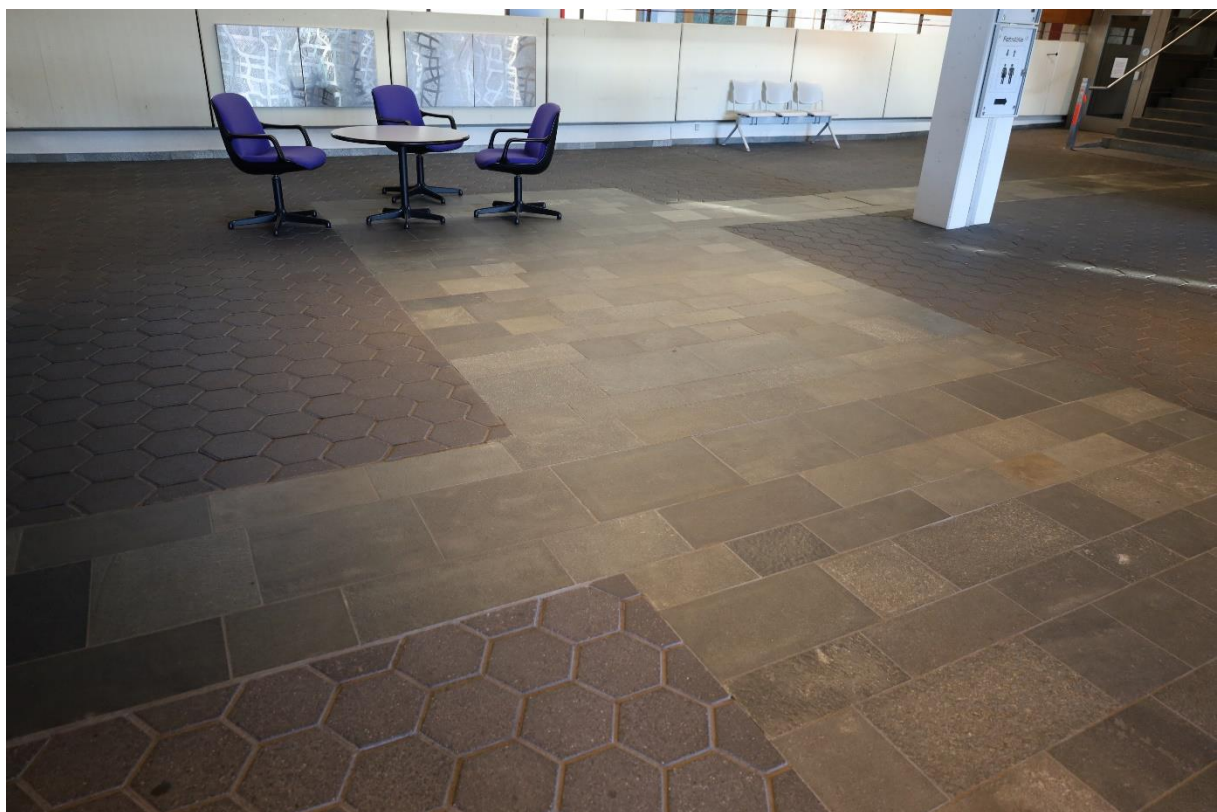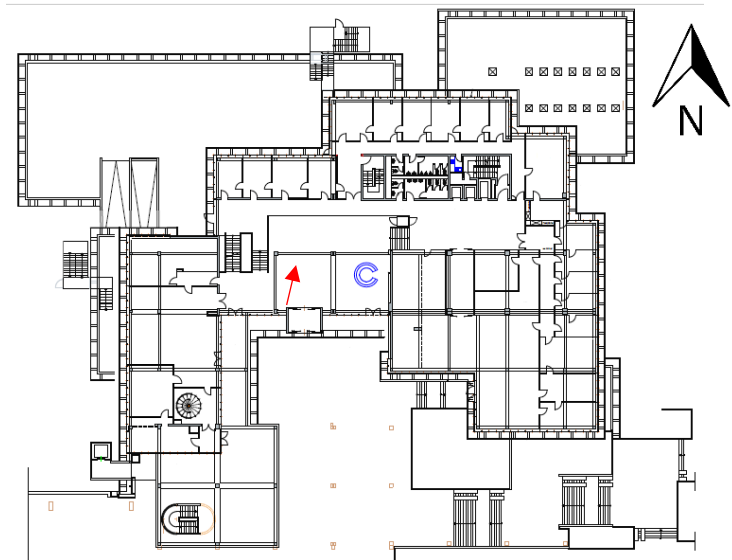

### Abb. 054:



-das Pflaster vom Platz vermischt sich mit dem Basalt von den Treppen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_055.tiff

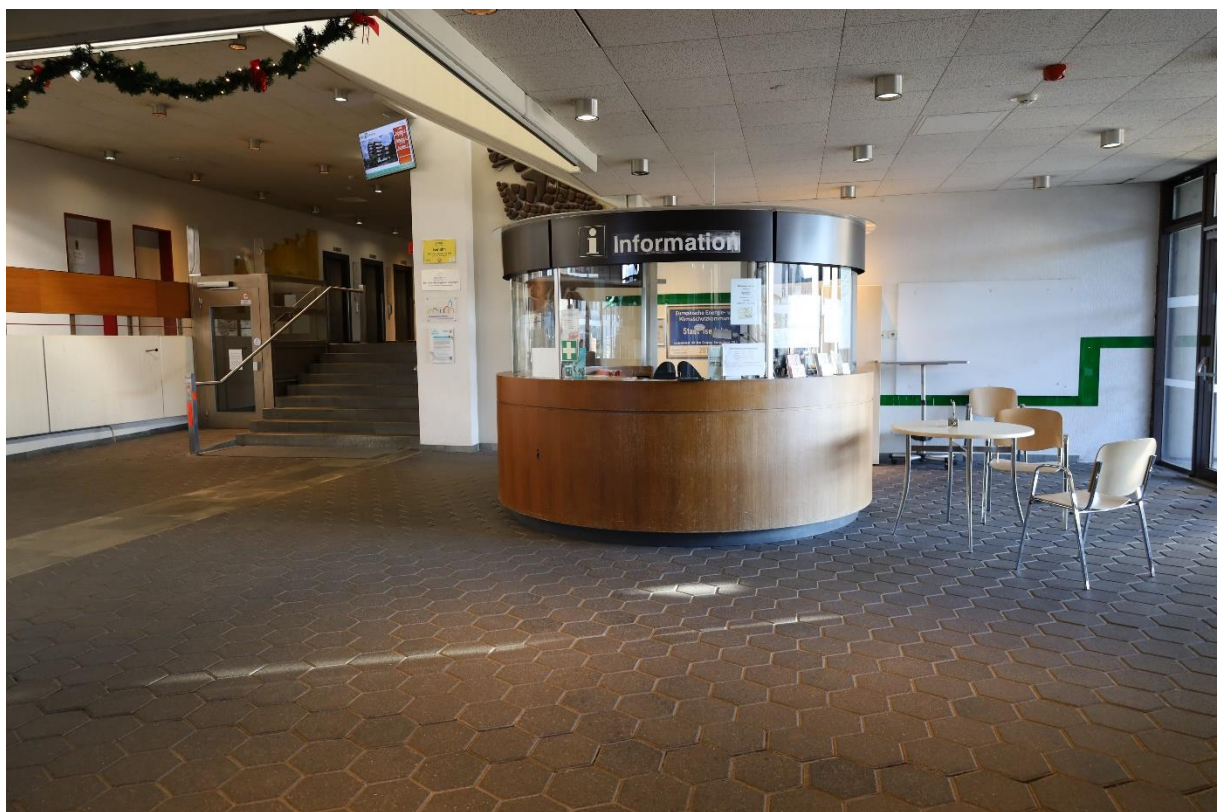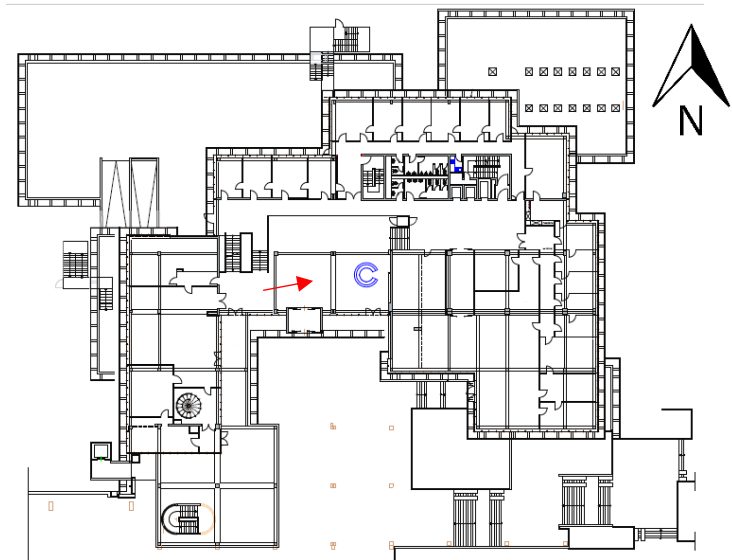

### Abb. 055:

-Eingangsbereich mit Information, Treppe, Aufzug für Rollstuhlfahrer





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_056.tiff

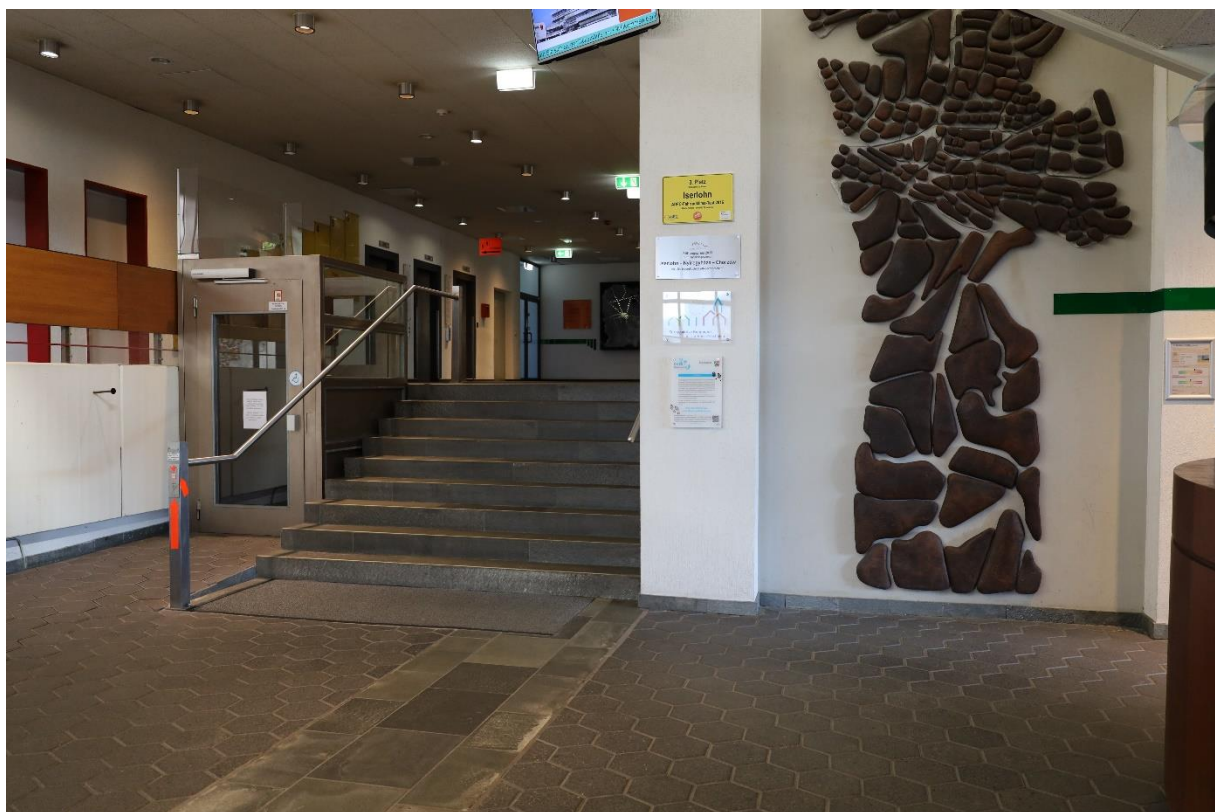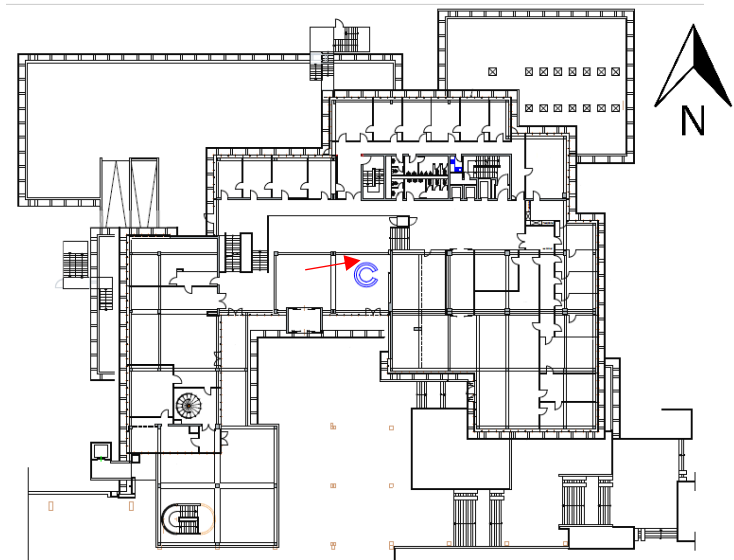

### Abb. 056:


- bauzeitliches Kunstwerk eines Iserlohner Künstlers
- ein grüntransparenter Plexiglasstreifen schließt an

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_057.tiff

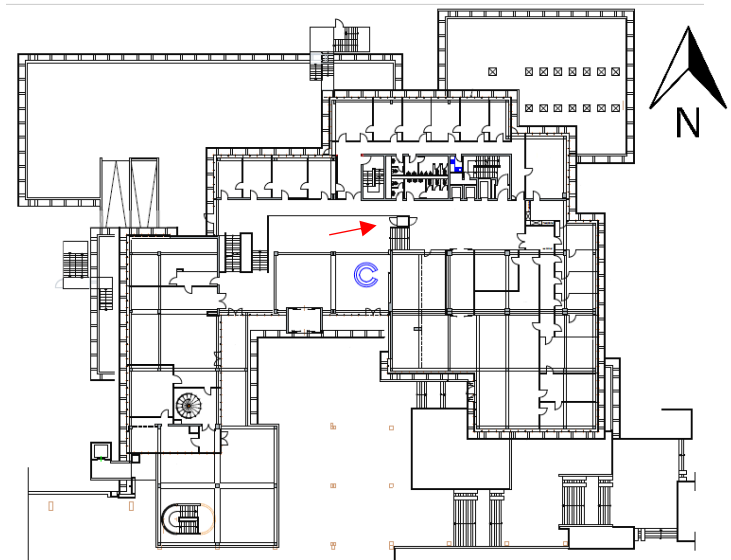


**Abb. 057:**  
-nachträglich eingebauter Aufzug für Rollstuhlfahrer

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_058.tiff

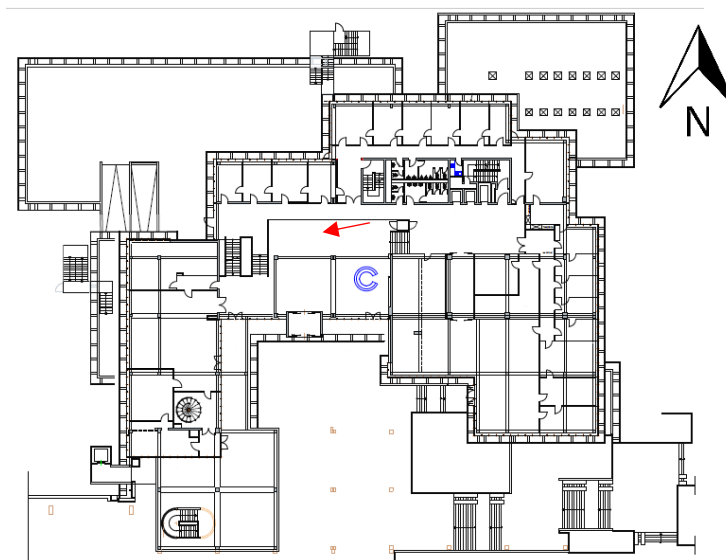

### Abb. 058:

-Bereich zum Sitzungsraum 028 und dem Büro der FDP





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_059.tiff

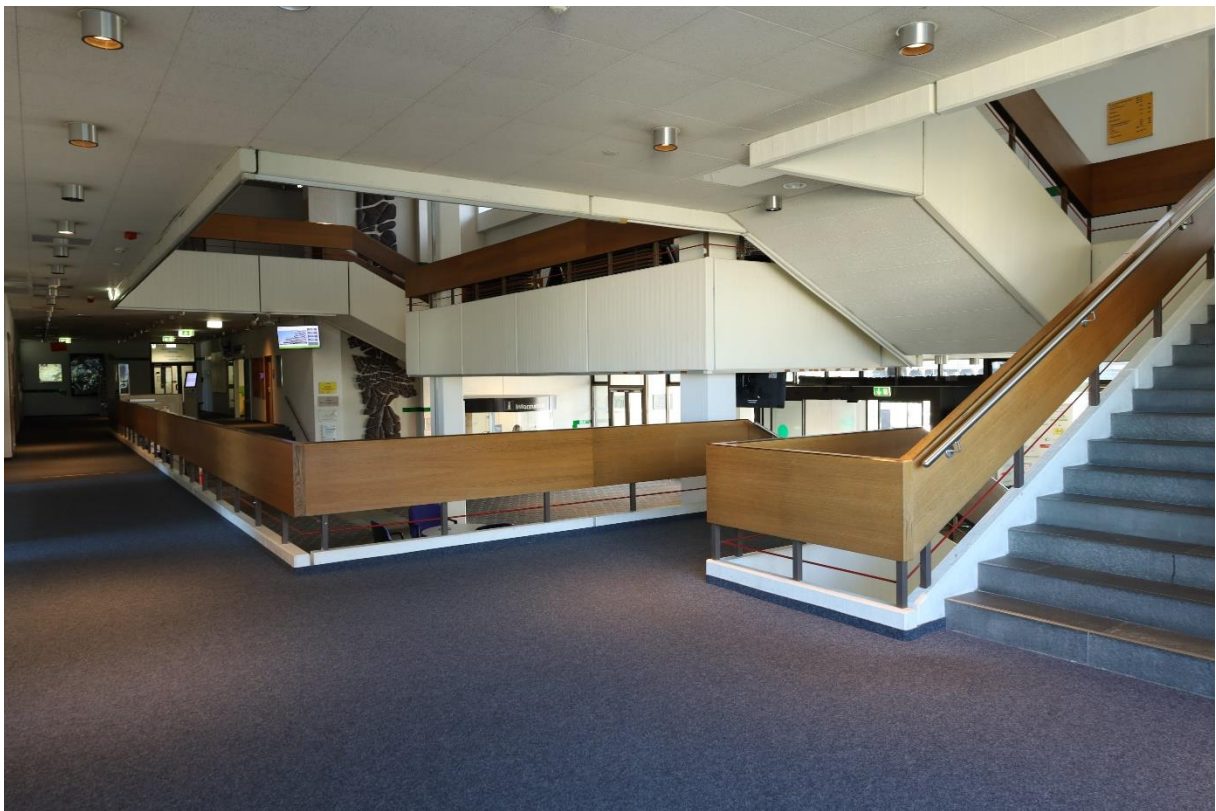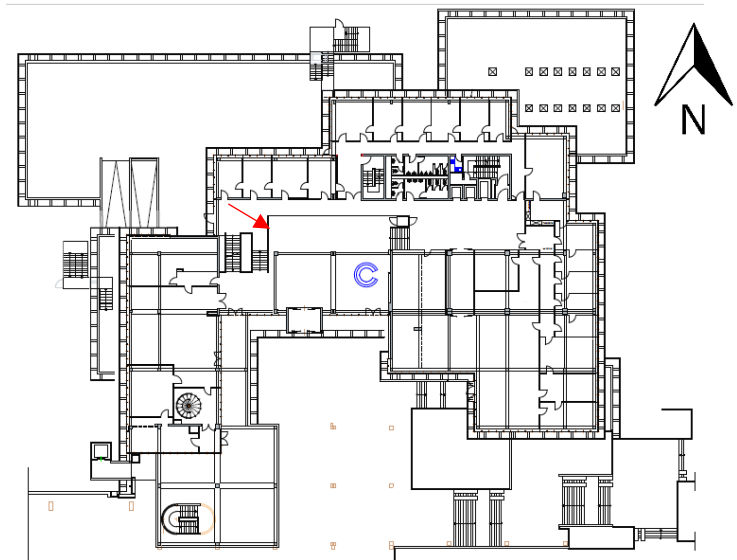

### Abb. 059:



-Blick auf die halbgesschossig versetzte 1. Etage über dem Eingangsbereich

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_060.tiff

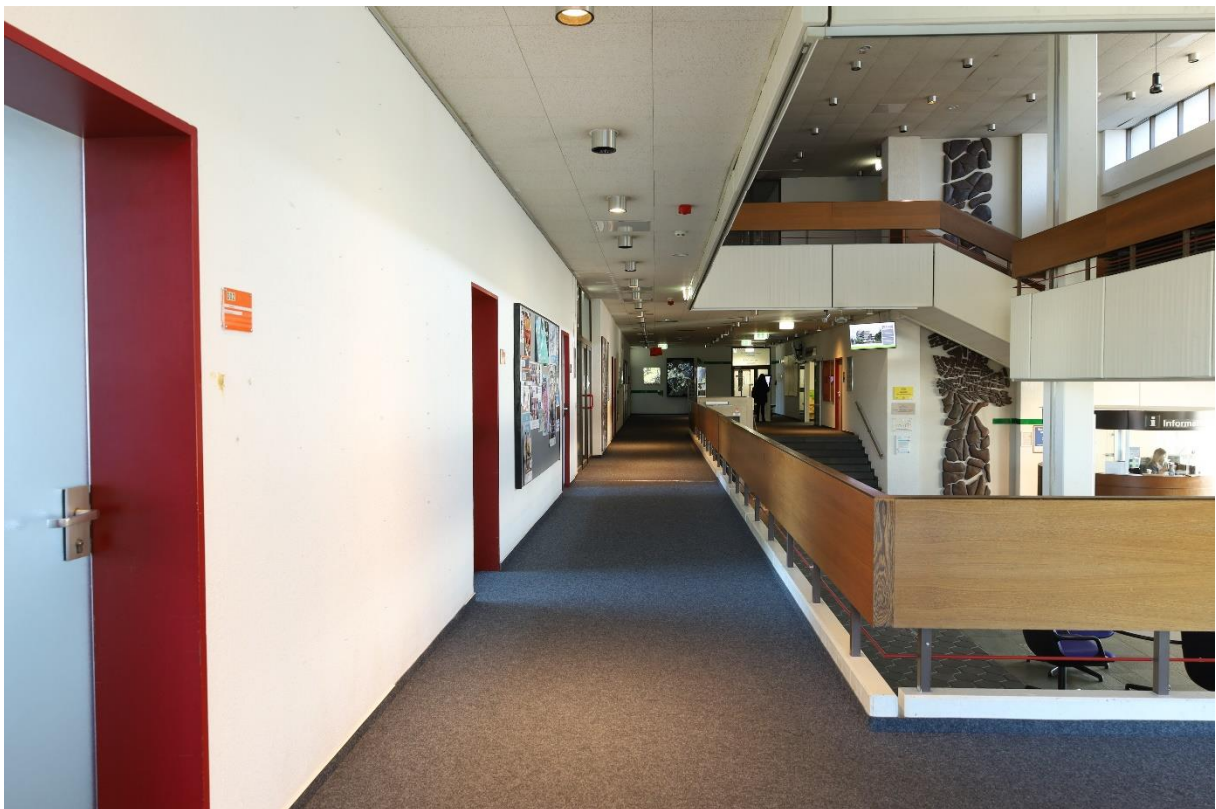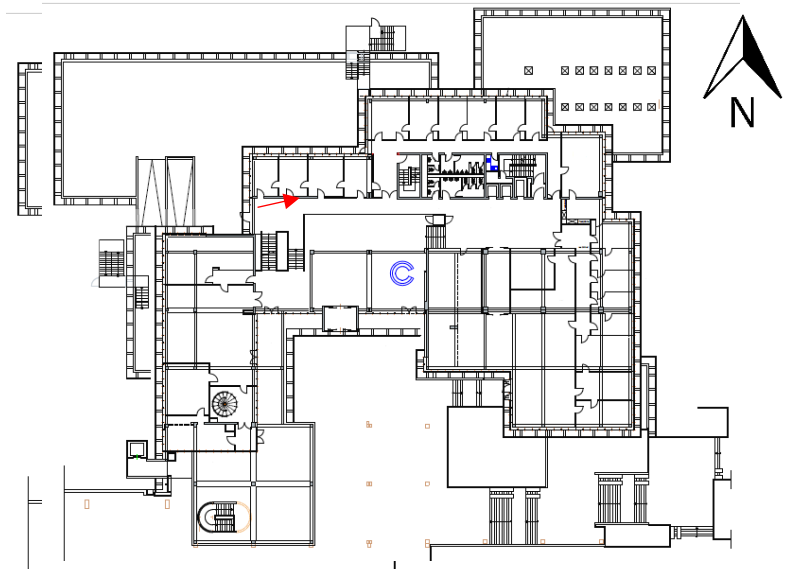

**Abb. 060:**  
-Gang an den Büros im Erdgeschoss




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_061.tiff

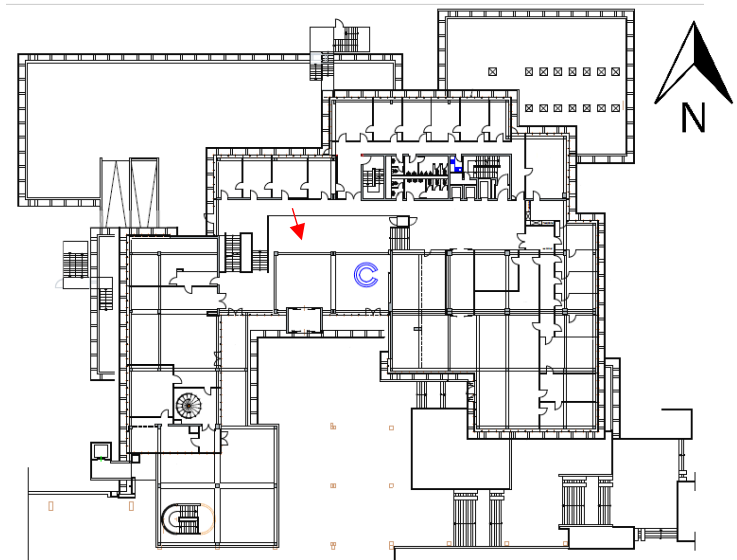

### Abb. 061:



-Sichtbetonelemente begrenzen die Wandbodenbereiche im geöffneten Eingangsbereich

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_062.tiff

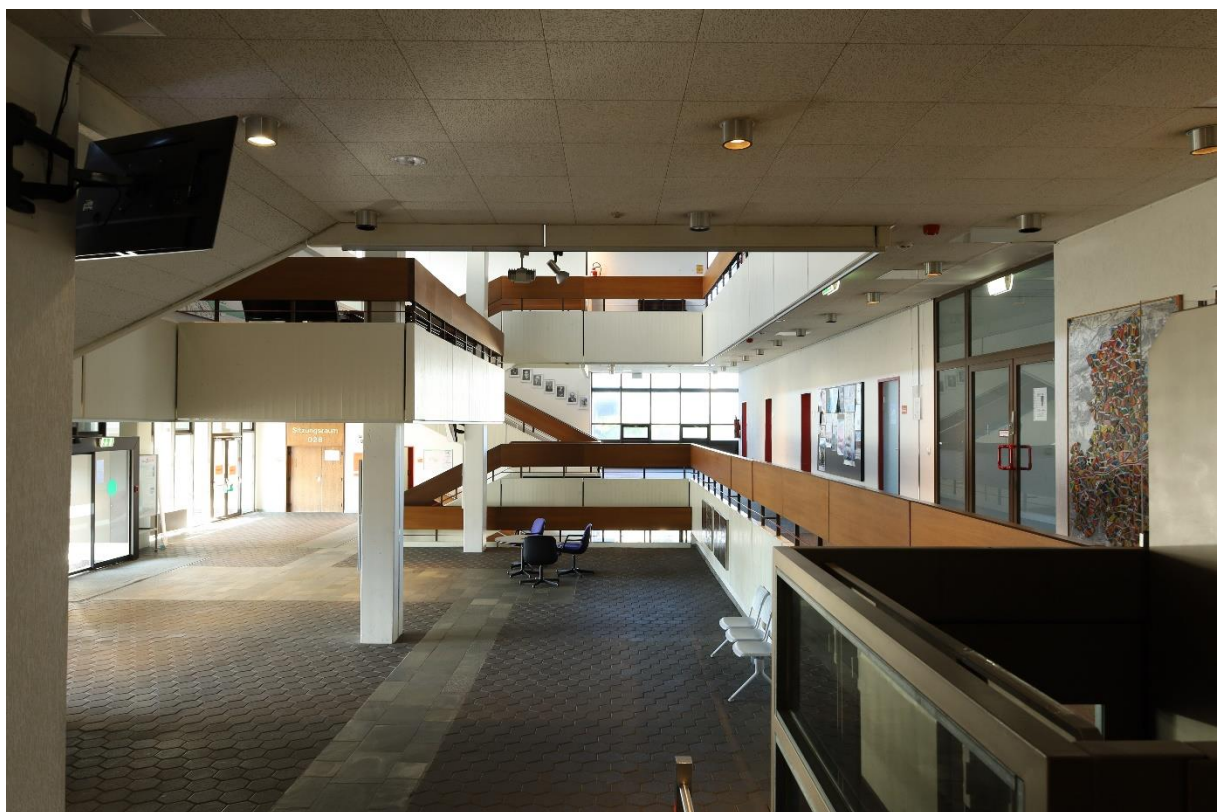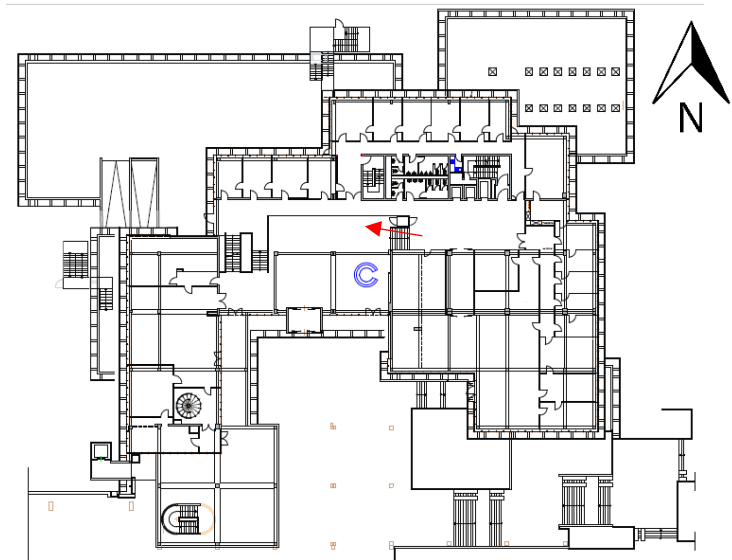

### Abb. 062:



-Sichtbetonelemente begrenzen die Wandbodenbereiche im geöffneten Eingangsbereich

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 17.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_17\_063.tiff

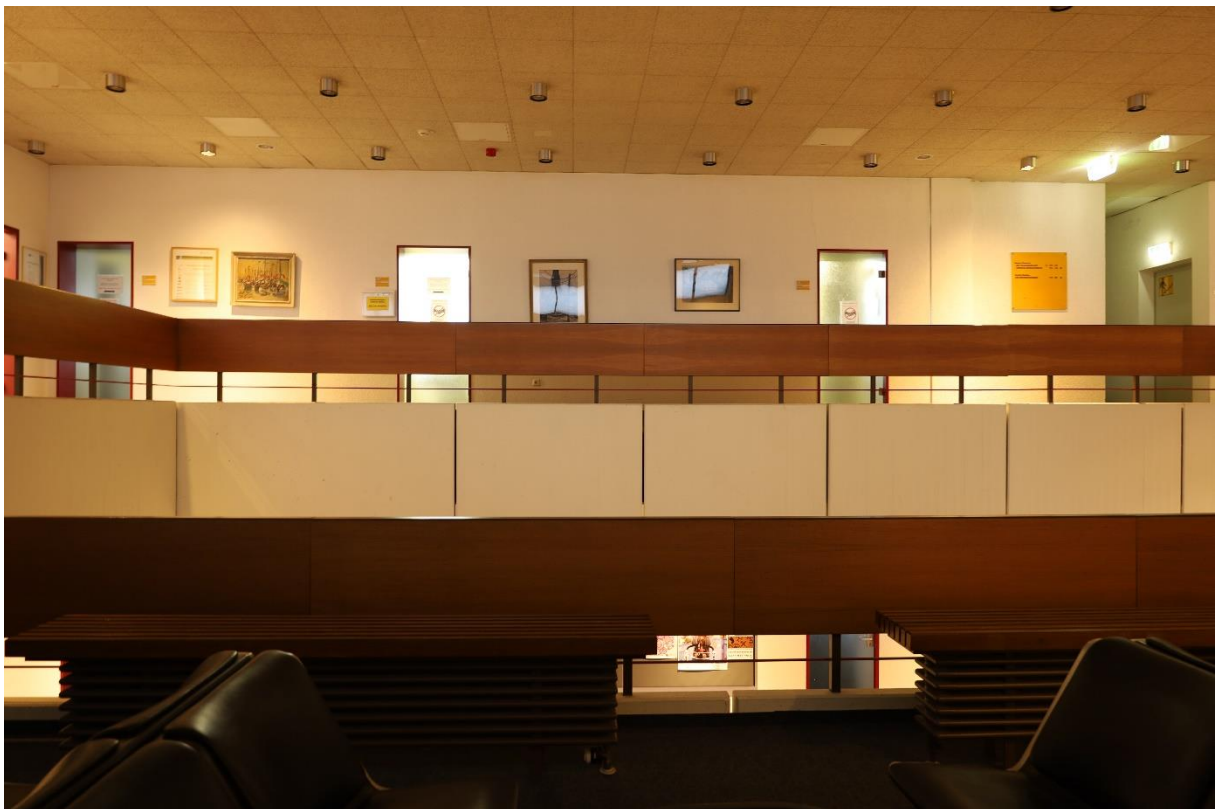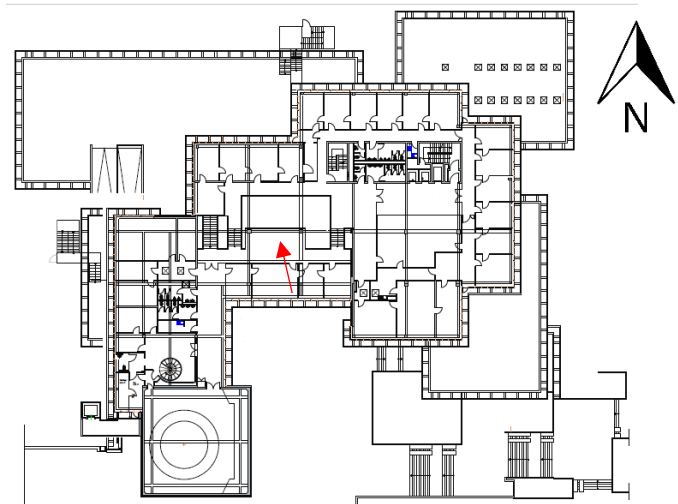

### Abb. 063:

-Blick auf die Sichtbetonelementefront mit der Holzbrüstung





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_064.tiff

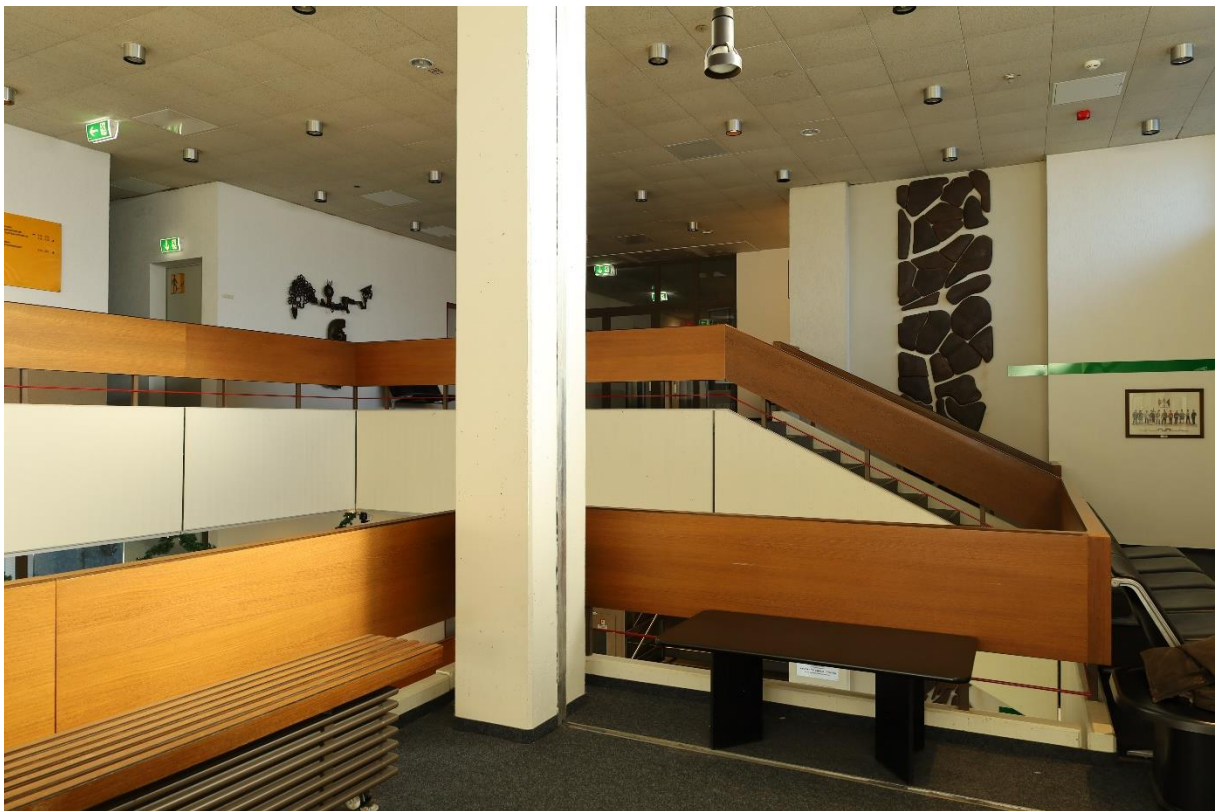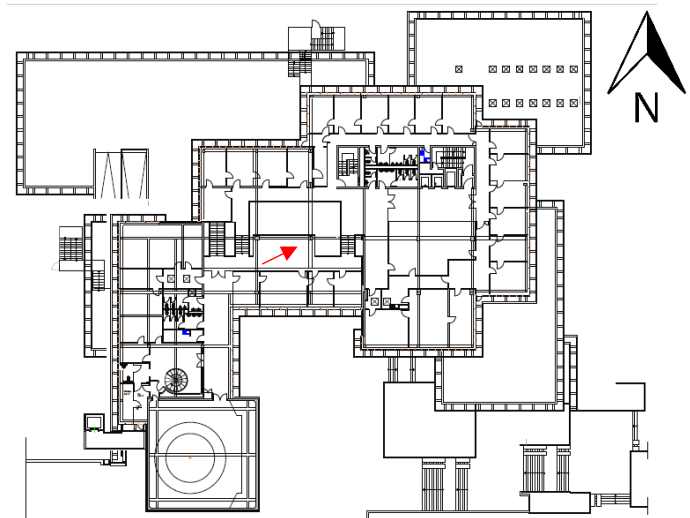

### Abb. 064:


- Kunstwerk neben der Information geht bis an die Decke der Halle
- grüntransparenter Plexiglasstreifen beginnt wie im EG am Kunstwerk

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_065.tiff

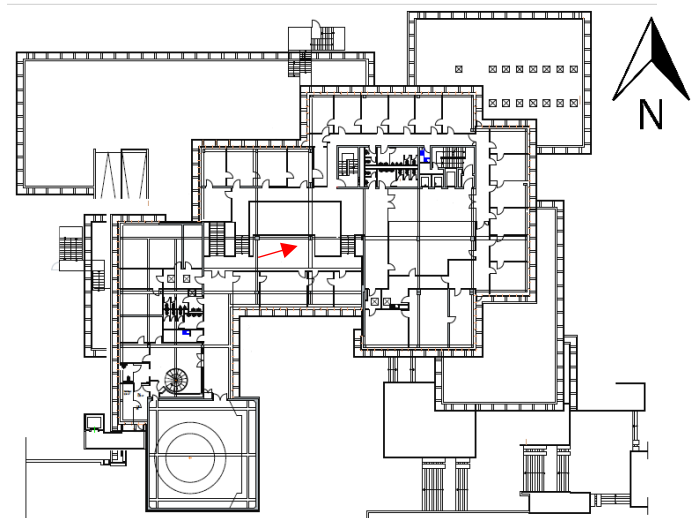

### **Abb. 065:**

- Pfeiler mit Bewegungsfuge
- Pfeiler ist torsiert
- sichtbarer Wasserschaden an der Decke





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_066.tiff

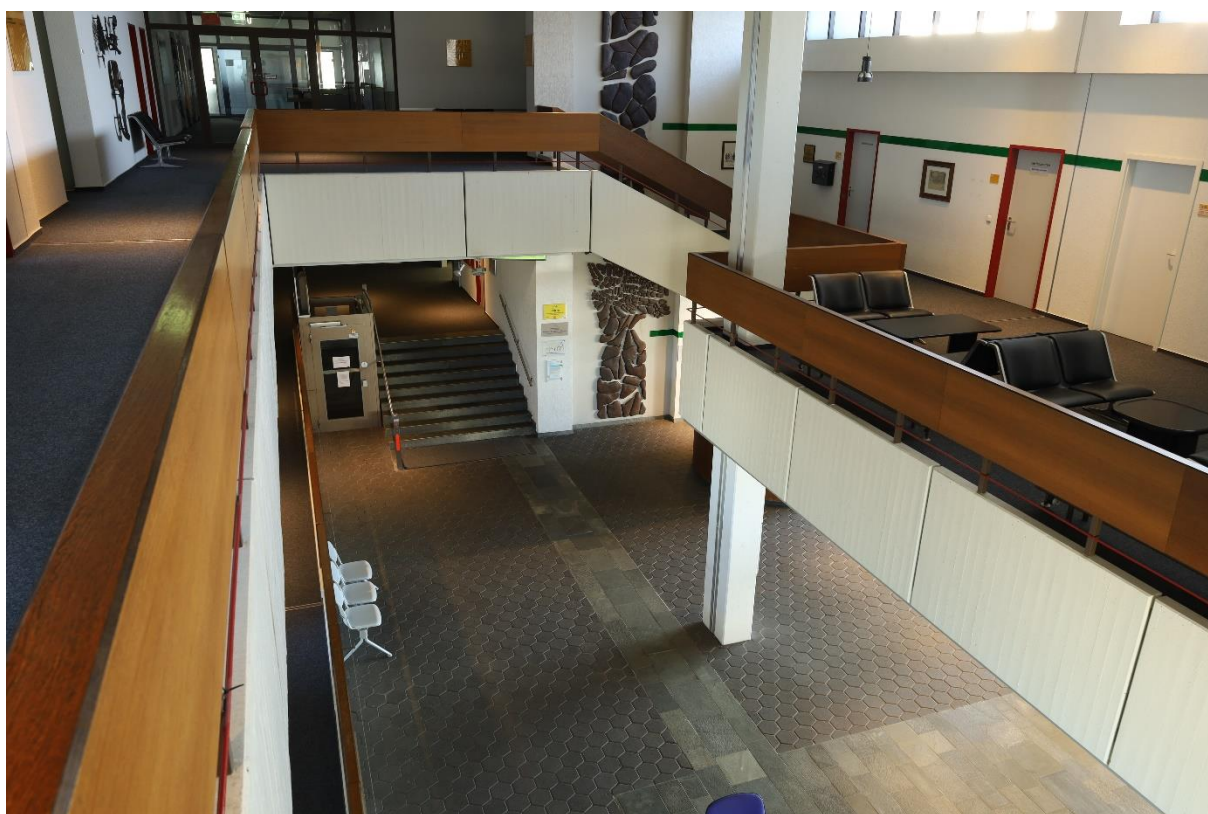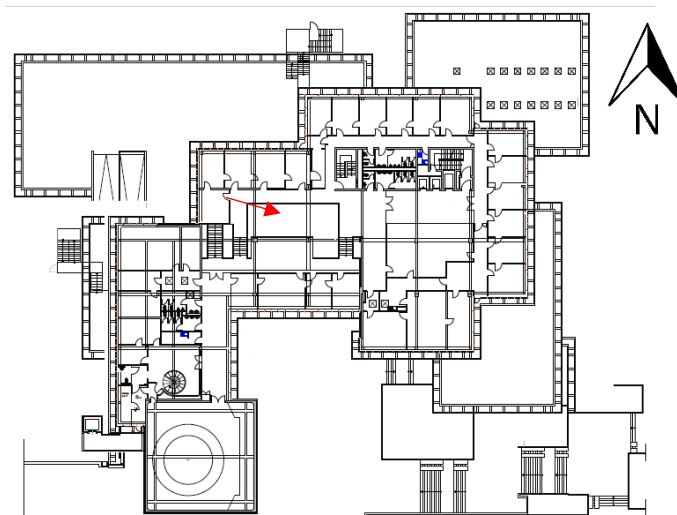


**Abb. 066:**  
-Blick in die Eingangshalle

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_067.tiff

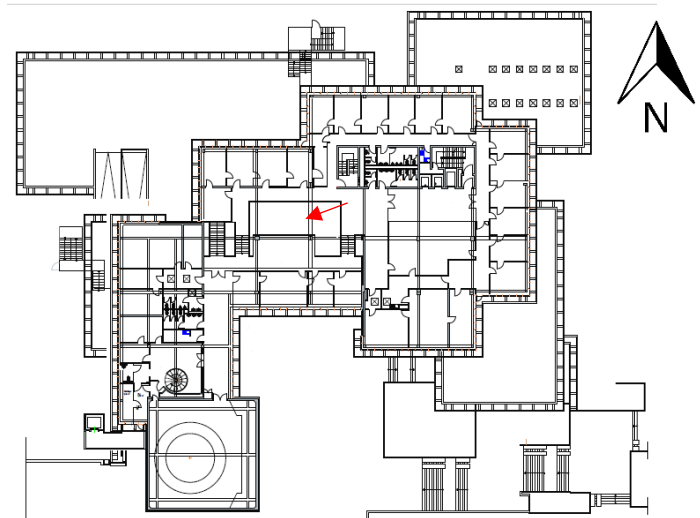


**Abb. 067:**  
-Blick in die Eingangshalle

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_068.tiff

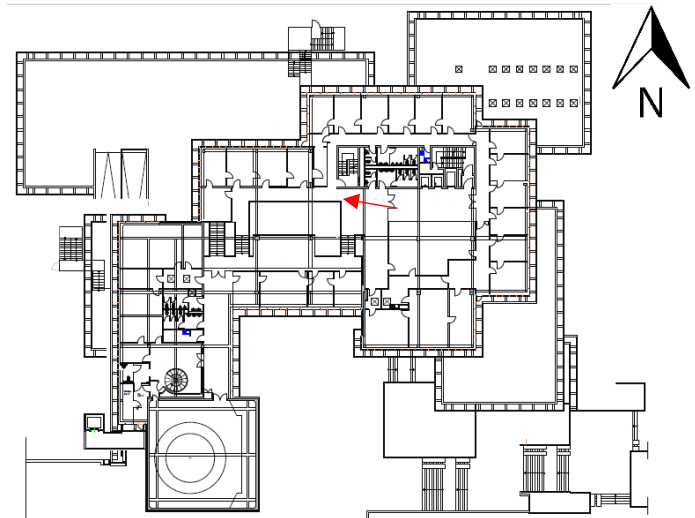

**Abb. 068:**  
-Blick in die 1. Etage der Eingangshalle





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_069.tiff

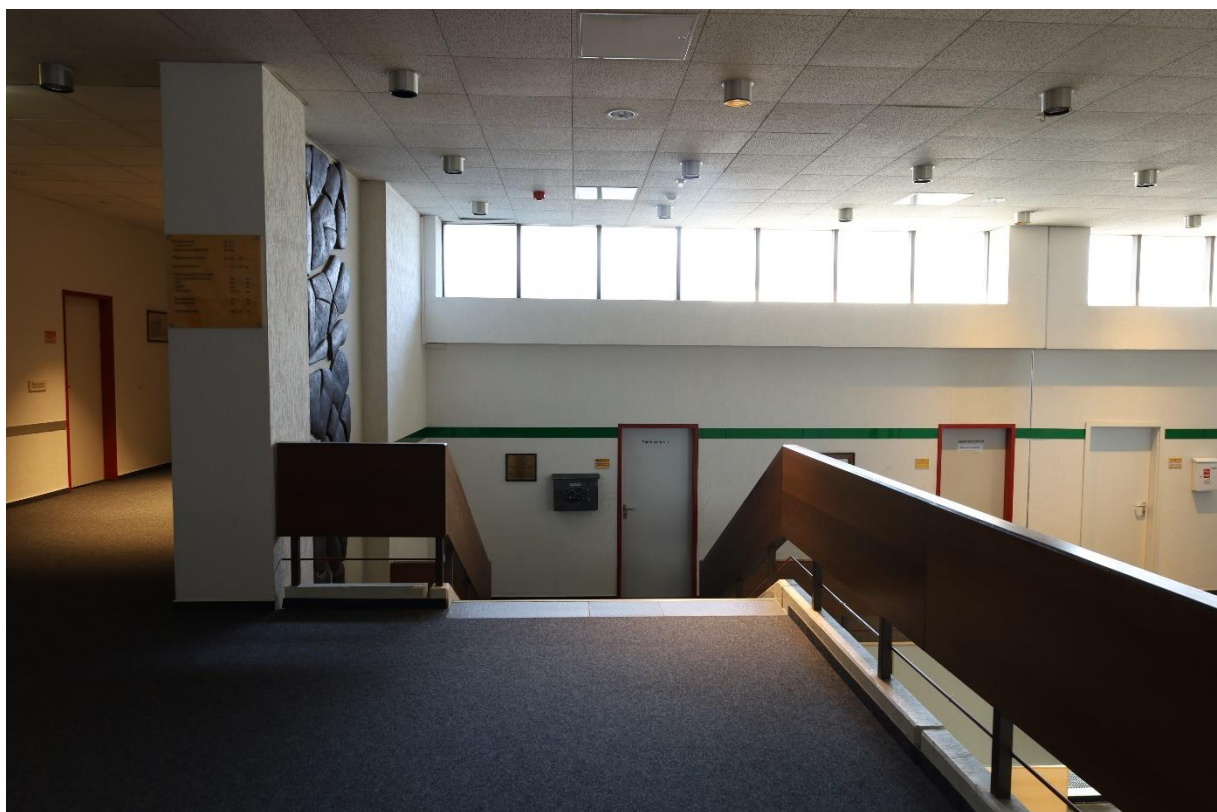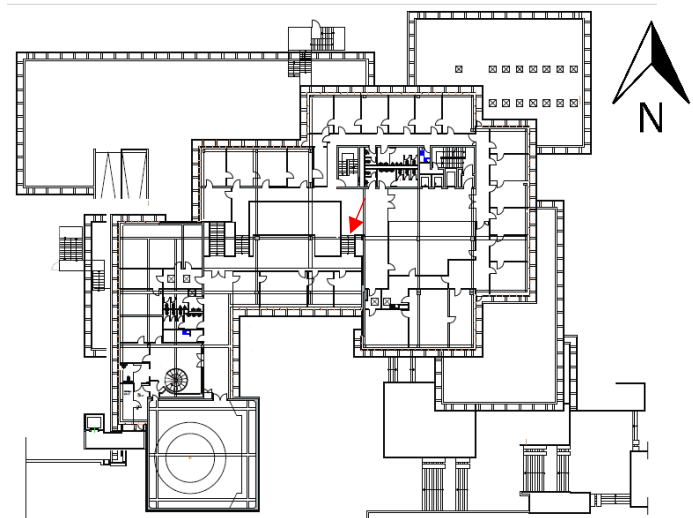

**Abb. 069:**  
-Blick zu den Südfenstern der Eingangshalle





#### 9.2.1.1 Hölzerne Ausstattungselemente

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_070.TIFF

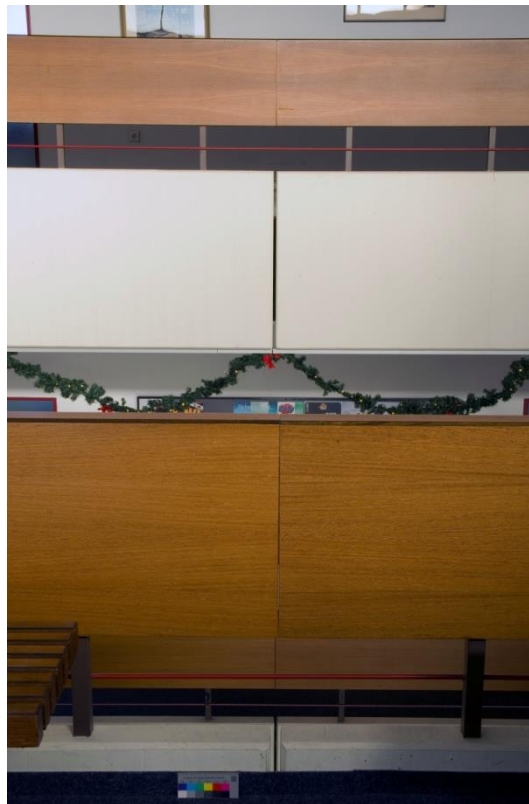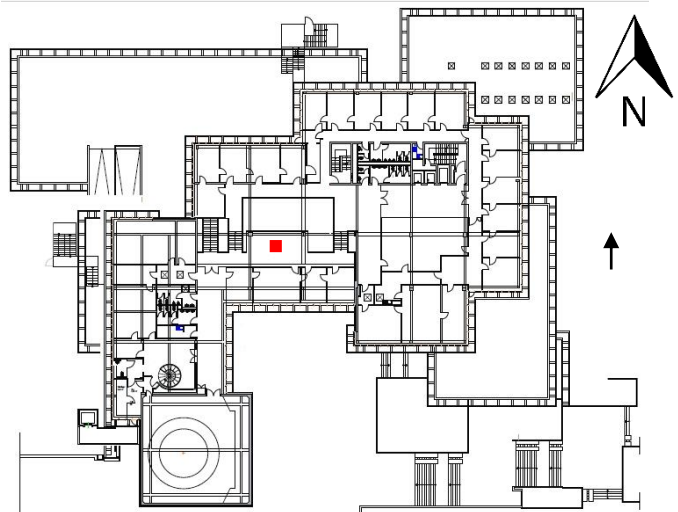

### Abb. 070:


Blick von der Empore über dem Haupteingang nach Norden. Zu sehen ist eine Exakte in einer Linie verlaufende Gliederung der Brüstungsgeländer und den darunter liegenden Betonsegmenten von der Empore durch das Foyer bis zum Gang im 1. OG auf die andere Seite der Eingangshalle.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_071.TIFF

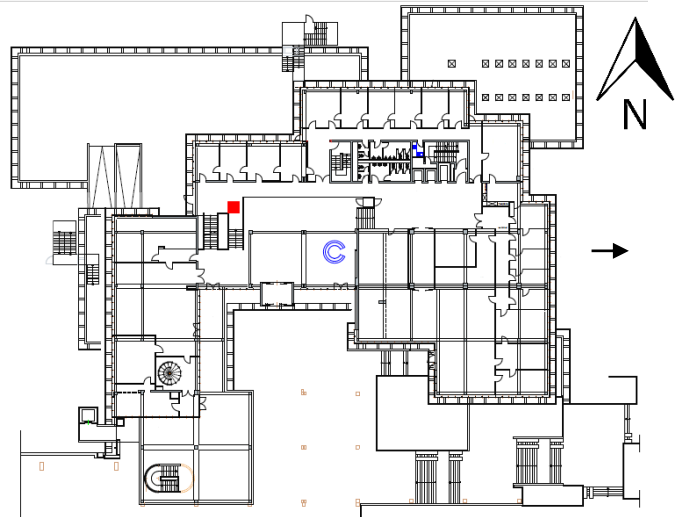

### Abb. 071:



Frontale Ansicht eines über Eck verbundenen Brüstungssegmentes, montiert auf braunen Ständern mit roten Streben. Links ist die furnierte Stirnseite mit gefladerter Maserung zu erkennen. Im Gegensatz dazu sind die Seitenflächen mit engstehenden Jahresringen und gespiegelten Furnierblättern aus dem Radialschnitt versehen.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_072.TIFF

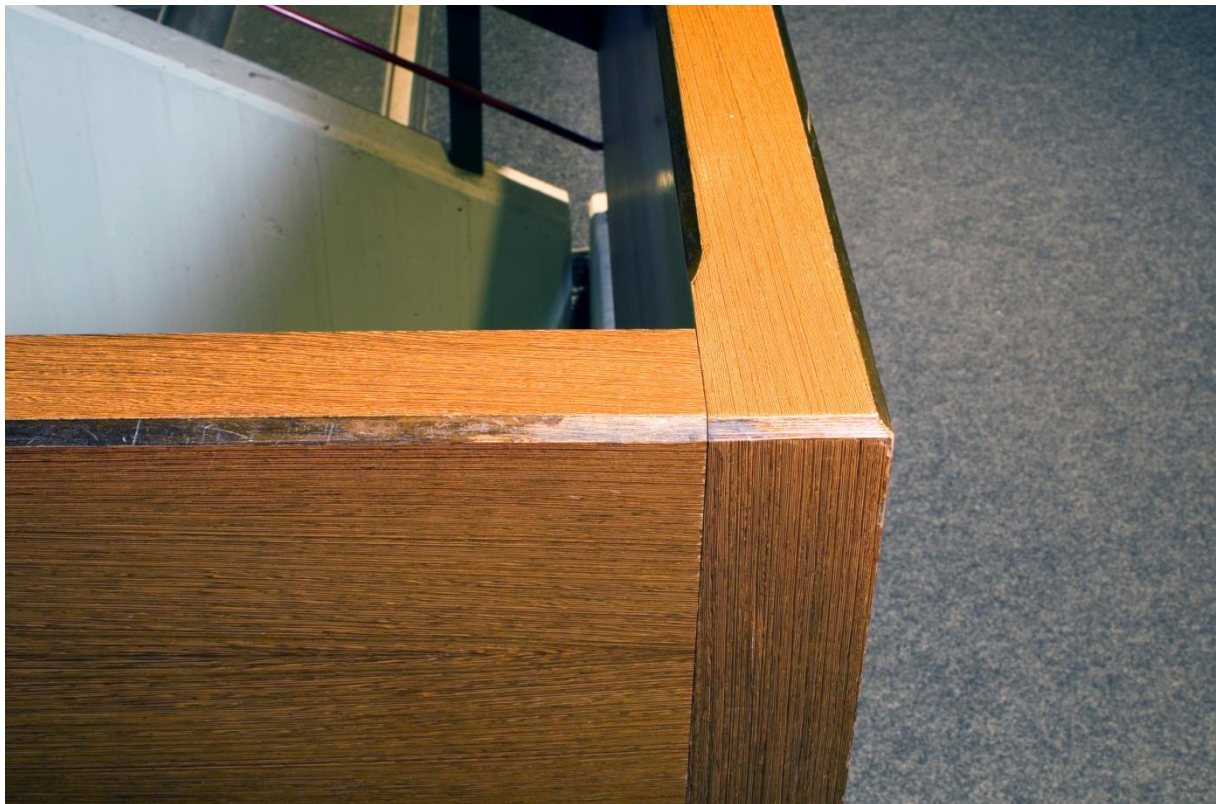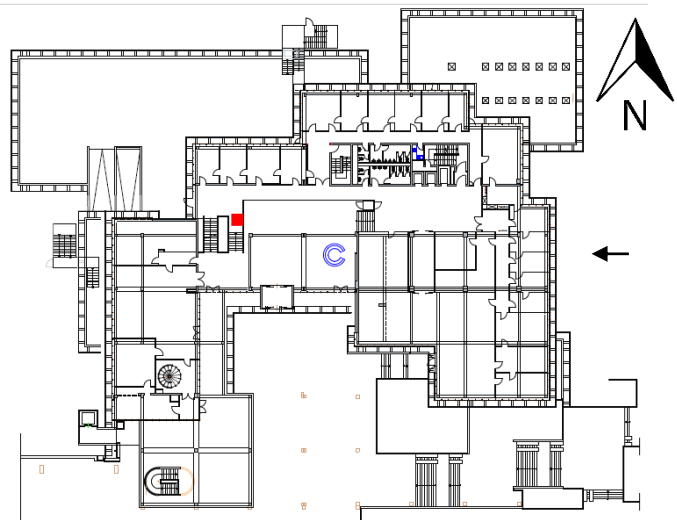

### Abb. 072:

Über Eck verlaufende zusammengesetzte Brüstungsgeländersegmente mit dunkel abgesetzten Fasen im Bereich des Handlaufes.




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_073.TIFF

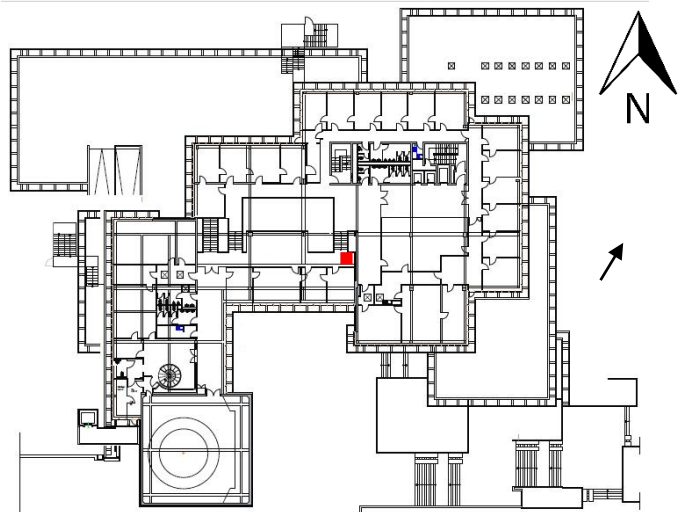


**Abb. 073:**  
Blick auf Lackläufer auf der Oberseite des Handlaufes.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_074.TIFF

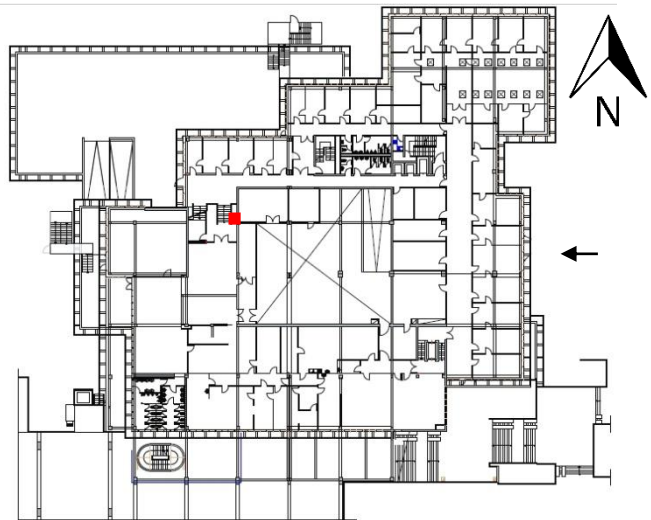

### Abb. 074:


Bohrung rechts und links neben einer Stahlrohrstütze mit Blick auf die neben der Stütze liegenden Spanplattenstreifen zur Befestigung.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_075.TIFF

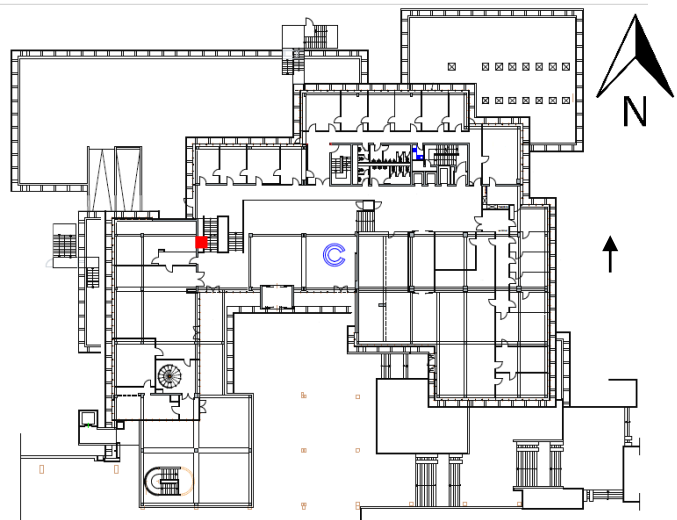

### Abb. 075:

Farblich dunkel abgesetzte furnierte Unterseite der Brüstungsgeländer mit durchgehenden Seiten.




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_076.TIFF

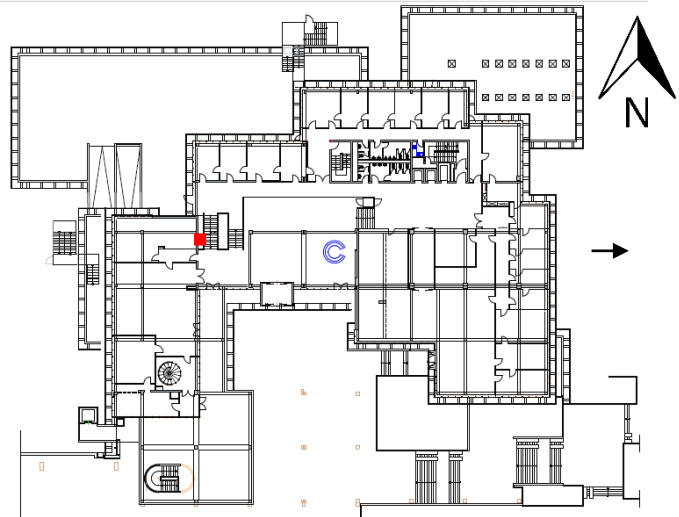

### Abb. 076:

Bereich in denen eine Stahlrohrstütze der Brüstung im Beton befestigt ist. Es ist eine Art pfofen zu erkennen.




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 14.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_077.TIFF

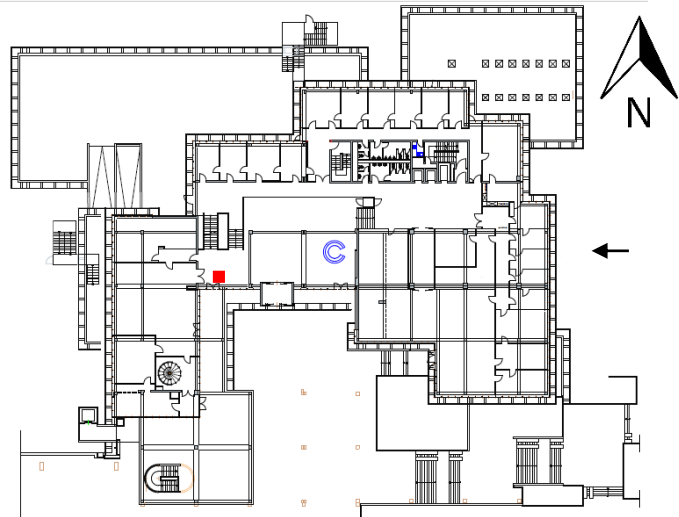


**Abb. 077:**  
Außenansicht der zweiflügeligen Eingangstür zum „Sitzungsraum 28“.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_078.TIFF

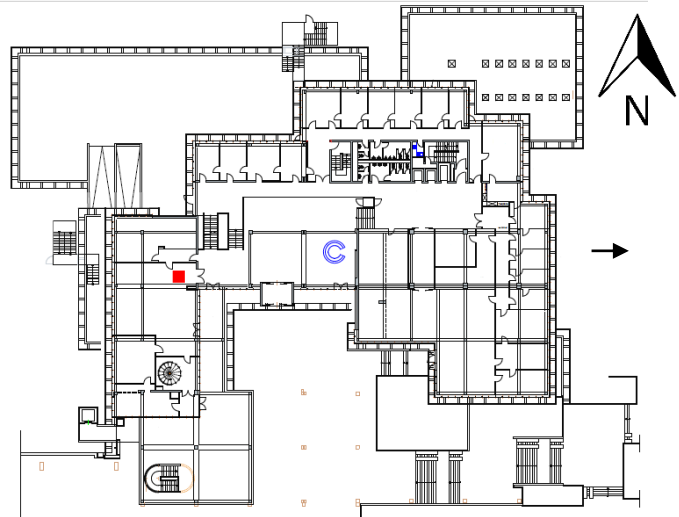

### Abb. 078:


Innenansicht der zweiflügligen Eingangstür zum „Sitzungsraum 028“ aus dem Inneren des Sitzungsraums betrachtet.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 28.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_28\_079.TIFF

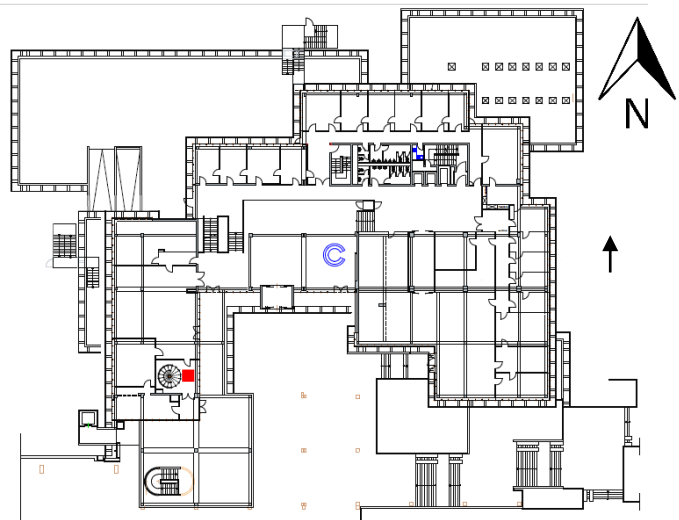


**Abb. 079:**  
Außenansicht der einflügligen Eingangstür zum „Sitzungsraum 028“.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_080.TIFF

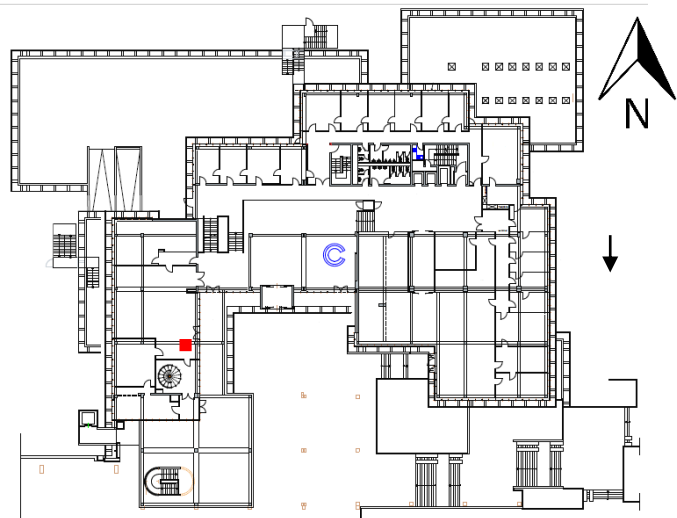

**Abb. 080:**  
Innenansicht der einflügligen Eingangstür im „Sitzungsraum 028“.





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 28.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_28\_081.TIFF

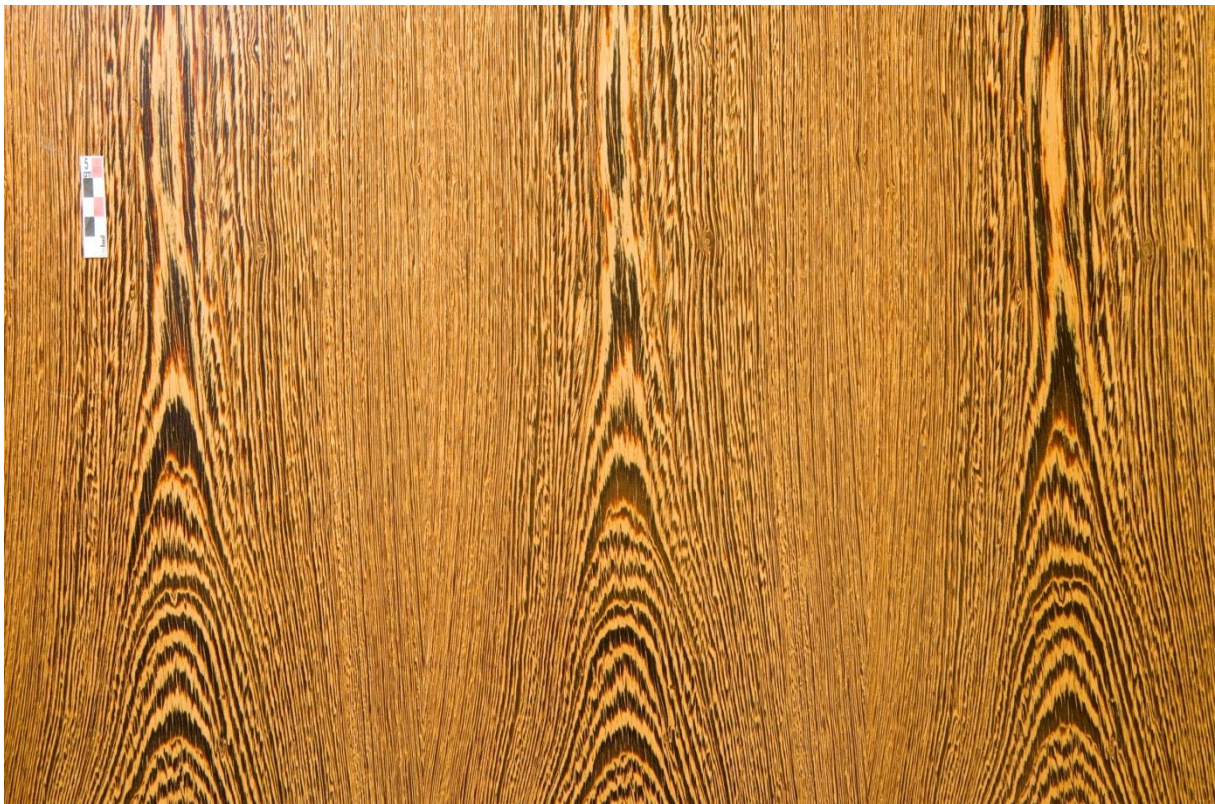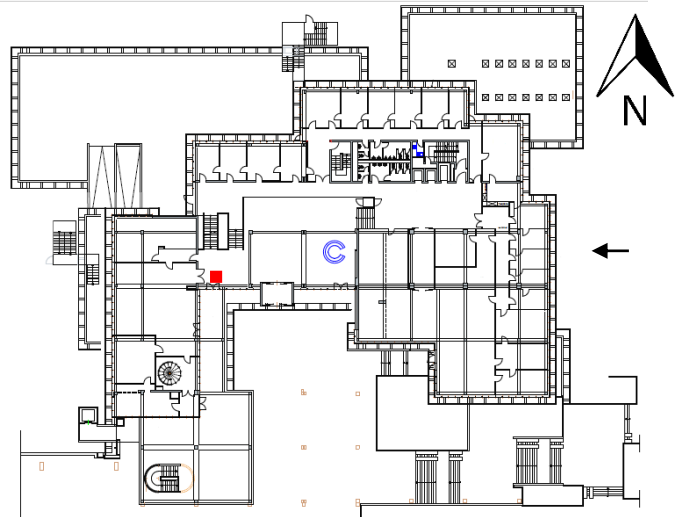

### Abb. 081:


Detailaufnahme des gespiegelten sich wiederholenden Furnierbildes mit seiner typischen Musterung der Fladern auf der Außenseite des Gehflügels der zweiflügligen Eingangstür zum „Sitzungsraum 028“.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 14.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_14\_082.TIFF

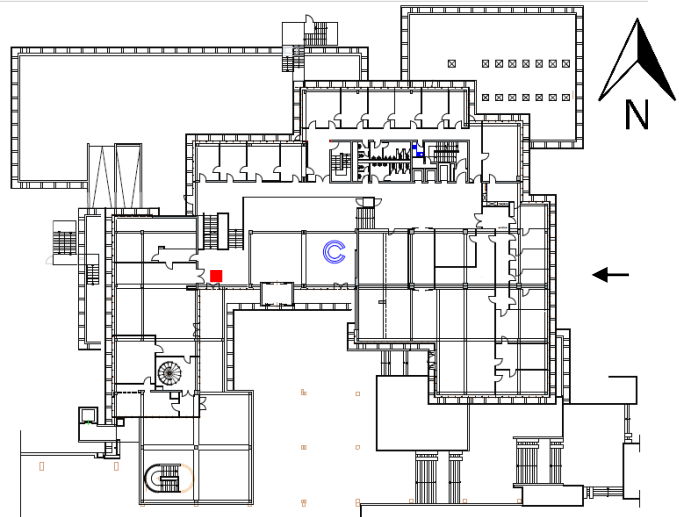

### Abb. 082:


Demontierte Drückergarnitur mit Farbkontrast zwischen geschütztem Überzug unter der Garnitur und angrenzenden ungeschützten Bereichen auf der Außenseite der zweiflügligen Eingangstür zu „Sitzungsraum 028“.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 14.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_14\_083.TIFF

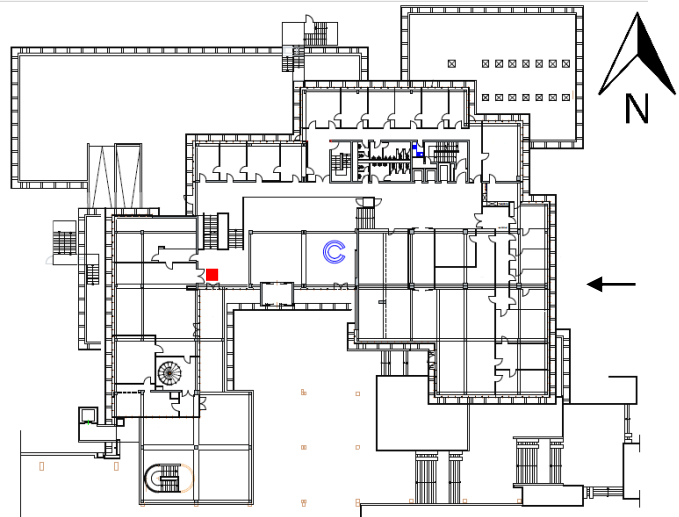

### Abb. 083:

Das demontierte Schloss gibt den Blick auf das Furnier, den hölzernen Anleimer und die Spanplatte im Inneren der Tür frei.





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 28.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_28\_084.TIFF

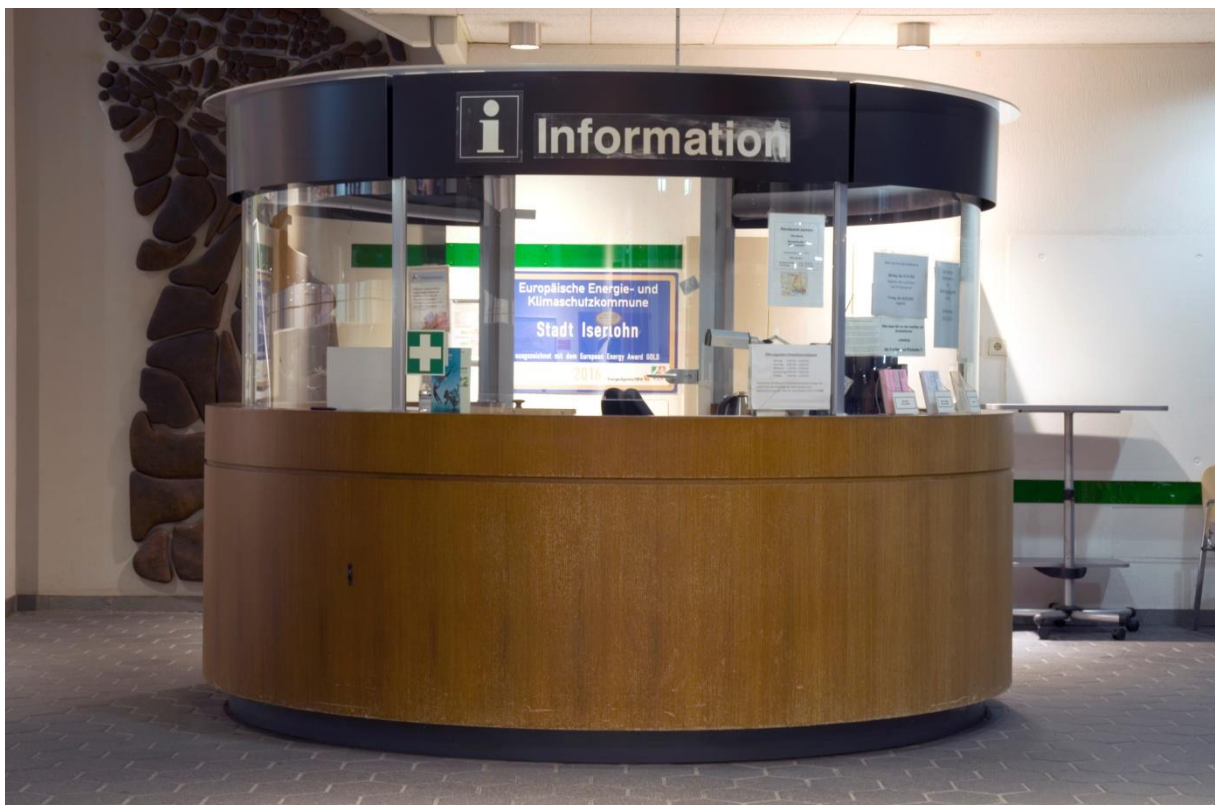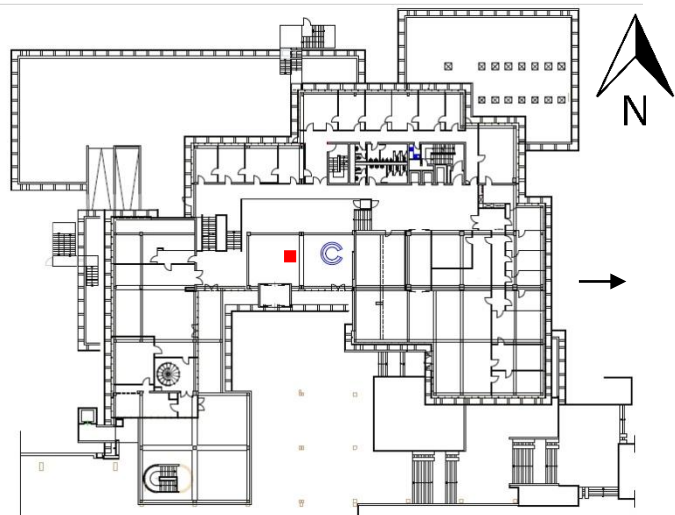

### Abb. 084:

Zu der ursprünglichen Ausstattung des Rathauses zugehörige Pförtnerloge aus der Eingangshalle.




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_085.TIFF

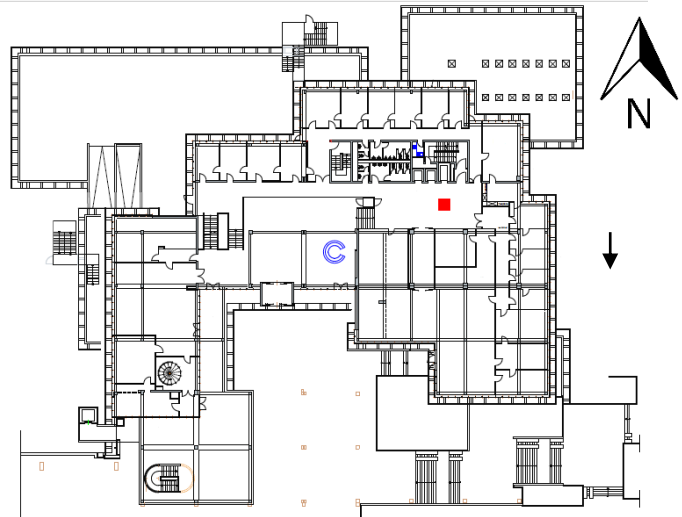



**Abb. 085:**  
Frontalansicht des Heizkörpers mit hölzernen Bankauflage vor den Aufzügen.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_086.TIFF

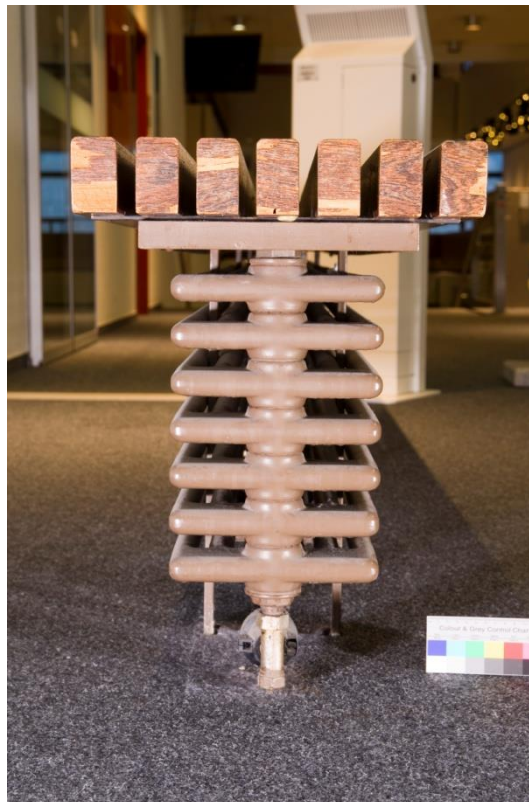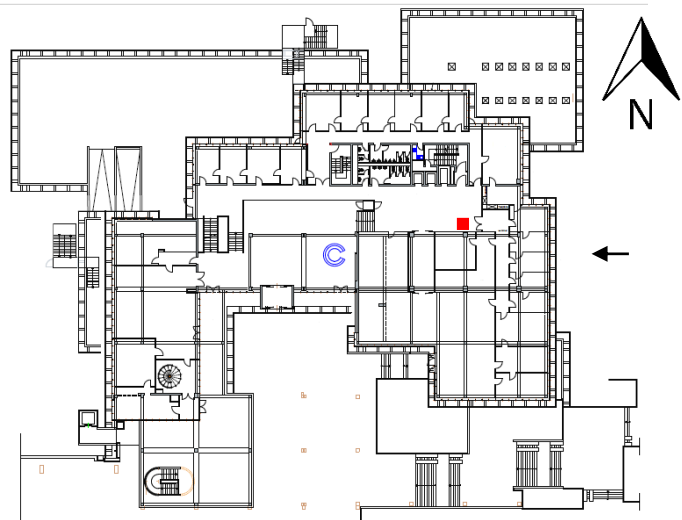



**Abb. 086:**  
Seitenansicht des Heizkörpers mit hölzernen Bankauflage vor den Aufzügen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_087.TIFF

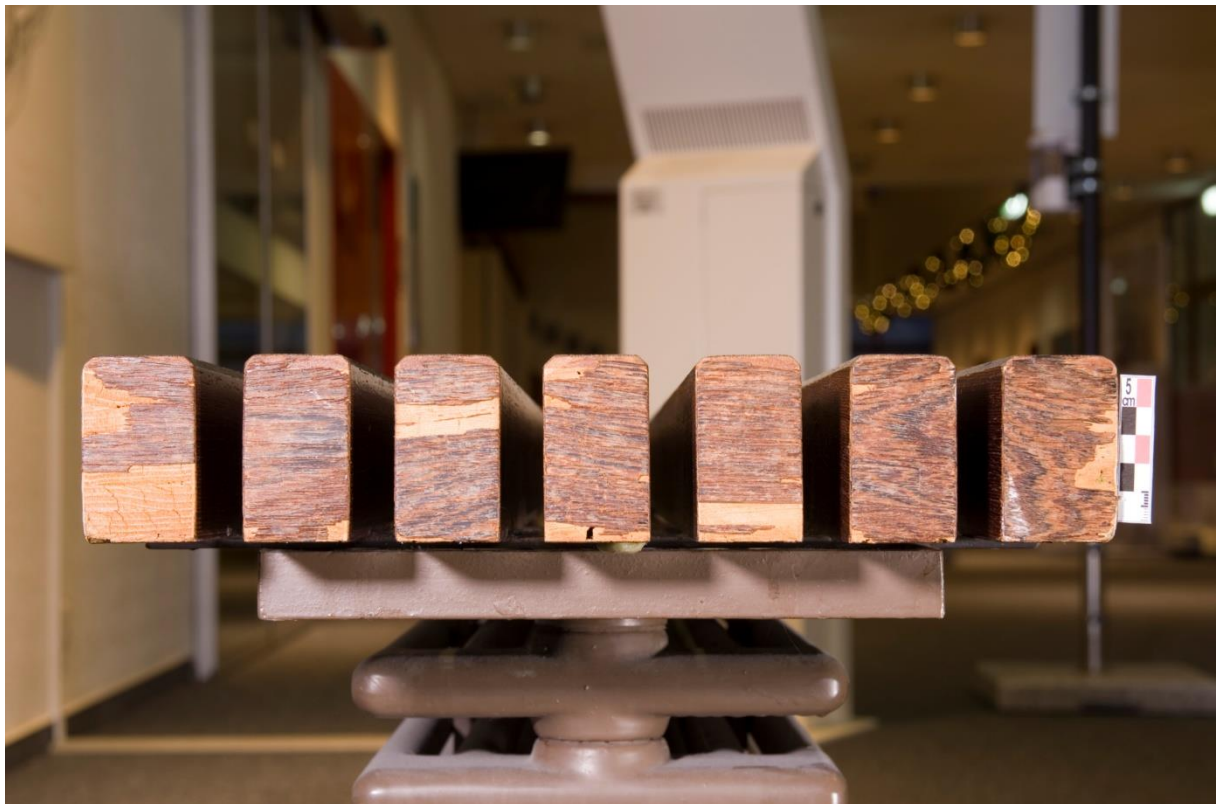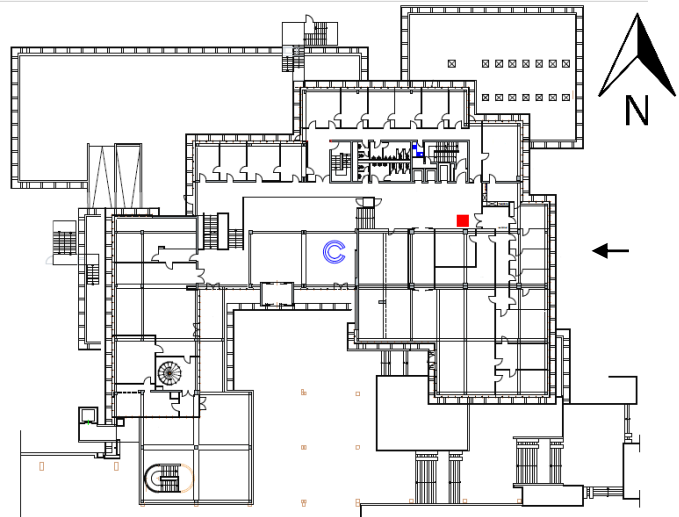

### Abb. 087:

Detailansicht der geschädigten Stirnseiten der Bankauflagen mit Blick auf den hölzernen Träger unter dem Furnier, welcher aus Tischlerplatte besteht. Zudem ist der Metallrahmen zu erkennen, an welchem der Heizkörper und die Bankauflagen verbunden sind.




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_088.TIFF

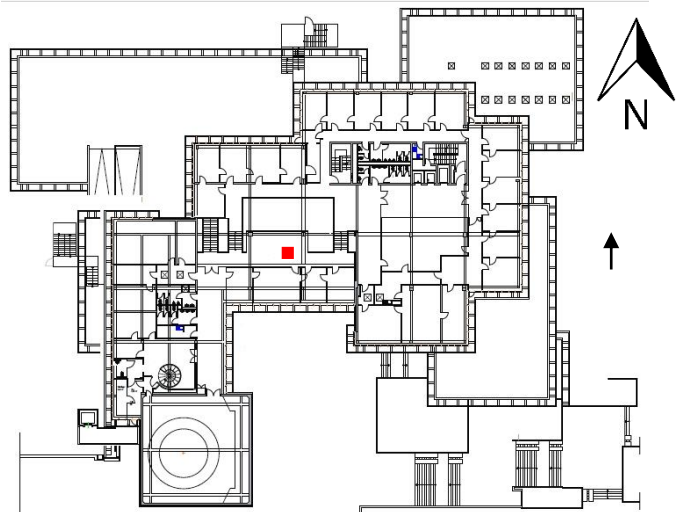

### Abb. 088:

Linker Heizkörper mit Bankauflage, integriert in die Sitzgruppe auf der Empore direkt über dem Haupteingang.





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_089.TIFF

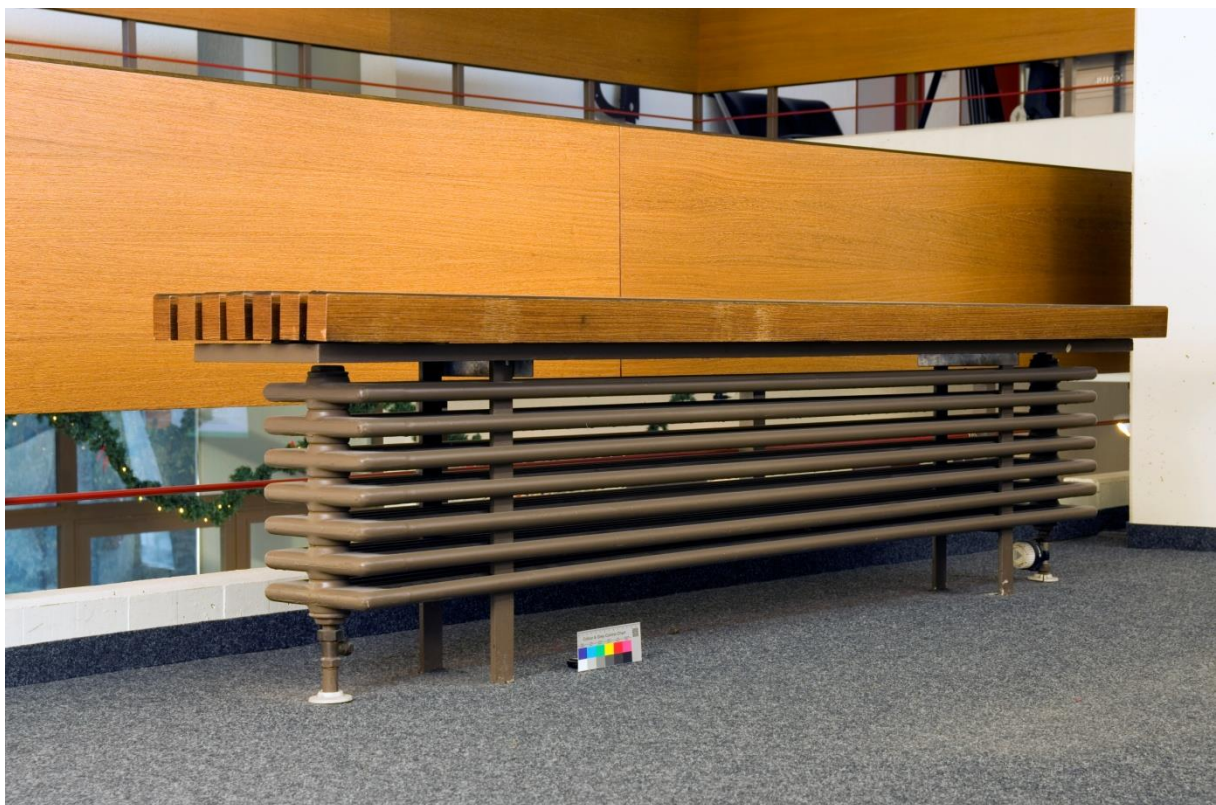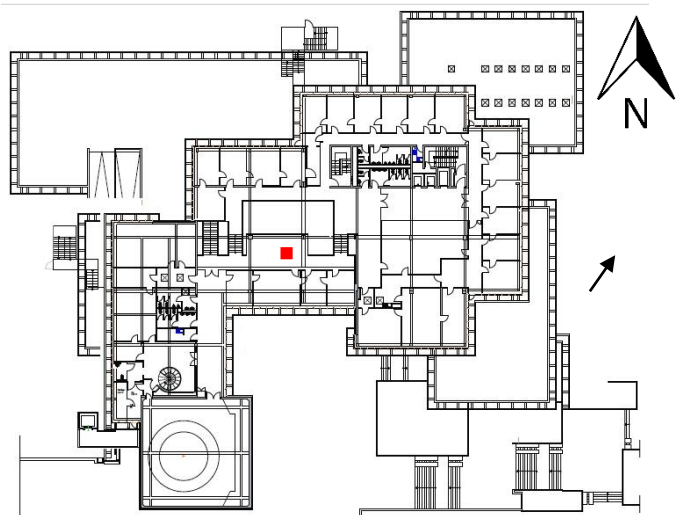

**Abb. 089:**


Ansicht des rechten Heizkörpers mit Bankauflage auf der Empore über dem Haupteingang.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_090.TIFF

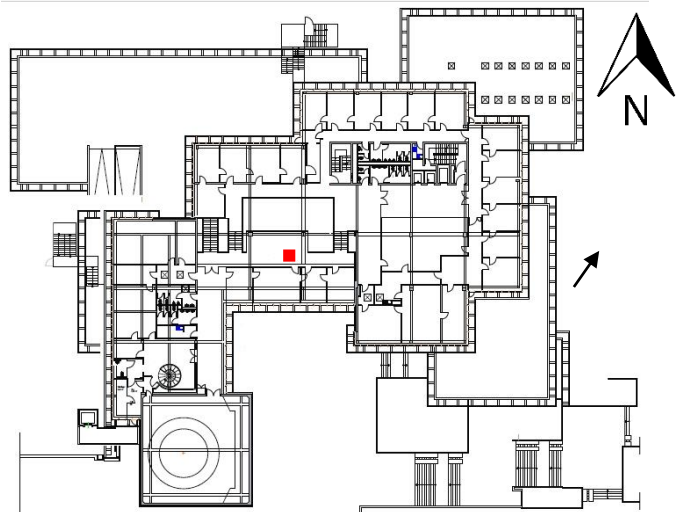

**Abb. 090:**

Drehbares Thermostat des rechten Heizkörpers mit Bankauflage auf der Empore über dem Haupteingang.



## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I

Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_091.TIFF

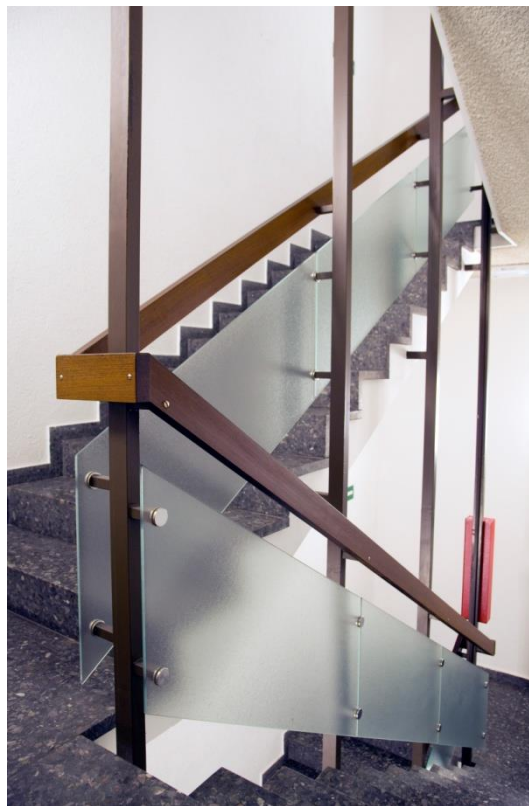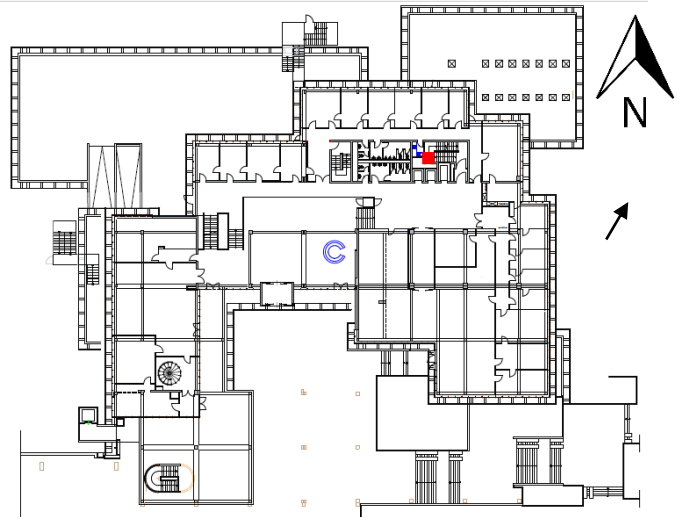

### Abb. 091:

Das im Inneren der Treppenhäuser fortlaufende Geländer mit der Stahlrohrkonstruktion, an welche sowohl der Handlauf, wie auch die darunter verlaufende Glasbrüstungen montiert sind.




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_092.TIFF

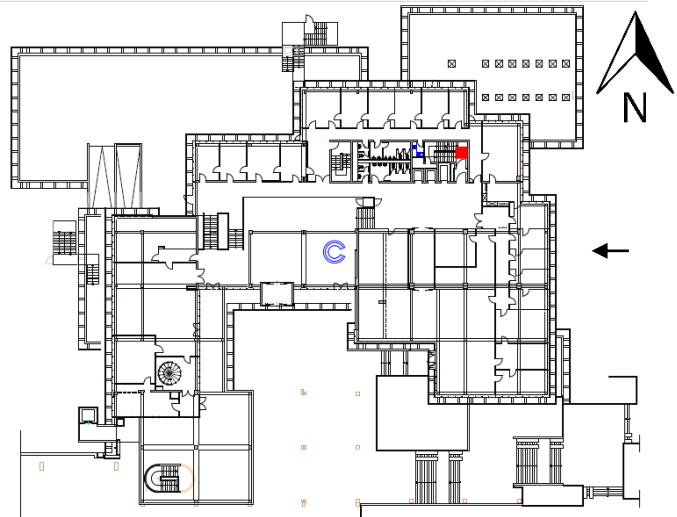

### Abb. 092:

An der Schmalseite der Treppenhäuser auf dem Podest quer verlaufendes Verbindungselement der von oben und unten herlaufenden Handläufe.




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_093.TIFF

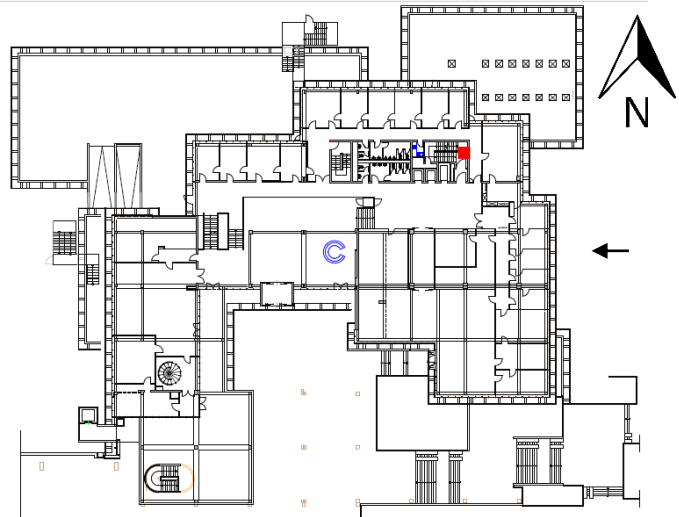

### Abb. 093:


Freiliegender Querschnitt bei demontiertem querlaufendem Verbindungselement. Zu sehen sind der Anleimer mit der 45° abgesetzten Fasse auf der Oberseite, die Tischlerplatte als Träger mit dem darauf befindlichen Deckfurnier. Des Weiteren ist die braune Stahlrohrkonstruktion zu erkennen, an welcher der Handlauf befestigt ist.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_094.TIFF

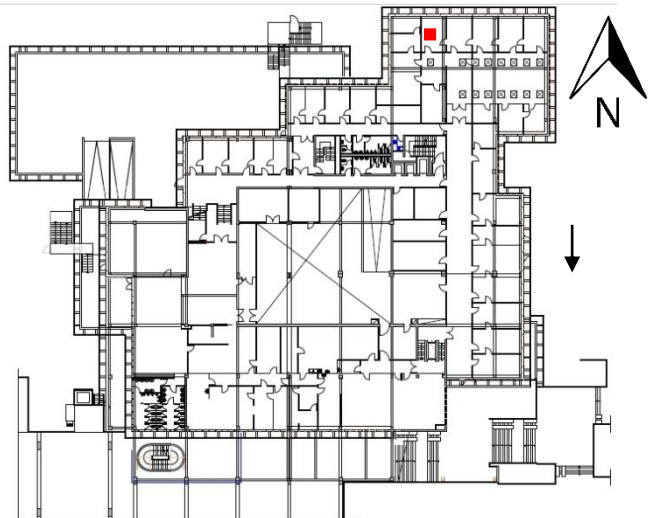

### Abb. 094:

Zu der ursprünglichen mobilen Ausstattung des Rathauses zugehöriger Konferenztisch aus einem Konferenzraum.





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_095.TIFF

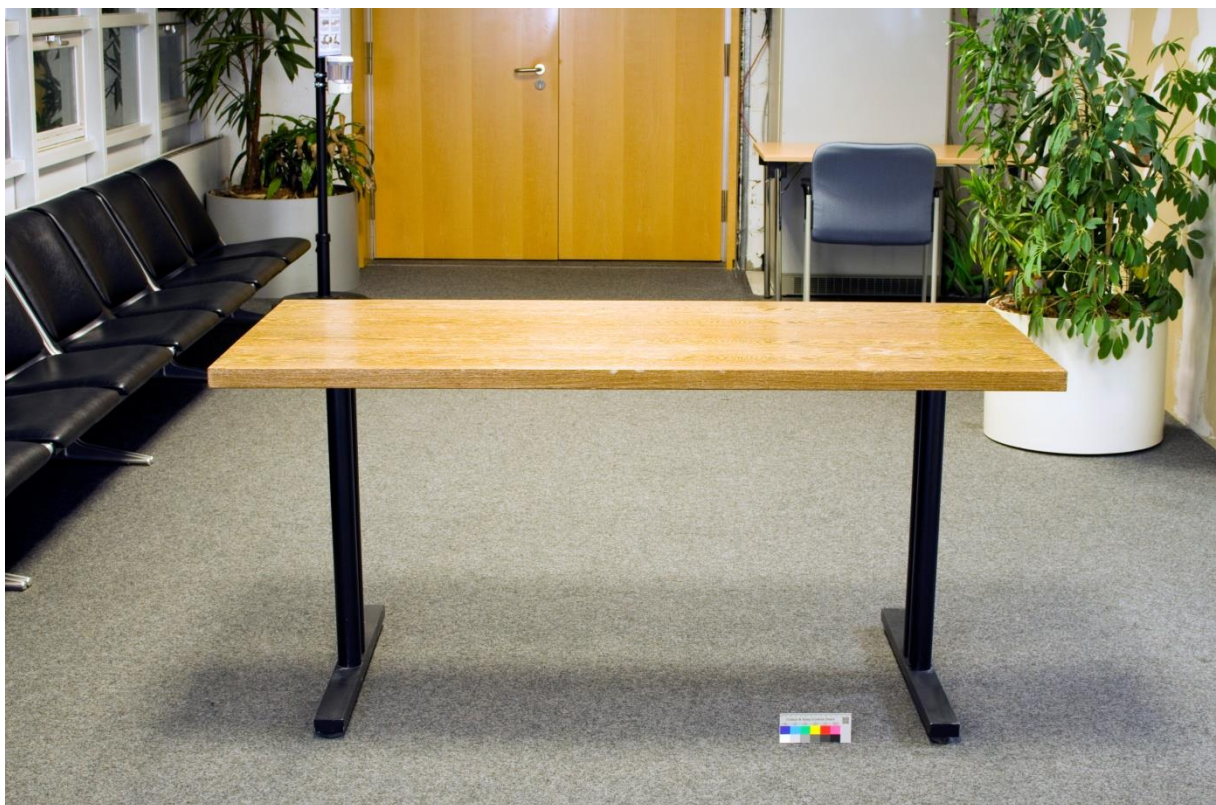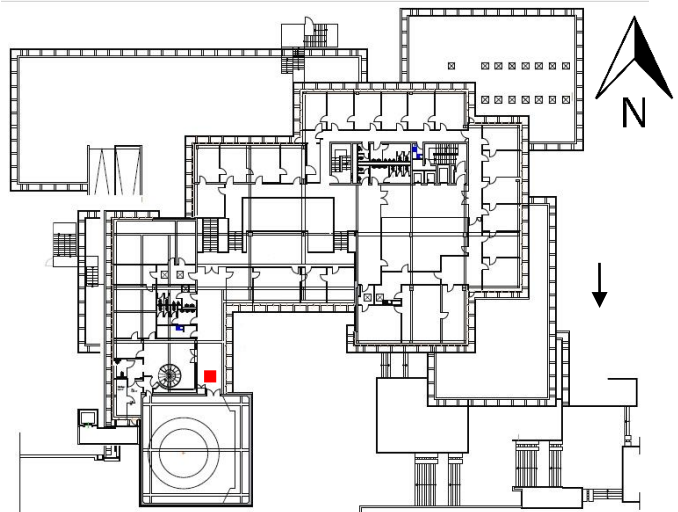

### Abb. 095:


Zu der ursprünglichen mobilen Ausstattung des Rathauses zugehöriger Schreibtisch aus einem Konferenzraum.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_096.TIFF

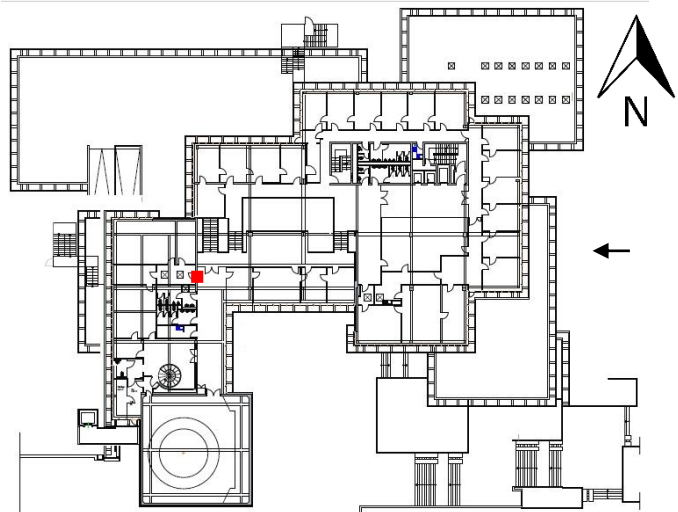

**Abb. 096:**

Zu der ursprünglichen Ausstattung des Rathauses zugehörige Garderobe.




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Querschliff  
Aufnahmedatum: 25.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_25\_097.TIFF

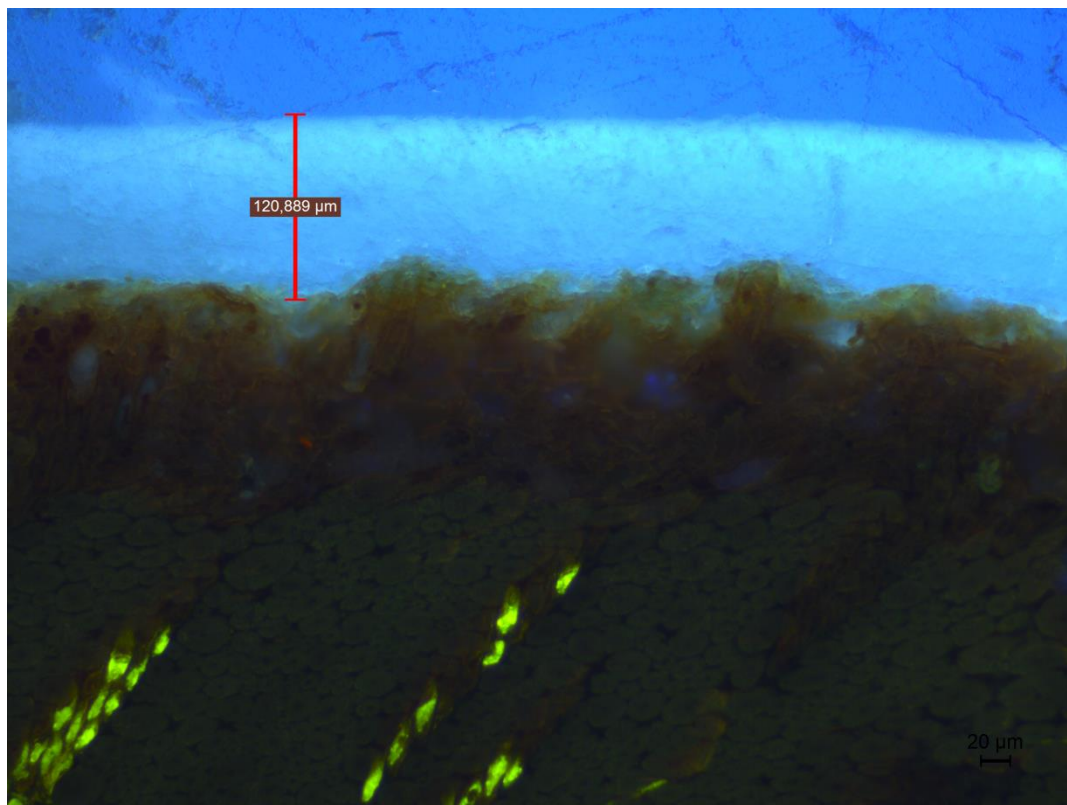

### **Abb. 097:**


Querschliff der Oberseite der Brüstungsgeländer. Die Lackschicht hat eine Stärke von ca. 120 µm.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Querschliff  
Aufnahmedatum: 25.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_25\_098.TIFF

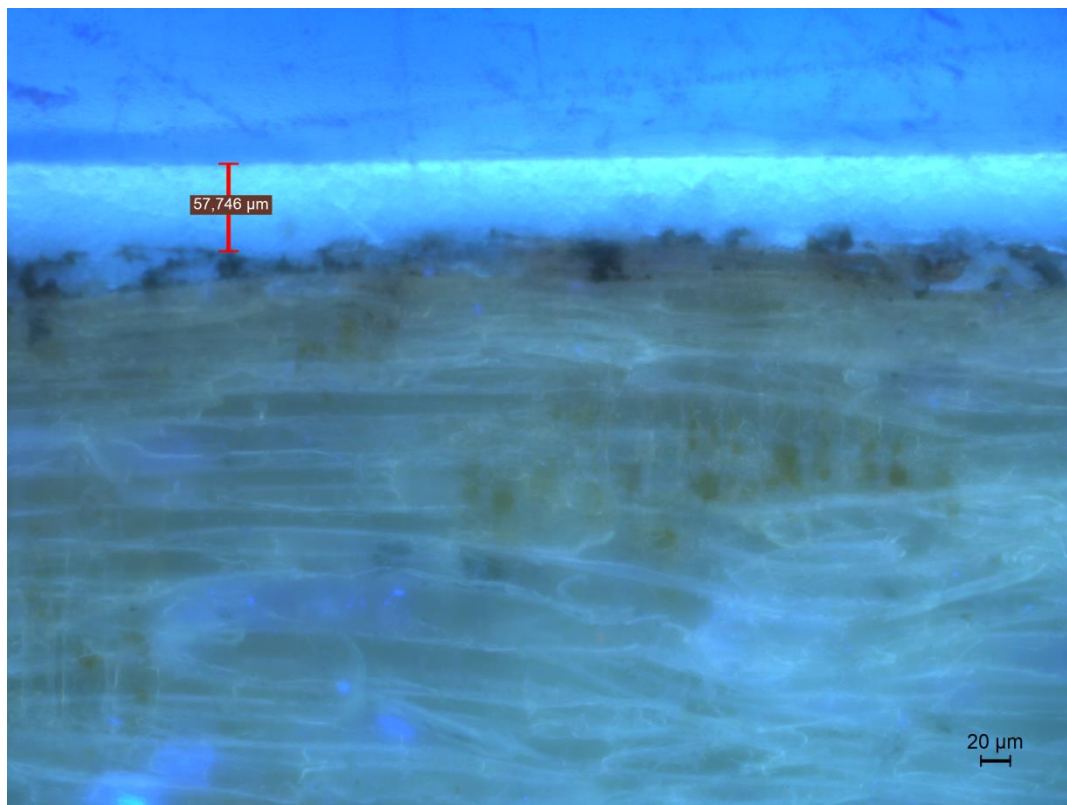

### Abb. 098:

Querschliff der Fase am Übergang von Oberseite und Seitenflächen der Brüstungsgeländer. Die Lackschicht hat eine Stärke von ca. 57 µm.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Querschliff  
Aufnahmedatum: 28.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_28\_099.TIFF



**Abb. 099:**

Querschliff der Stirnseite der Brüstungsgeländer. Die Lackschicht hat eine Stärke von ca. 52 µm.

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Querschliff  
Aufnahmedatum: 25.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_25\_100.TIFF



**Abb. 100:**

Querschliff der Stirnseite der Bankauflagen. Die Lackschicht hat eine Stärke von ca. 48 µm.




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: M. Mämpel  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Querschliff  
Aufnahmedatum: 25.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_25\_101.TIFF

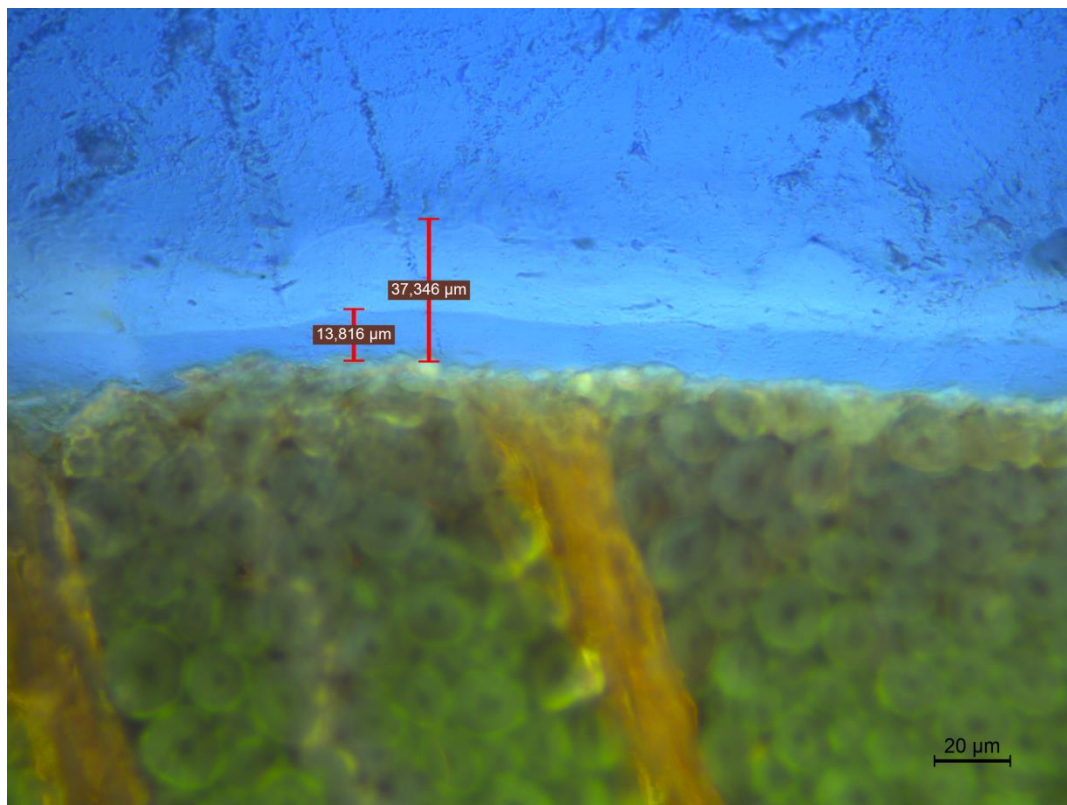

### Abb. 101:

Querschliff der saalzugewandten Innenseite der zweiflügligen Eingangstür zum „Sitzungsraum 028“. Es sind zwei übereinander liegende Lackschichten zu erkennen. Die Grundierung hat eine Stärke von ca. 13 µm, die Deckschicht hat eine Stärke von ca. 24 µm. Die Gesamtstärke beträgt etwa 37 µm.


#### 9.2.1.2 Kunstwerke

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_102.TIFF

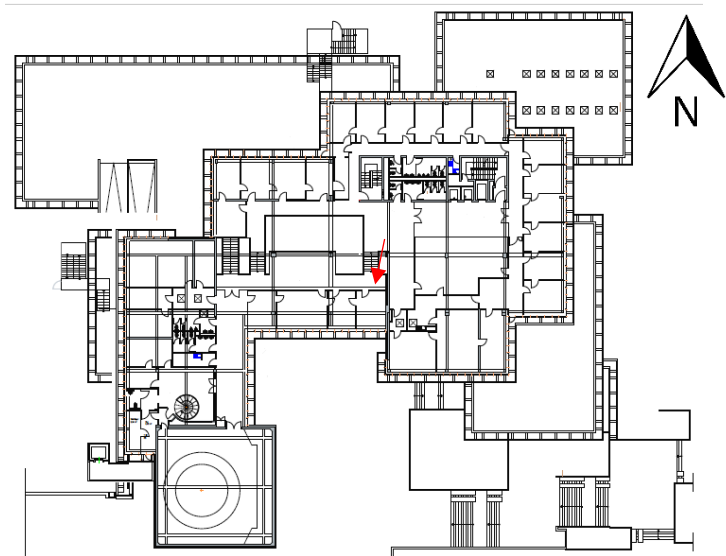

### Abb. 102:

-Kunst am Bau von AIK


-„grünes Band“ ziert mehrere Wände in der Eingangshalle im EG und im 1. OG

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 14.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_103.TIFF

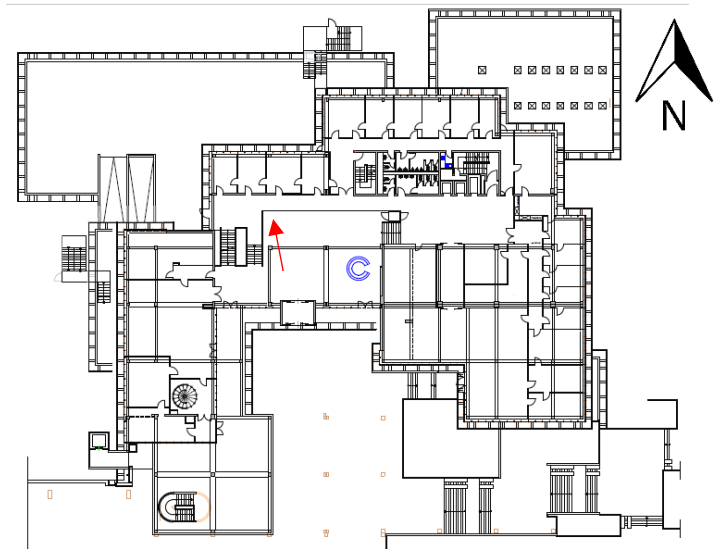

### Abb. 103:

- Kunst am Bau von AIK
- Edelstahlplatten an den Brüstungen




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG, Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_104.TIFF

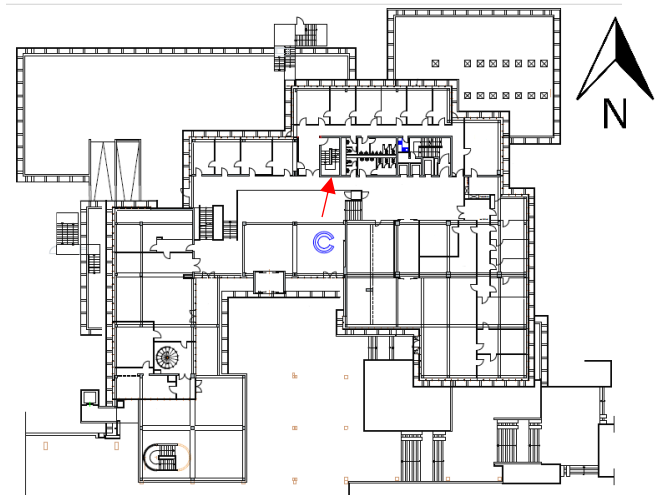



**Abb. 104:**  
-Kunst am Bau von AIK  
-Stadtplan

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG,  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_105.TIFF

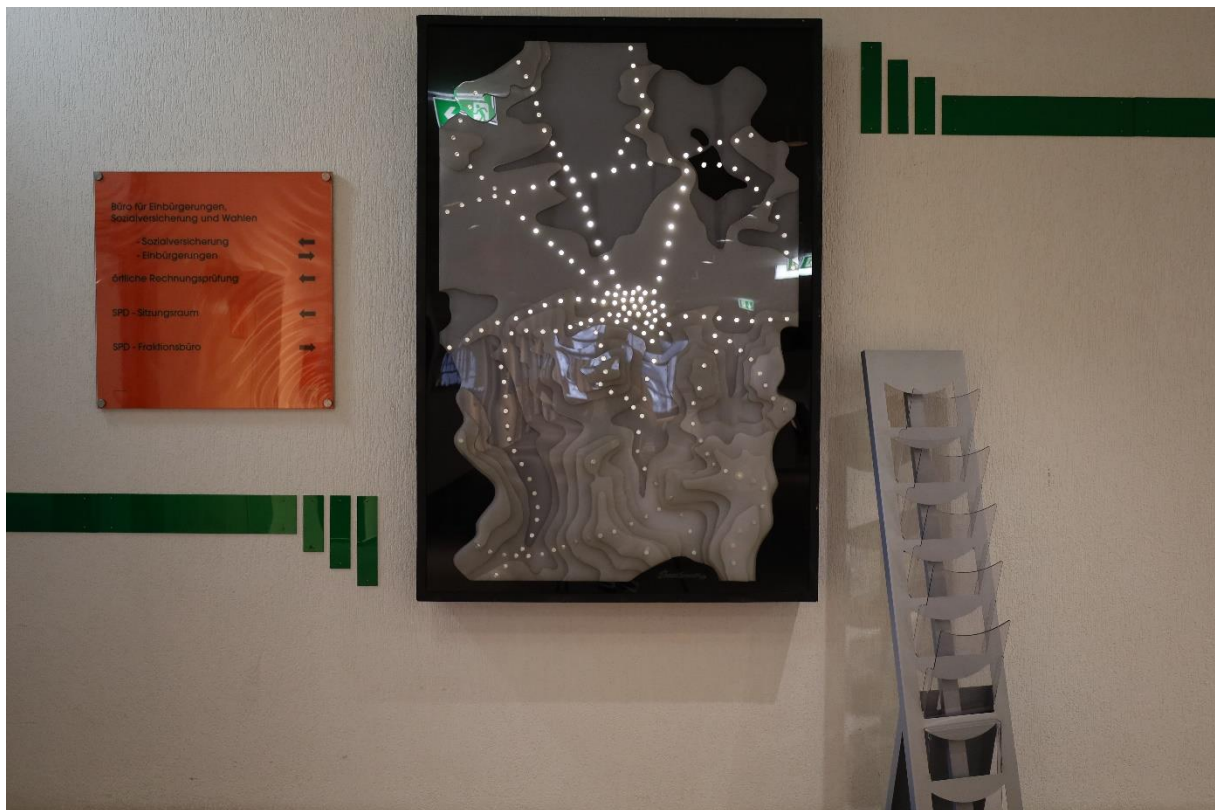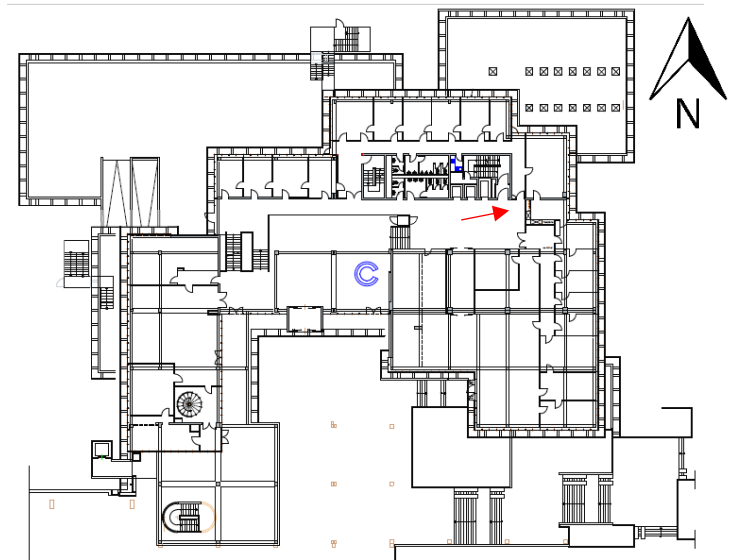

**Abb. 105:**  
-Kunst am Bau von AIK  
-Stadtbild in Plexiglas




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG,  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_106.TIFF

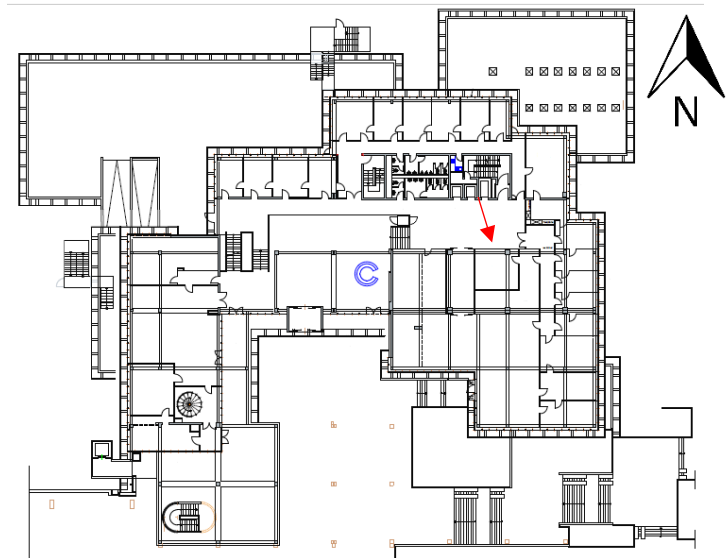


**Abb. 106:**  
-Kunst am Bau von AIK  
-Graphik

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG, Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_107.TIFF

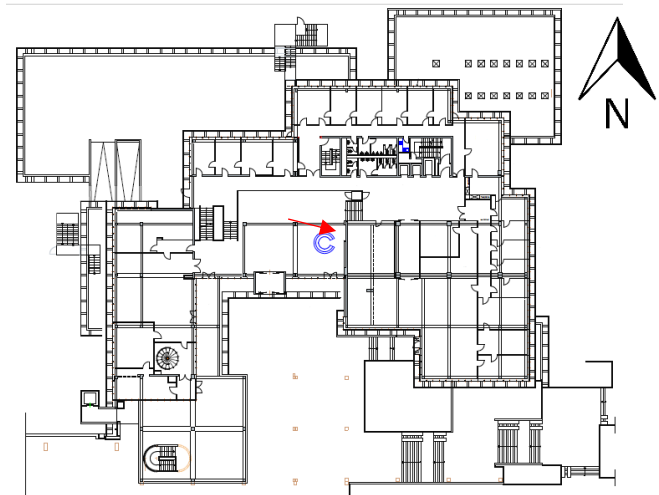

### Abb. 107:

- Kunst am Bau von AIK
- Wandplastik im Messingguss





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG, Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_108.TIFF

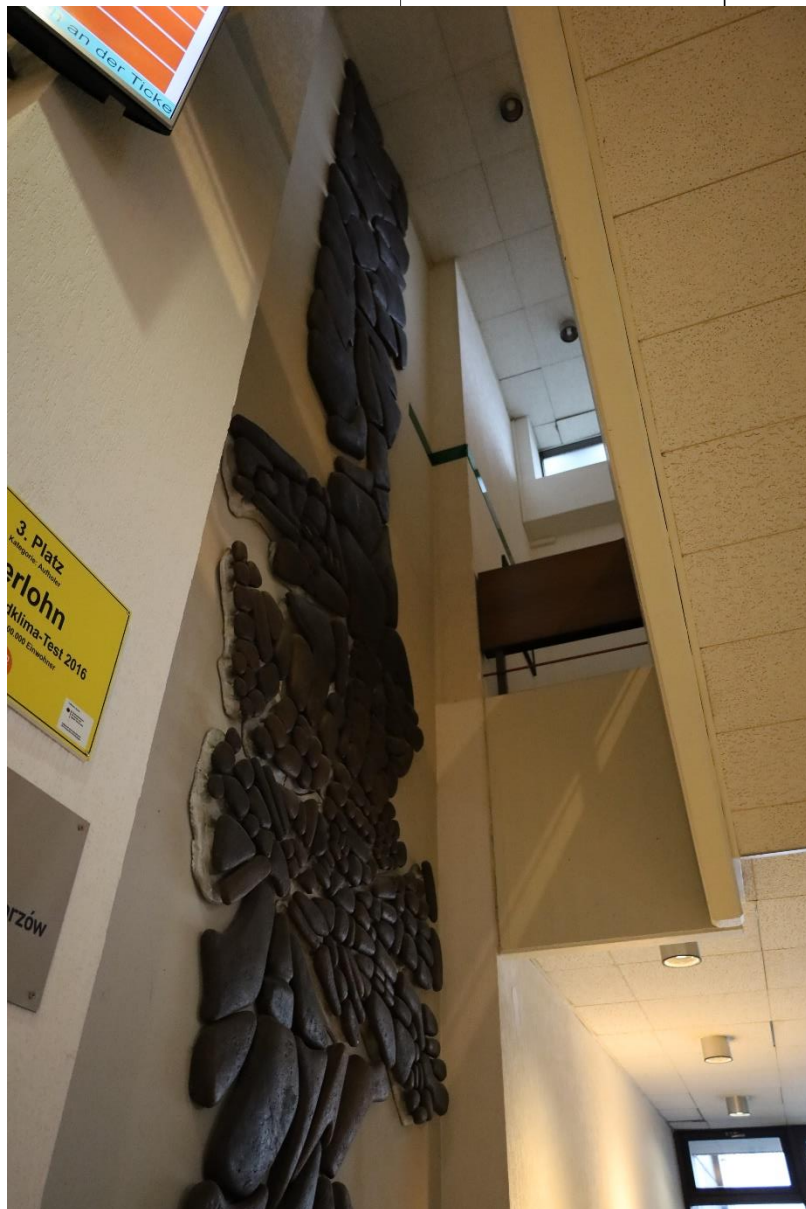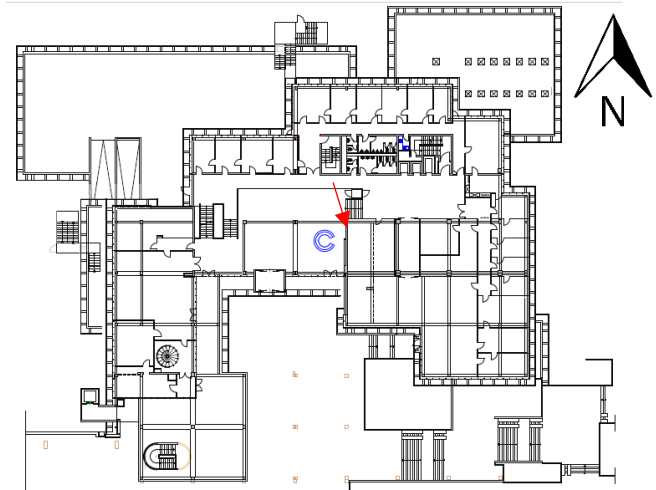



**Abb. 108:**  
-Kunst am Bau von AIK  
-Wandplastik geht über 2 Etagen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG,  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_109.TIFF

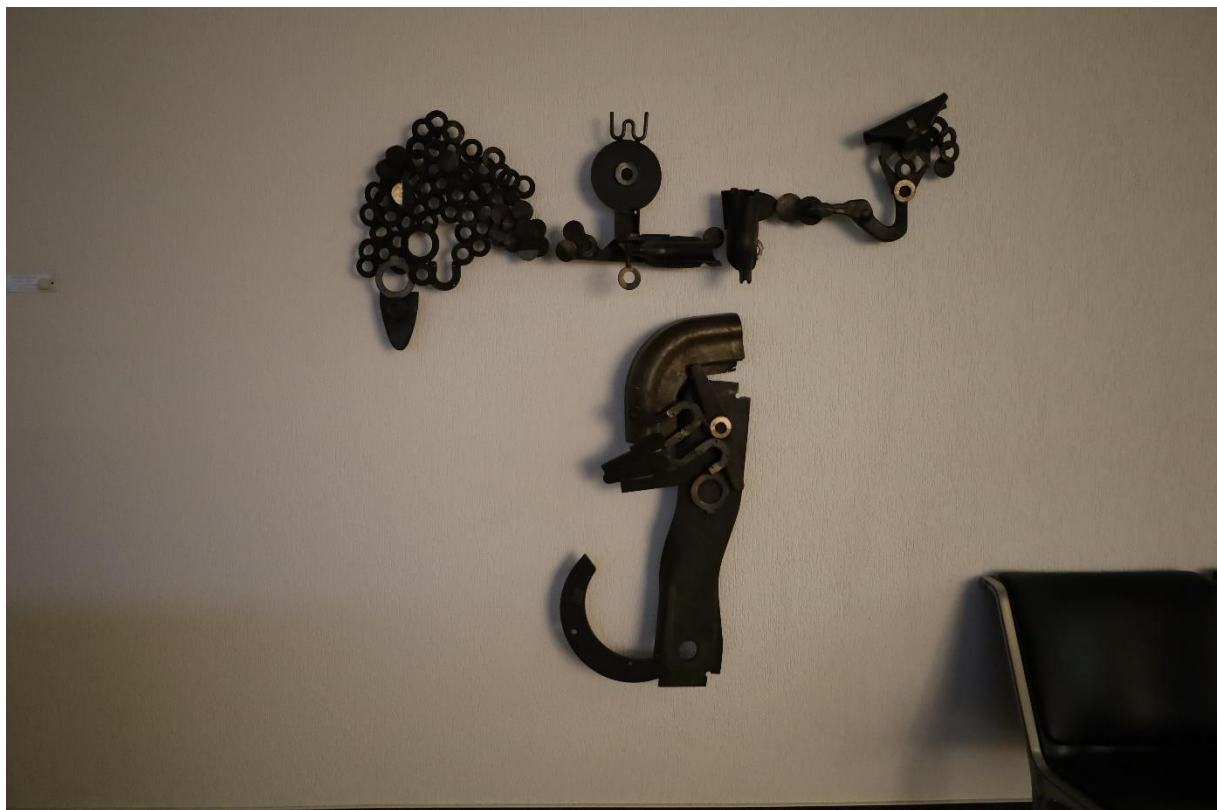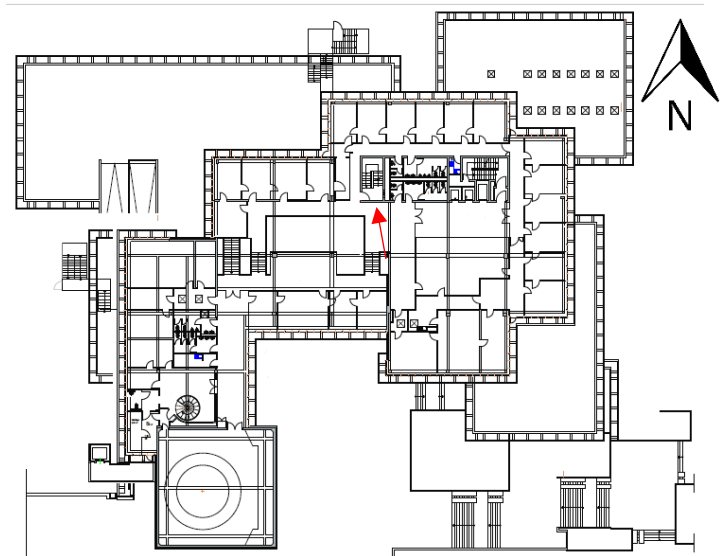


**Abb. 109:**  
-Kunstwerk vom Künstler Wessel aus dem Jahr 1966

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG,  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_110.TIFF

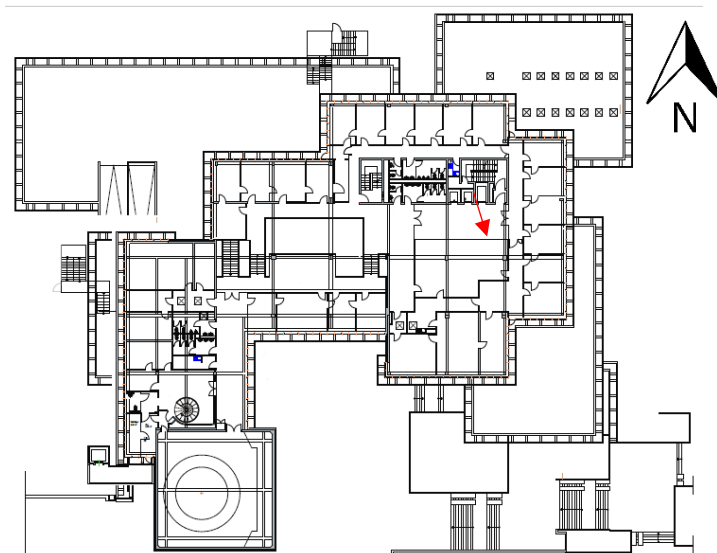

**Abb. 110:**  
-Iserlohner Glasbildnis




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG,  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_111.TIFF

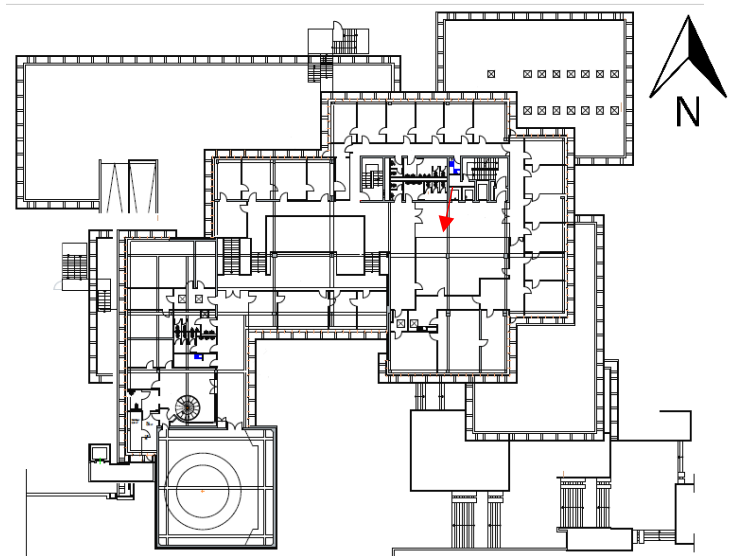

**Abb. 111:**  
-Wandbild Luftaufnahme vom Iserlohner Zentrum




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG,  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_112.TIFF

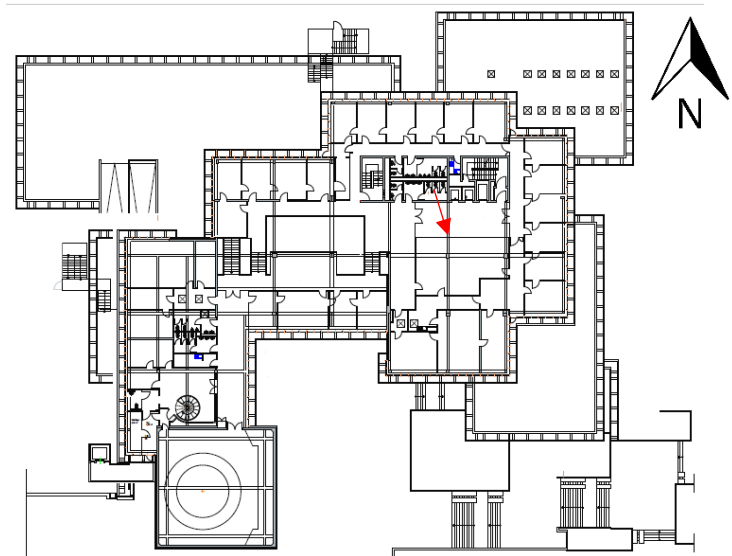


**Abb. 112:**  
-Raumplanung für einen Iserlohner Stadtteil

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG,  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_113.TIFF

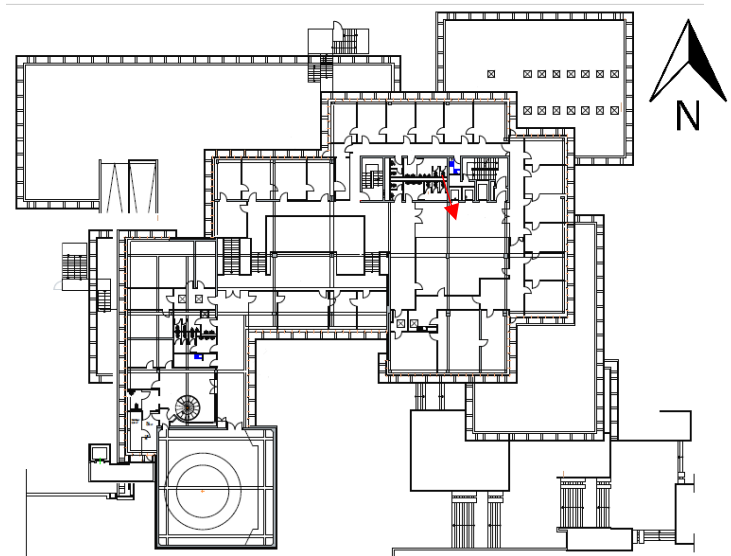



**Abb. 113:**  
-Modell des Iserlohner Eishockeystadions

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG,  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_114.TIFF

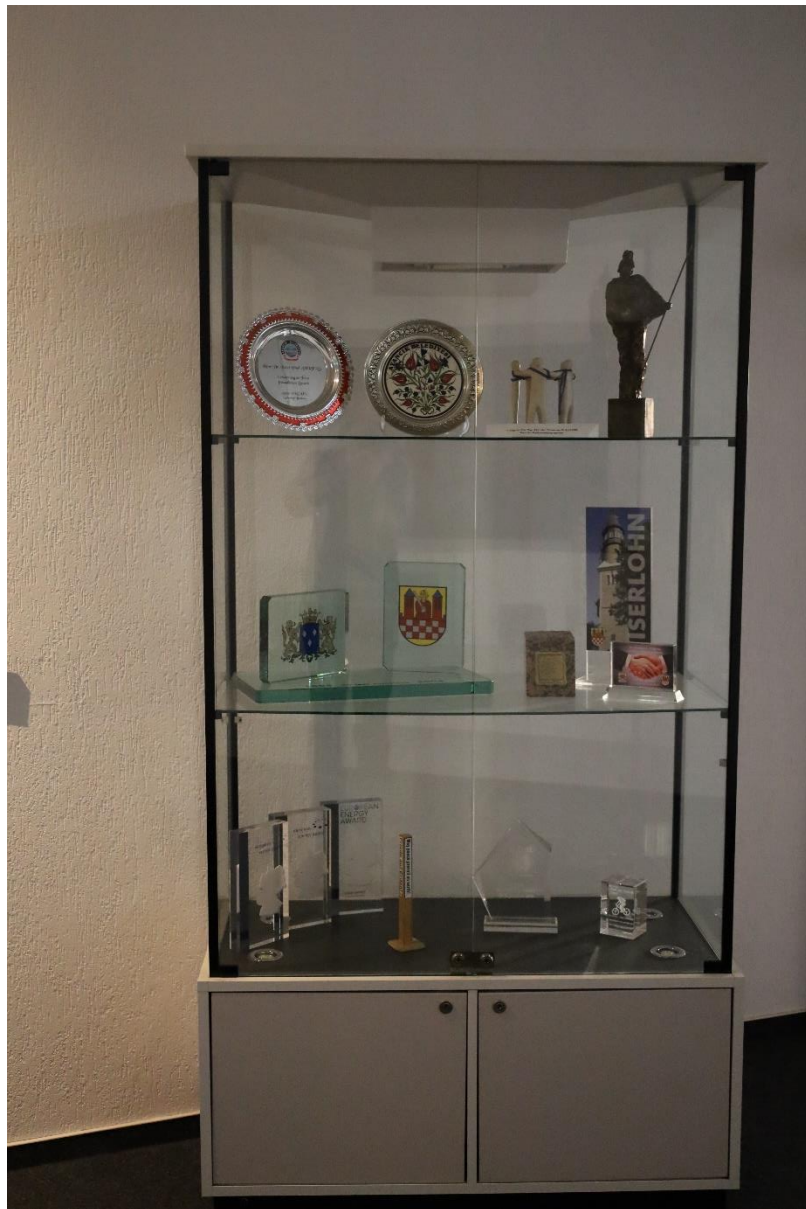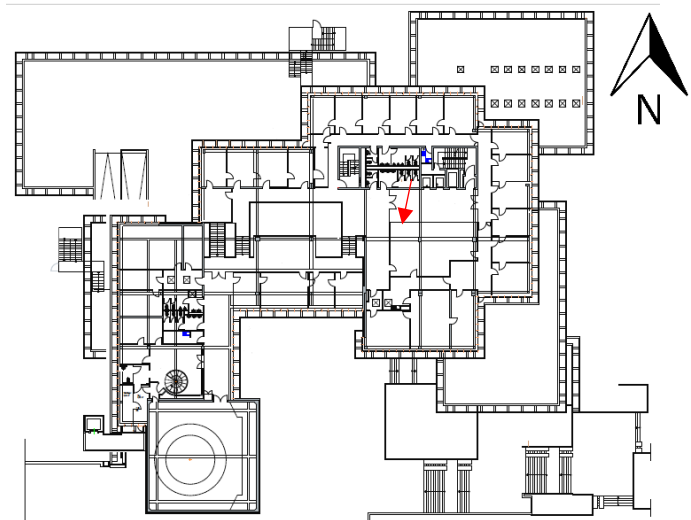

**Abb. 114:**  
-Vitrine mit Iserlohner Symbolen




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Treppe,  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_115.TIFF

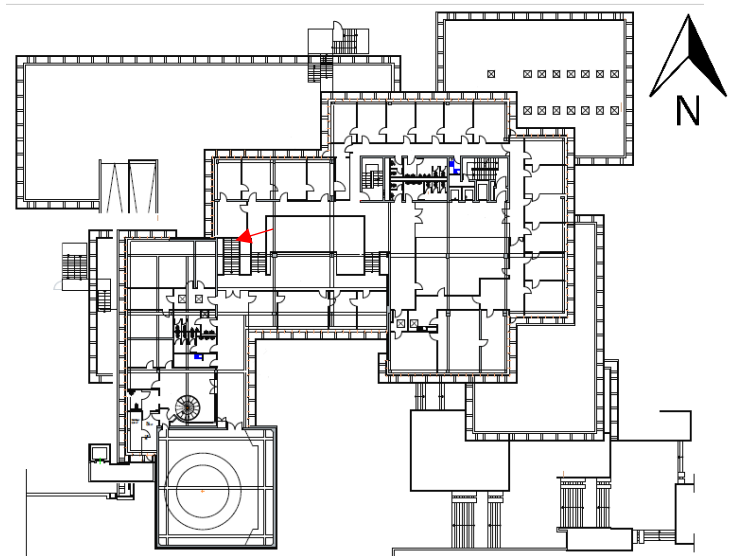

**Abb. 115:**  
-die ersten Iserlohner Bürgermeister




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Treppe,  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_116.TIFF

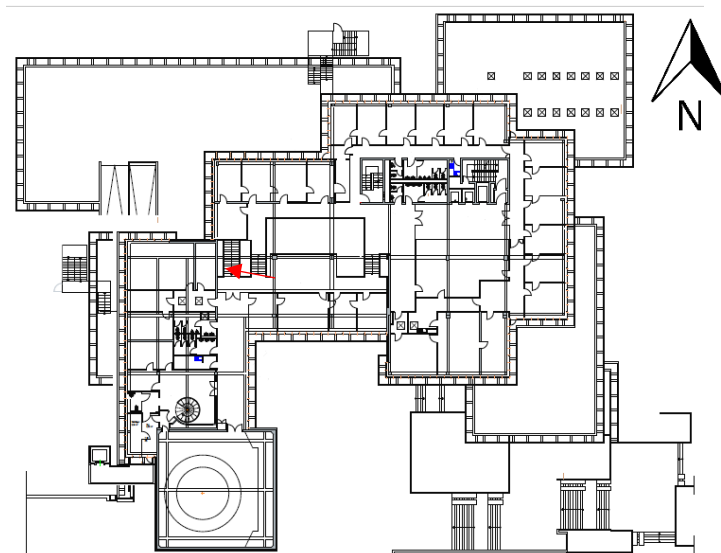


**Abb. 116:**  
-die letzten Bürgermeister von Iserlohn

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG,  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_117.TIFF

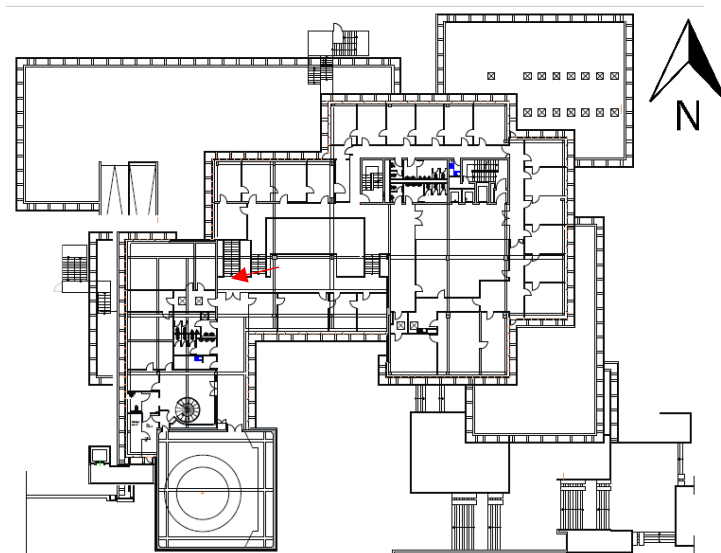


**Abb. 117:**  
-Kunstwerk aus Stein und Messing

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG,  
Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_118.TIFF

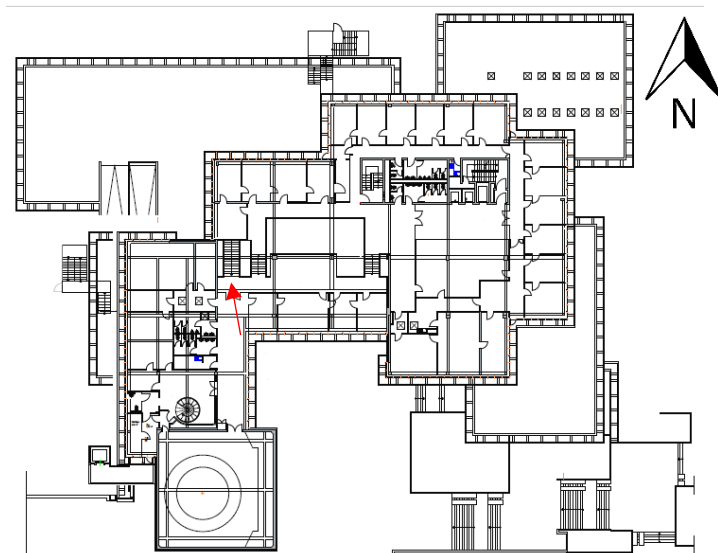


**Abb. 118:**  
-Kunstwerke über der Treppe in der Eingangshalle

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_119.TIFF

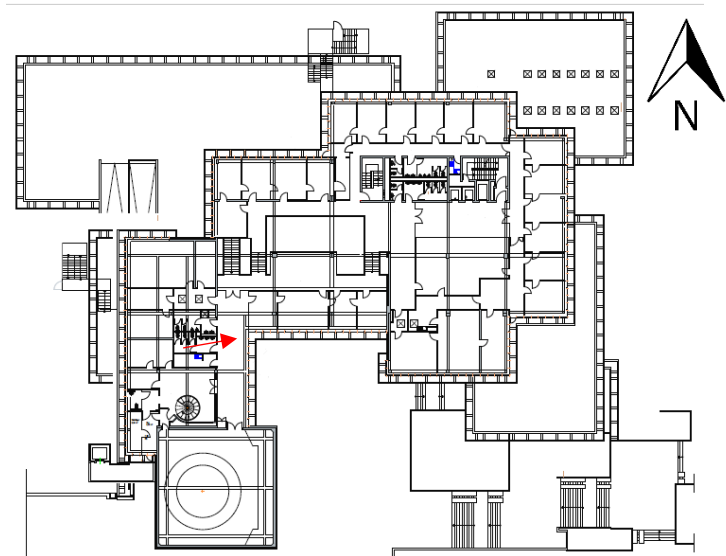

**Abb. 119:**  
-Kunstwerk im Flur zum Ratssaal




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 17.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_17\_120.TIFF

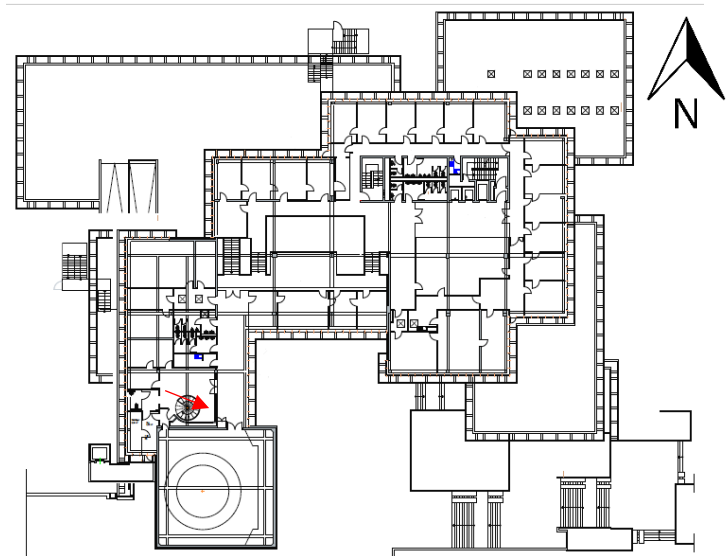

### **Abb. 120:**


-Gemälde im Raum mit dem oberen Ende der Wendeltreppe

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_121.TIFF

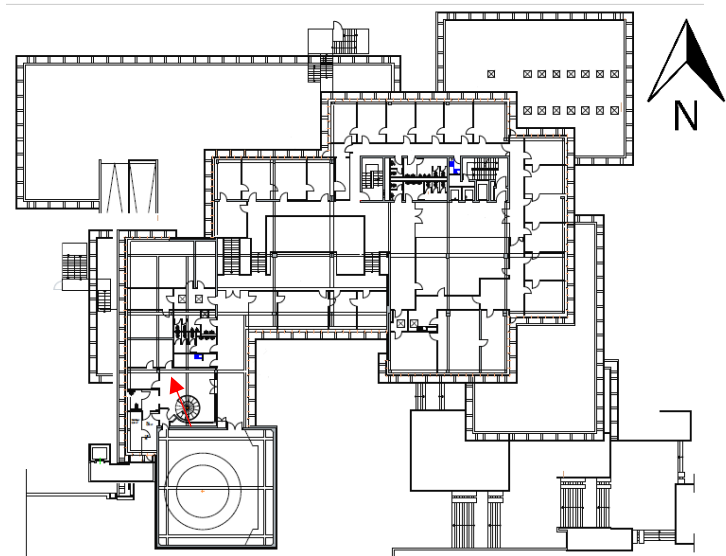


**Abb. 121:**  
-Gemälde im Raum mit dem oberen Ende der Wendeltreppe

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_122.TIFF

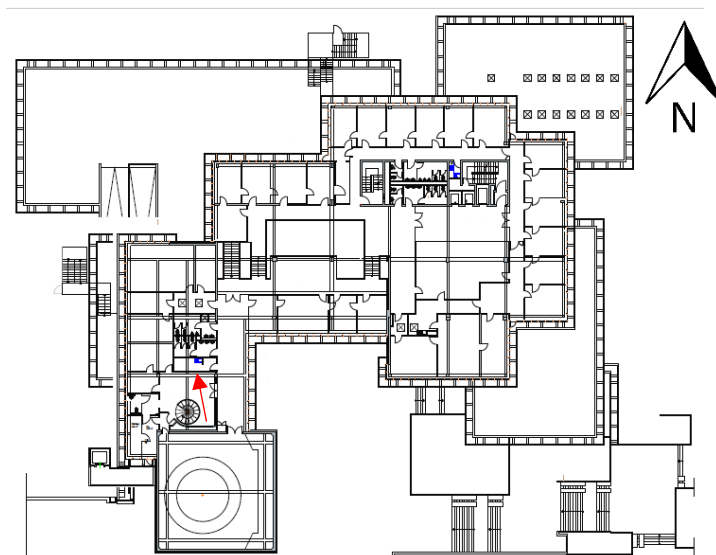

**Abb. 122:**  
-Kunstwerk aus Messing

## 9.2.2 Büroräume




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG, Ratssaal  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_123.tiff

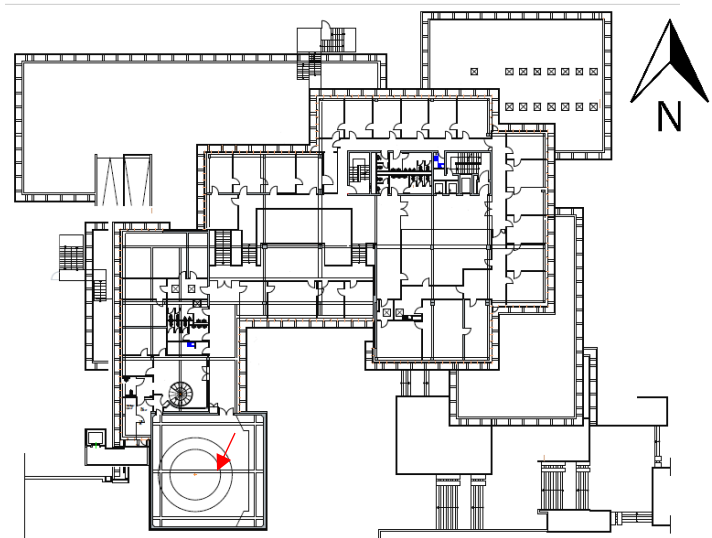


**Abb. 123:**  
-Blick in den Ratssaal zum Ausgang

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG, Ratssaal  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_124.tiff

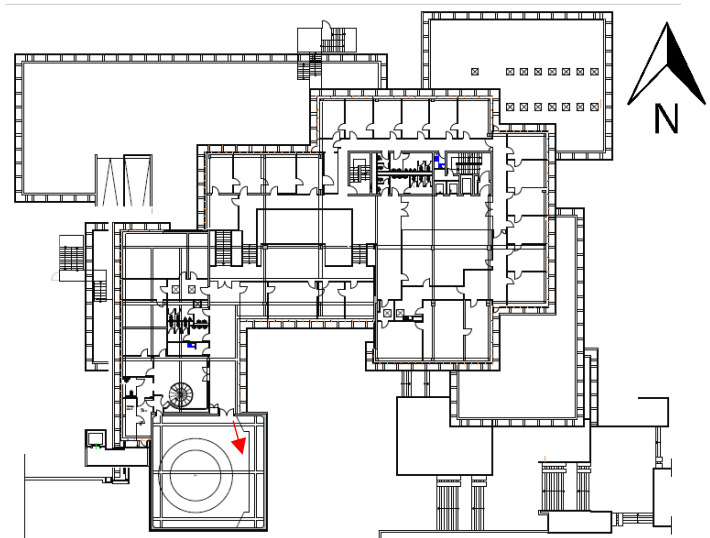



**Abb. 124:**  
-Publikumssitze im Ratssaal

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG, Ratssaal  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_125.tiff

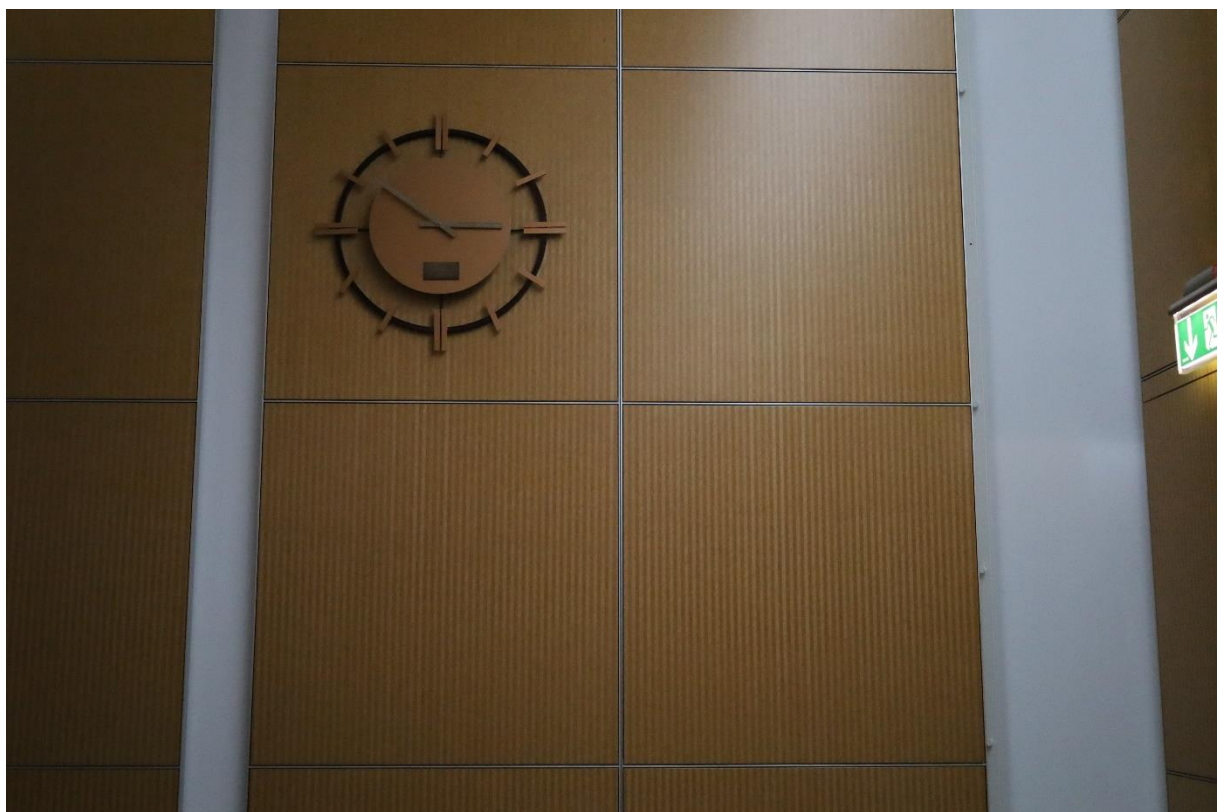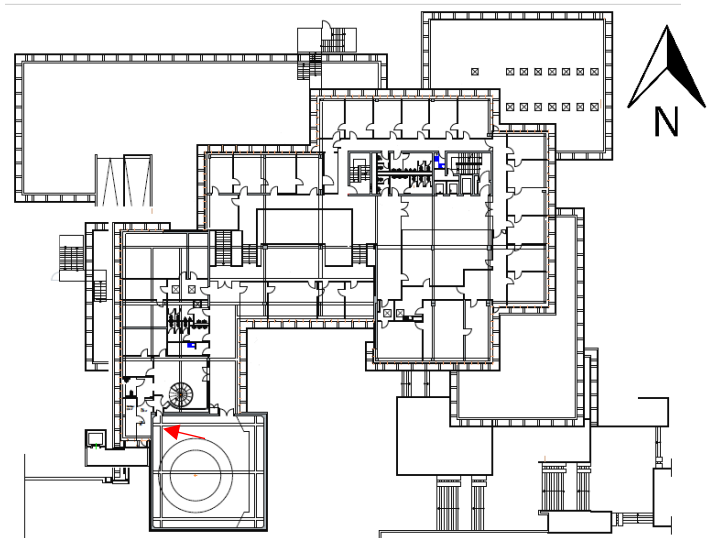

**Abb. 125:**  
-Uhr auf einer quadratischen hellen Vertäfelung




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Stockwerk: 1. OG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_126.tiff

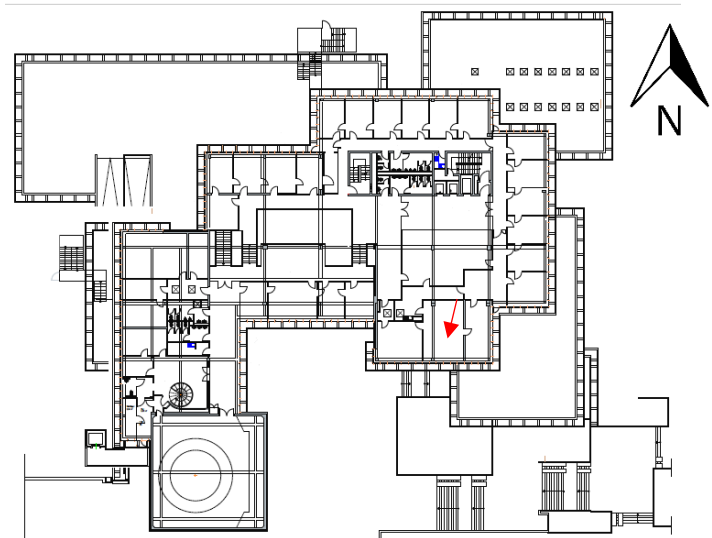

**Abb. 126:**  
-Schreibtisch des Bürgermeisters





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Stockwerk: 1. OG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_127.tiff

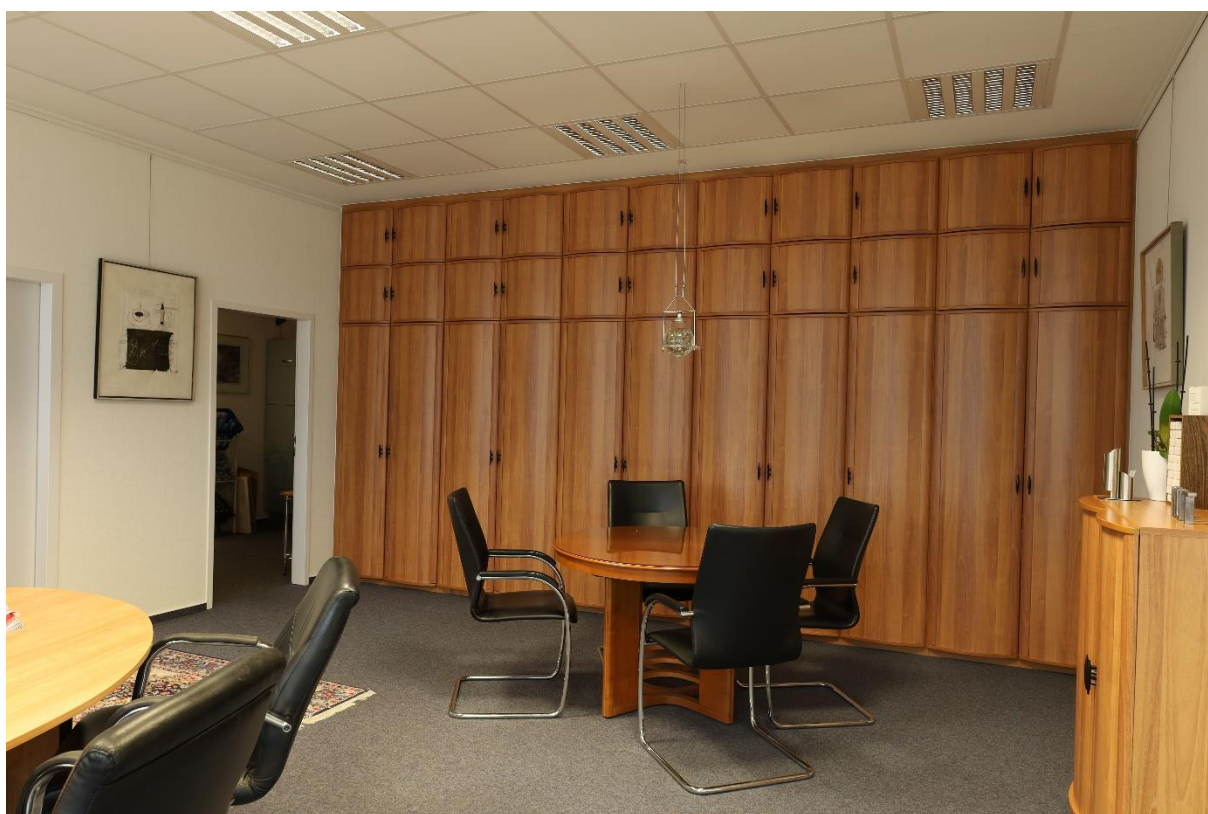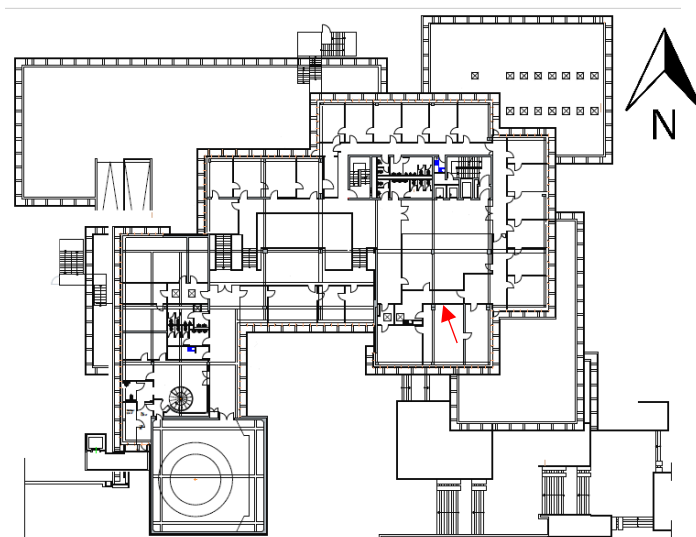


**Abb. 127:**  
-Büro des Bürgermeisters

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Stockwerk: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_128.tiff

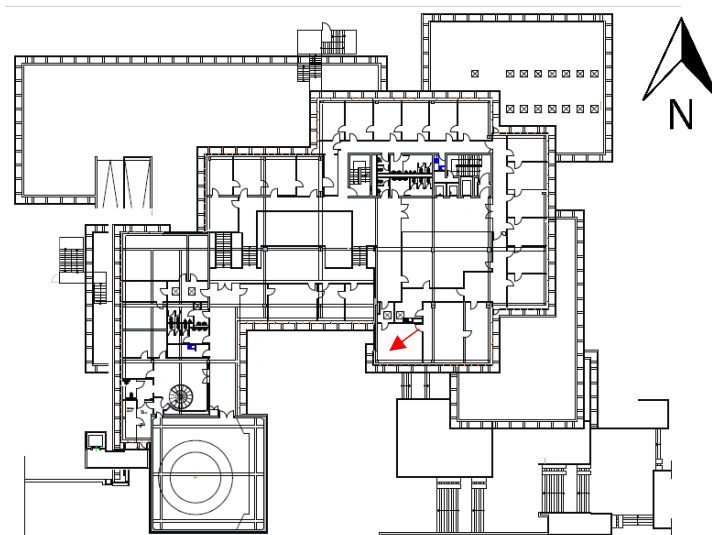


**Abb. 128:**  
-Konferenzraum des Bürgermeisters

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Stockwerk: 1. OG  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_129.tiff

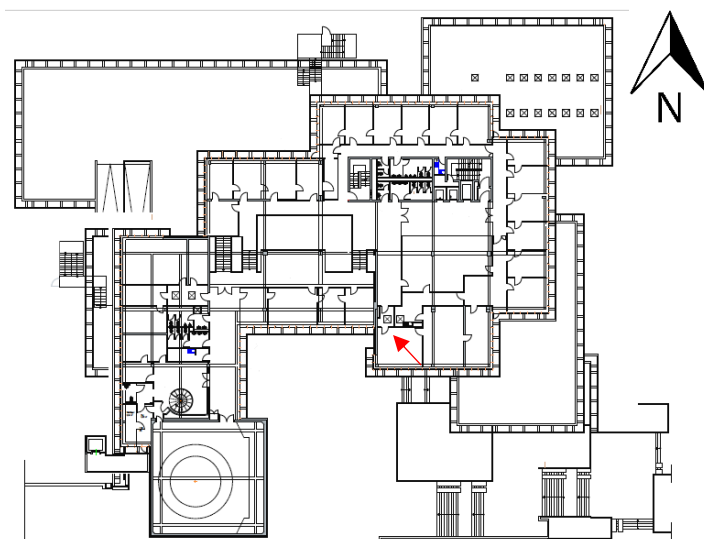


**Abb. 129:**  
-Konferenzraum des Bürgermeisters

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Stockwerk: 1. OG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_130.tiff

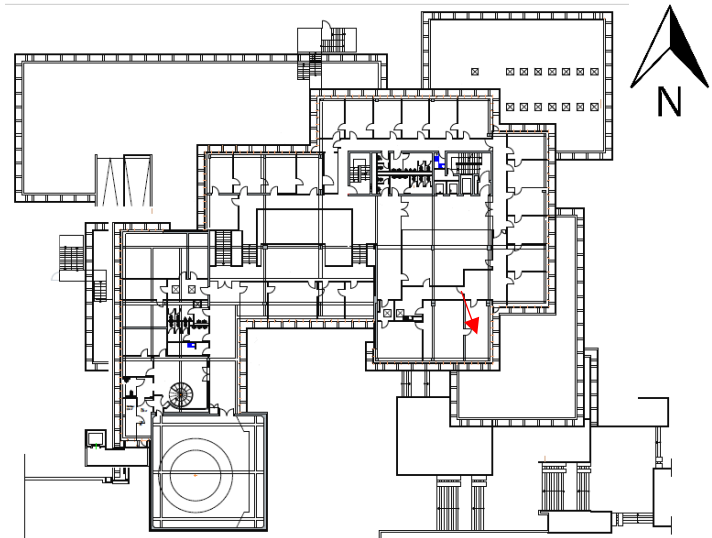

**Abb. 130:**  
-Vorzimmer vom Bürgermeister




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Stockwerk: 1. OG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_131.tiff

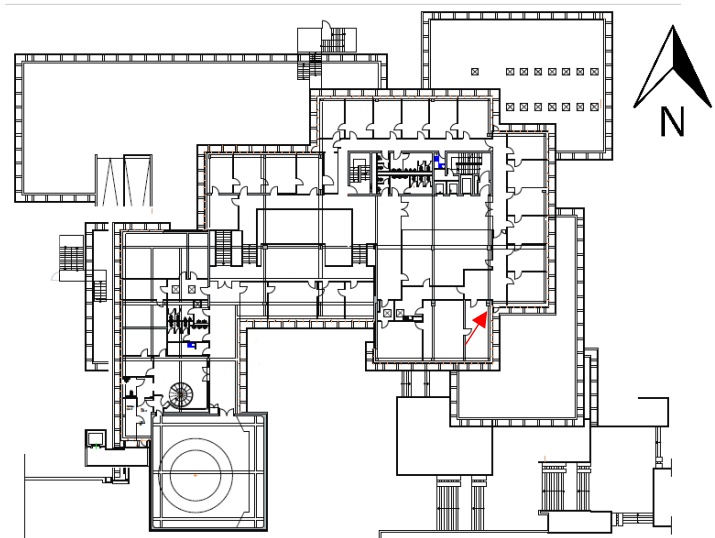


**Abb. 131:**  
-Vorzimmer vom Bürgermeister

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Stockwerk: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_132.tiff

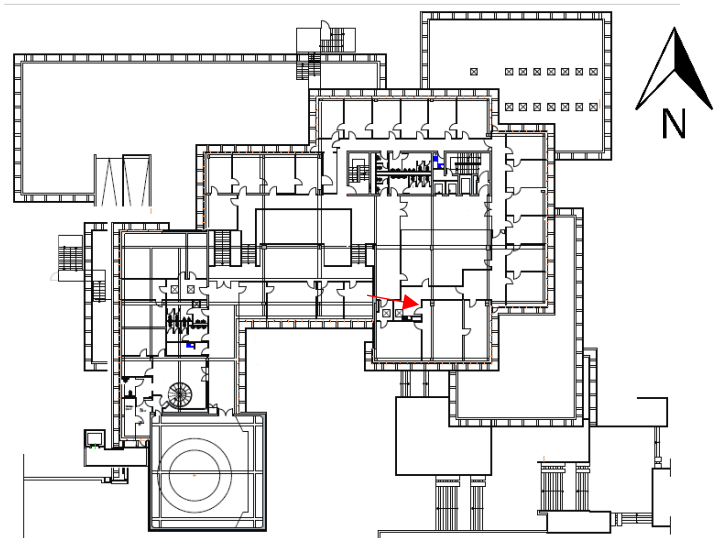


**Abb. 132:**  
-Bewegungsfuge des Gebäudes im Bürgermeistertrakt

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Stockwerk: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_133.tiff

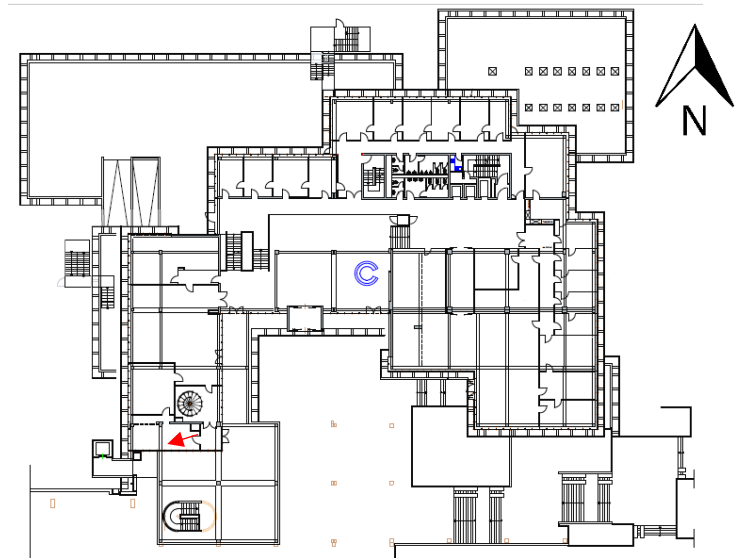

**Abb. 133:**  
-Büro der CDU




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Stockwerk: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_134.tiff

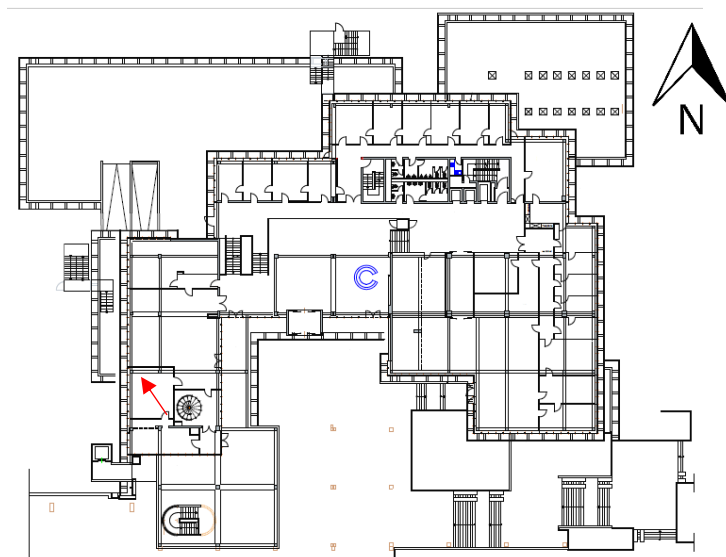

**Abb. 134:**  
-Sitzungsraum der CDU




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Stockwerk: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_135.tiff

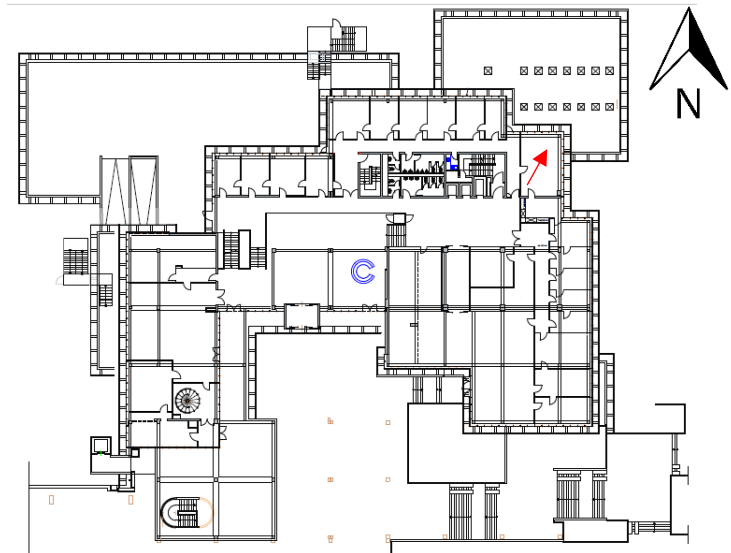

### Abb. 135:


- Sitzungsraum der SPD
- weis gestrichene Heizkörper, Wand- und Fensterbereiche

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_136.tiff

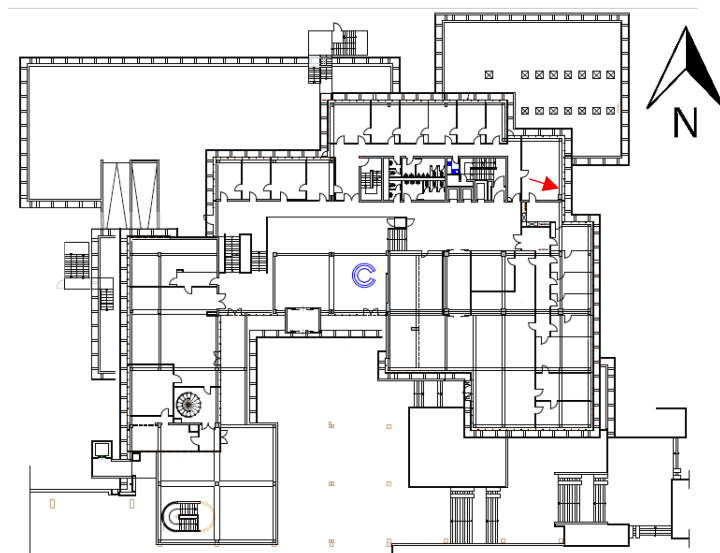


**Abb. 136:**  
-Sitzungsraum der SPD

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_137.tiff

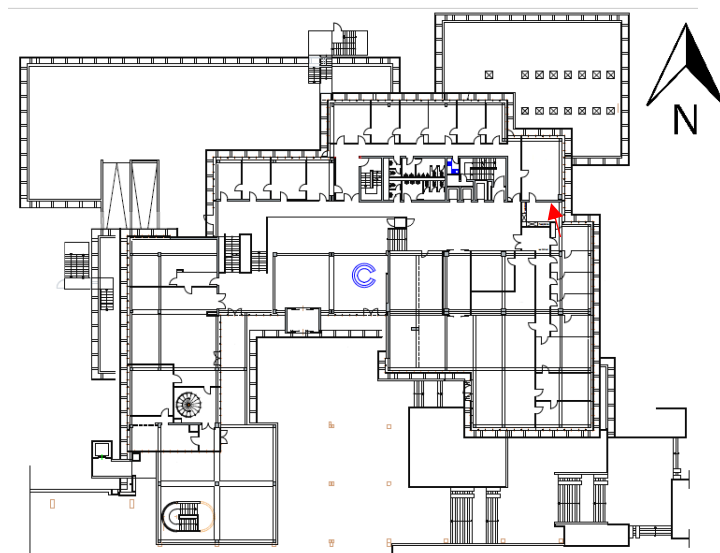

**Abb. 137:**  
-Büroraum der SPD





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_138.tiff

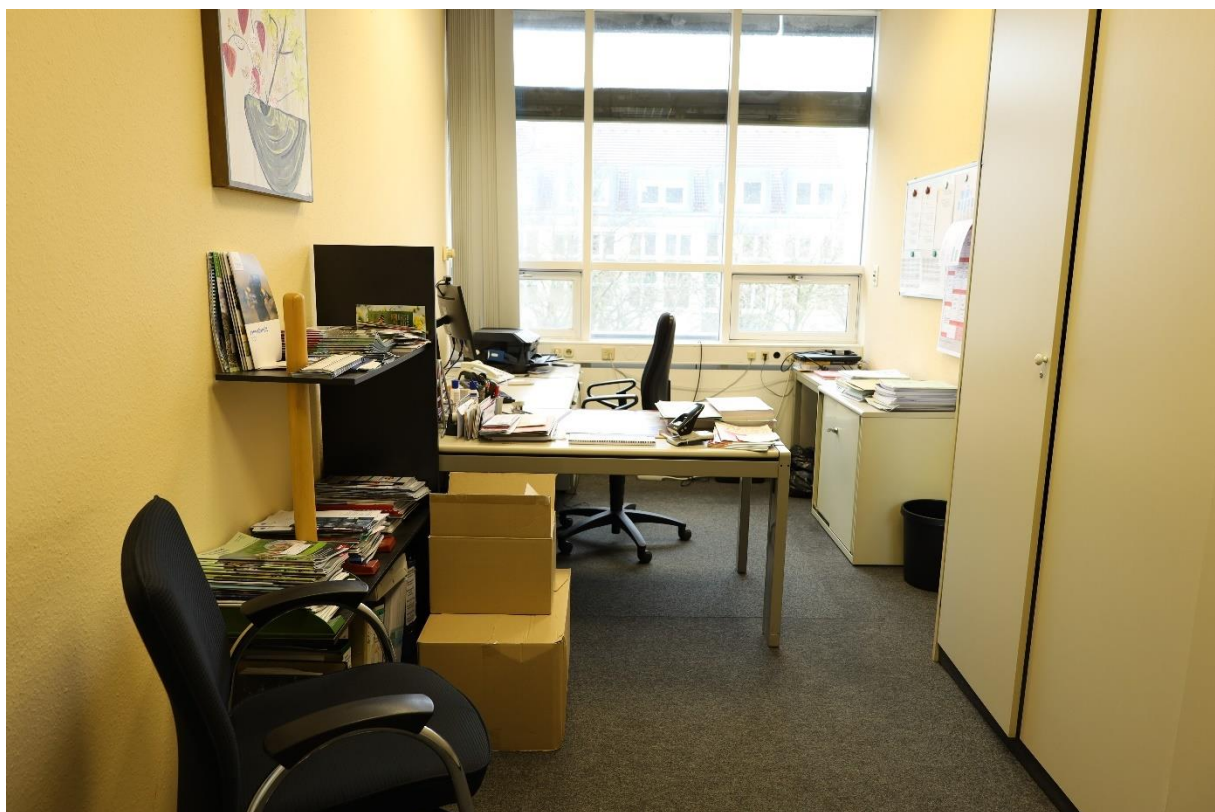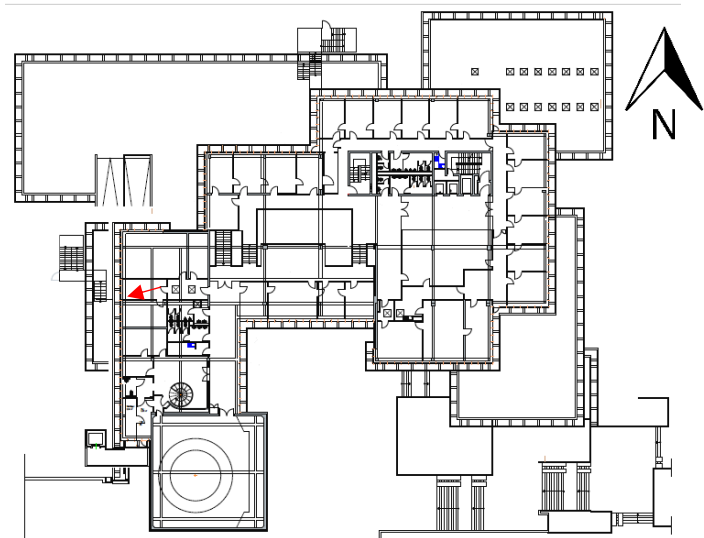

**Abb. 138:**  
-Büro der Grünen




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_139.tiff

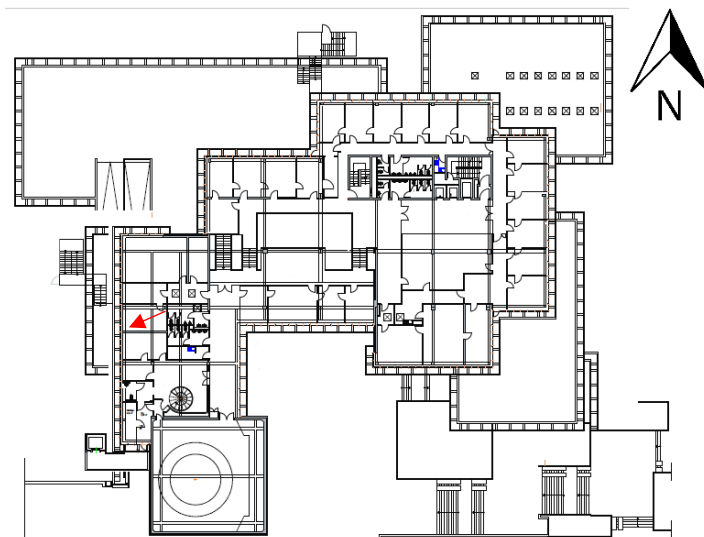


**Abb. 139:**  
-Sitzungsraum der Grünen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 19.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_19\_140.tiff

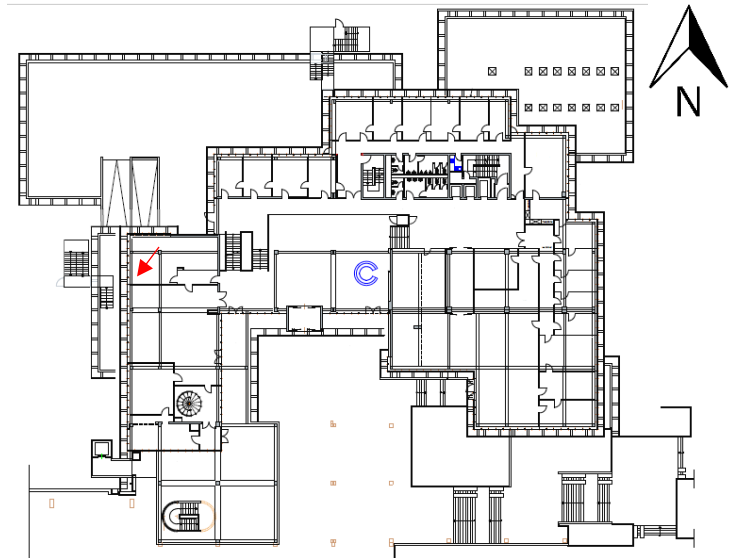


**Abb. 140:**  
-Büro und Sitzungsraum der FDP

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 19.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_19\_141.tiff

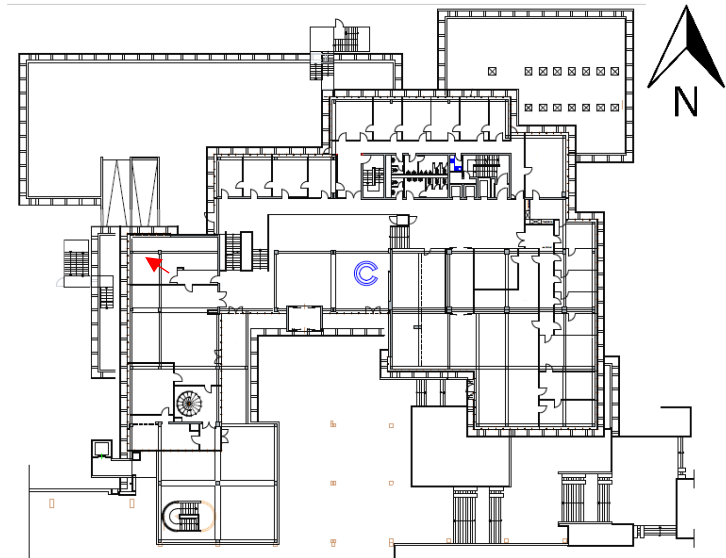

**Abb. 141:**  
-Büro und Sitzungsraum der FDP




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 19.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_19\_142.tiff

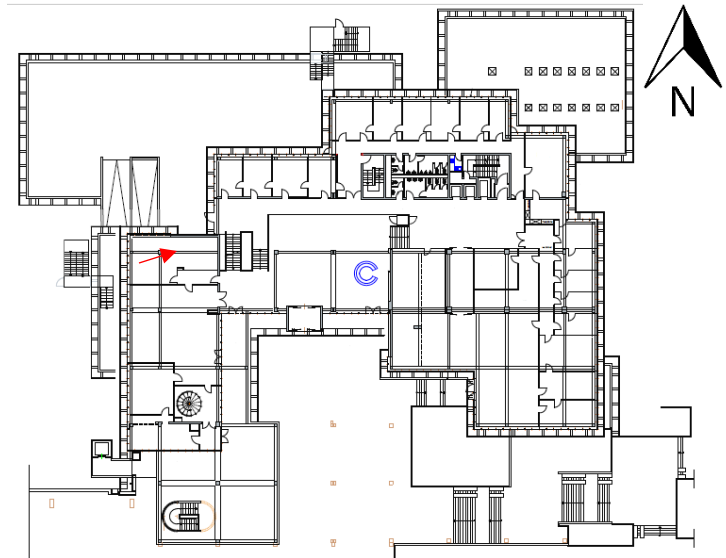

**Abb. 142:**  
-Büro und Sitzungsraum der FDP




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 20.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_20\_143.tiff

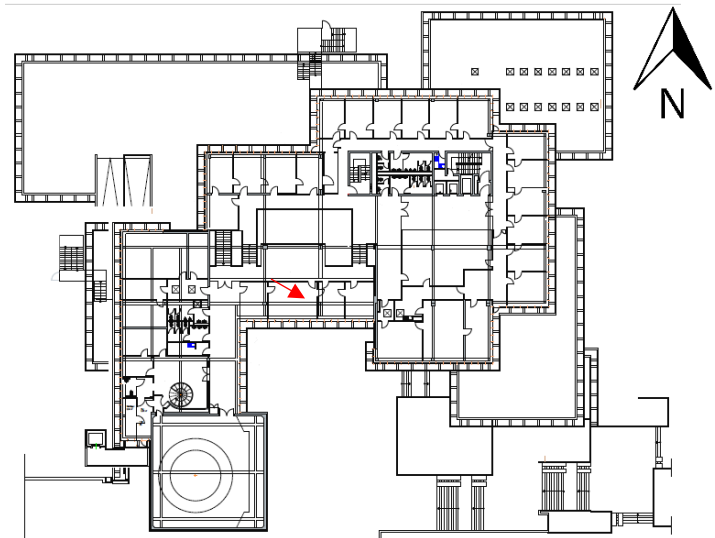


**Abb. 143:**  
-Büro und Sitzungsraum der Linken

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 20.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_20\_144.tiff

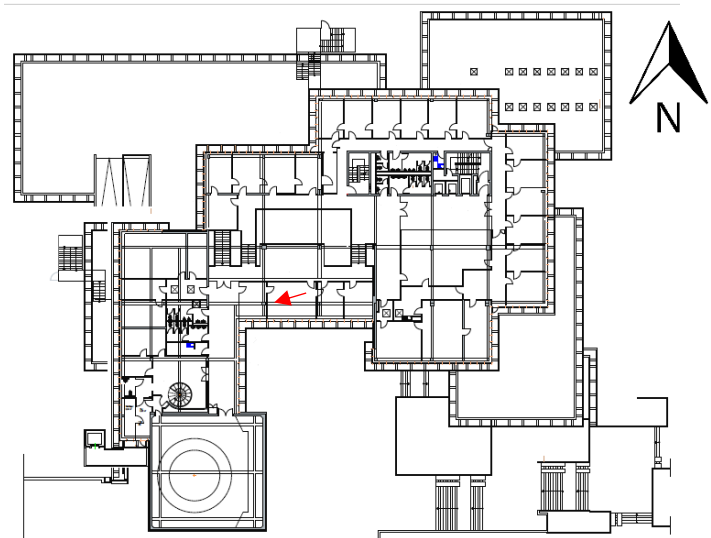


**Abb. 144:**  
-Büro und Sitzungsraum der Linken

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 17.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_17\_145.tiff

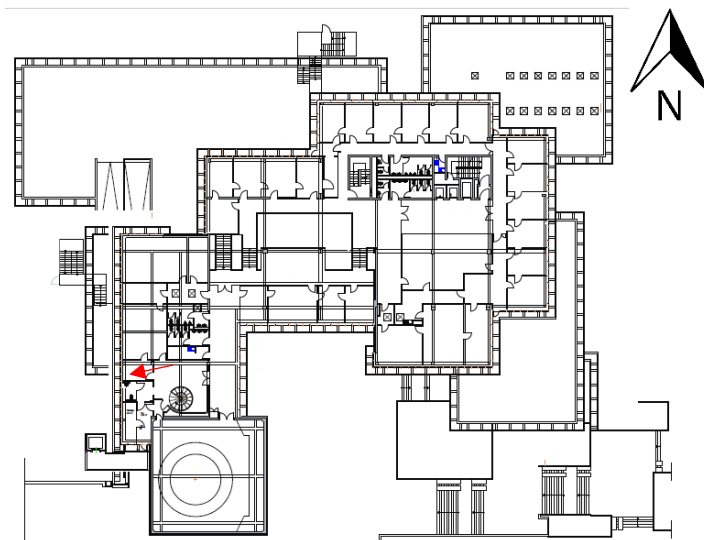

**Abb. 145:**  
-Büro der AFD





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 17.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_17\_146.tiff

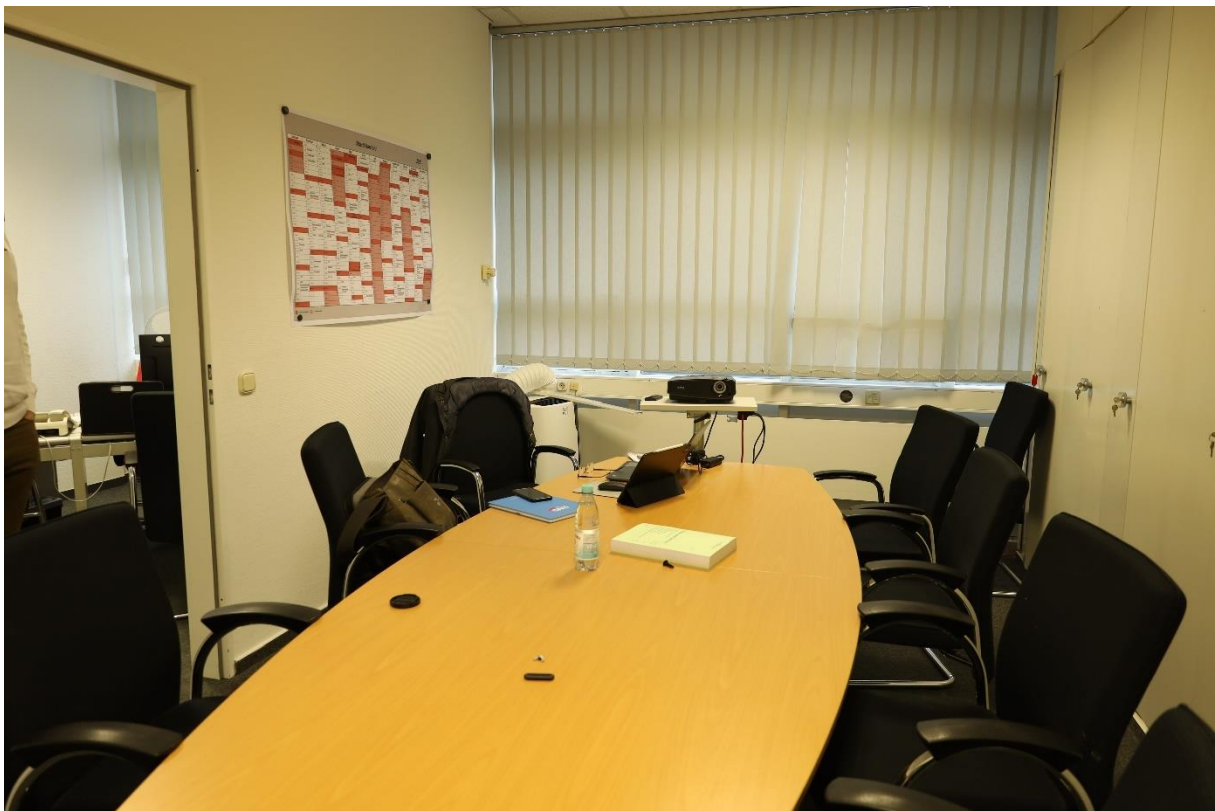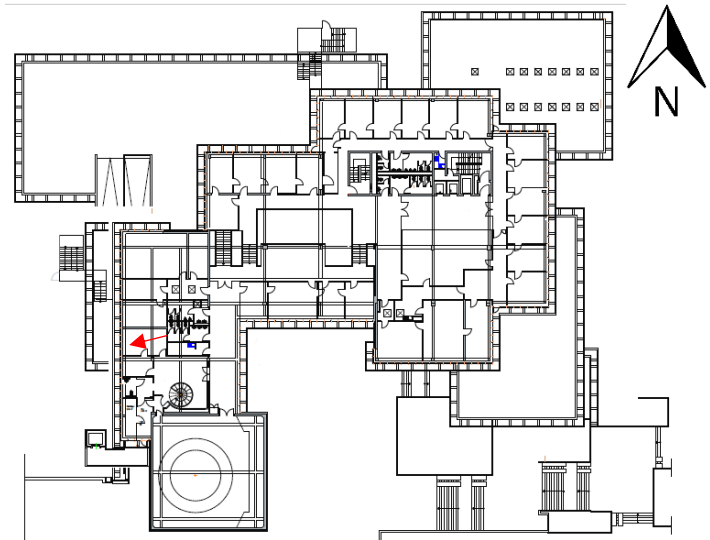

**Abb. 146:**  
-Sitzungsraum der AFD




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_147.tiff

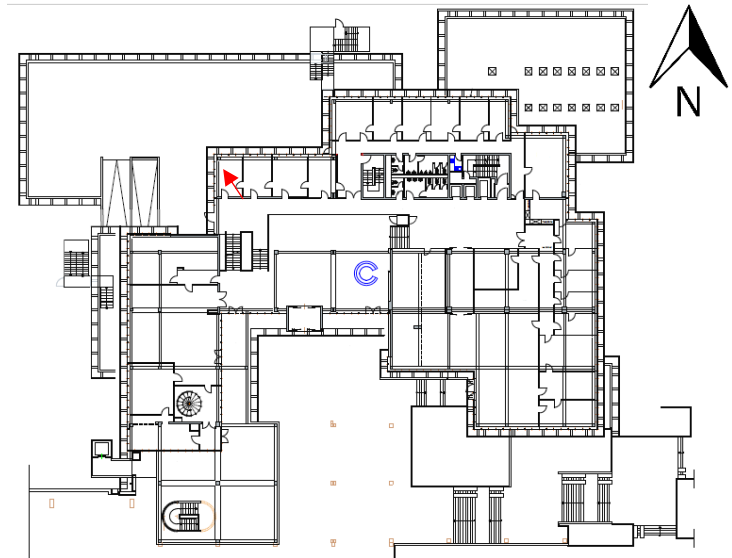


**Abb. 147:**  
-Büro der Partei „die Iserlohner“

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_148.tiff

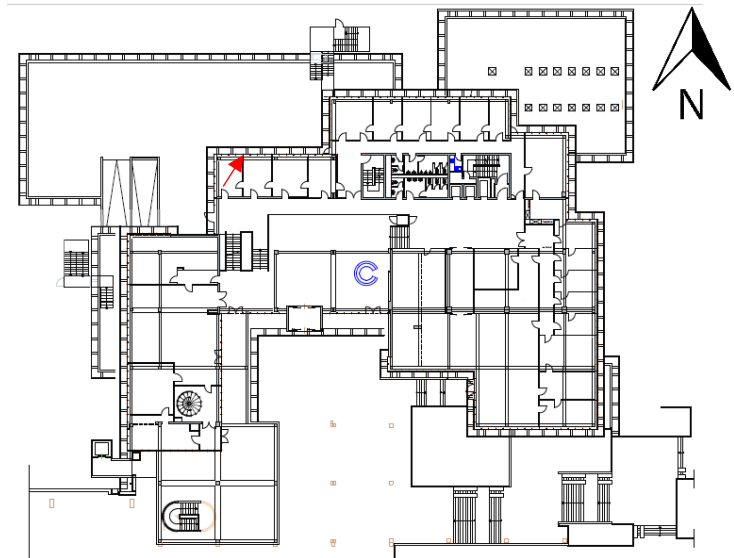


**Abb. 148:**  
-Büro der Partei „die Iserlohner“

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_149.tiff

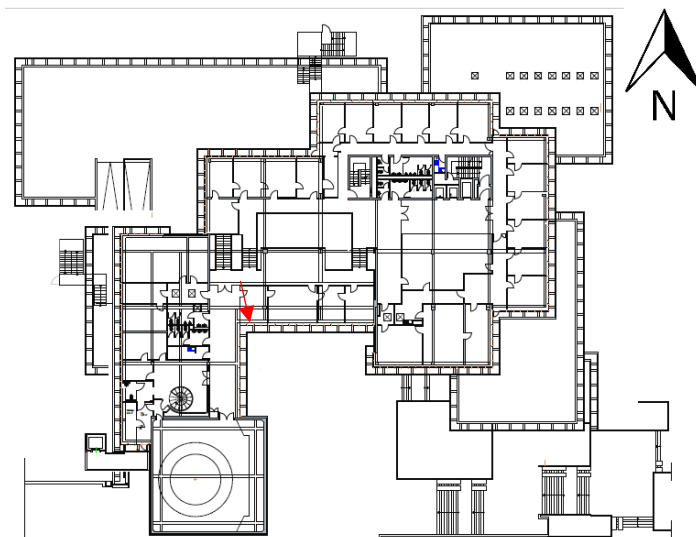

**Abb. 149:**  
-Büro der Partei „UWG“




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_150.tiff

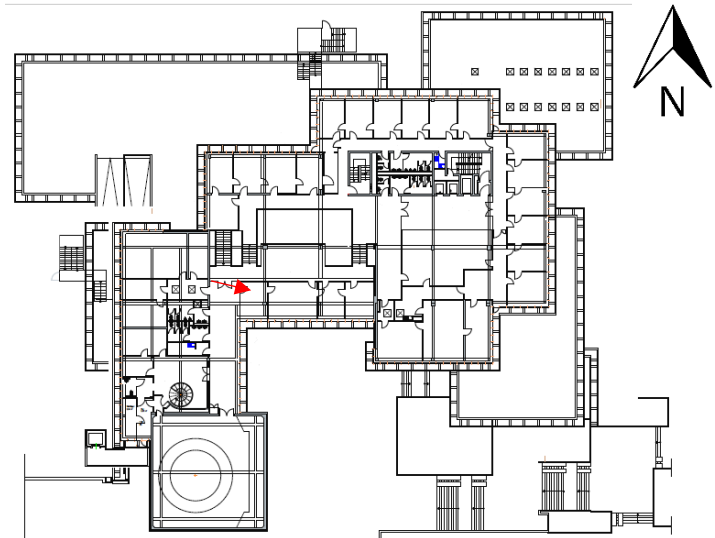

**Abb. 150:**  
-Büro der Partei „UWG“




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_151.tiff

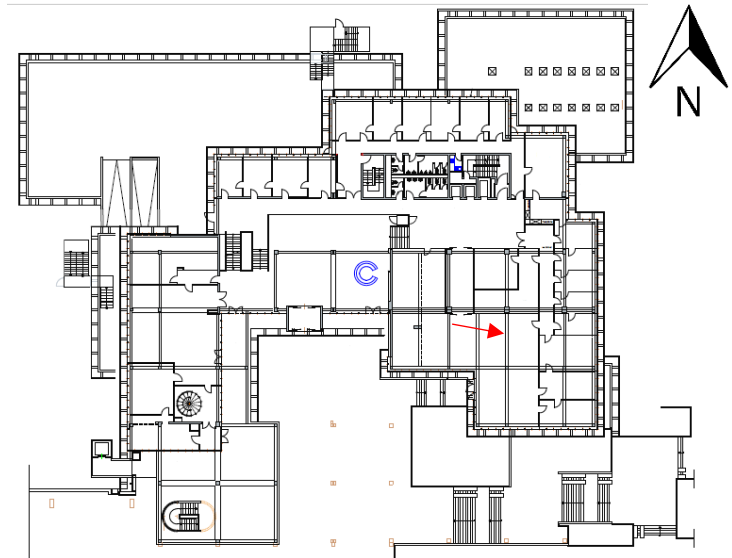



**Abb. 151:**  
-Einwohnermeldebereich

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_152.tiff

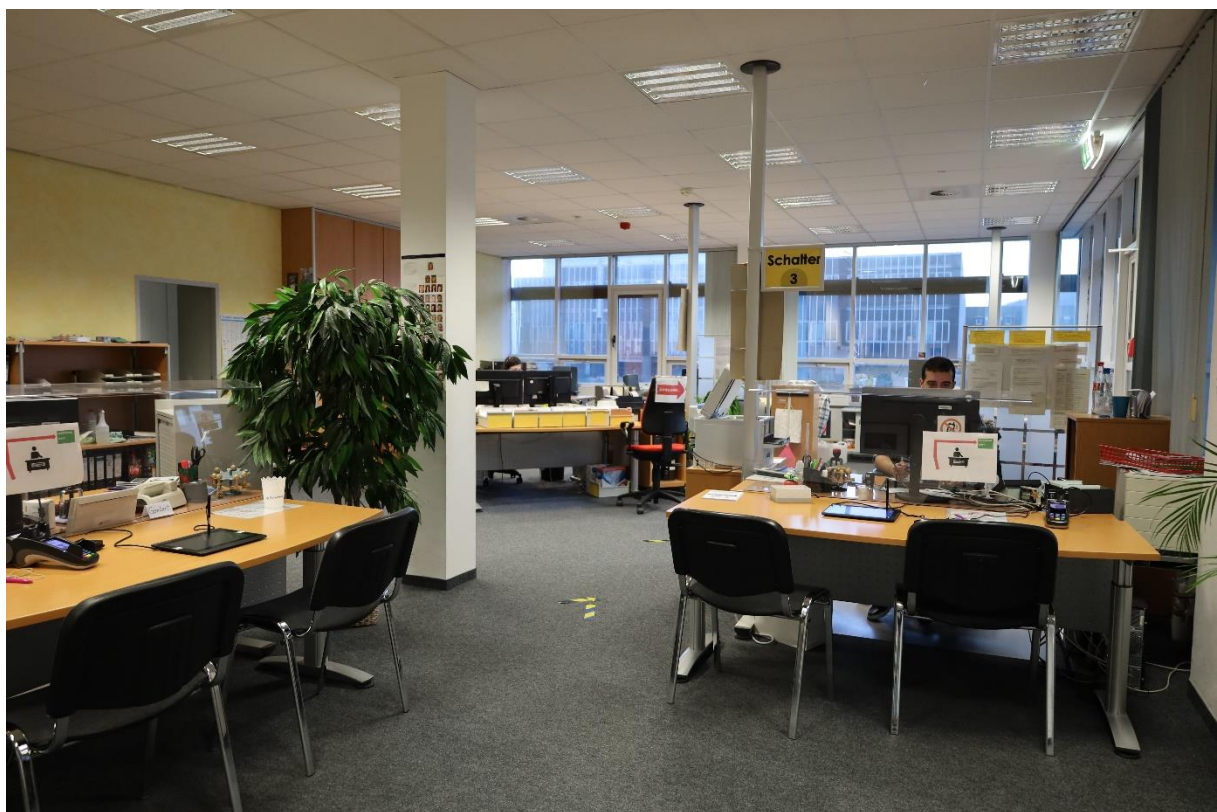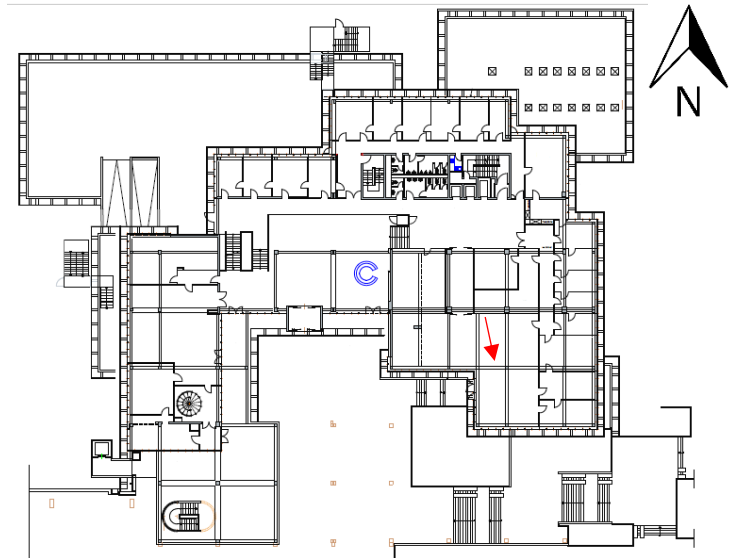



**Abb. 152:**  
-Einwohnermeldebereich

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_153.tiff

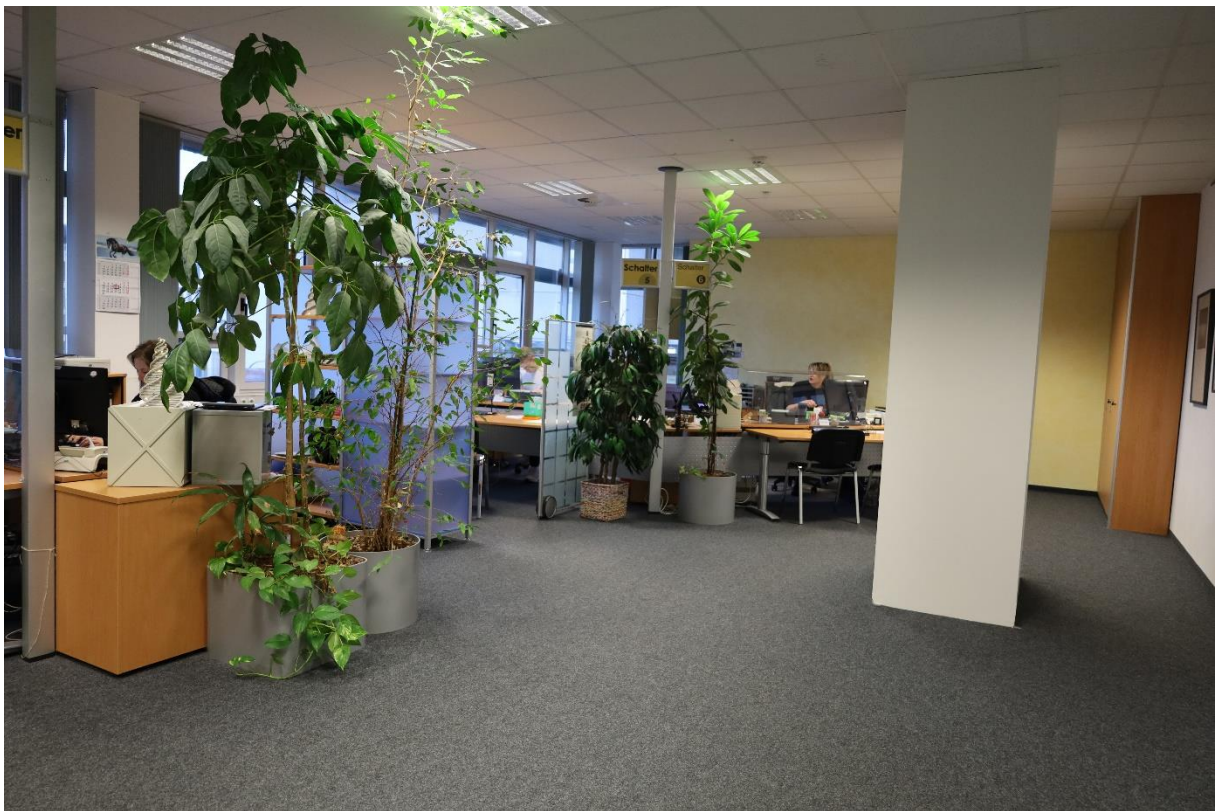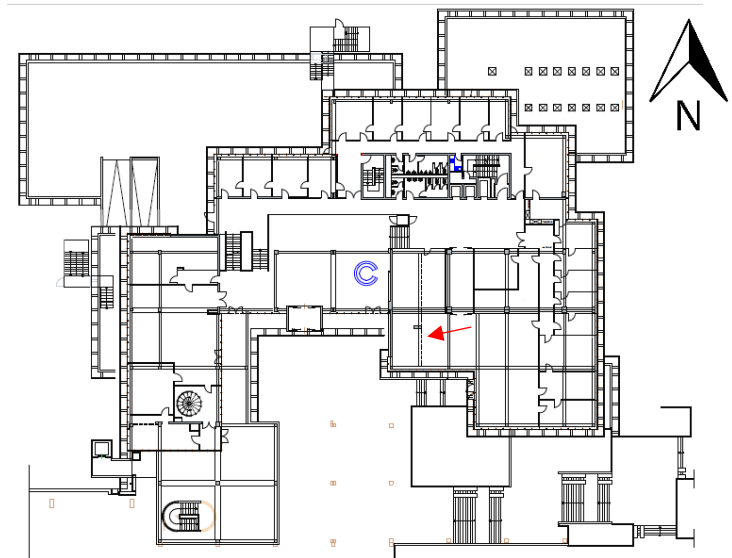

**Abb. 153:**  
-Einwohnermeldebereich





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_154.tiff

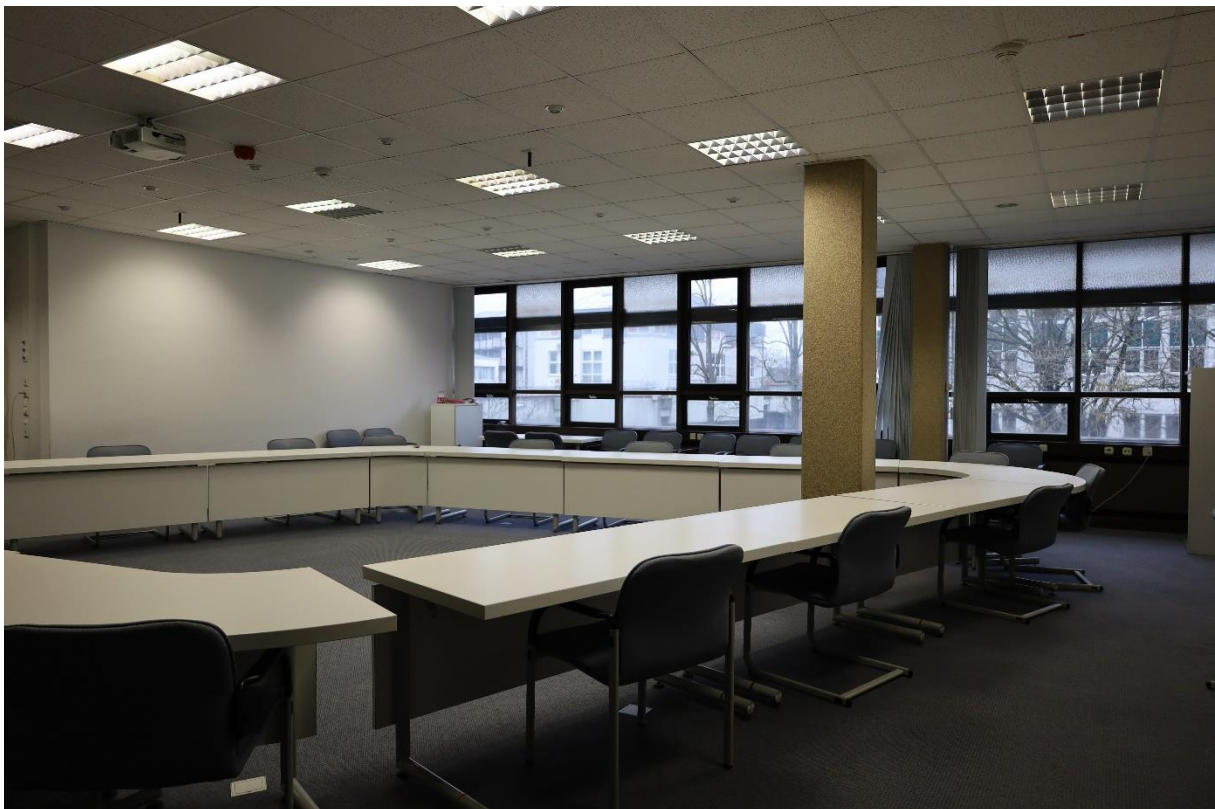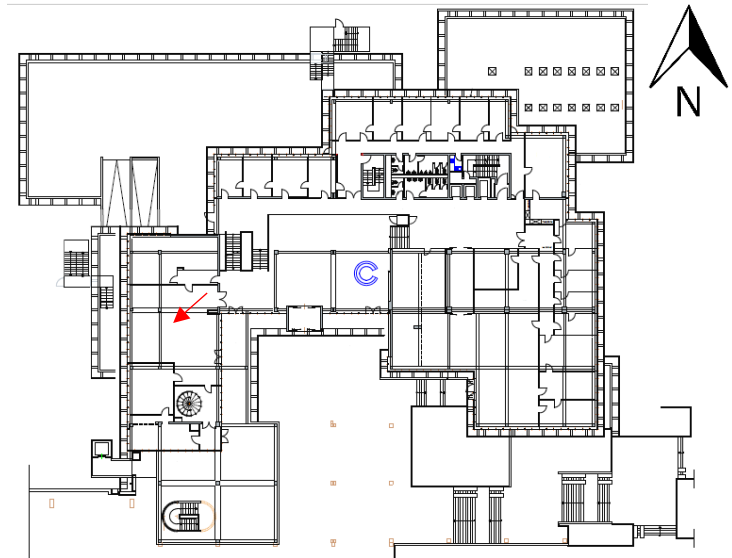

**Abb. 154:**  
-Sitzungsraum 028




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_155.tiff

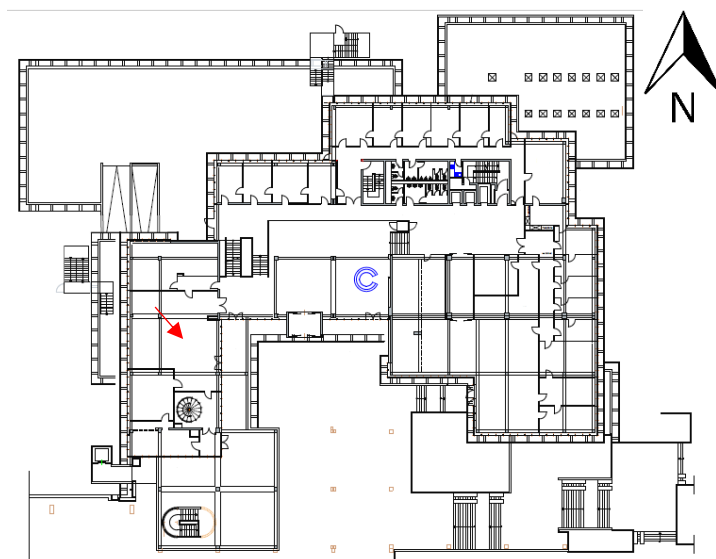


**Abb. 155:**  
-Sitzungsraum 028

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_156.tiff

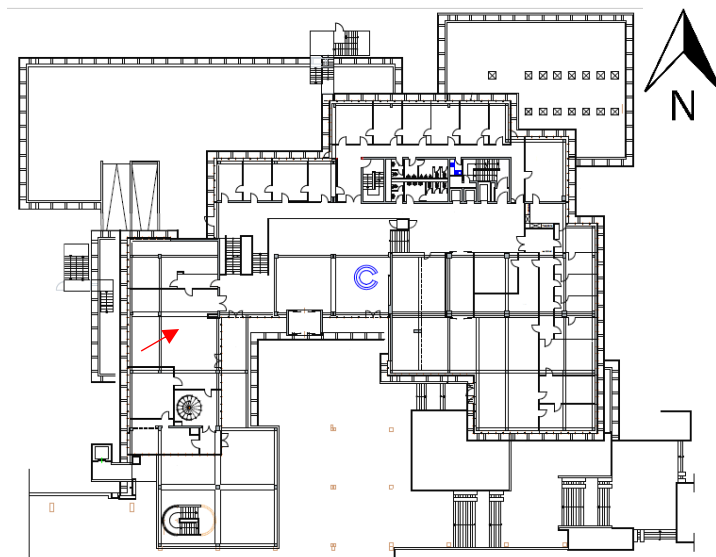


**Abb. 156:**  
-Sitzungsraum 028

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_157.tiff

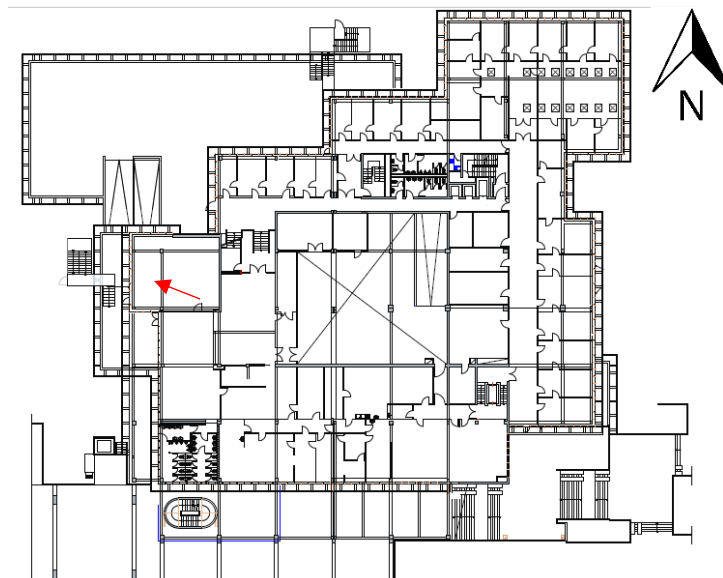


**Abb. 157:**  
-Sitzungsraum 163a

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_158.tiff

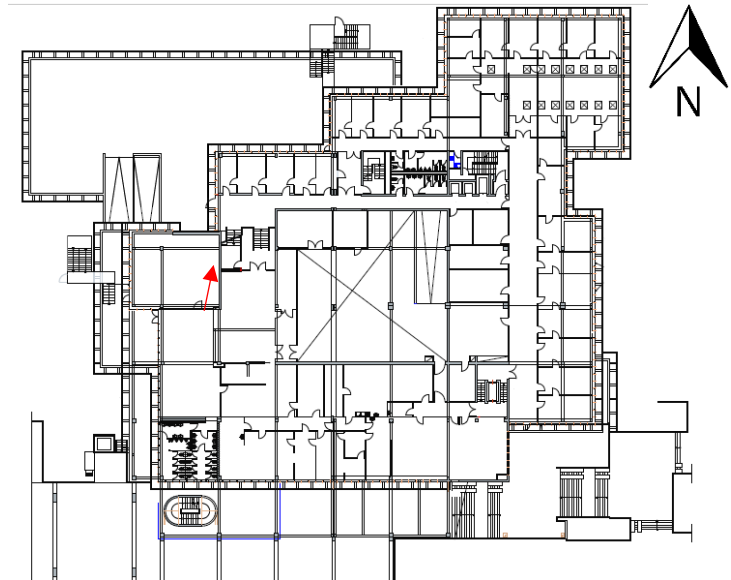

**Abb. 158:**  
-Sitzungsraum 163a




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_159.tiff

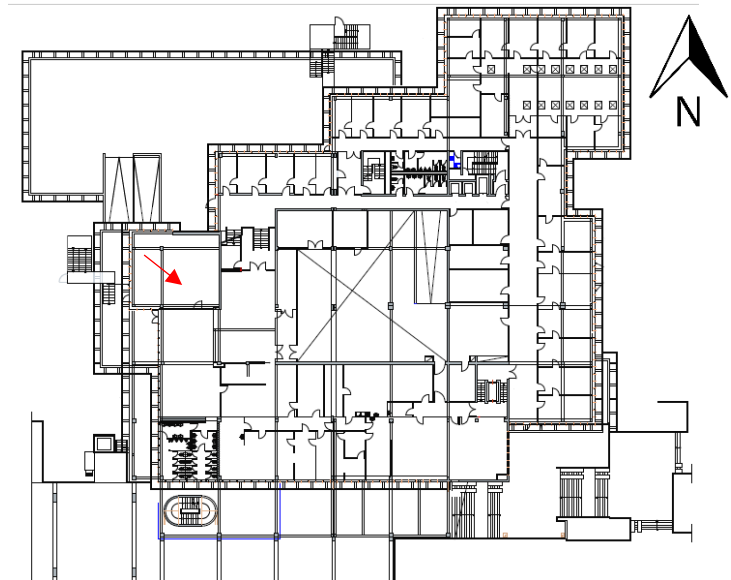

### Abb. 159:


- Sitzungsraum 163a
- Rückwand kann zusammengeschoben werden → Vergrößerung des Speiseraums

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_160.tiff

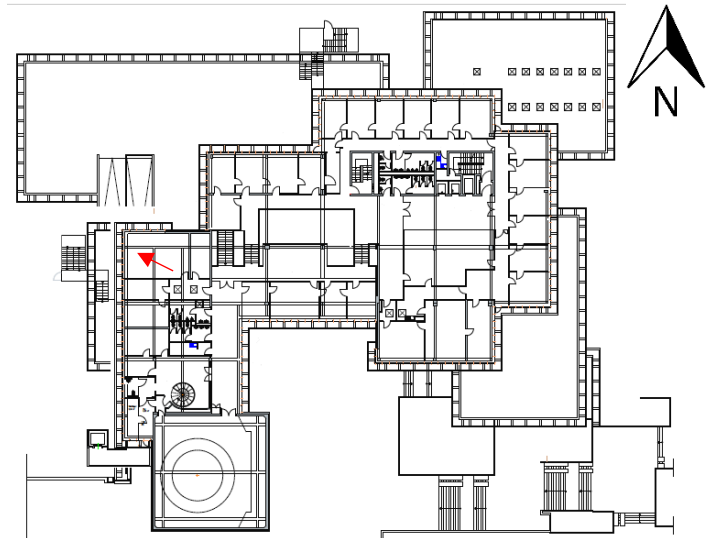


**Abb. 160:**  
-Sitzungsraum 110

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_161.tiff

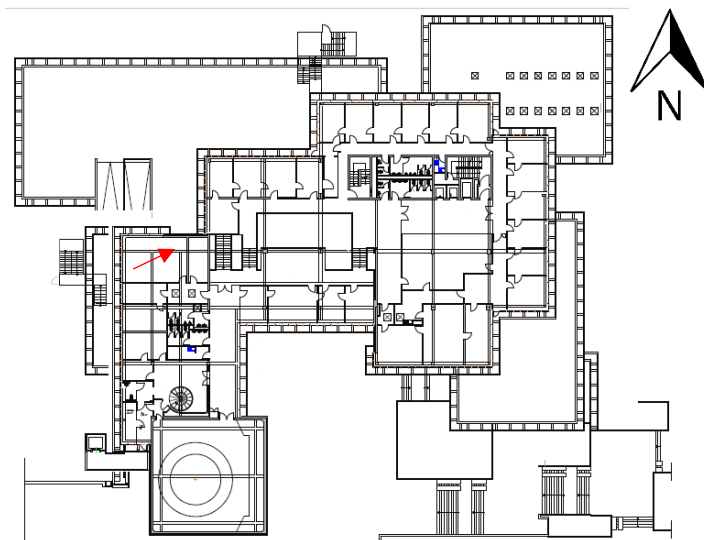


**Abb. 161:**  
-Sitzungsraum 110

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_162.tiff

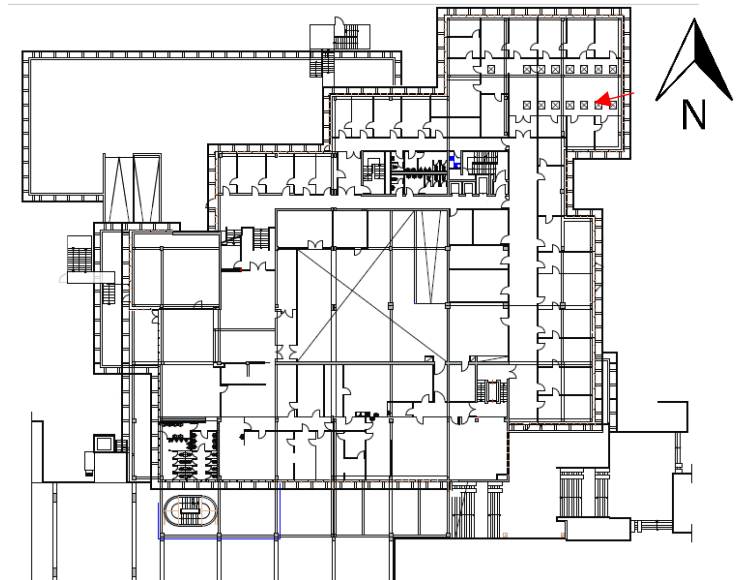

**Abb. 162:**  
-möblierter Vorraum




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_163.tiff

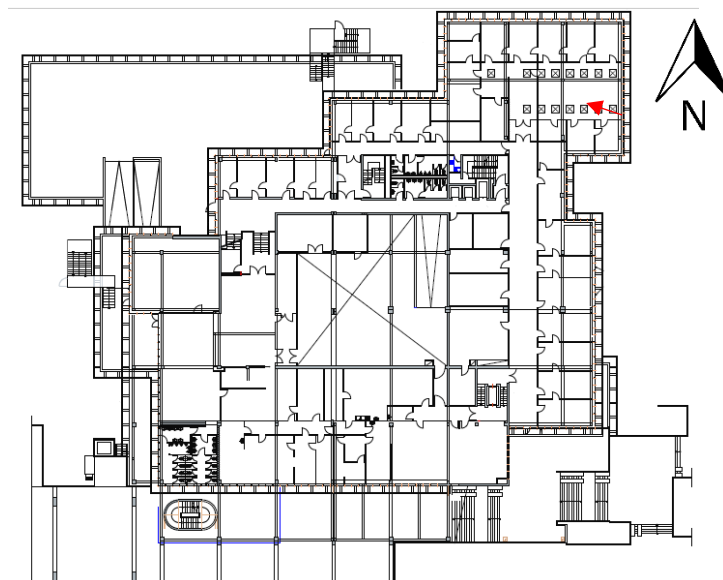



**Abb. 163:**  
-möblierter Vorraum

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 4. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_164.tiff

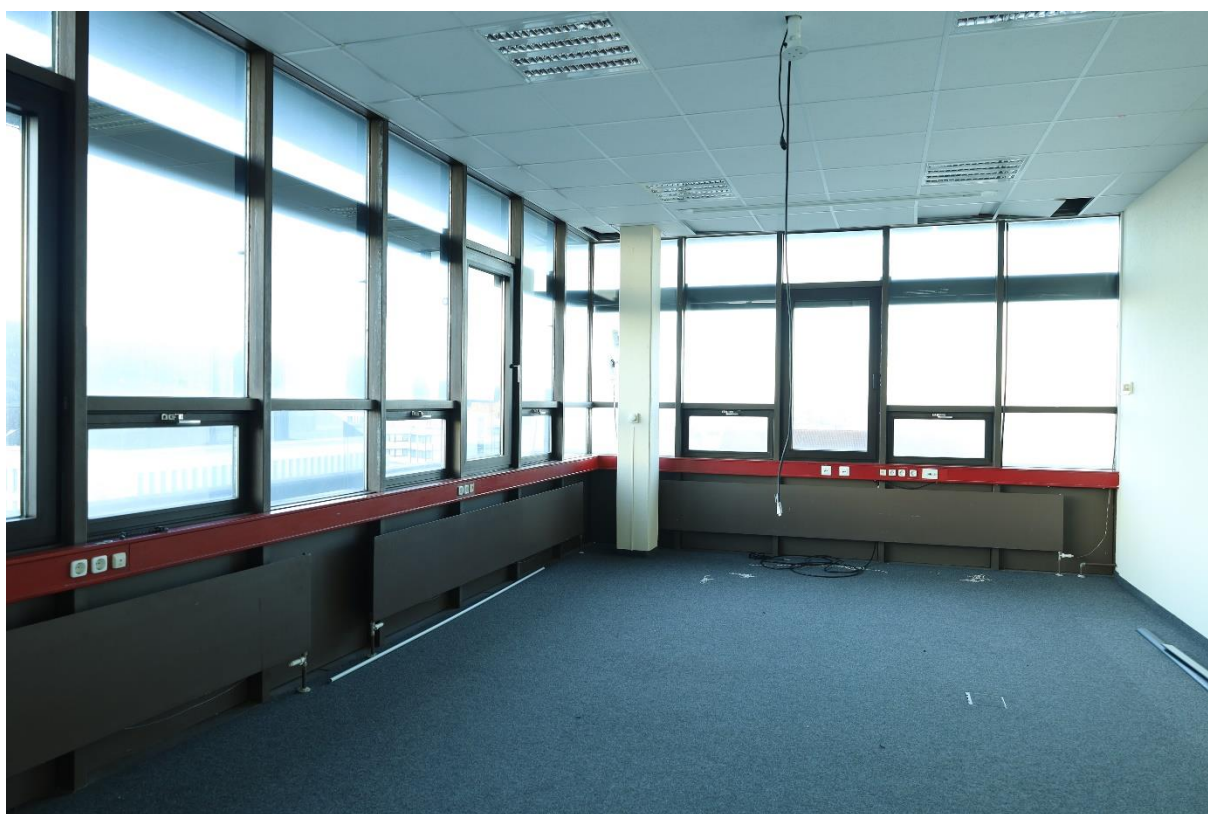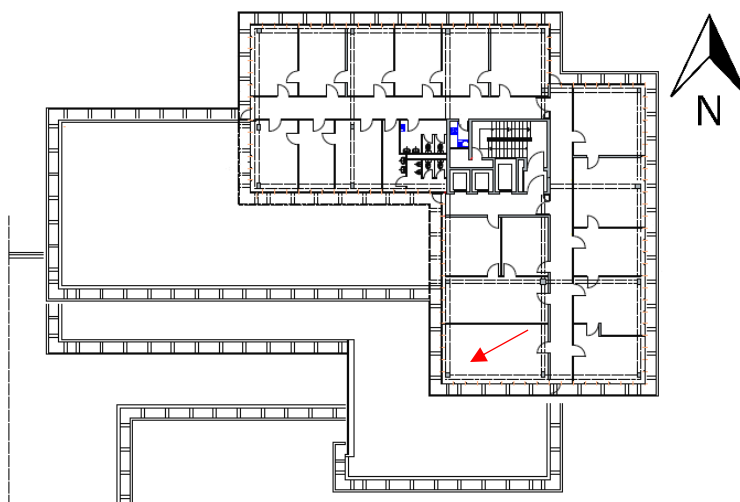


**Abb. 164:**  
-Raum 402

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 4. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_165.tiff

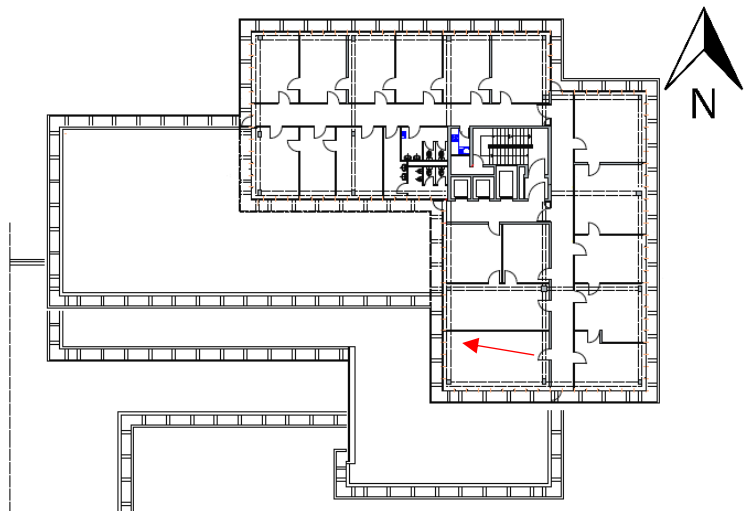

### Abb. 165:


-die Farben rot, braun und weiß kommen in jeden Raum vor

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 4. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_166.tiff

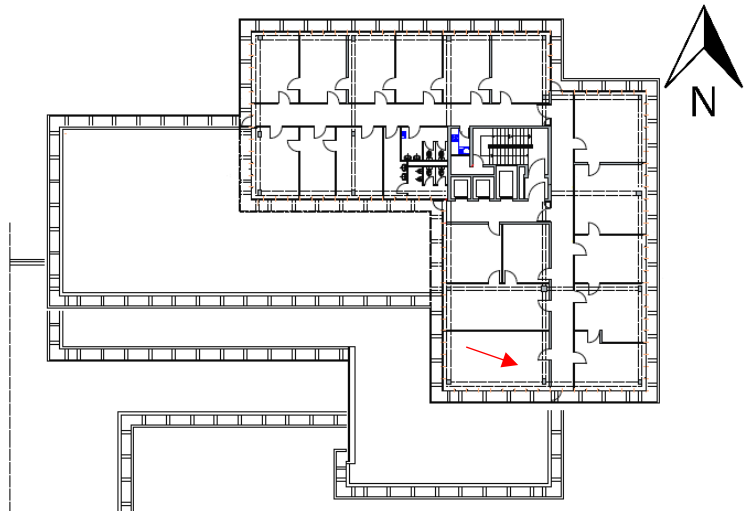

### Abb. 166:

- die großen dunkelbraunen Fenster wurden später eingebaut
- ursprünglich ergab die untere Fensterfront eine Linie




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 4. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_167.tiff

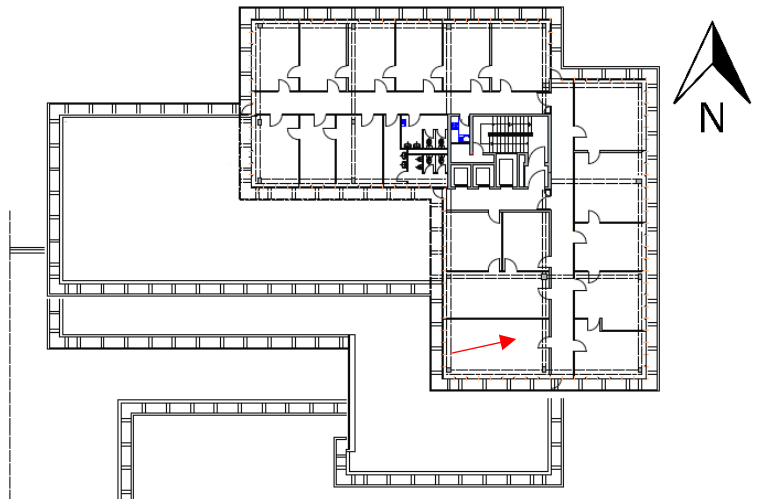


**Abb. 167:**  
-aktuelle Farbe des Raums hellelfenbein (nach RAL)

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 4. OG  
Aufnahmedatum: 14.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_14\_168.tiff

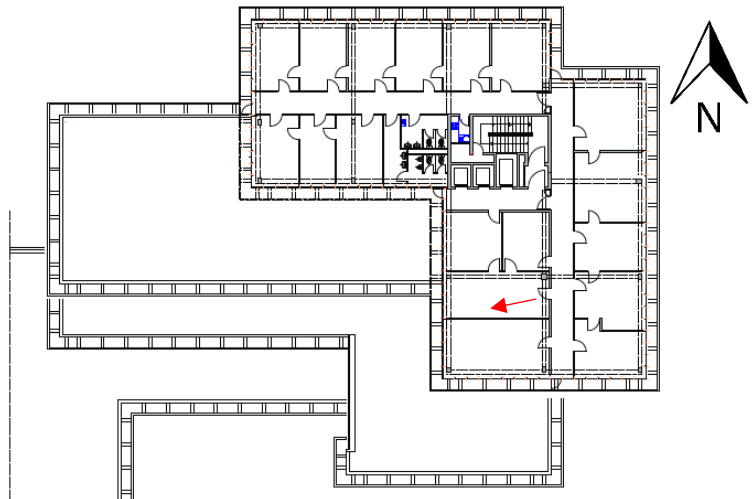


**Abb. 168:**  
-Nebenraum von Büro 402

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 4. OG  
Aufnahmedatum: 15.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_15\_169.tiff

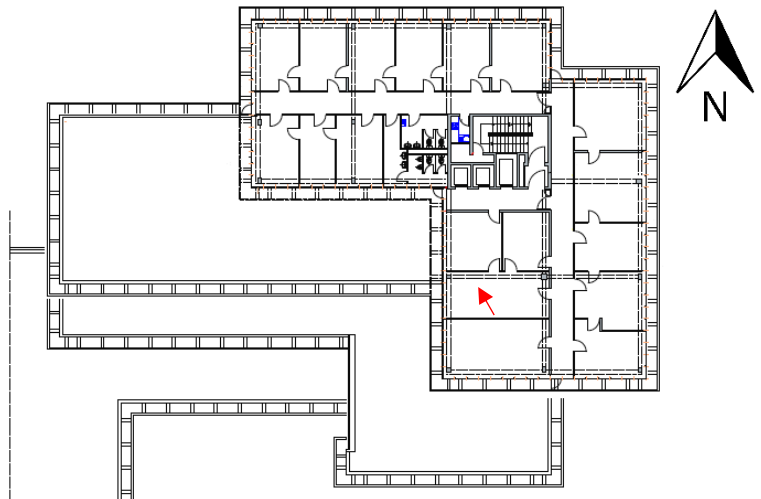


**Abb. 169:**  
-Wand mit Holzweichfaserplatte zum anpinnen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 4. OG  
Aufnahmedatum: 15.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_15\_170.tiff

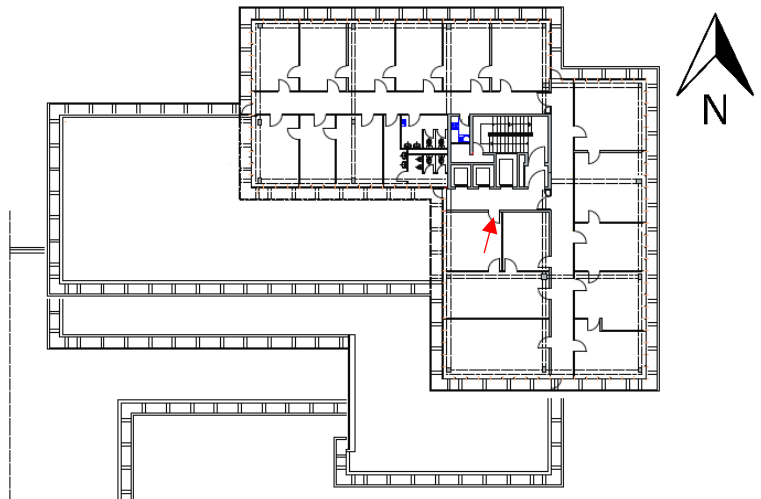

**Abb. 170:**  
-Glastür zum Flur





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 5. OG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_171.tiff

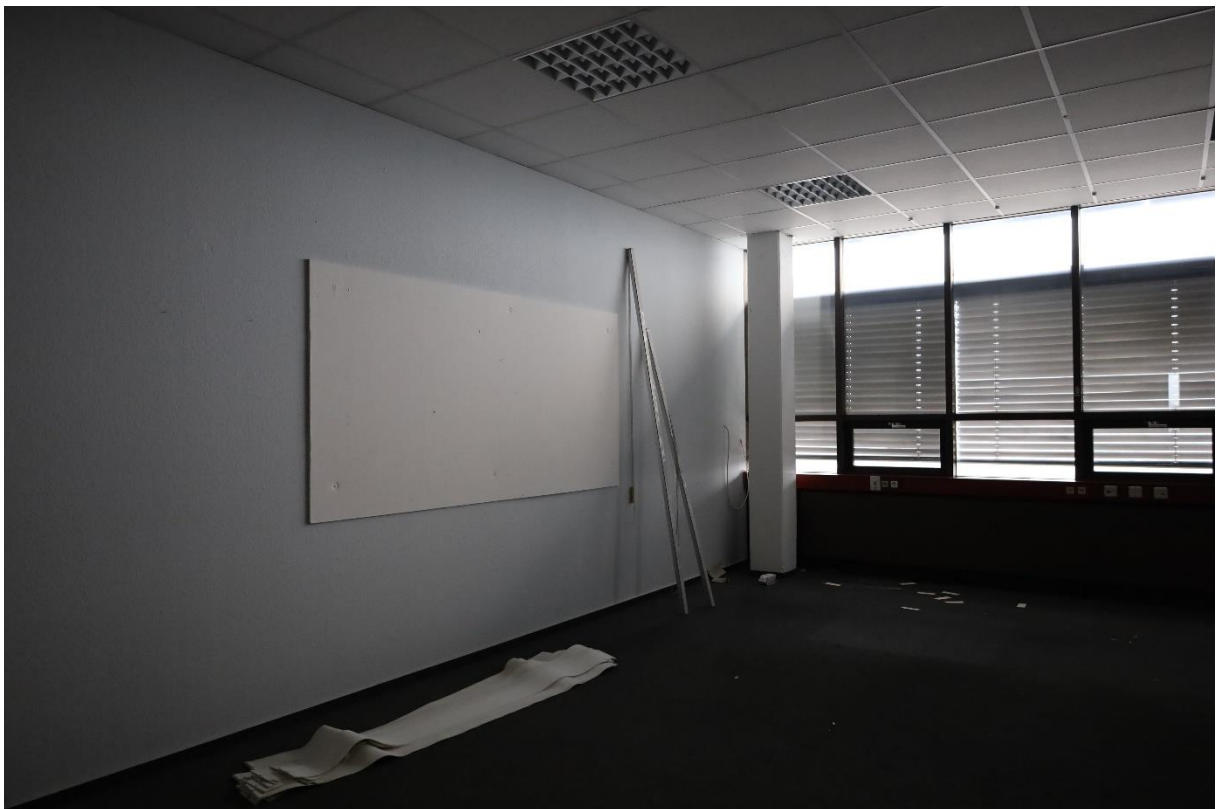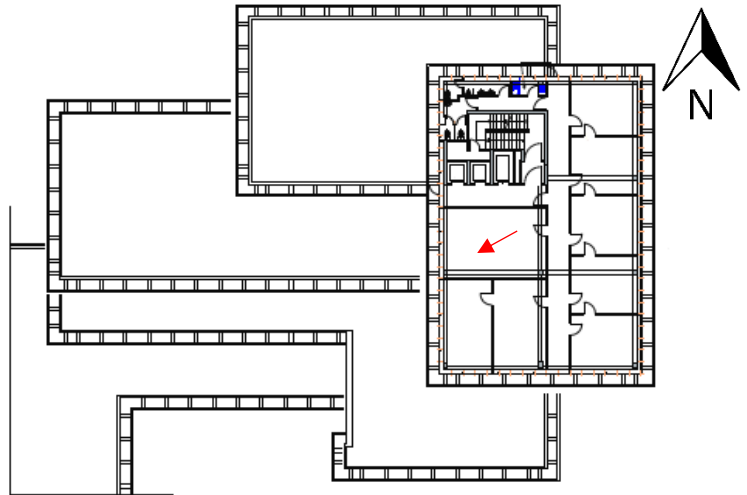


**Abb. 171:**  
-Raum mit heruntergelassener Außenjalousie

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_172.tiff

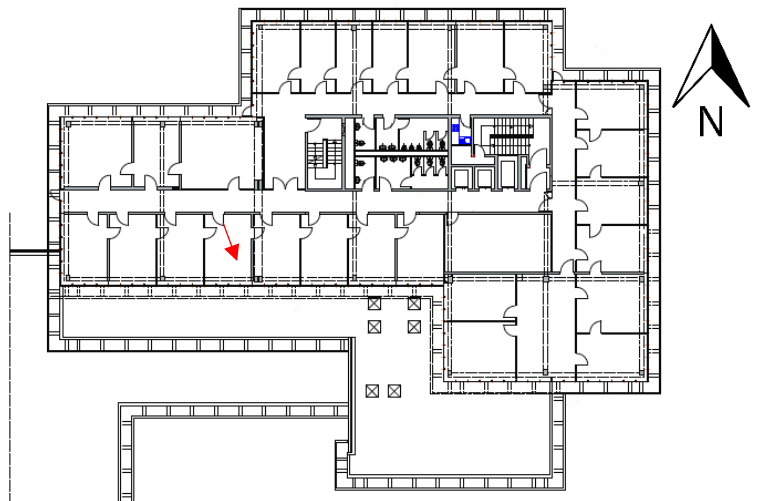


**Abb. 172:**  
-belegtes Standartbüro

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_173.tiff

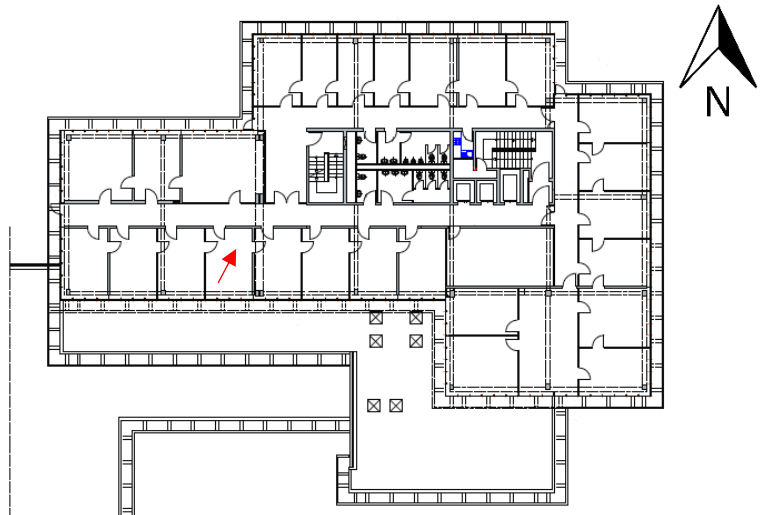


**Abb. 173:**  
-beleges Standartbüro

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 4. OG,  
Büroschrank  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_174.tiff

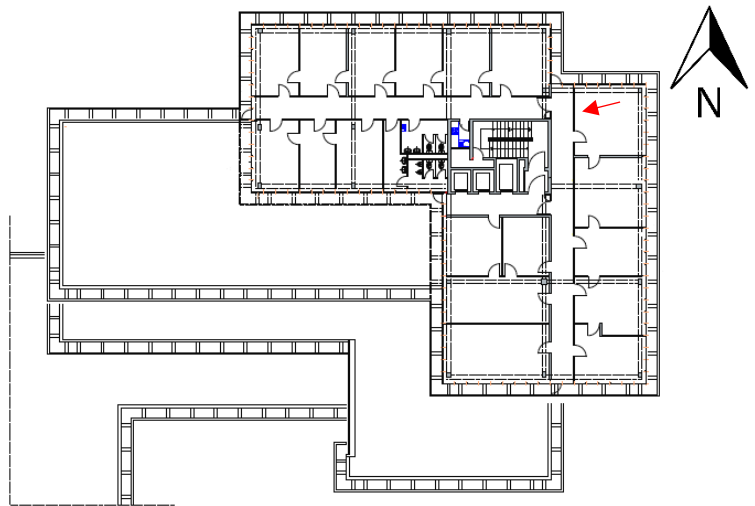

**Abb. 174:**  
-raumhoher Büroschrank




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Fensterfront  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_175.tiff

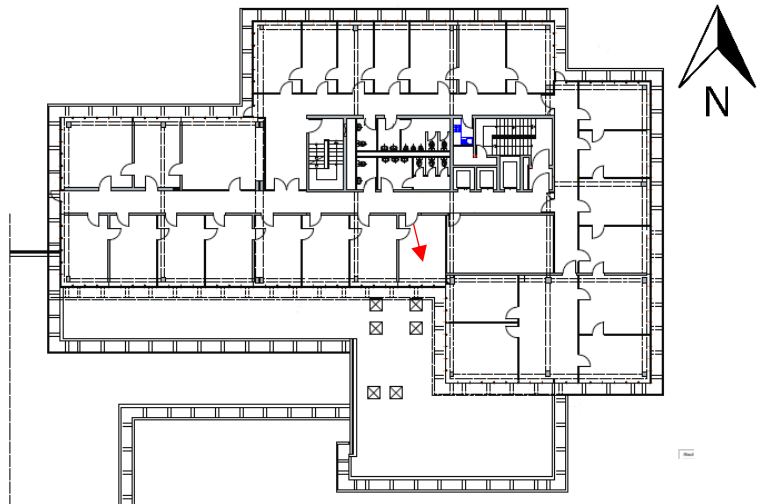


**Abb. 175:**  
-Fensterfront von innen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG,  
Fenstergarnitur  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_176.tiff

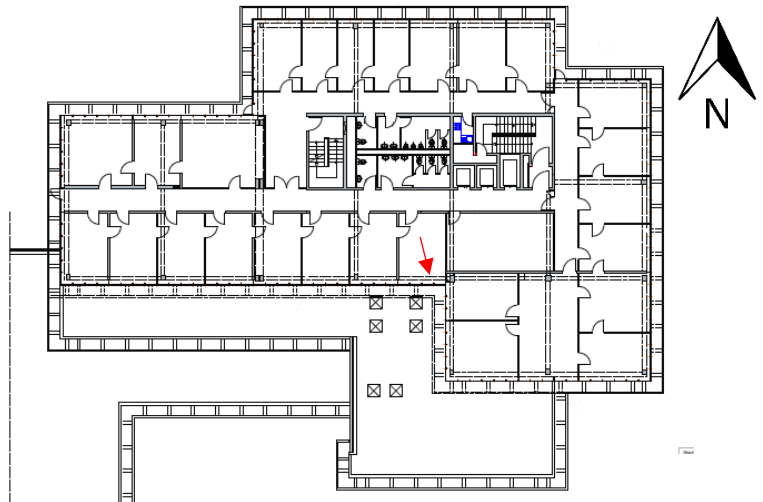

### Abb. 176:



- bauzeitlicher Fensterdrücker an den kleinen Kippfenster
- eloxierte braune Fensterrahmen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG,  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_177.tiff

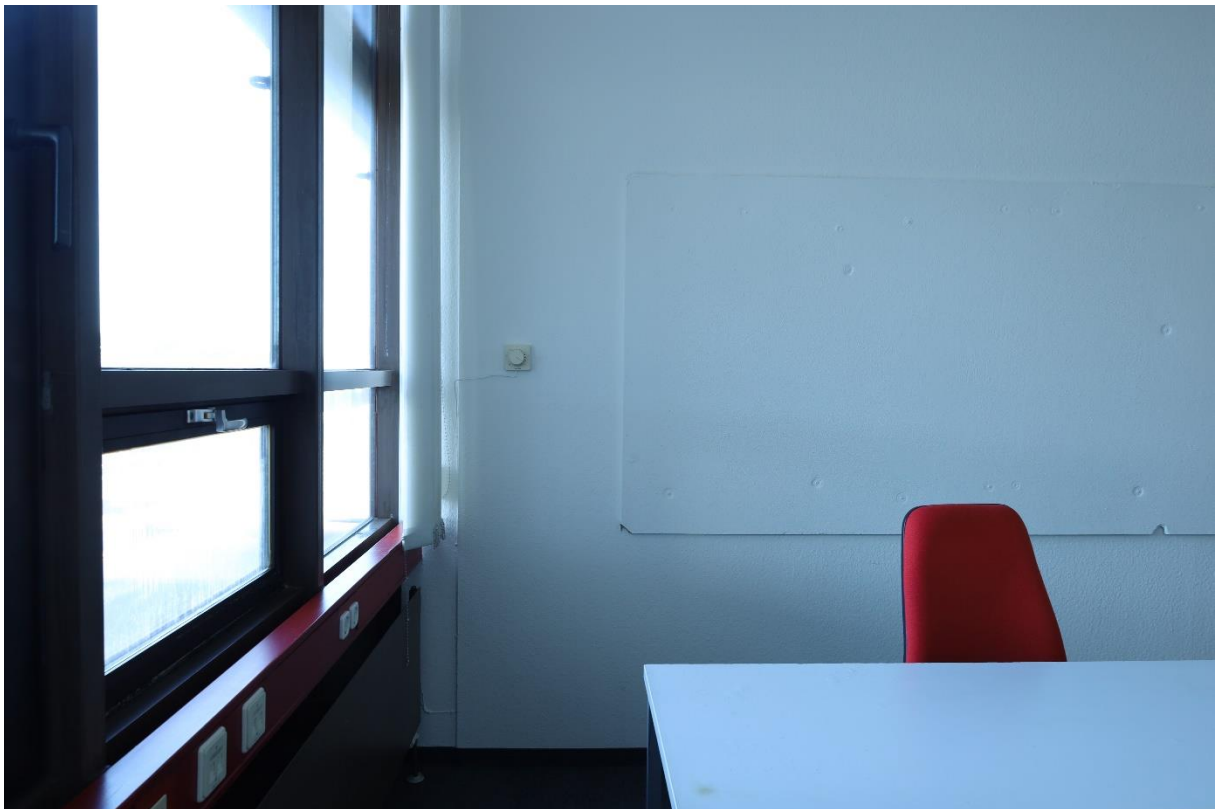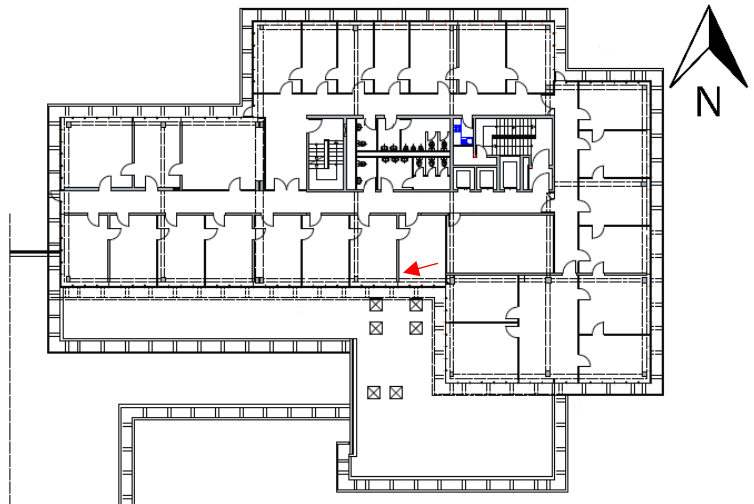

### Abb. 177:


-Thermostat ist in ca. 1,20 m Höhe neben der Fensterfront

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG,  
Thermostat  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_178.tiff

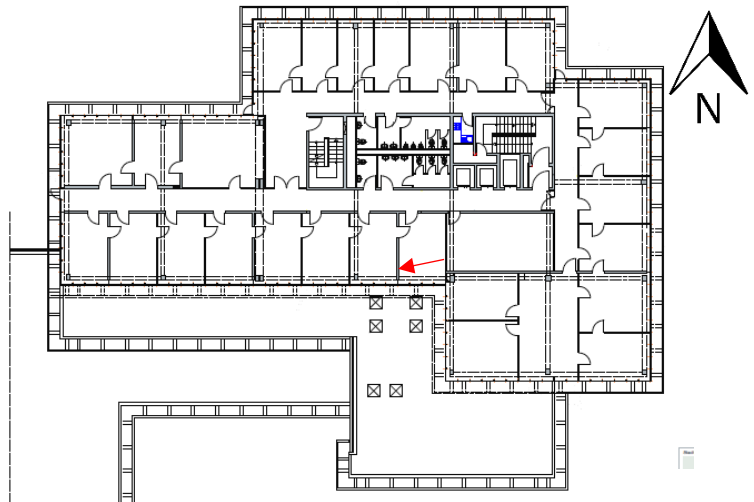

**Abb. 178:**  
-bauzeitliches Thermostat neben der Fensterfront





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_179.tiff

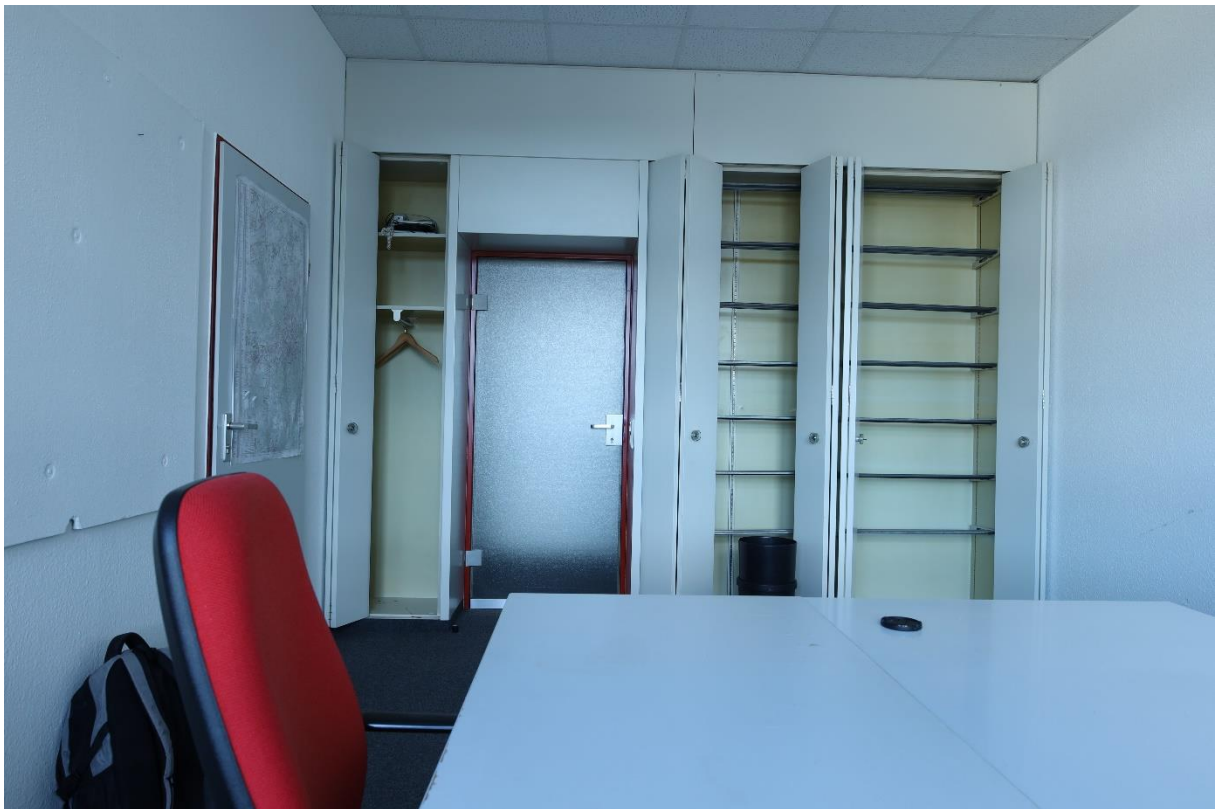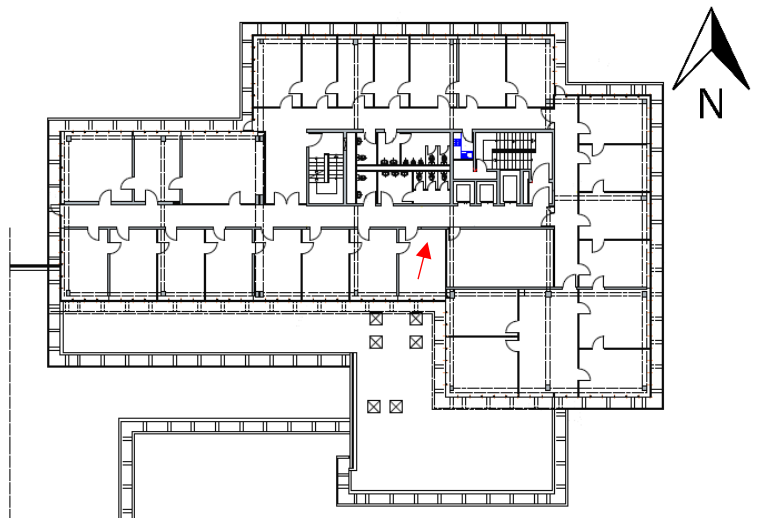


**Abb. 179:**  
-Schrankfront mit Glastür zum Flur

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG, Tür  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_180.tiff

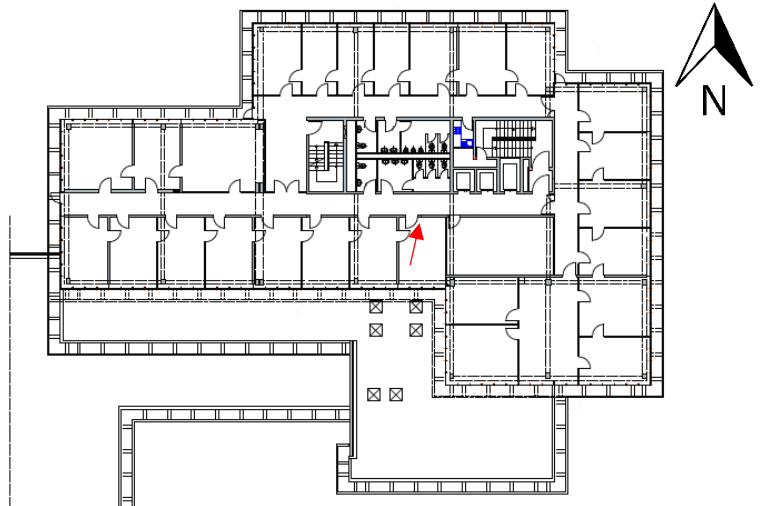

**Abb. 180:**  
-bauzeitliche Türgarnitur


### 9.2.3 Andere Räume

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG, Toilette  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_181.tiff

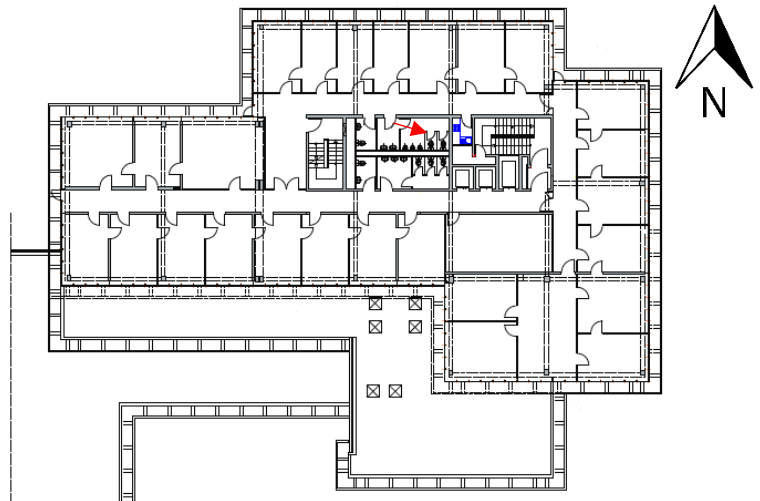

**Abb. 181:**  
-Herrentoilette




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG, Toilette  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_182.tiff

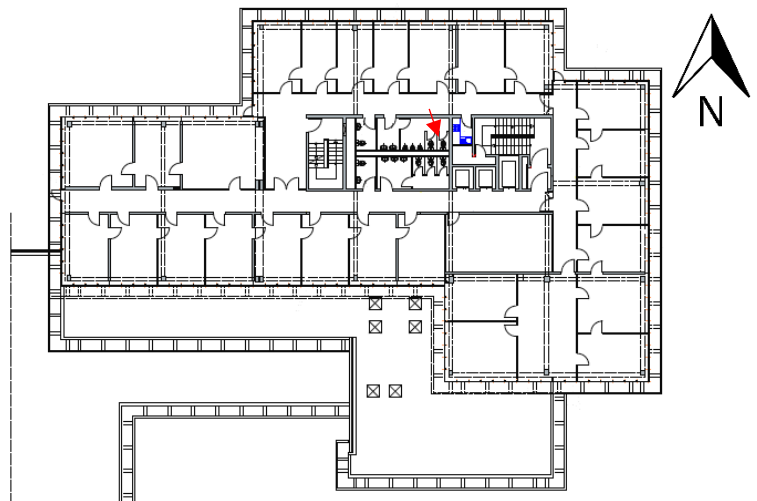



**Abb. 182:**  
-Standart- WC

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG, Toilette  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_183.tiff

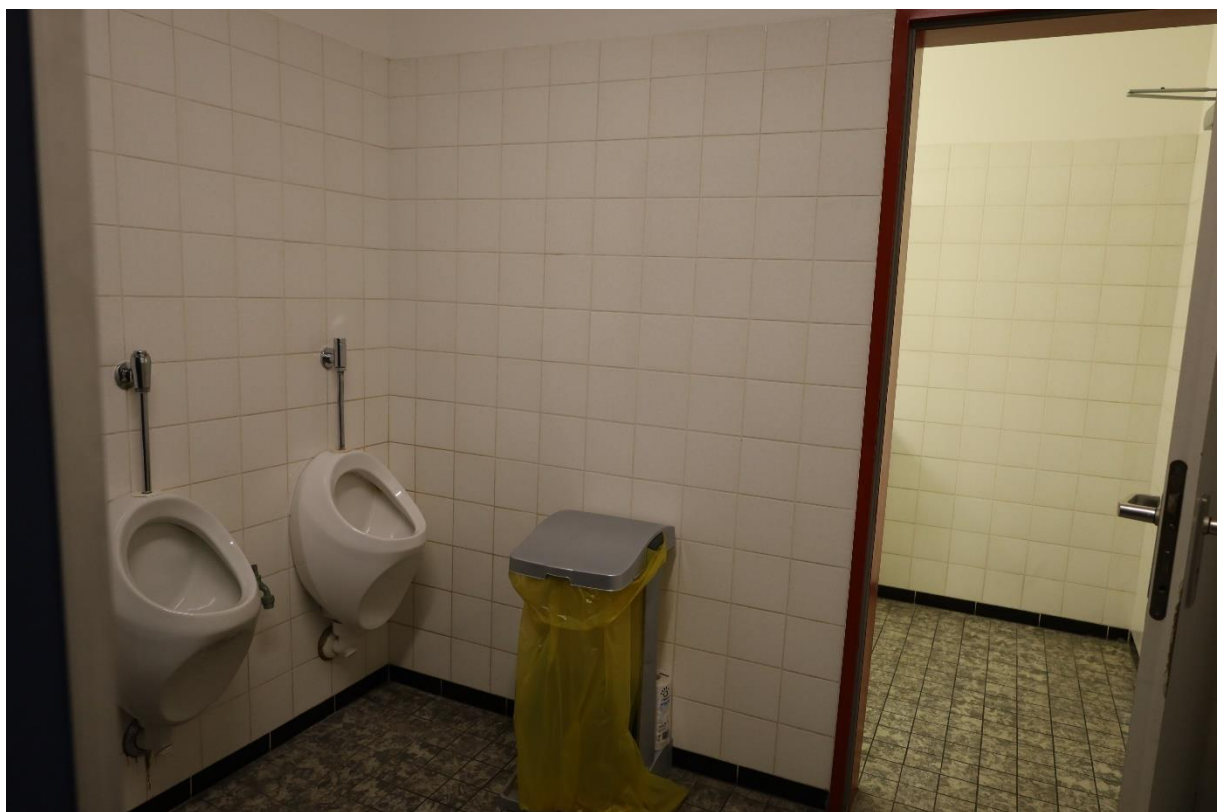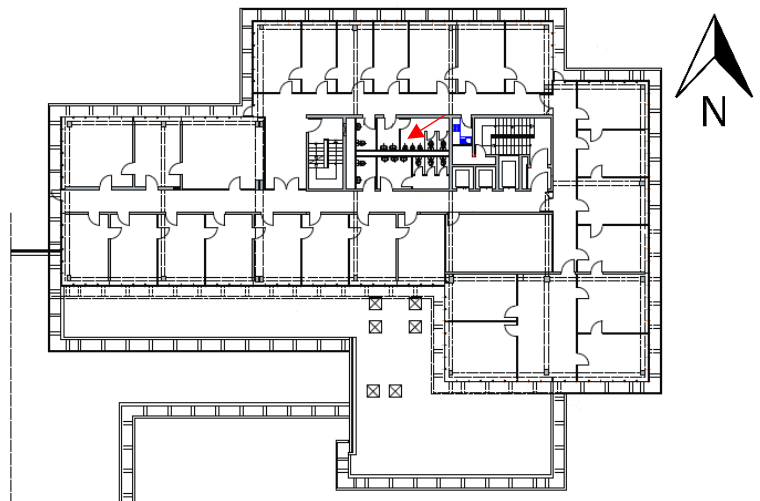

### **Abb. 183:**


-in jeder Herrentoilette sind zwei WC- Kabinen und zwei Urinale

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG, Toilette  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_184.tiff

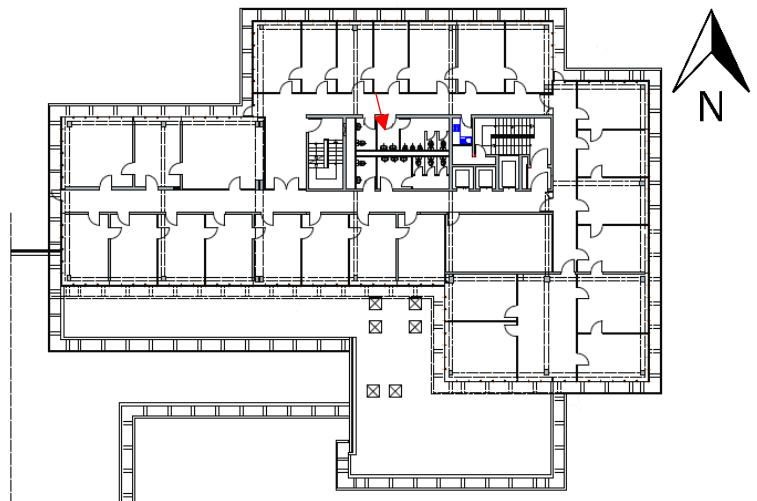



**Abb. 184:**  
-zwei Waschbecken sind in den Herrentoiletten

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG, Toilette  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_185.tiff

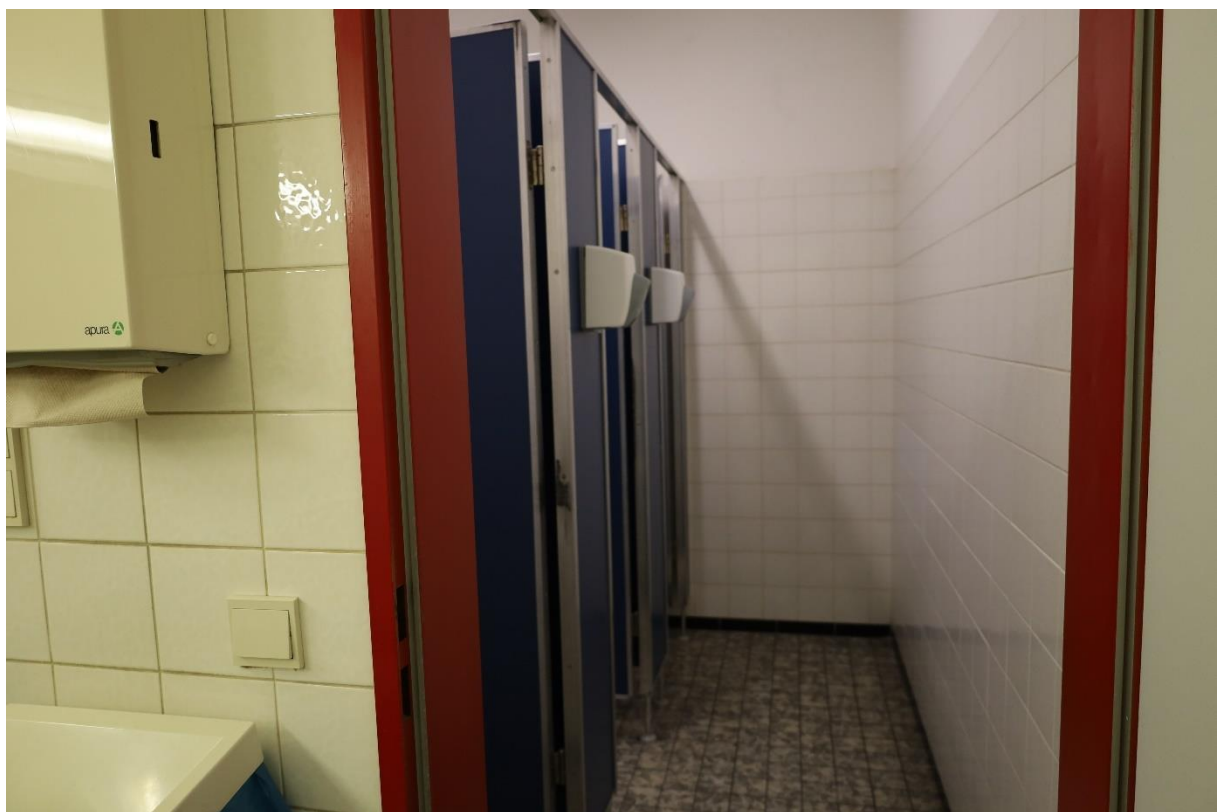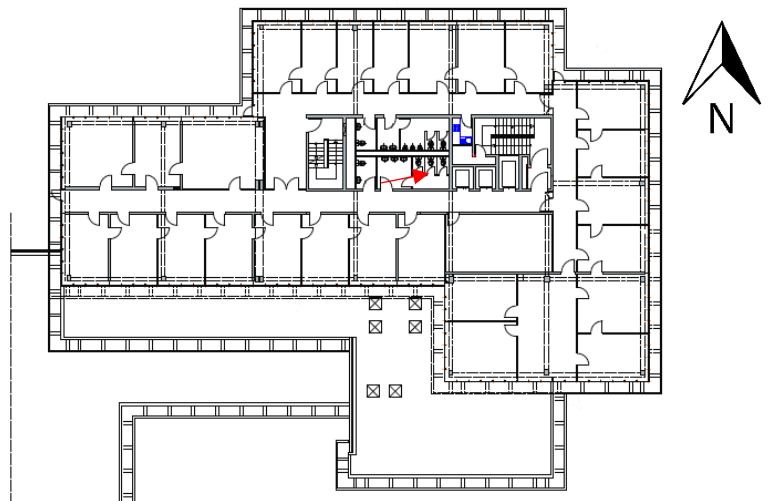

**Abb. 185:**  
-drei Toilettenkabinen auf der Damenttoilette




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG, Toilette  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_186.tiff

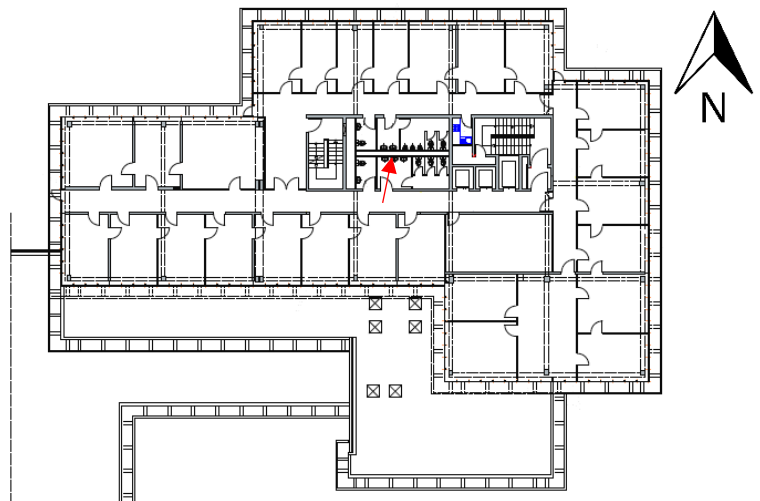


**Abb. 186:**  
-drei Waschbecken sind auf der Damentoilette

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG, Toilette  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_187.tiff

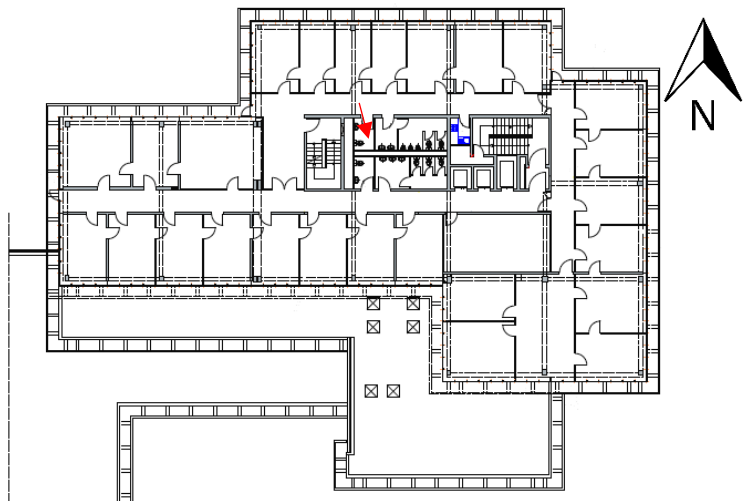


**Abb. 187:**  
-die Behindertentoilette

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 19.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_19\_188.tiff

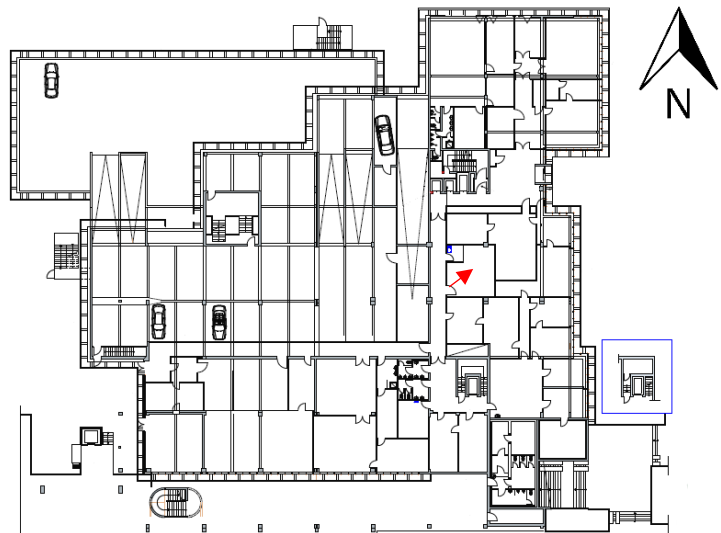


**Abb. 188:**  
-Dusche im 2. UG für die Angestellten

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG, Küche  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_189.tiff

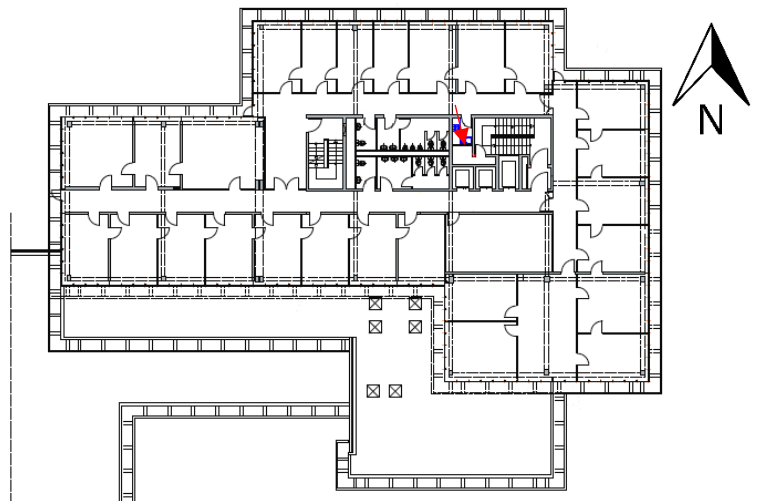

**Abb. 189:**  
-Standartbüroküche auf jeder Etage




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_190.tiff

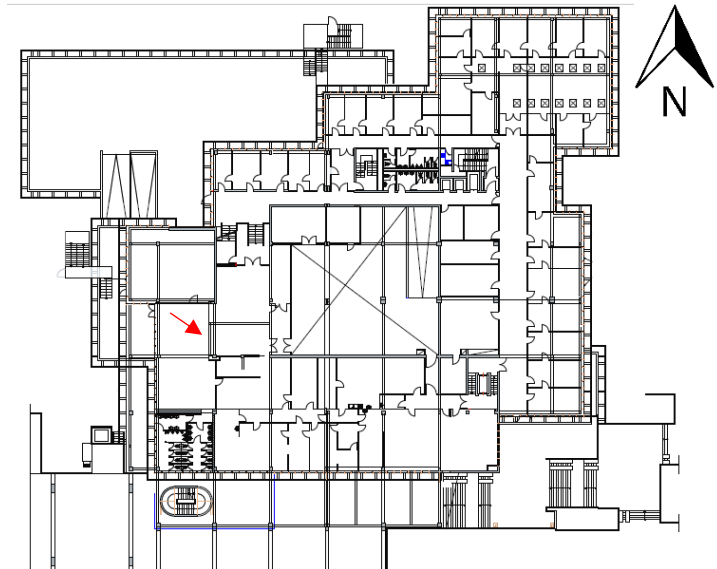



**Abb. 190:**  
-geschlossene Kantine mit Speiseraum

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_191.tiff

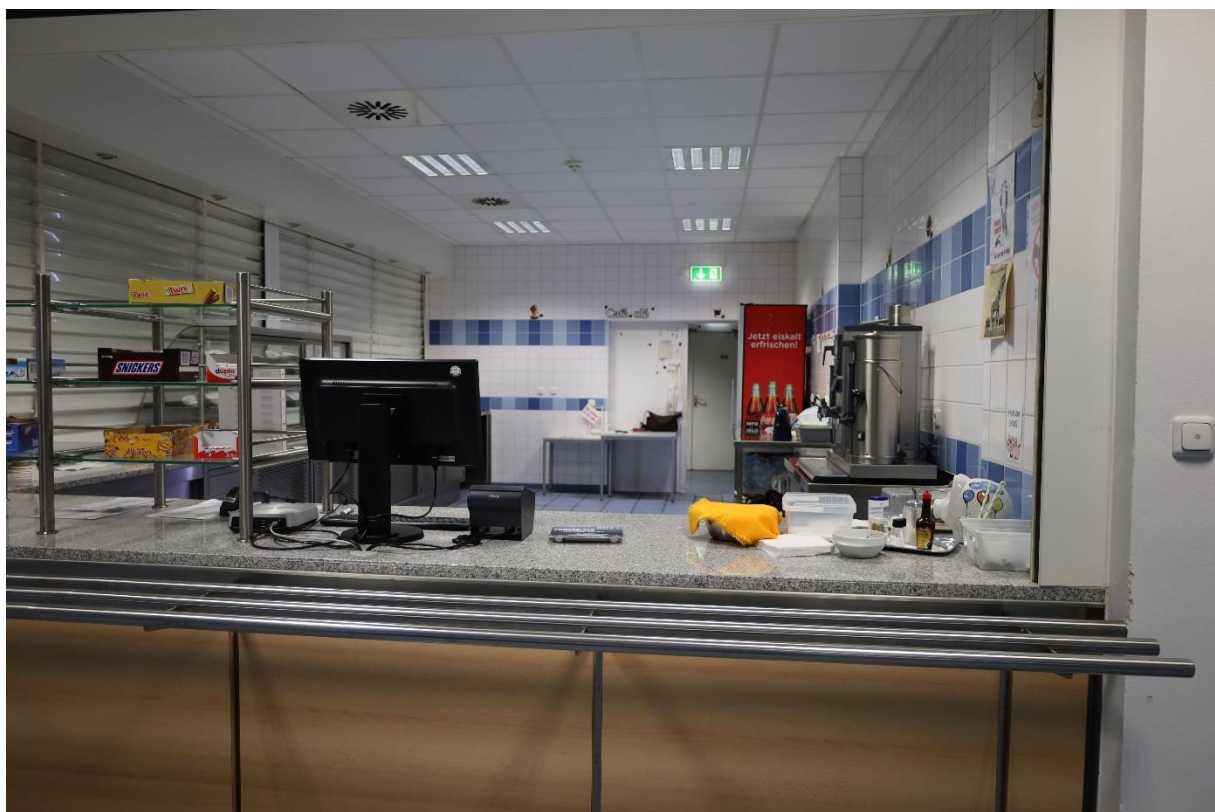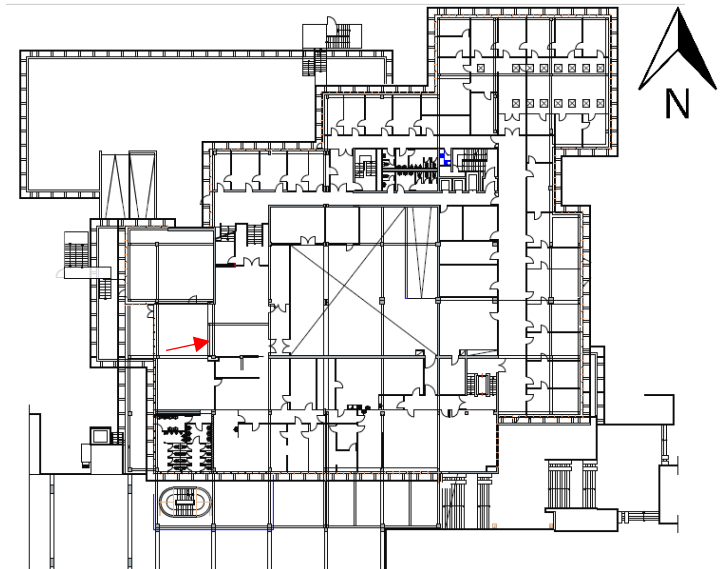


**Abb. 191:**  
-Blick in den Verkaufsraum der Kantine

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_192.tiff

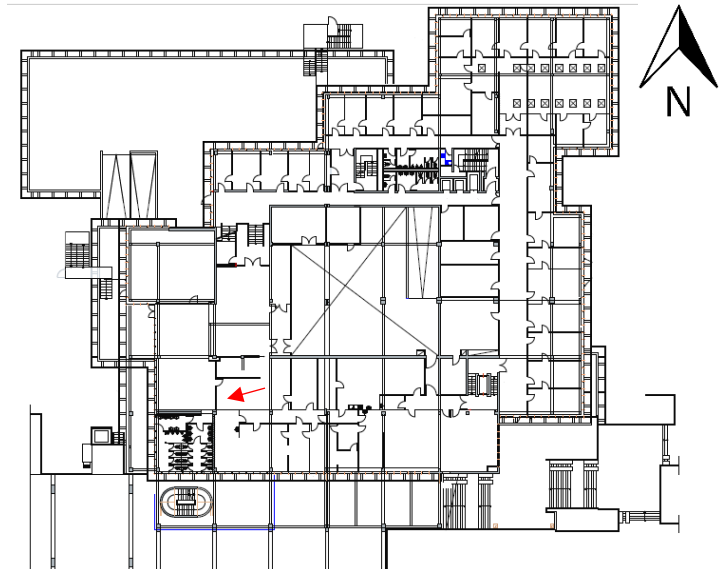

**Abb. 192:**  
-Küche der Kantine




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_193.tiff

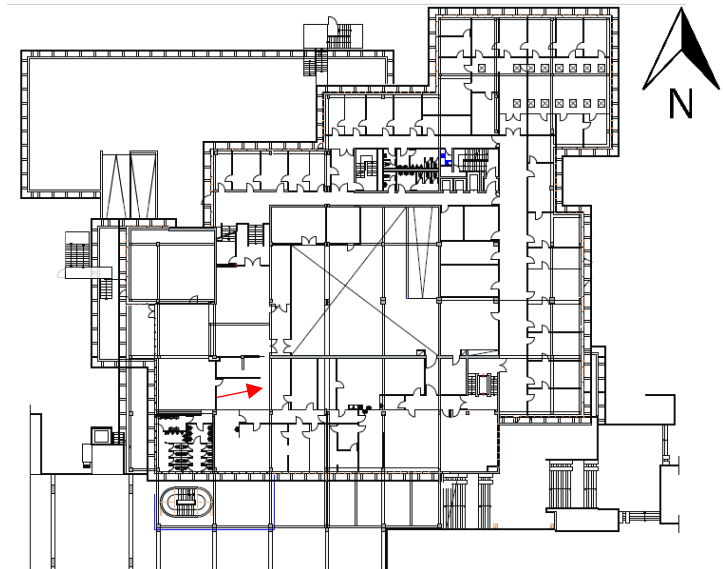

**Abb. 193:**  
-Küche der Kantine




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2.UG  
Aufnahmedatum: 17.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_17\_194.tiff

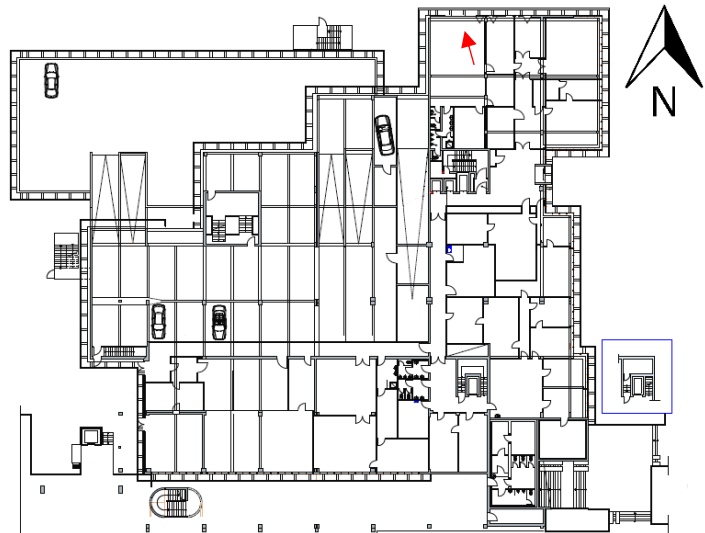


**Abb. 194:**  
-Hausmeisterwerkstatt

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 17.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_17\_195.tiff

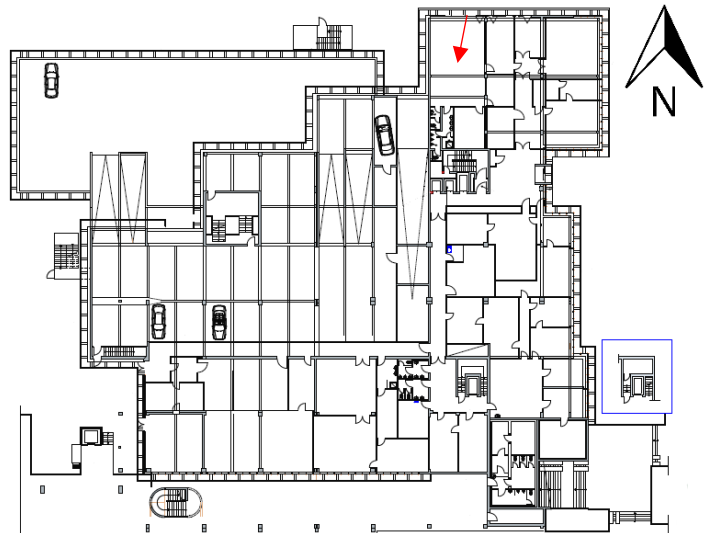


**Abb. 195:**  
-Hausmeisterwerkstatt

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 17.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_17\_196.tiff

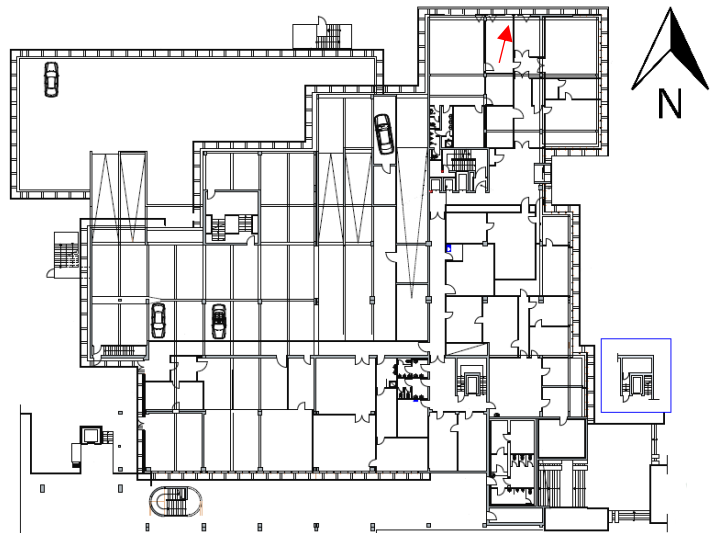

**Abb. 196:**  
-Büro der Hausmeister




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 17.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_17\_197.tiff

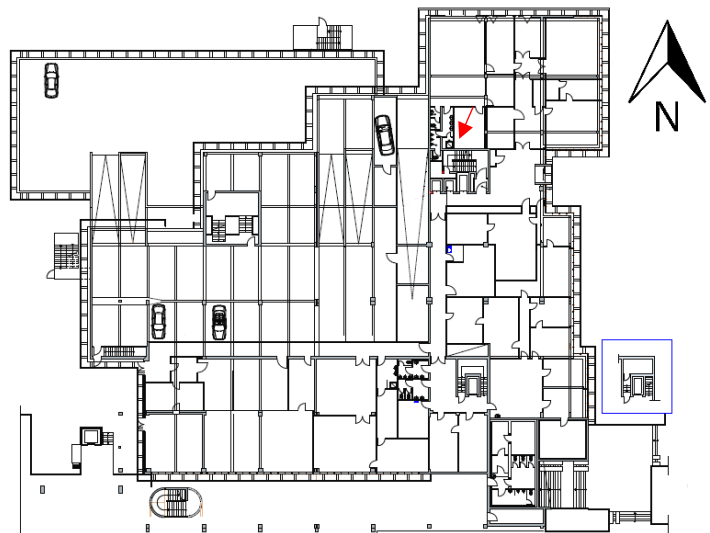

**Abb. 197:**  
-Küchenbereich der Hausmeister




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 19.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_19\_198.tiff

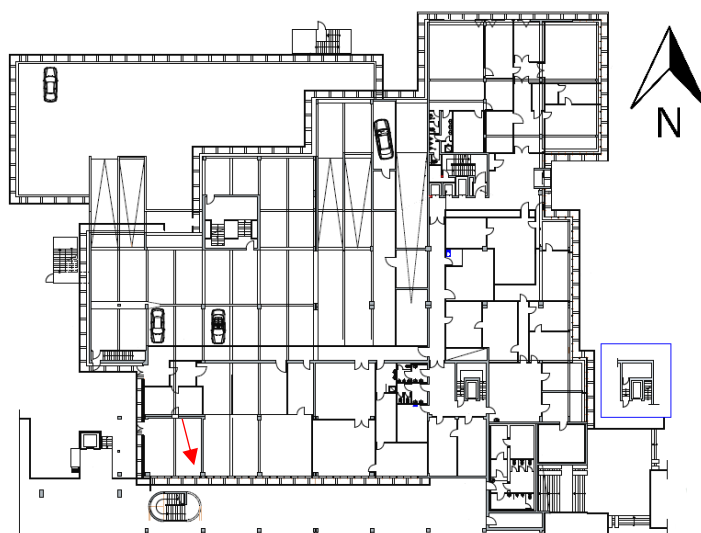


**Abb. 198:**  
-Druckerei

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 19.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_19\_199.tiff

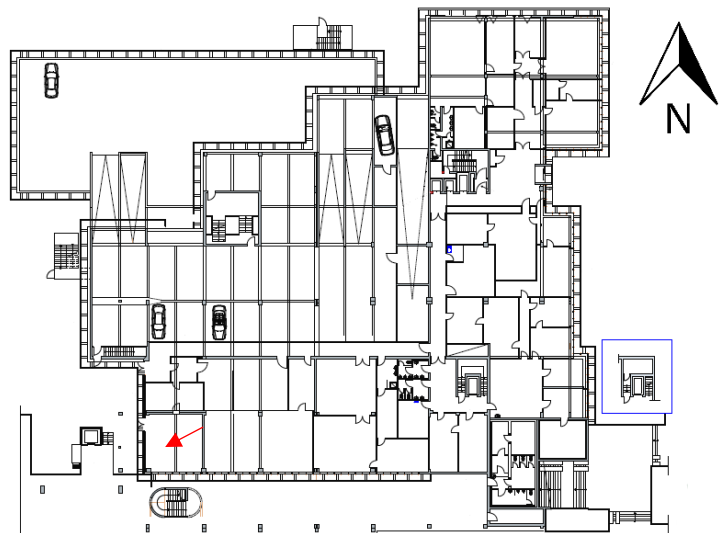


**Abb. 199:**  
-Druckerei

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 19.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_19\_200.tiff

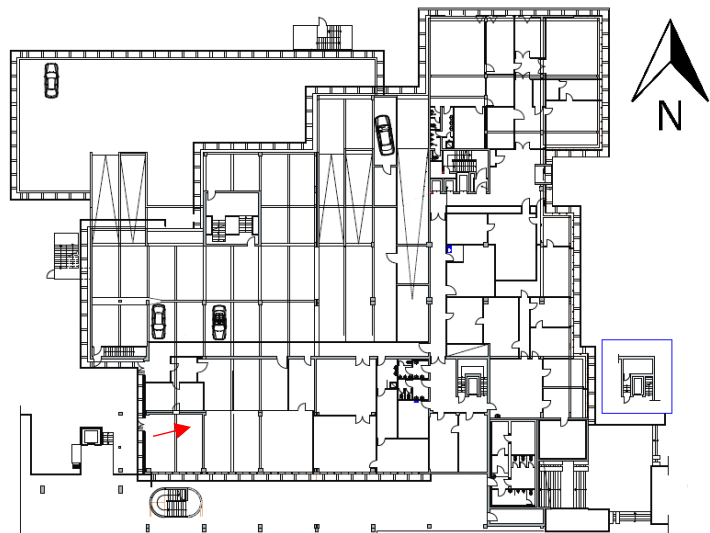

**Abb. 200:**  
-Druckerei




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 19.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_19\_201.tiff

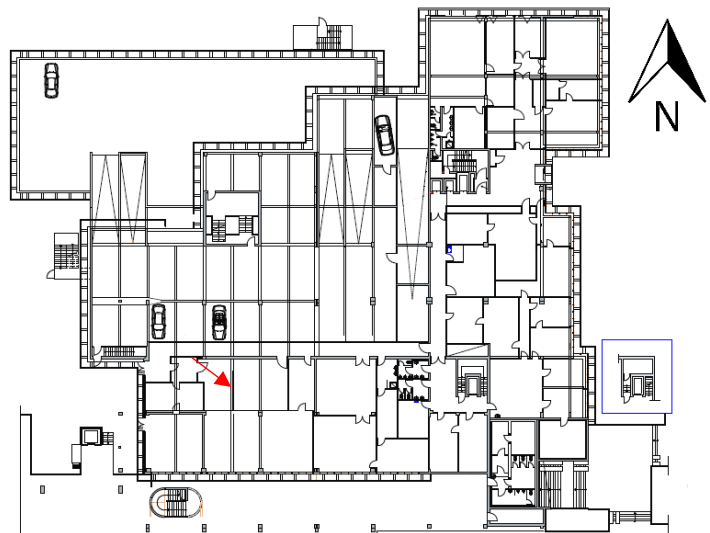

**Abb. 201:**  
-Druckerei




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 19.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_19\_202.tiff

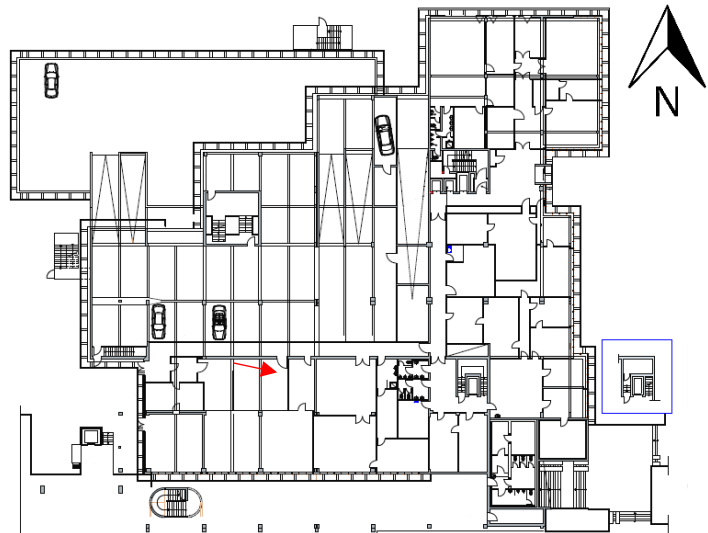


**Abb. 202:**  
-Lager der Druckerei

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 19.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_19\_203.tiff

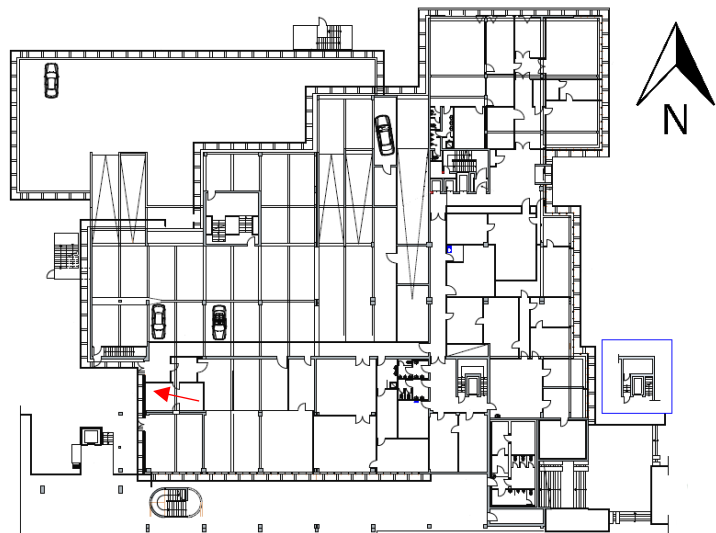


**Abb. 203:**  
-Büro der Druckerei

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 19.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_19\_204.tiff

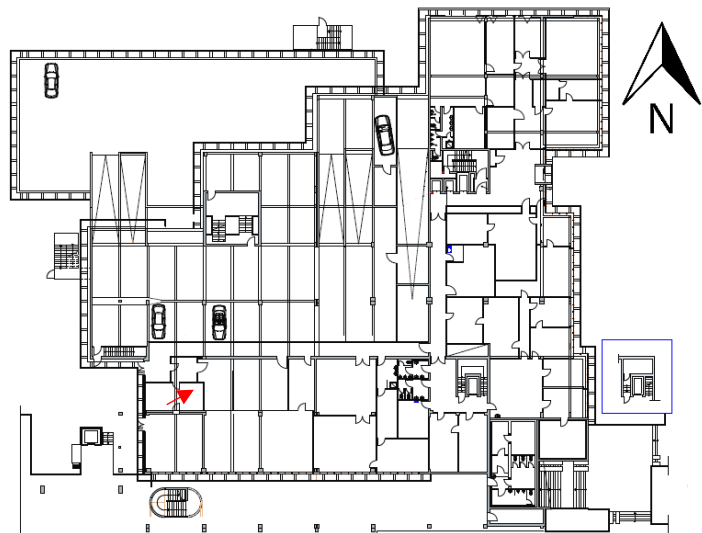



**Abb. 204:**  
-Pausenraum der Druckerei

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_205.tiff

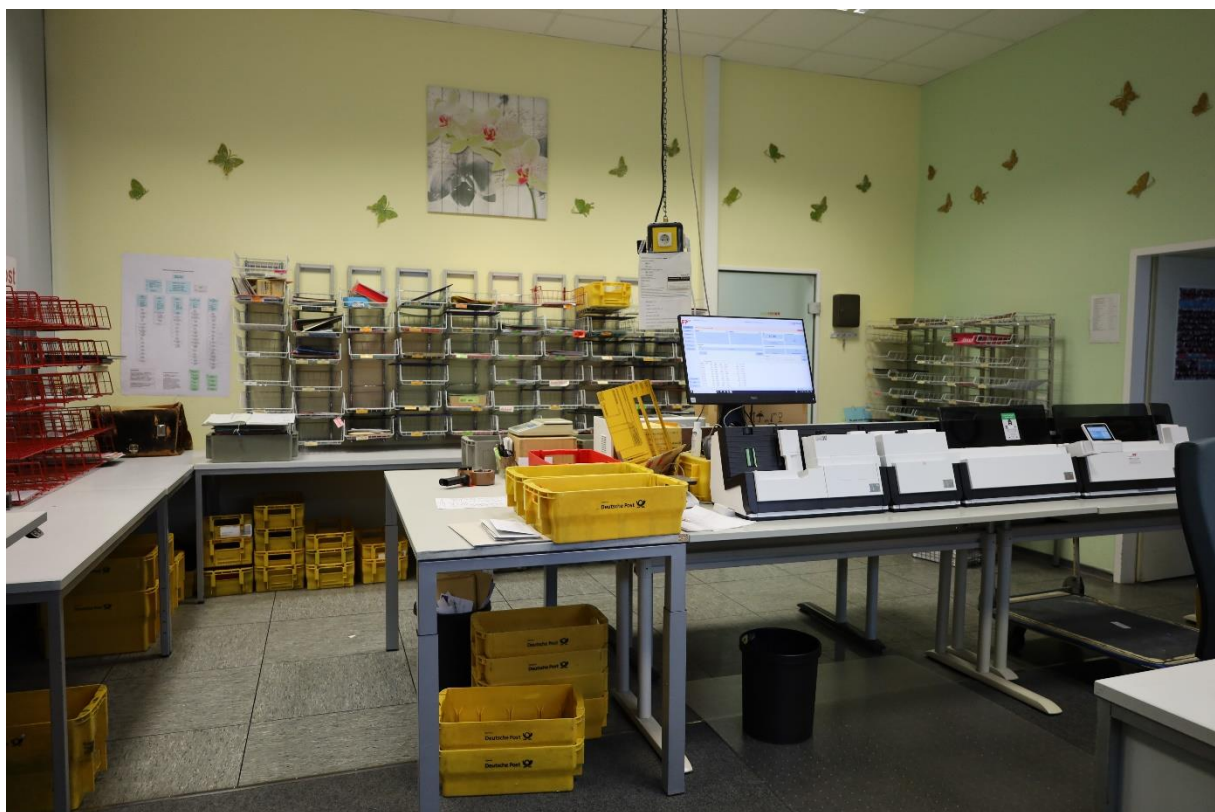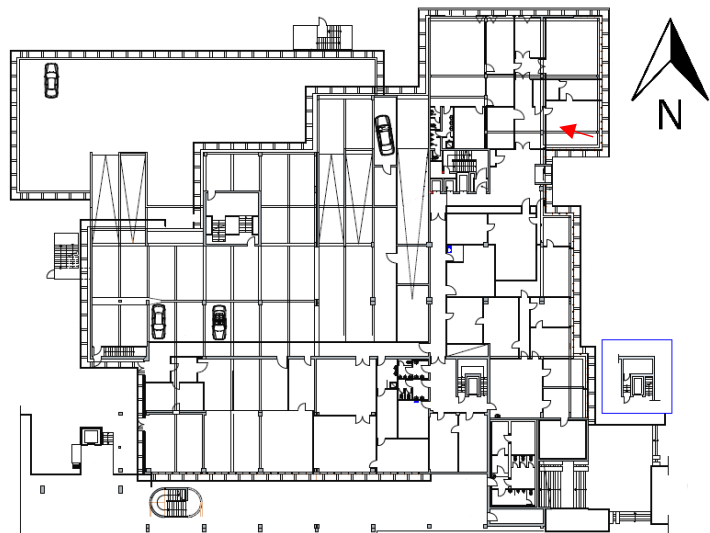

**Abb. 205:**  
-Poststelle




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_206.tiff

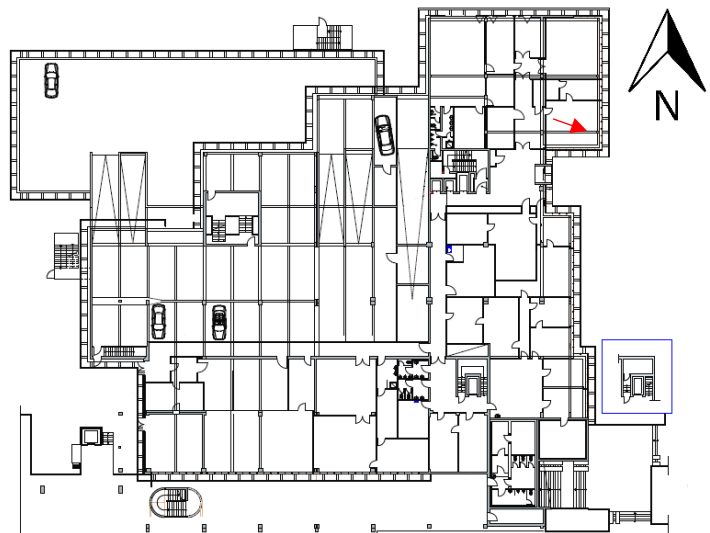


**Abb. 206:**  
-Poststelle

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_207.tiff

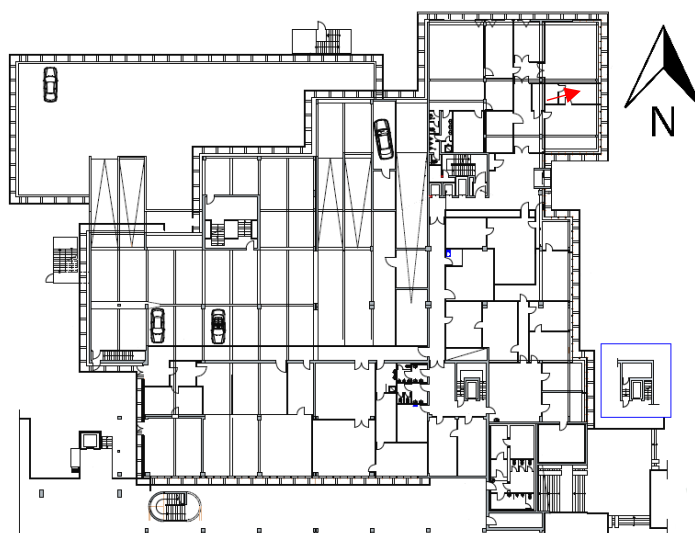



**Abb. 207:**  
-Lagerraum der Poststelle

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_208.tiff

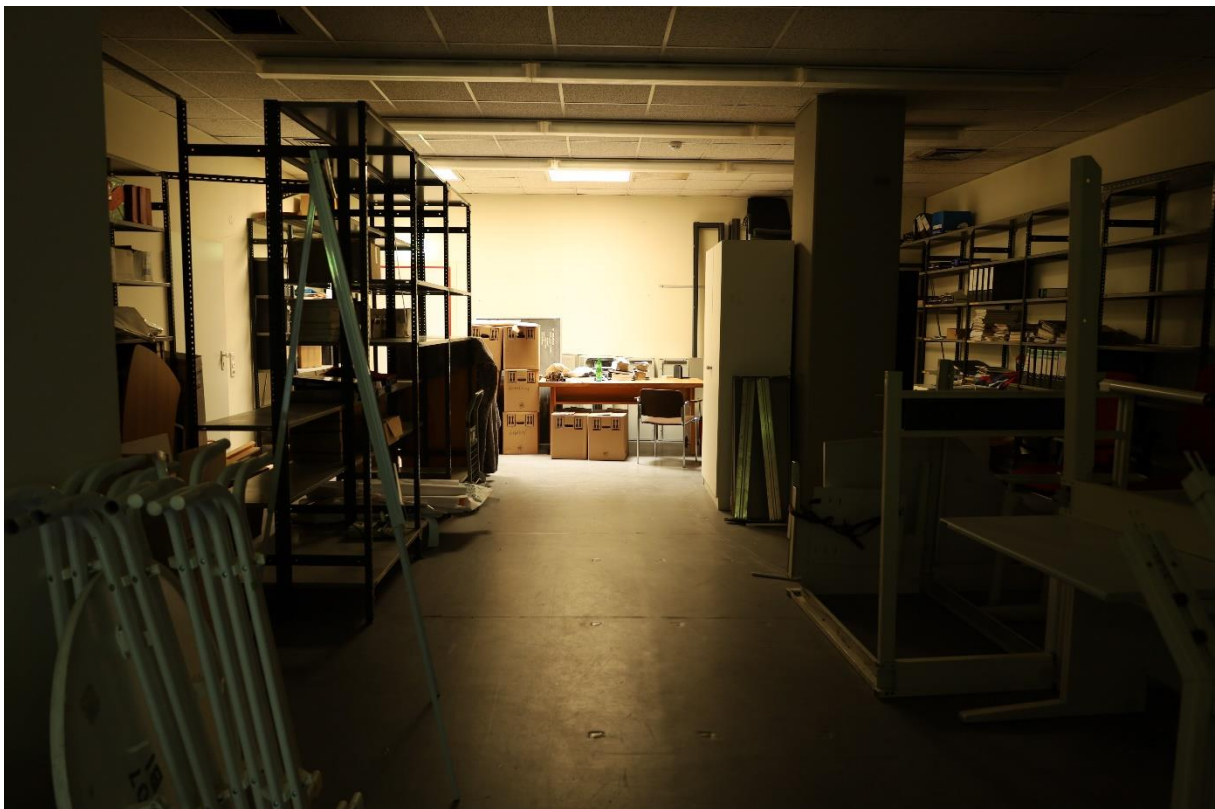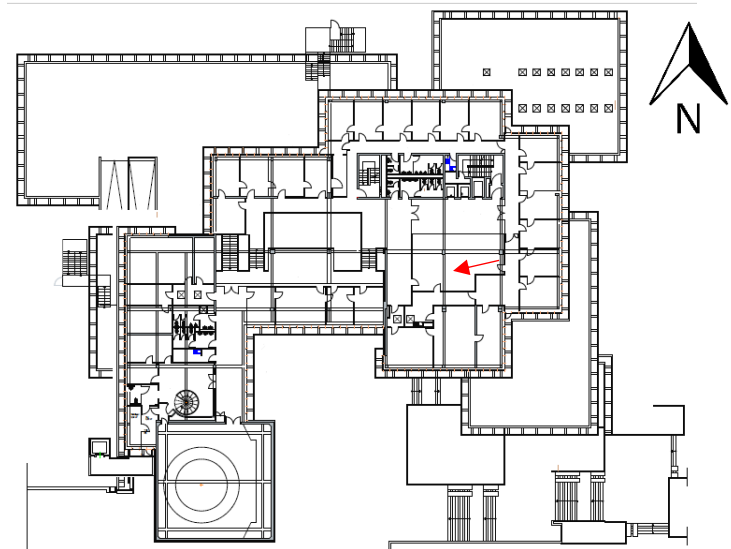


**Abb. 208:**  
-Lagerraum bei Bürgermeistertrakt

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_209.tiff

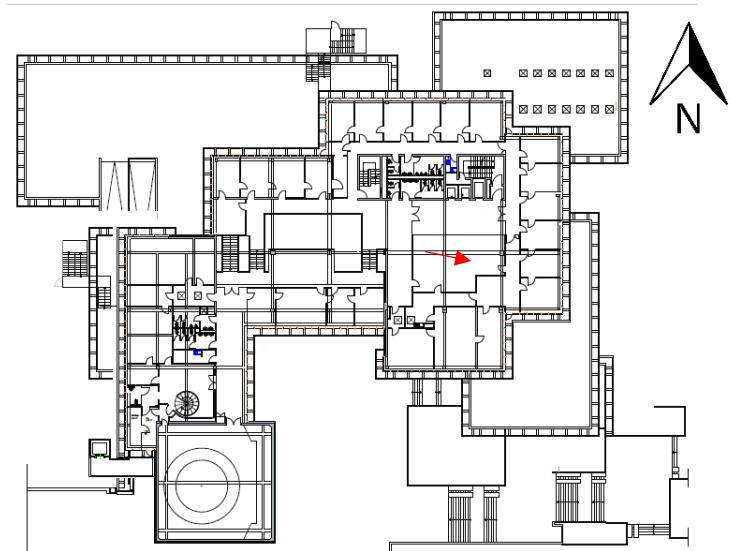

**Abb. 209:**  
-Lagerraum bei Bürgermeistertrakt




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_210.tiff

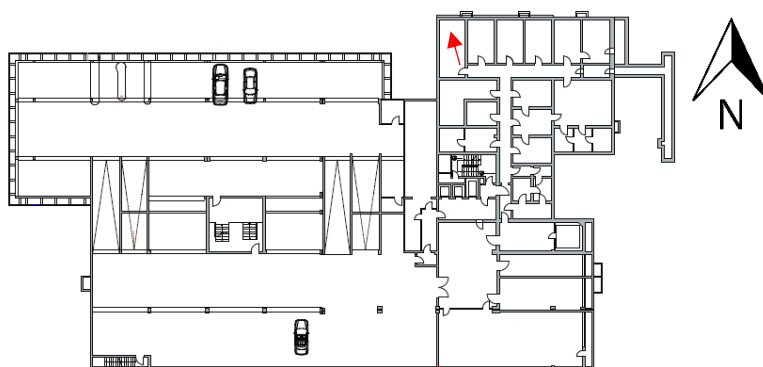


**Abb. 210:**  
-Kellerlagerraum

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_211.tiff

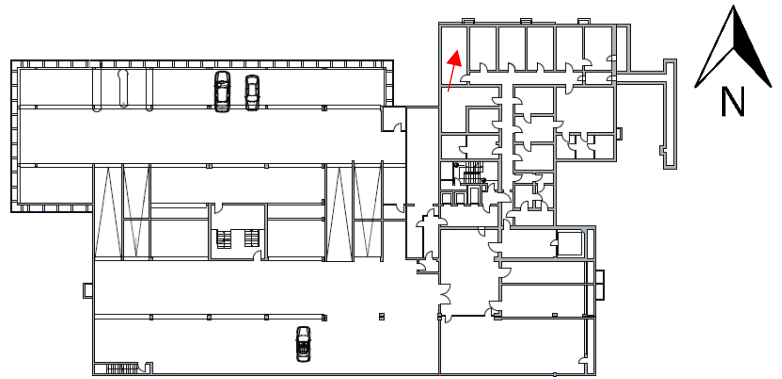


**Abb. 211:**  
-Safe im der untersten Etage

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_212.tiff

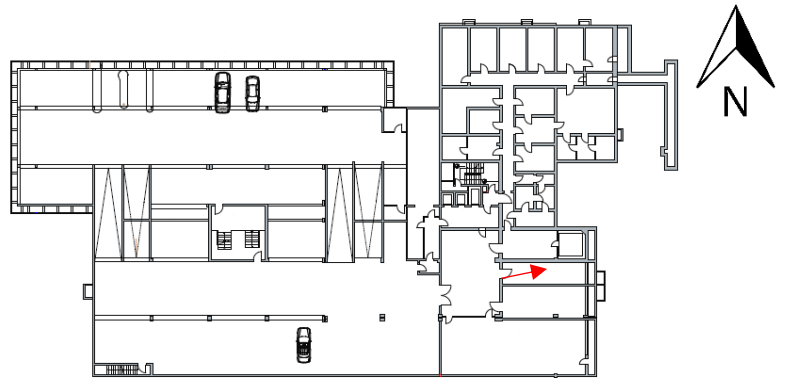

**Abb. 212:**  
-Raum für die Schaltschränke




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_213.tiff

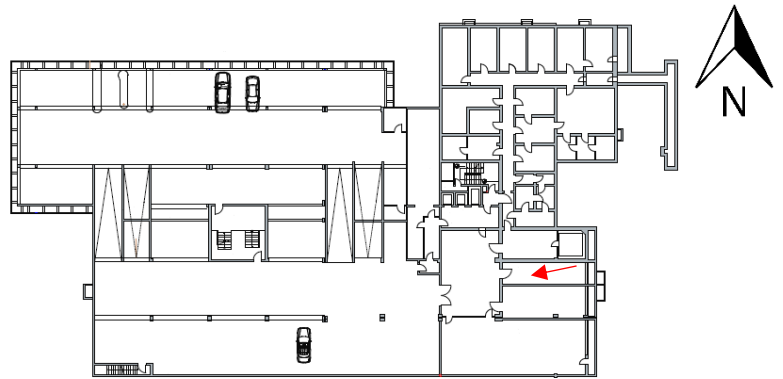

**Abb. 213:**  
-Raum für die Schaltschränke




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_214.tiff

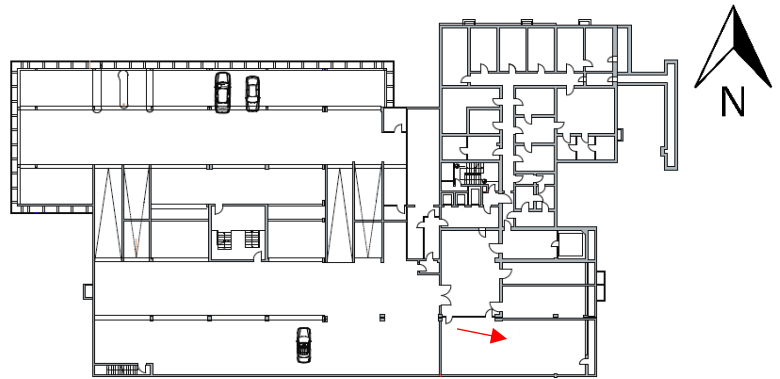


**Abb. 214:**  
-Technikraum

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_215.tiff

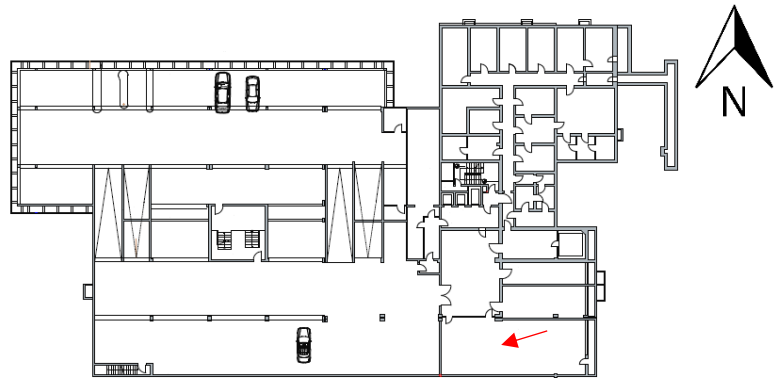



**Abb. 215:**  
-Technikraum

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_216.tiff

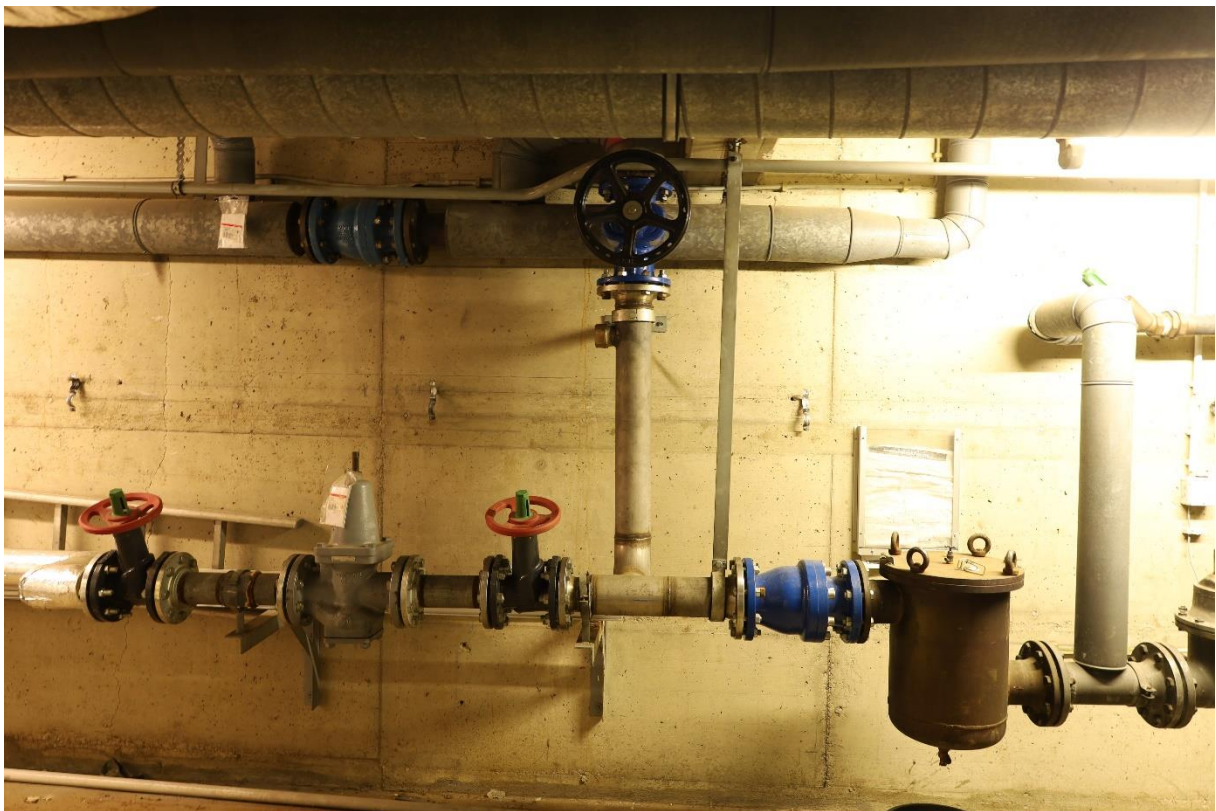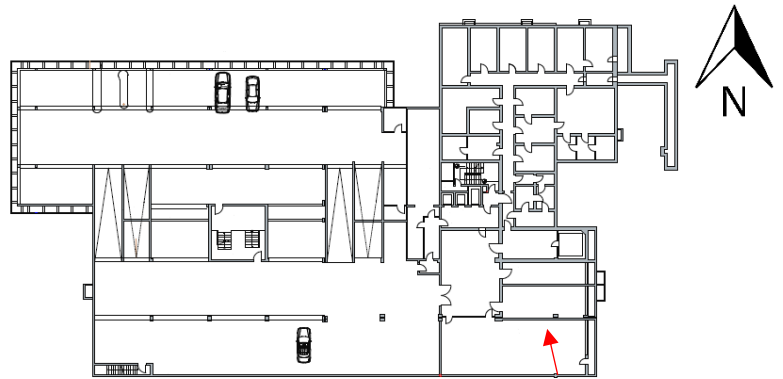


**Abb. 216:**  
-Technikraum



## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

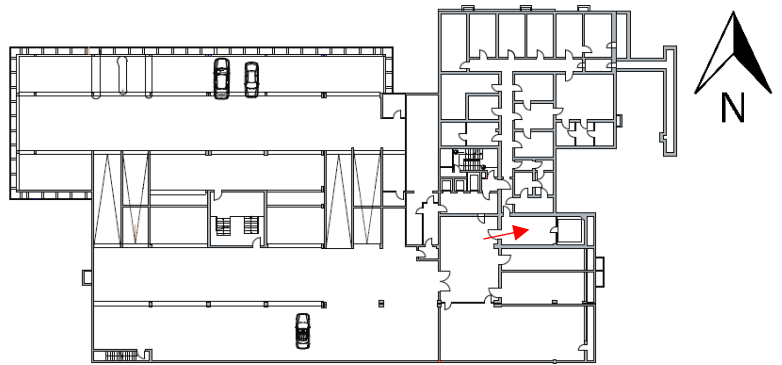

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_217.tiff




**Abb. 217:**  
-Dieselgenerator



## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

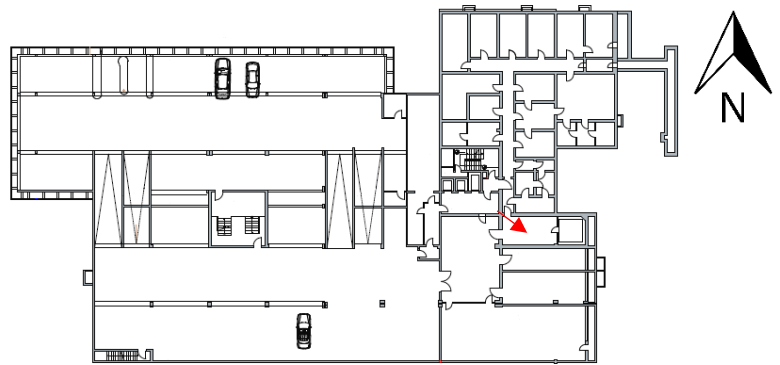

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_218.tiff



**Abb. 218:**  
-Notstromaggregat


## 9.2.4 Parkhaus/- deck

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Nordseite  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_219.tiff

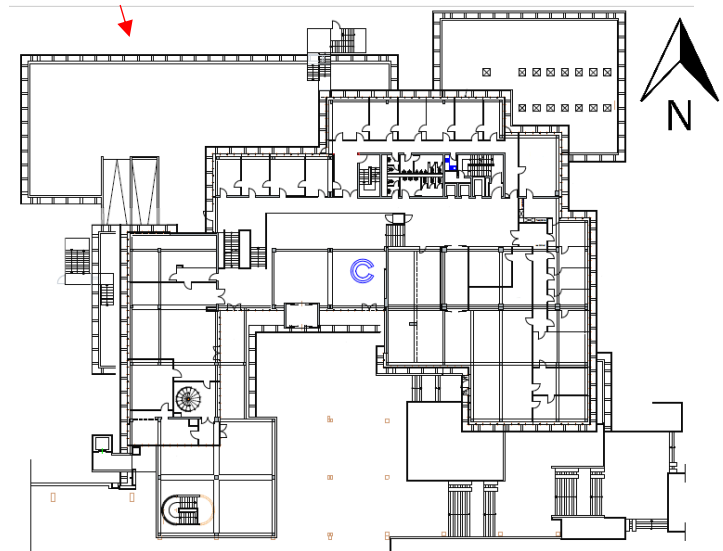

**Abb. 219:**  
-Eingang zum Parkdeck




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Nordseite  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_220.tiff

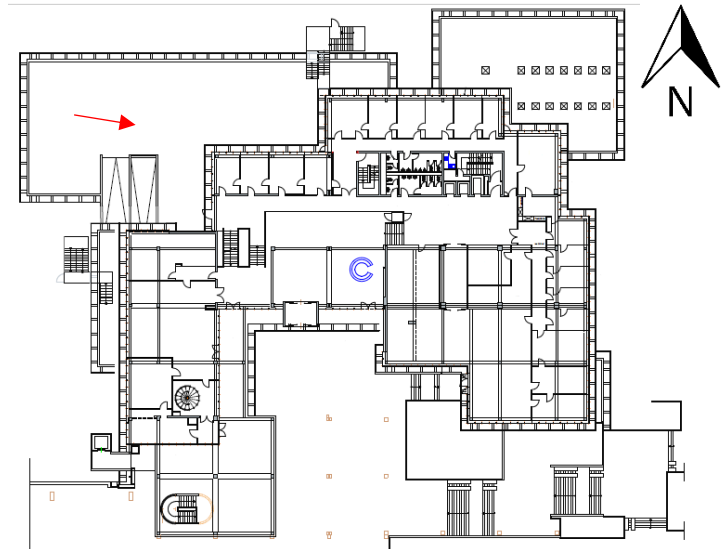

**Abb. 220:**  
-Parkdeck mit Blick auf die Nordseite des Rathauses




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Nordseite  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_221.tiff

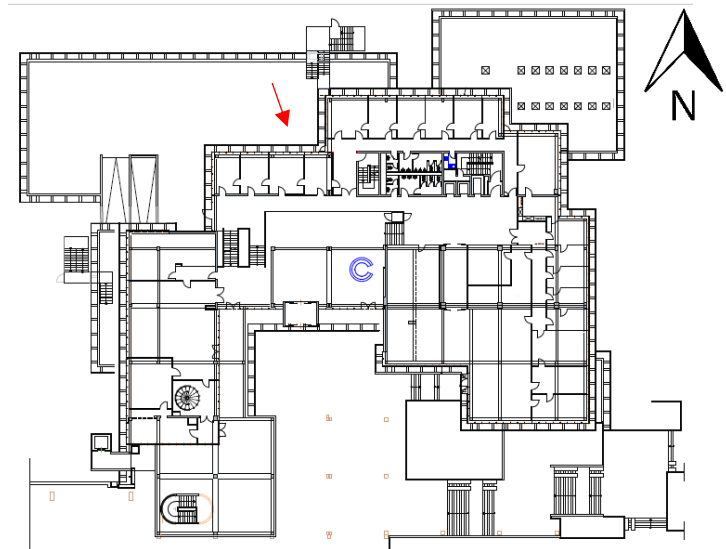



**Abb. 221:**  
-überdachter Stellplatz auf dem Parkdeck

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_222.tiff

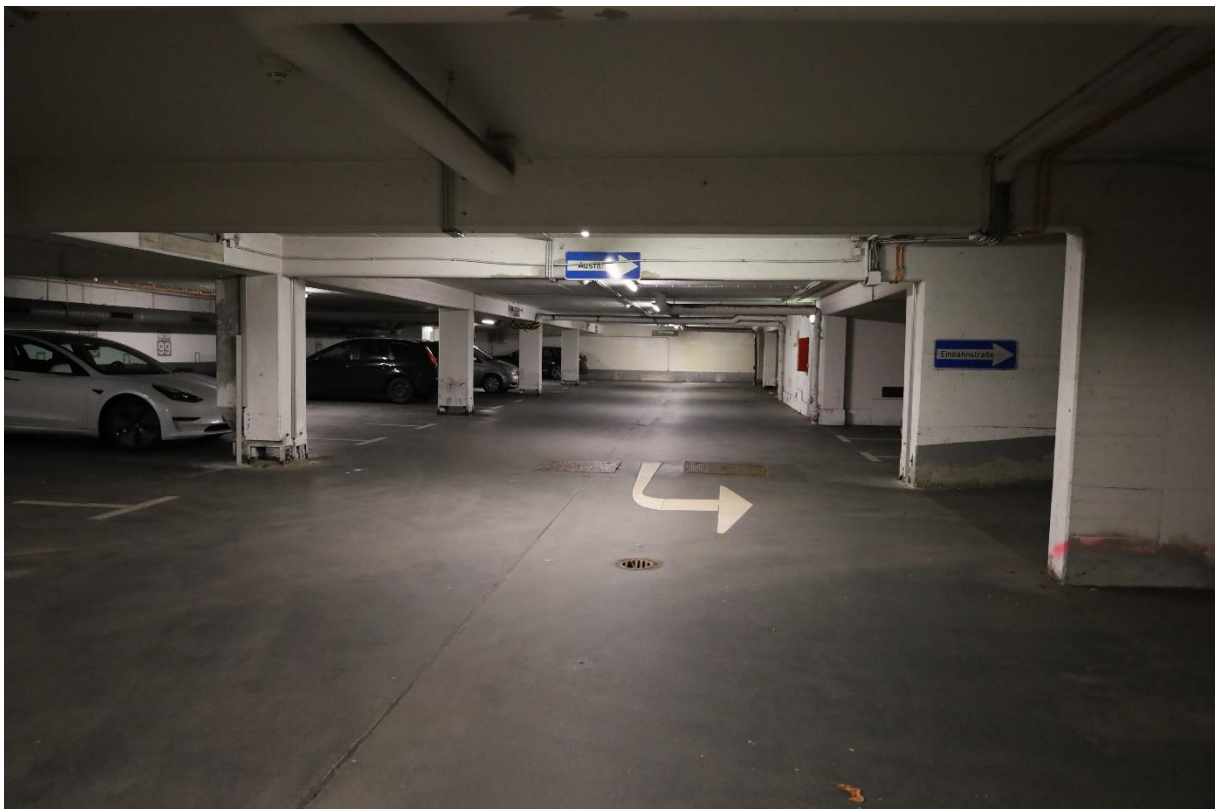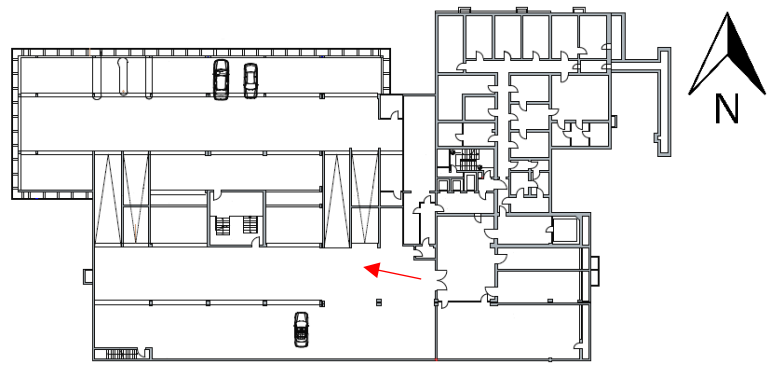



**Abb. 222:**  
-Innenbereich des Parkdecks

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_223.tiff

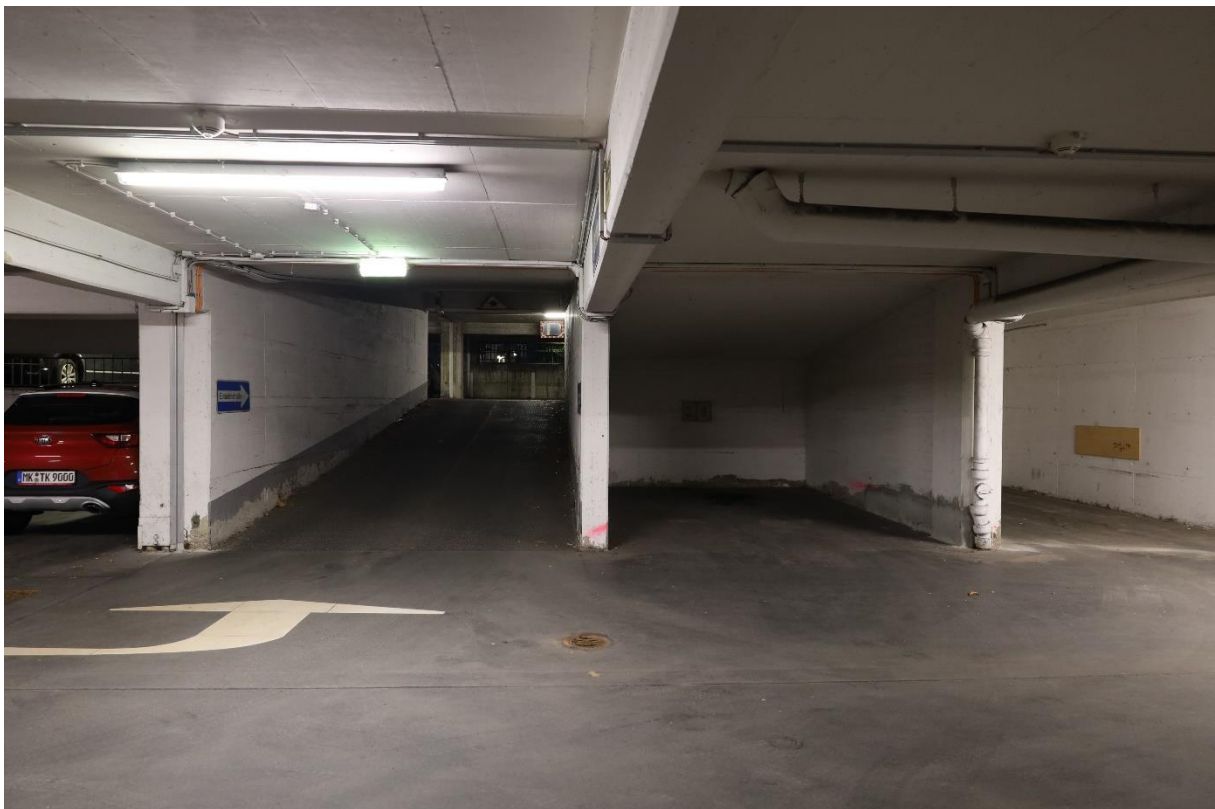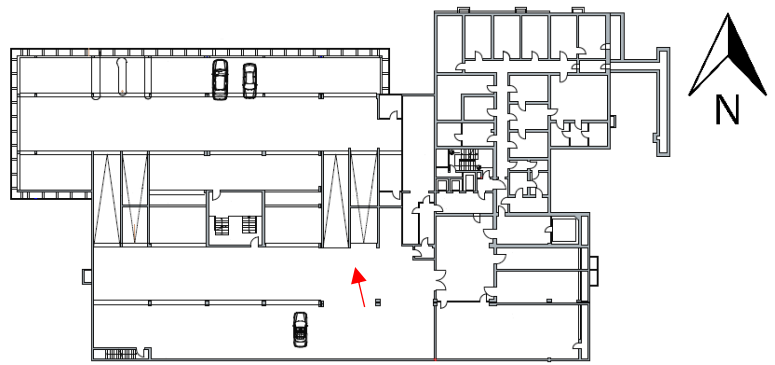

### Abb. 223:

-Ansicht in die Parknische und zu einer anderen Ebene




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_224.tiff

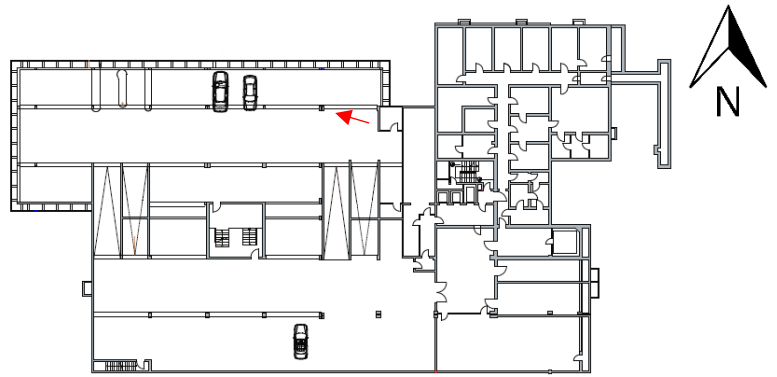

### **Abb. 224:**

-starker Rostbefall an den hydraulisch justierbaren Stützenfüßen




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_225.tiff

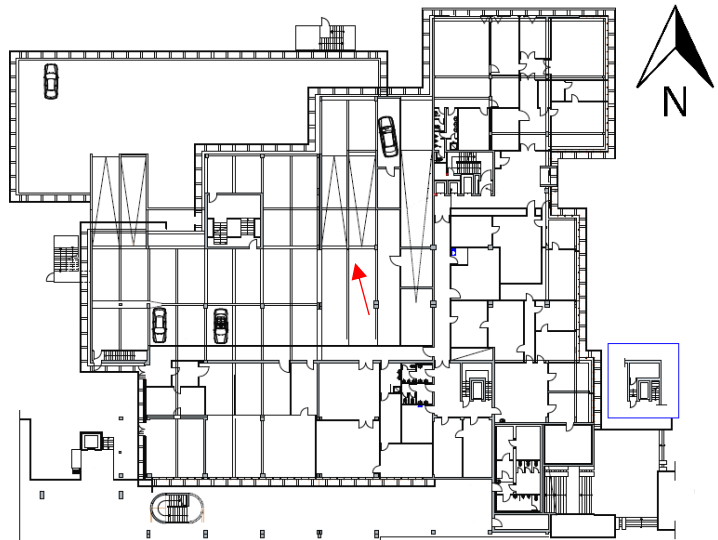

### Abb. 225:


-Ansicht zu den verschiedenen Etagen des Parkhauses

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_226.tiff

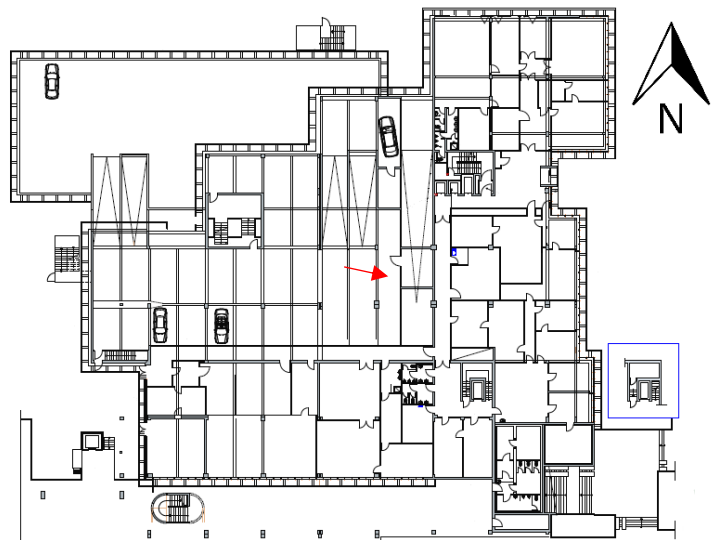

**Abb. 226:**  
-Riss in der Mauer


## 9.2.5 Flur- und Treppenbereiche

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_227.tiff

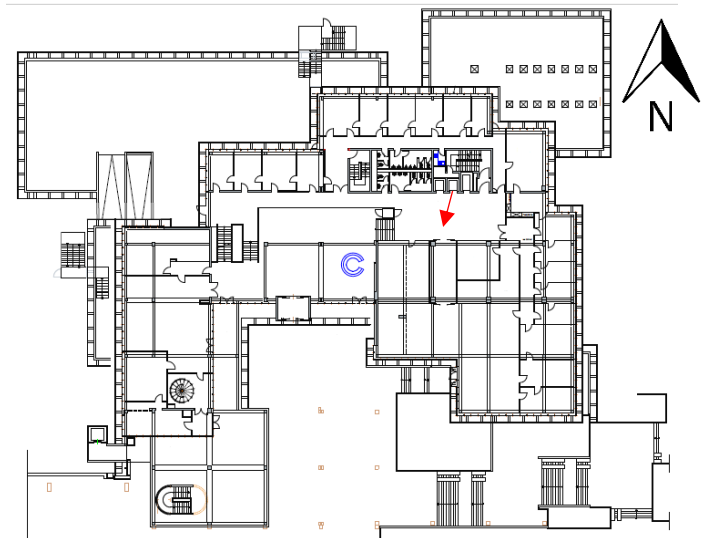

**Abb. 227:**  
-Eingang zur Einwohnermeldeabteilung





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_228.tiff

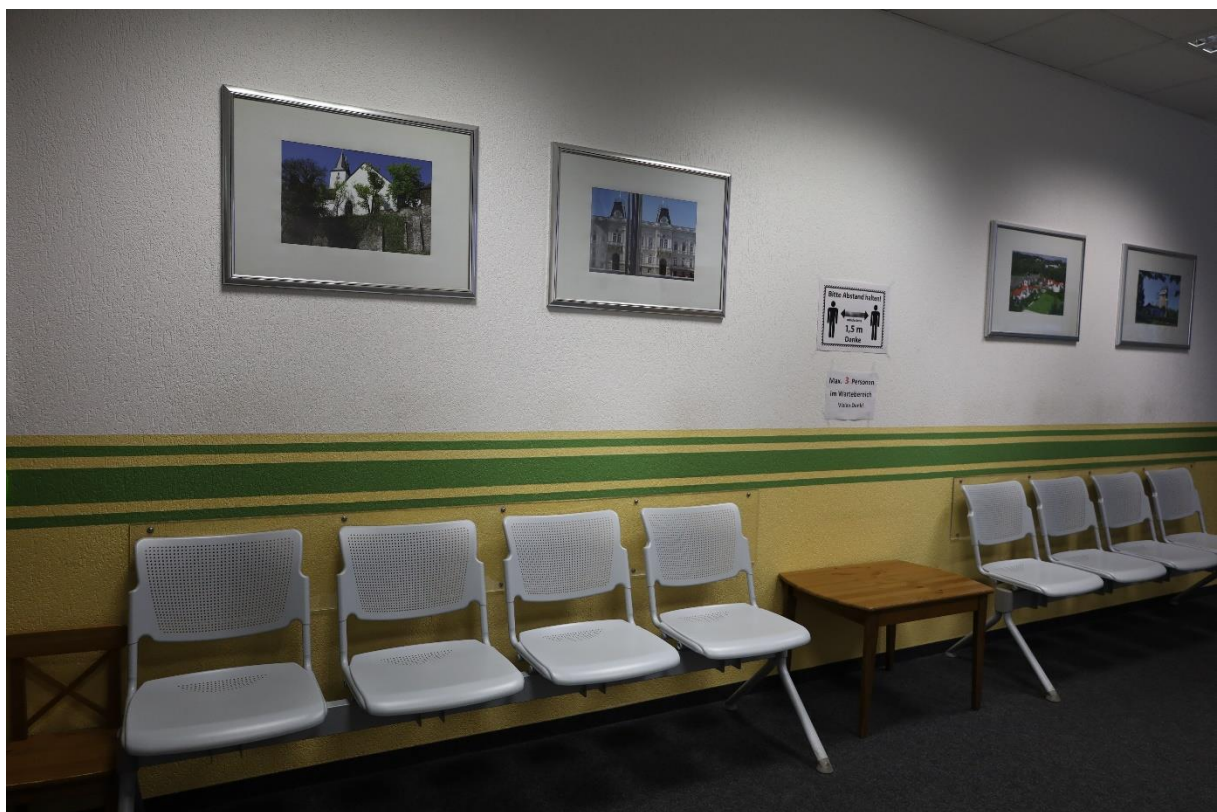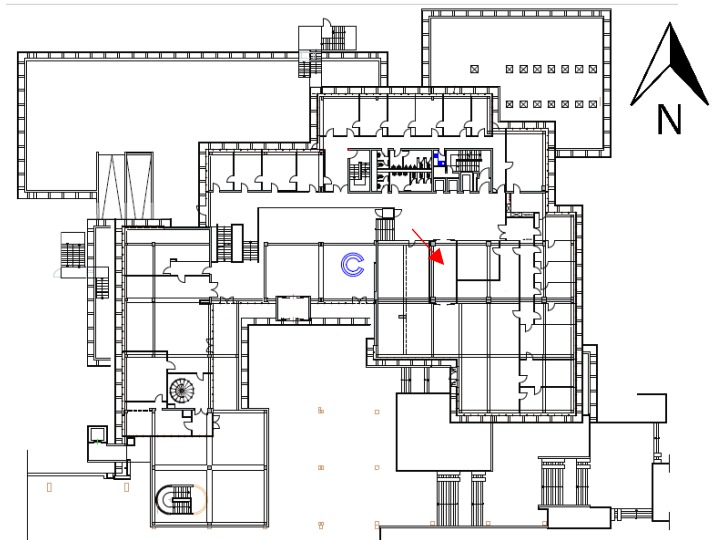


**Abb. 228:**  
-grünelbgestreifter Fries

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_229.tiff

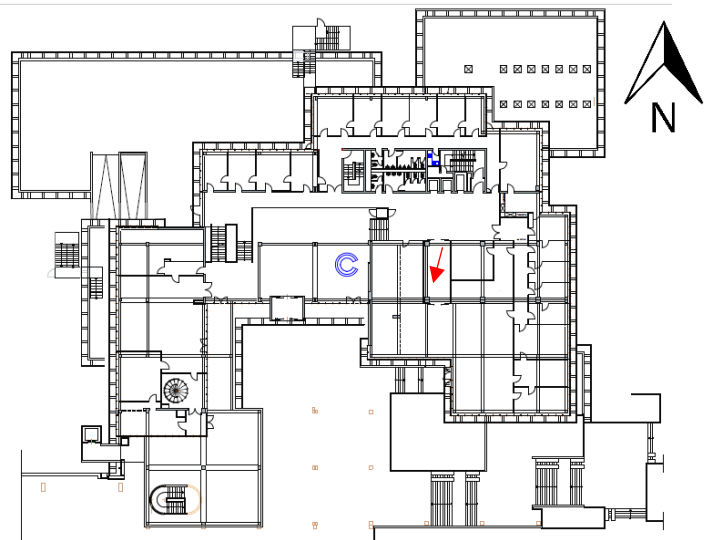



**Abb. 229:**  
-die gleichen Metallbänke von der Eingangshalle  
-Regal mit Formularen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_230.tiff

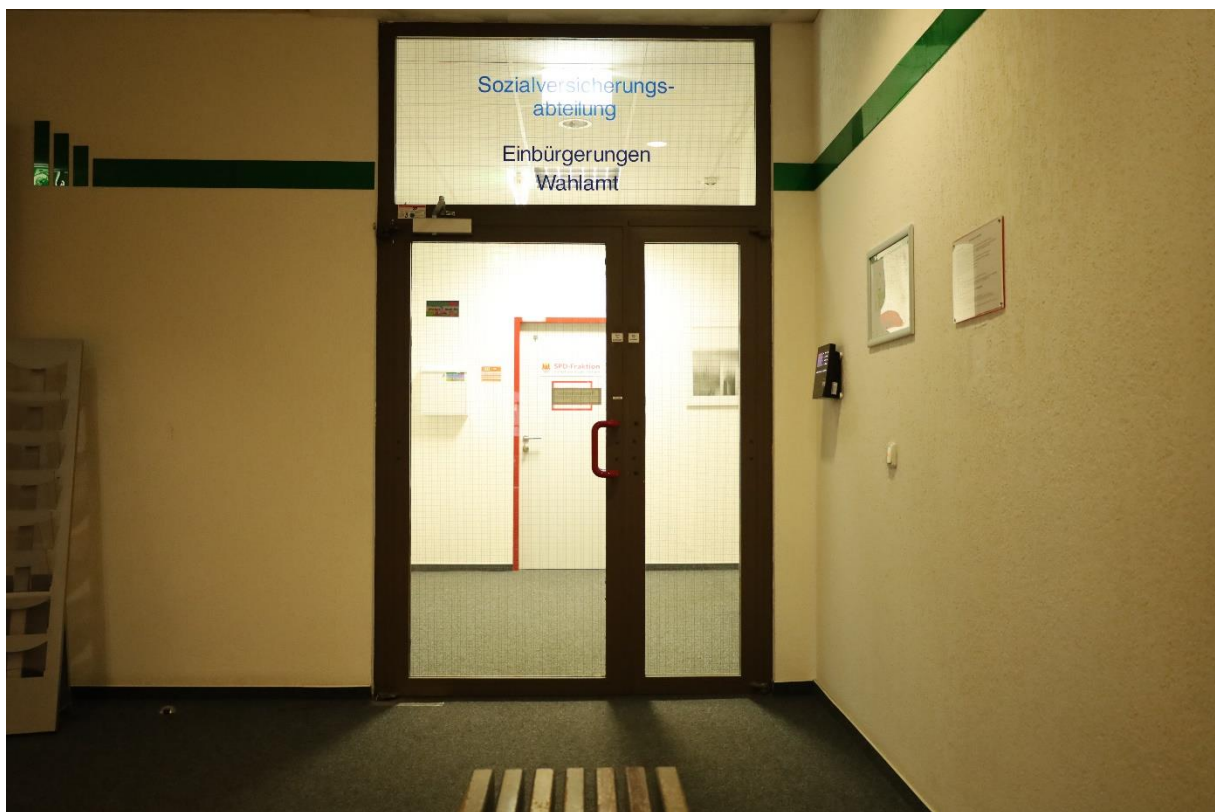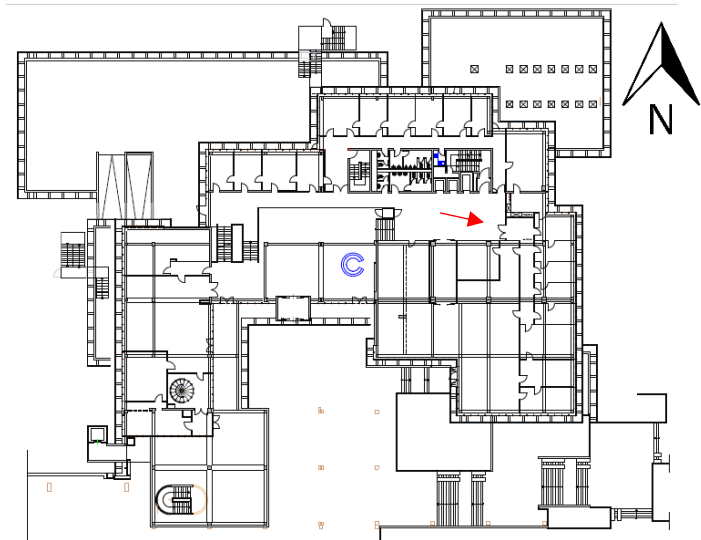

**Abb. 230:**  
-bauzeitliche Brandschutztür mit rotem Griff




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 20.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_20\_231.tiff

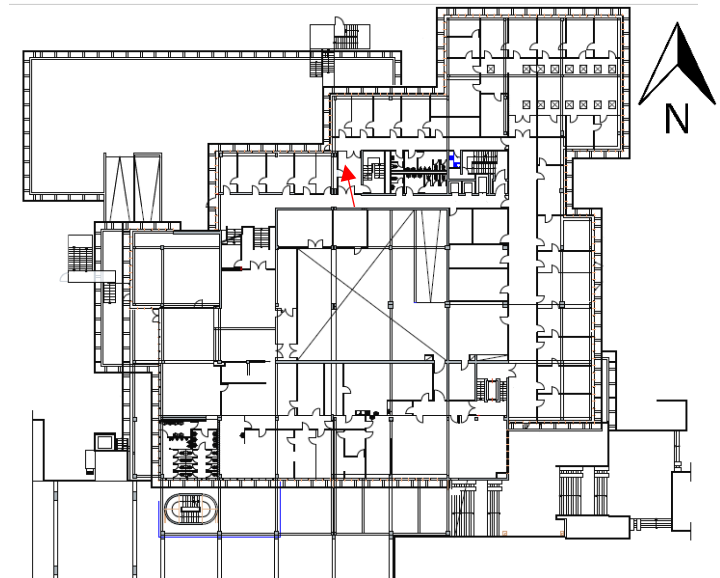

**Abb. 231:**  
-später eingebaute Brandschutztür





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 20.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_20\_232.tiff

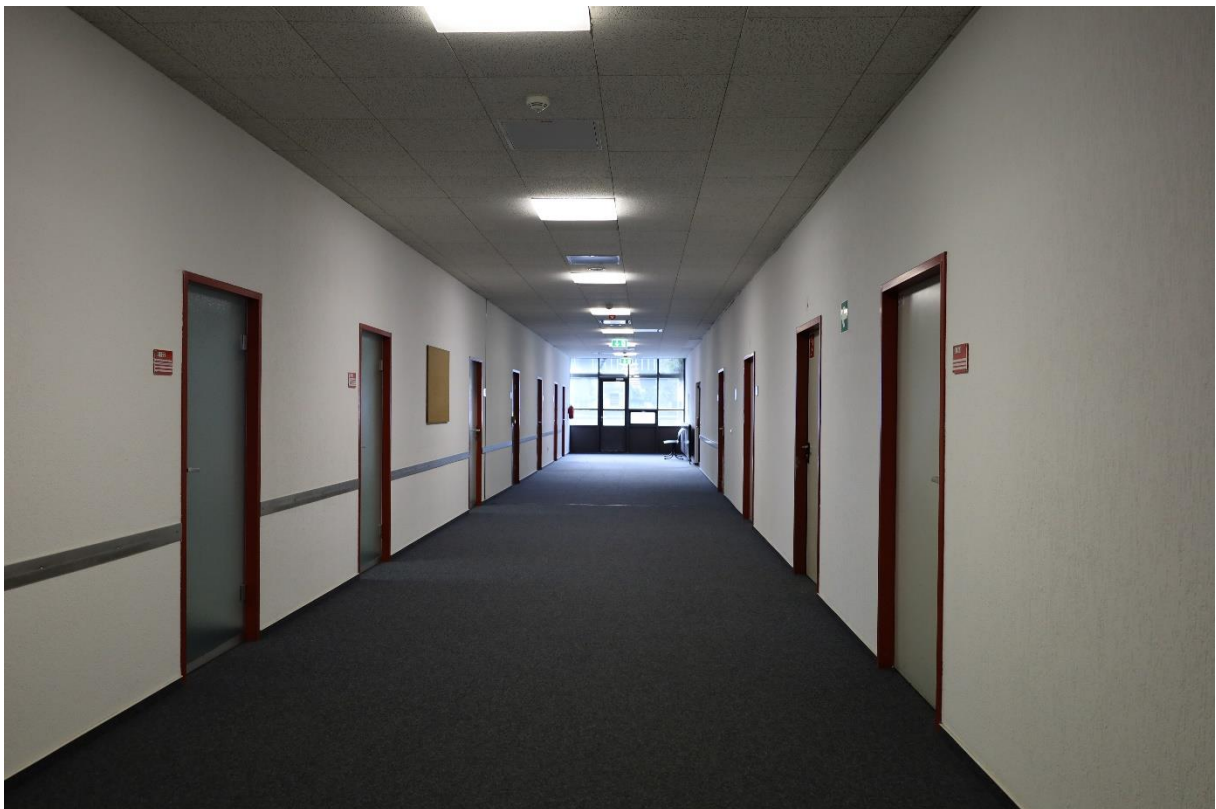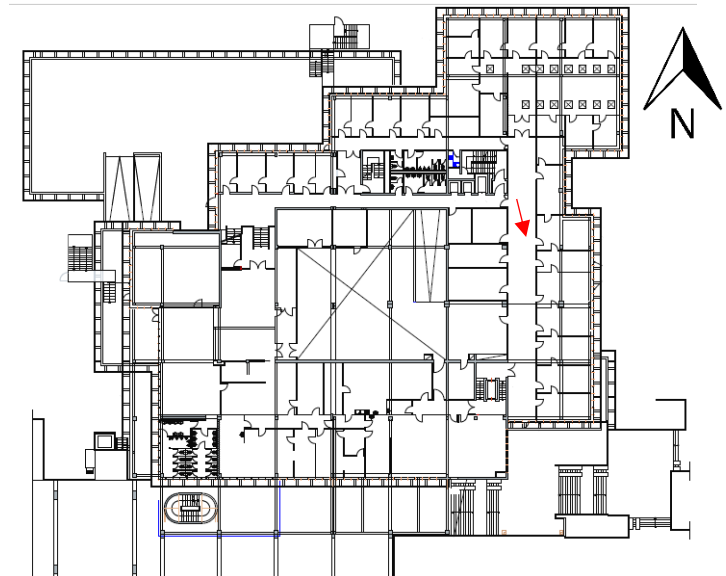



**Abb. 232:**  
-breiterer Flur im 1. UG

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_233.tiff

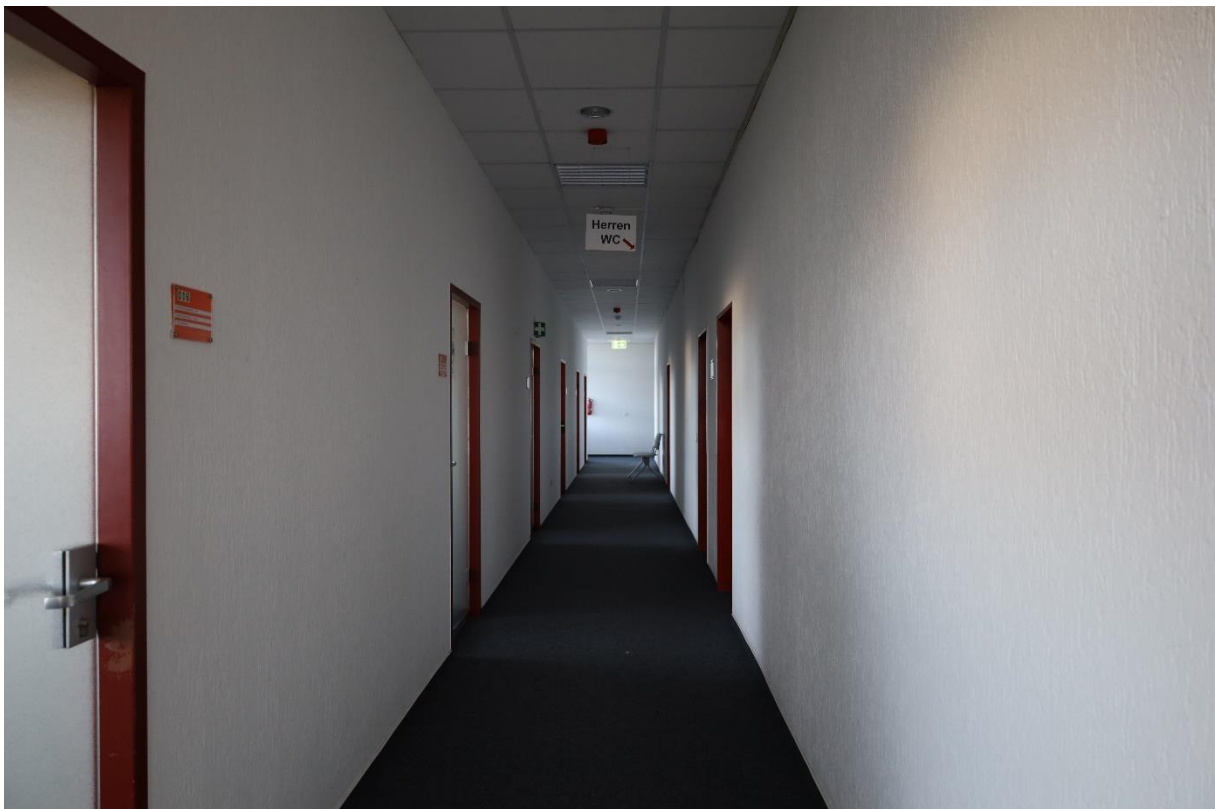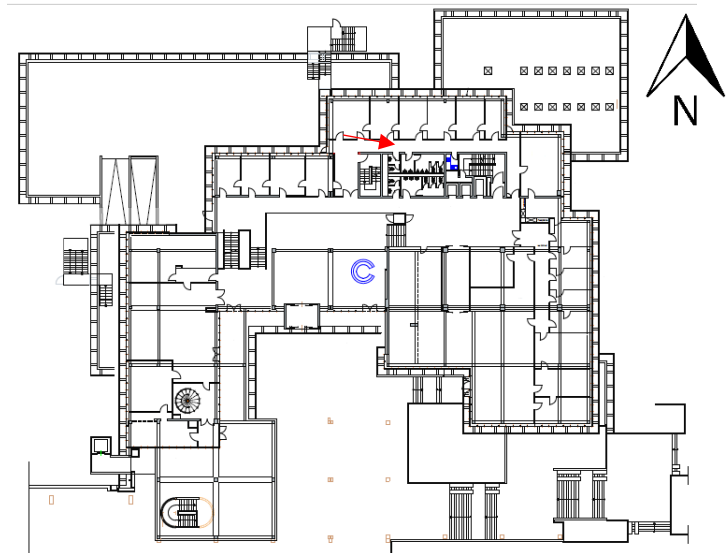



**Abb. 233:**  
-typischer Flur im Gebäude

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG, Putz  
Aufnahmedatum: 20.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_20\_234.tiff

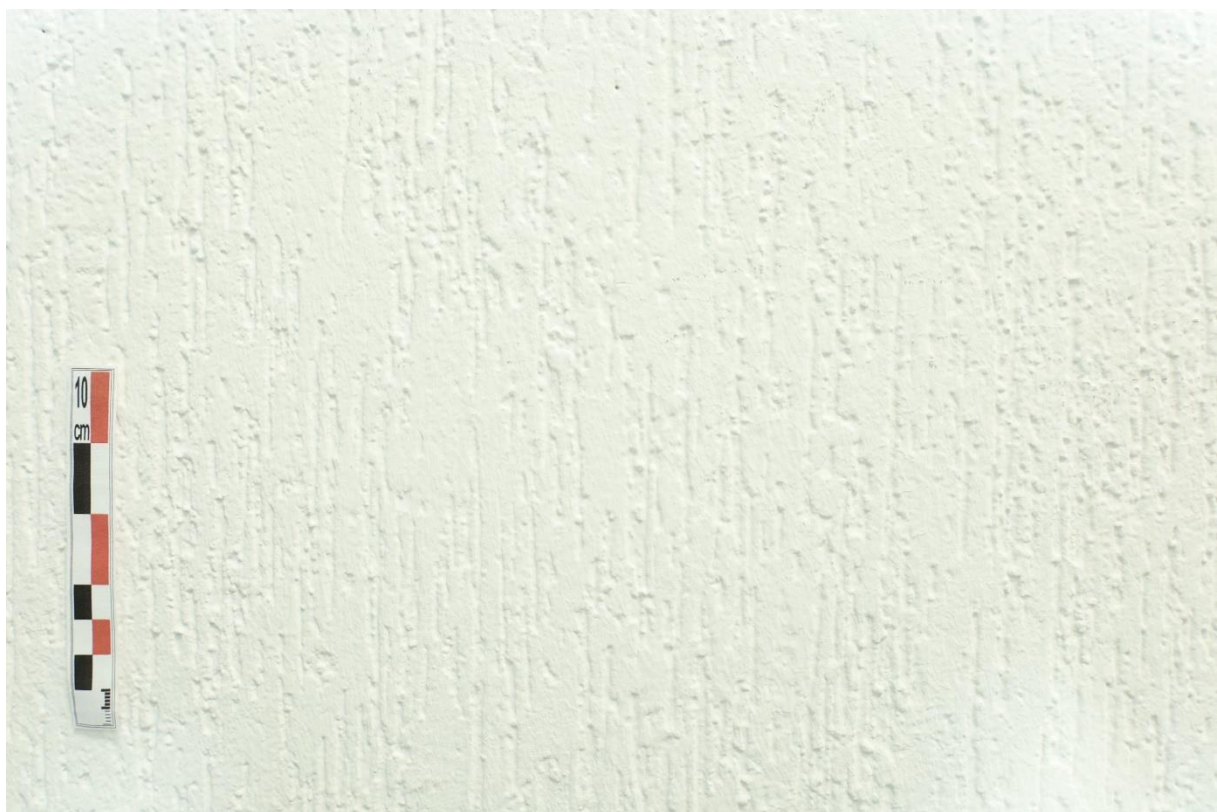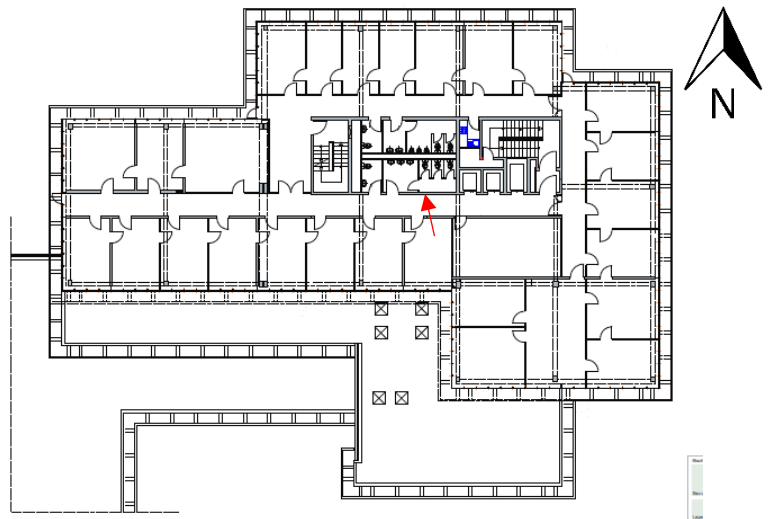

### Abb. 234:


- Oberflächenstruktur des Putzes, ungleichmäßiger Strukturrillenputz
- in allen Treppenhäusern, Fluren und dem Eingangsbereich gleich

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 6. OG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_235.tiff

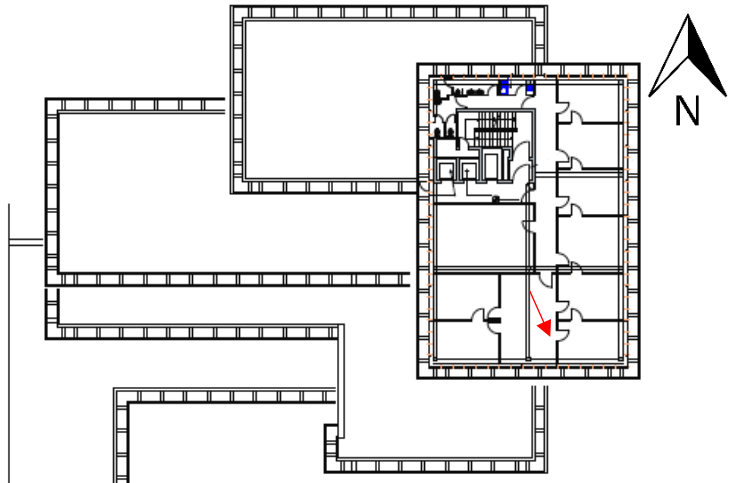

**Abb. 235:**  
-roter Fries zwischen den Eingängen




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_236.tiff

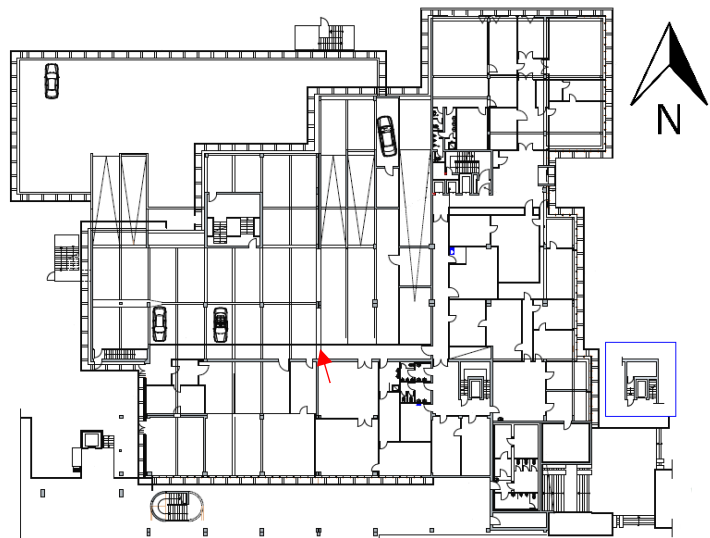


**Abb. 236:**  
-Flurbereich bei der Bewegungsfuge

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 13.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_13\_237.tiff

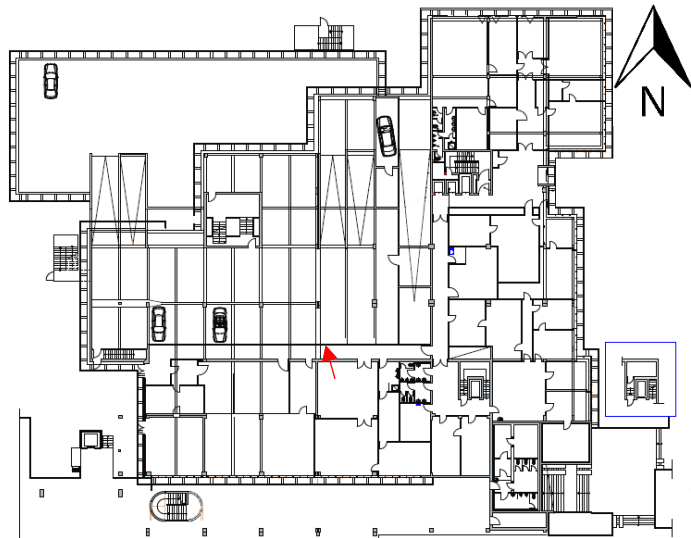

### **Abb. 237:**


- Styropor zwischen den Gebäudeteilen
- Putz auf dem Beton, davor ist eine Gipskartonplatte gestellt

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_238.tiff

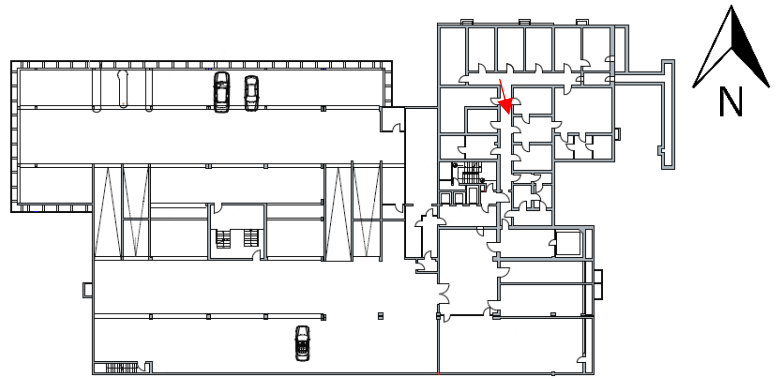

### **Abb. 238:**

- schlicht gestrichener Keller
- Schalungsbretter sind auf Oberfläche zu sehen





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG, Decke  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_239.tiff

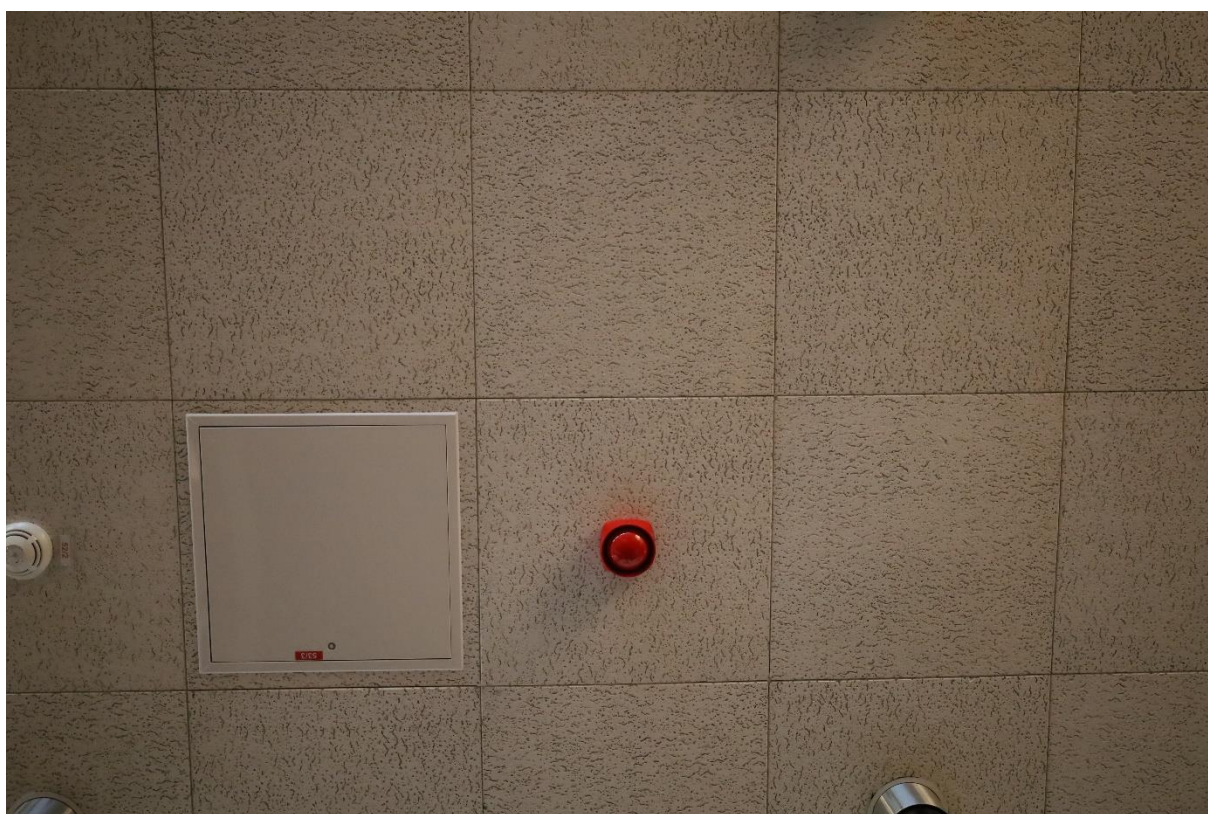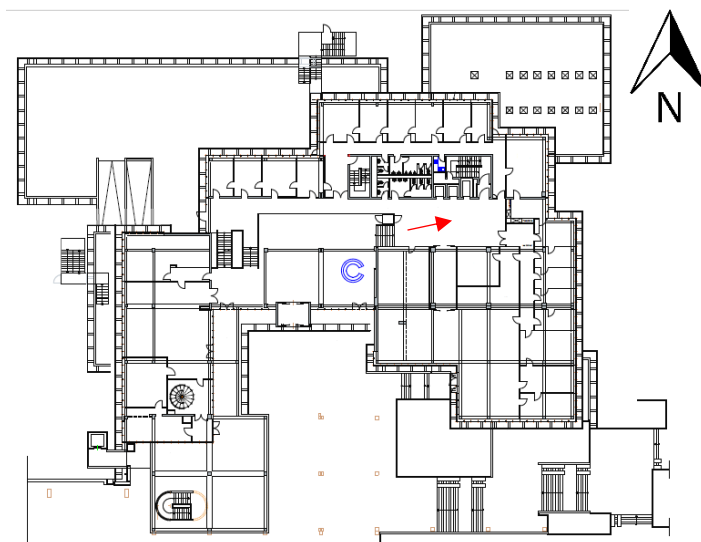

**Abb. 239:**  
-quadratische Deckentafeln mit Rauchmelder und Alarm




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 4. OG, Decke  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_240.tiff

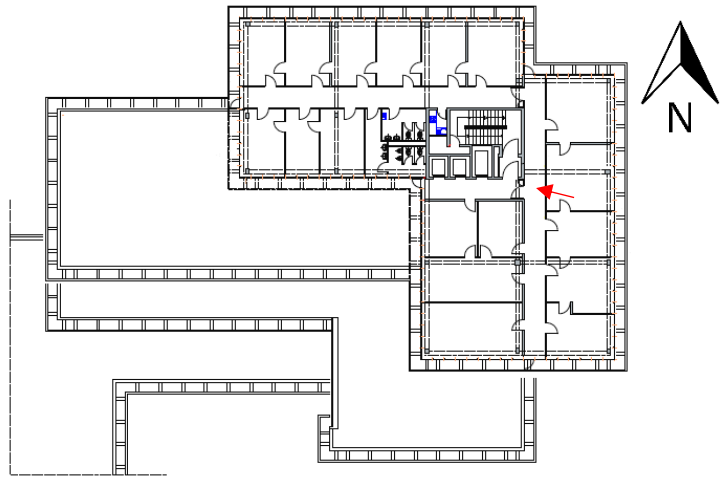


**Abb. 240:**  
-über der abgehangenen Decke laufen die Kabel

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: Deckenplatte  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_241.tiff

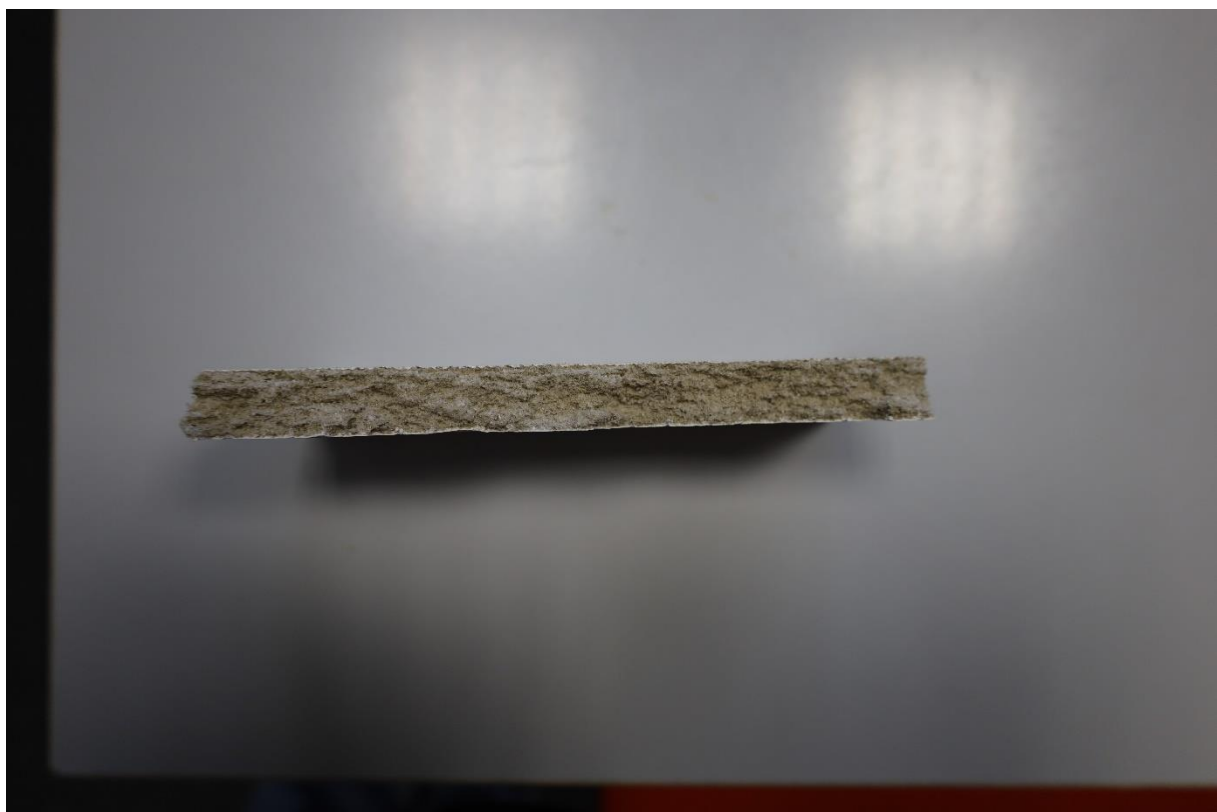


**Abb. 241:**  
-durchgebrochene Holzweichfaserplatte der Decke

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Raum: Eingangshalle  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_242.tiff

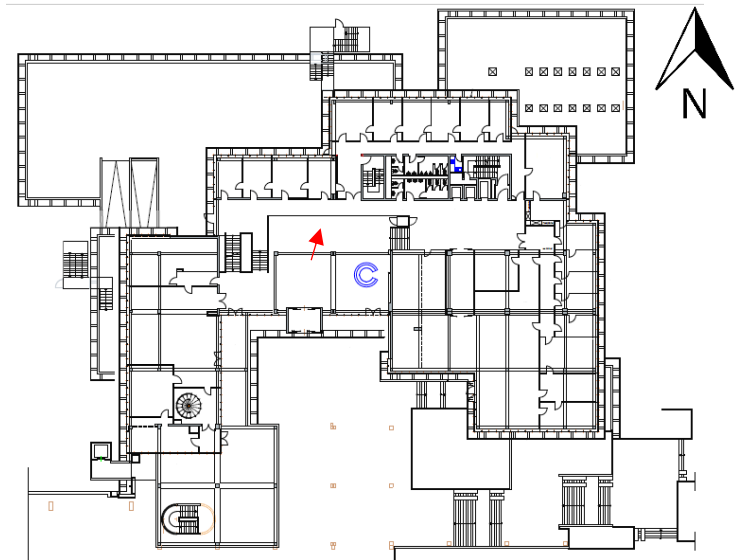

### Abb. 242:


- Metallbänke im Eingangsbereich
- auf den Sichtbetonelementen sind die Schalungsabdrücke gut zu erkennen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_243.tiff

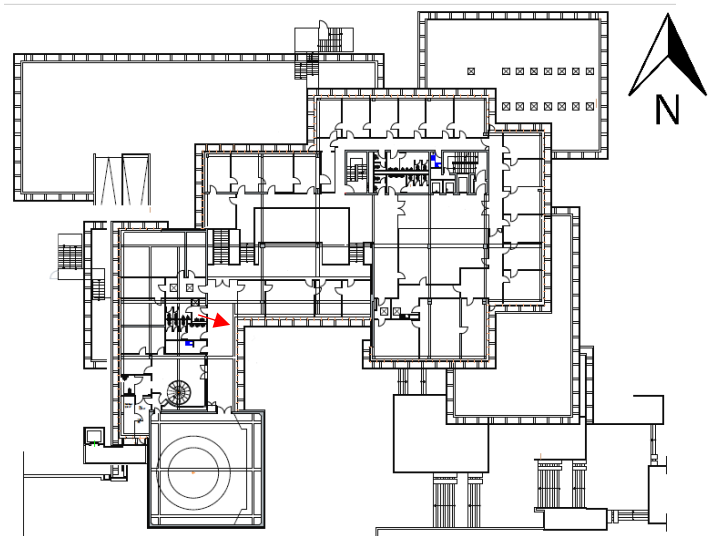

**Abb. 243:**  
-gepolsterte Bänke in den Fluren





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_244.tiff

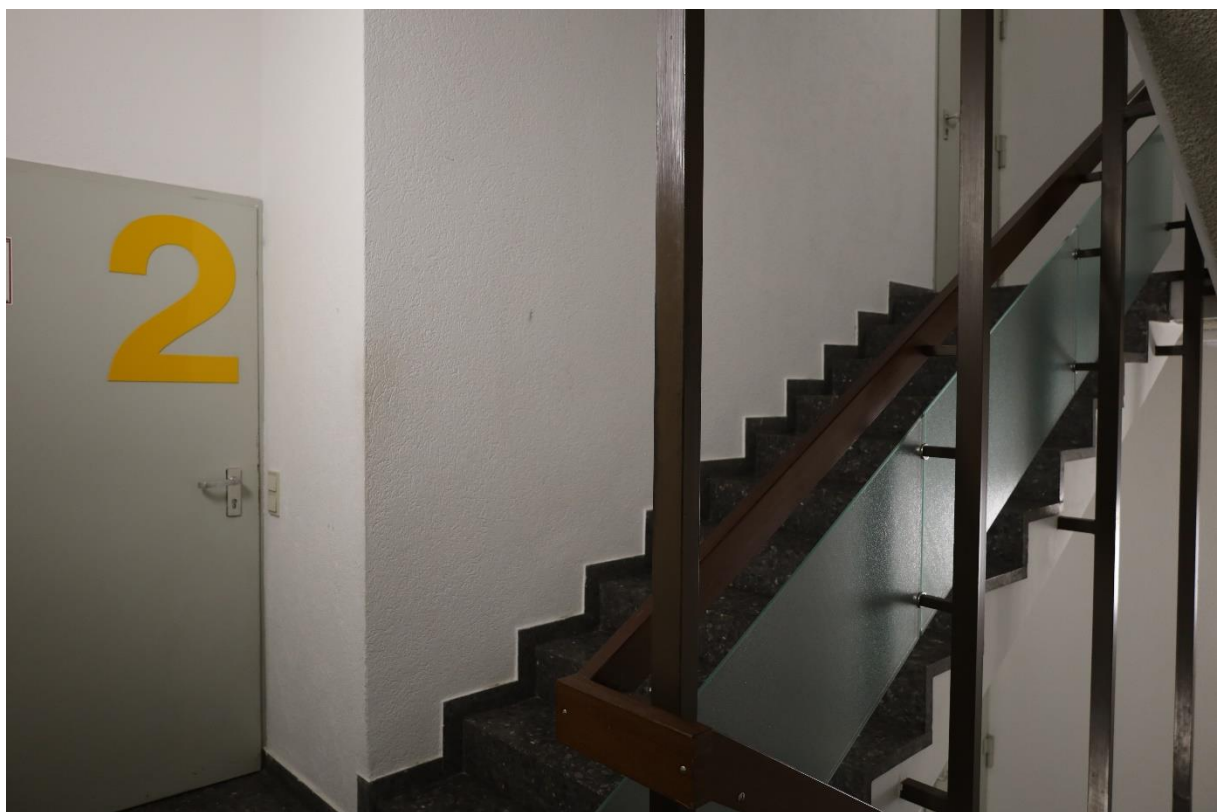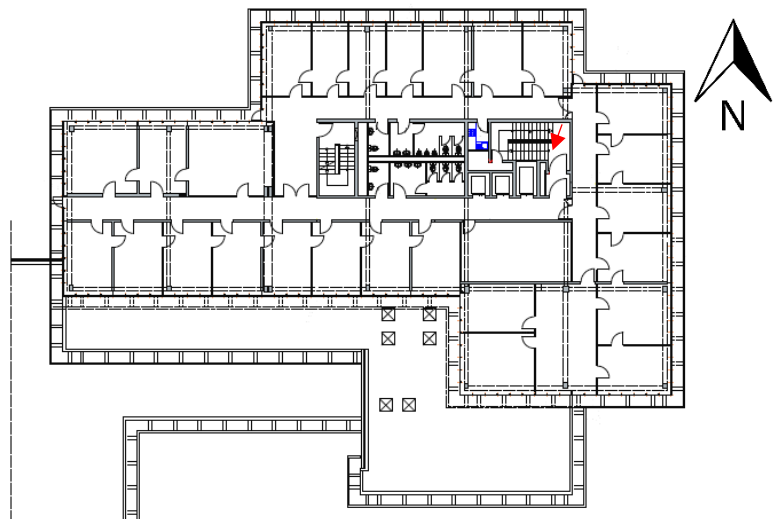



**Abb. 244:**  
-Ansicht im Treppenhaus zur Ausgangstür

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_245.tiff

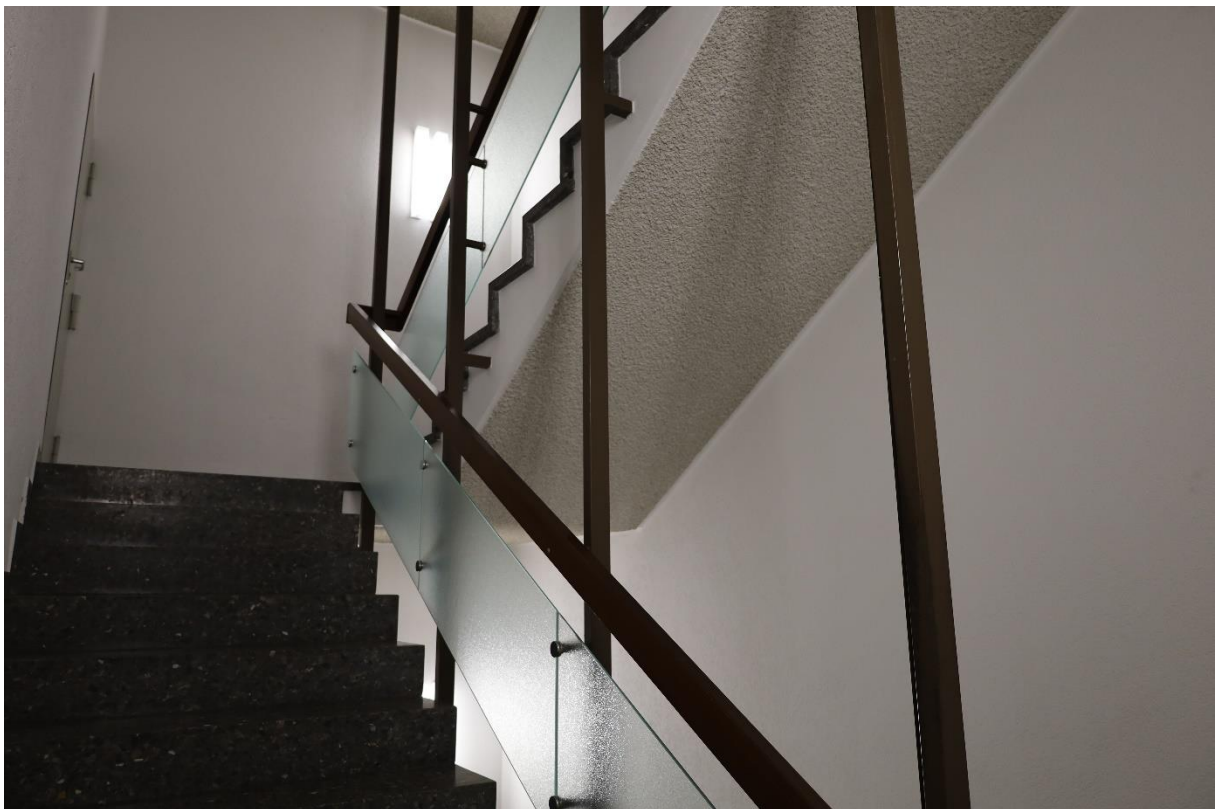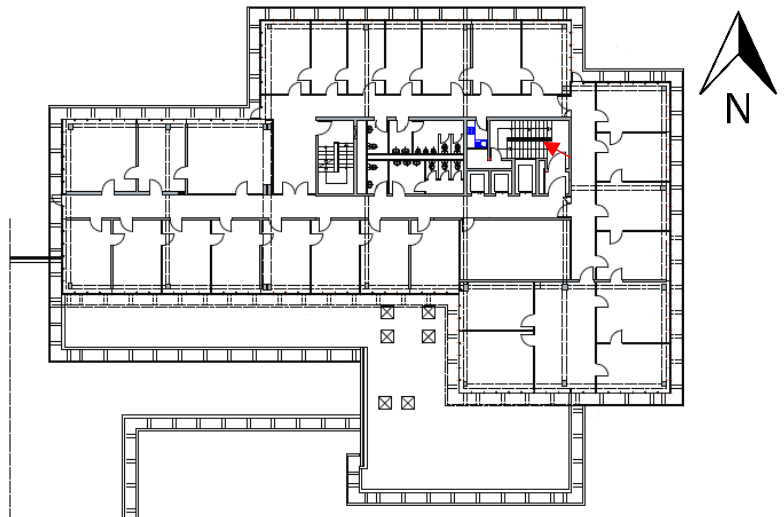

### **Abb. 245:**



-Ansicht auf die Treppenstufen und die Treppenbrüstung

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_246.tiff

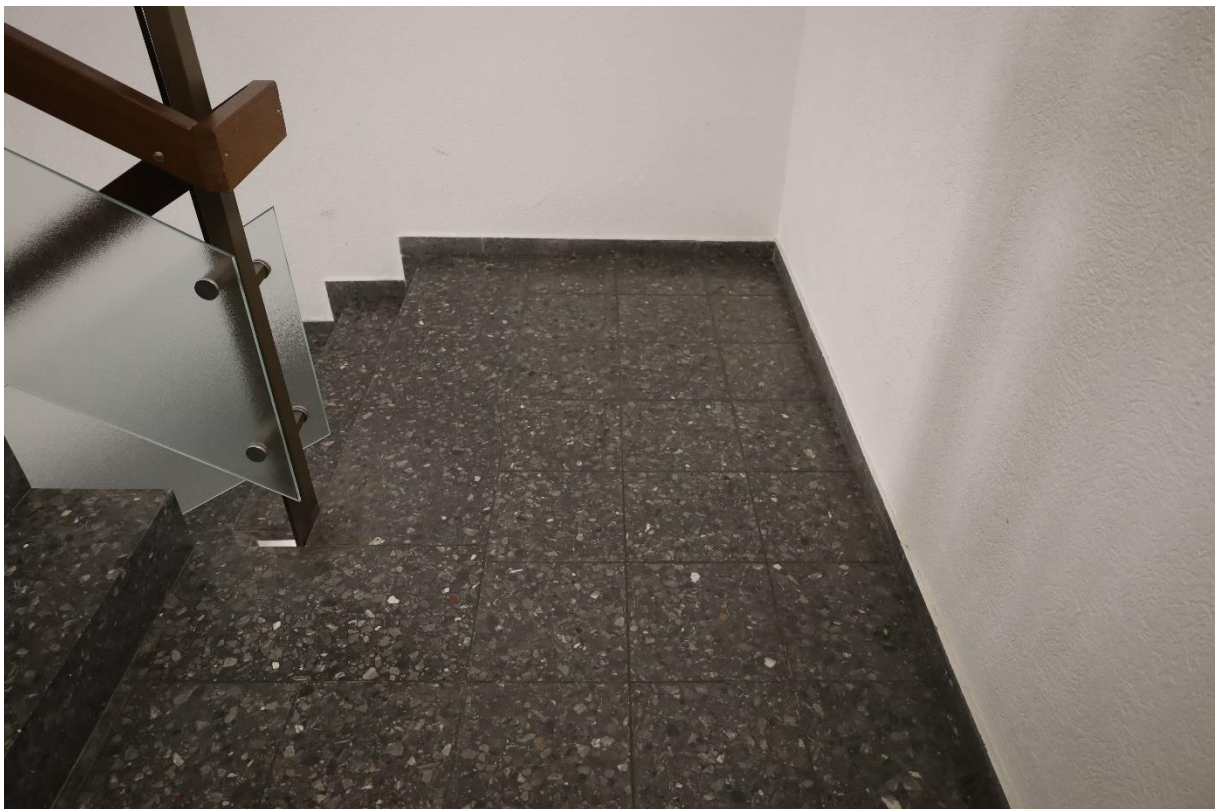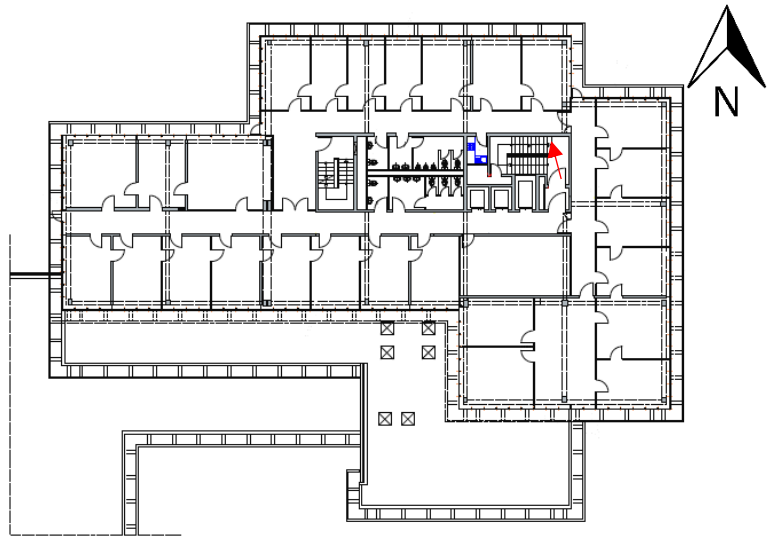

### **Abb. 246:**

-Ansicht auf den quadratischen Kunststeinfußboden, der in jedem Treppenhaus verlegt ist





## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Aufnahmedatum: 27.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_27\_247.tiff

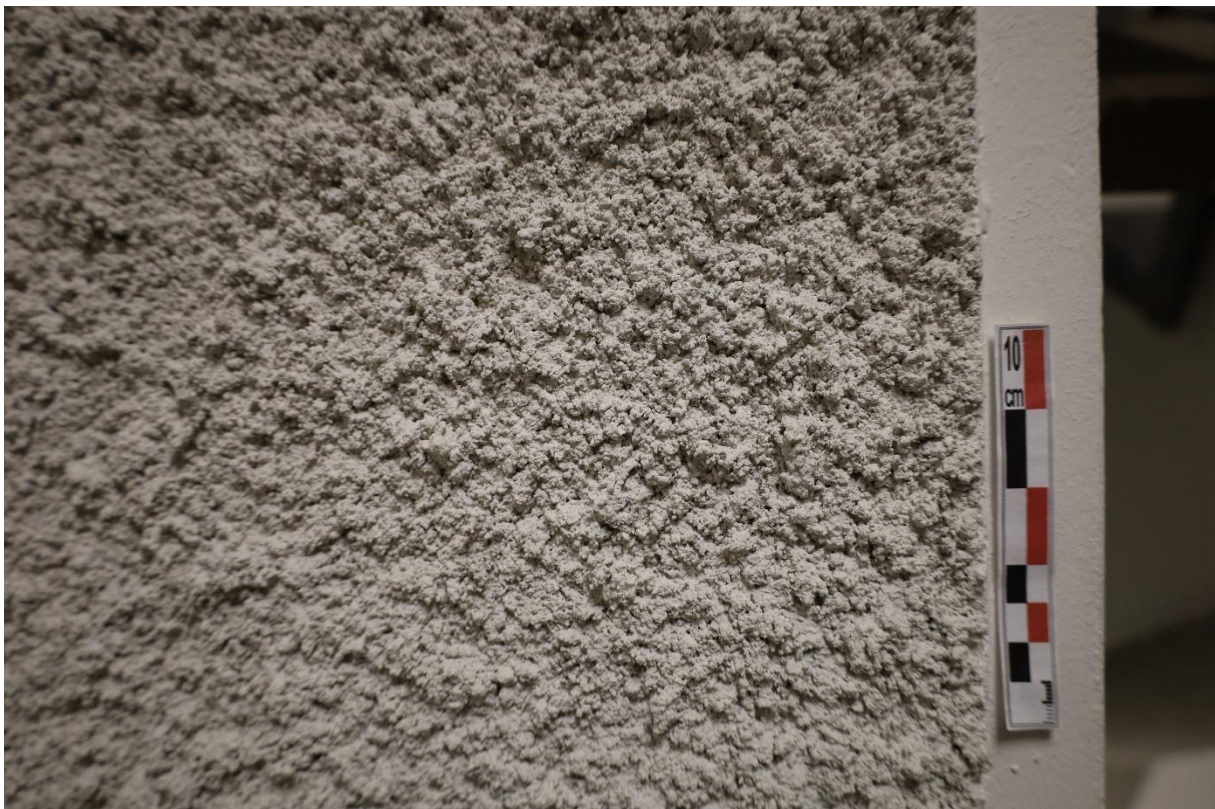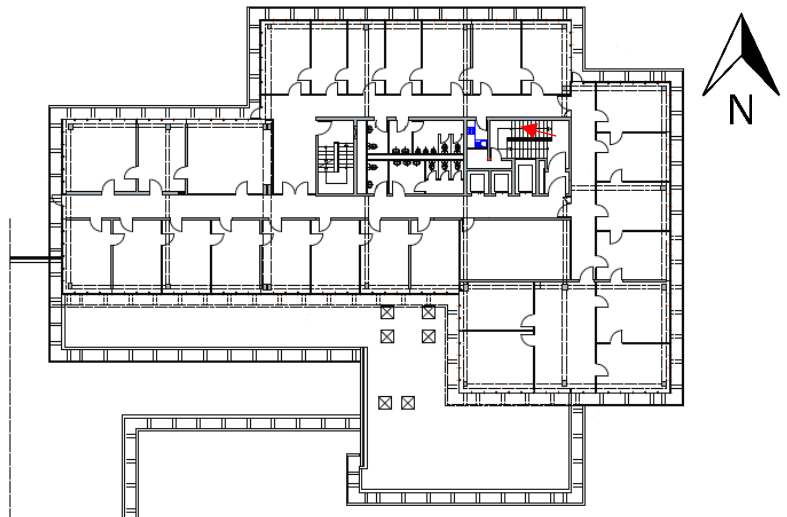

### **Abb. 247:**

-auf der Treppendecke ist ein Flockenputz aufgebraucht, dieser hat einen 2 cm breiten Randstreifen




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_248.tiff

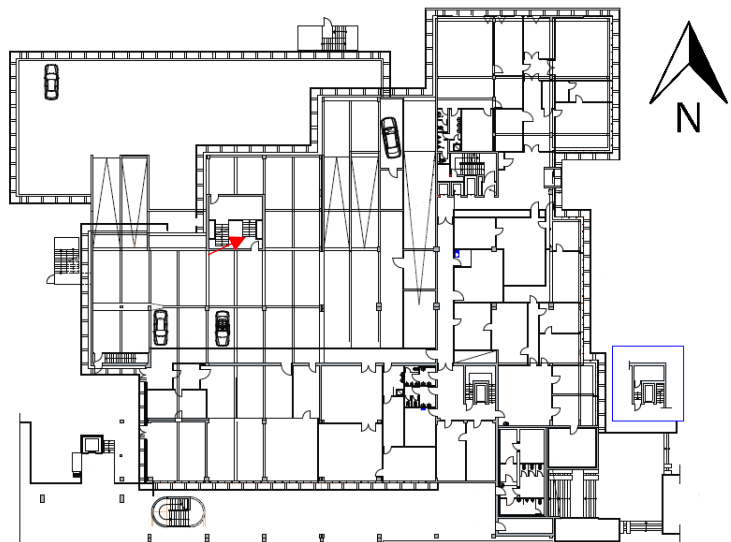

### **Abb. 248:**



- Ansicht im Treppenhaus bei den Treppen die zum Parkhaus gehen
- Geländer ist rot gestrichen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_249.tiff

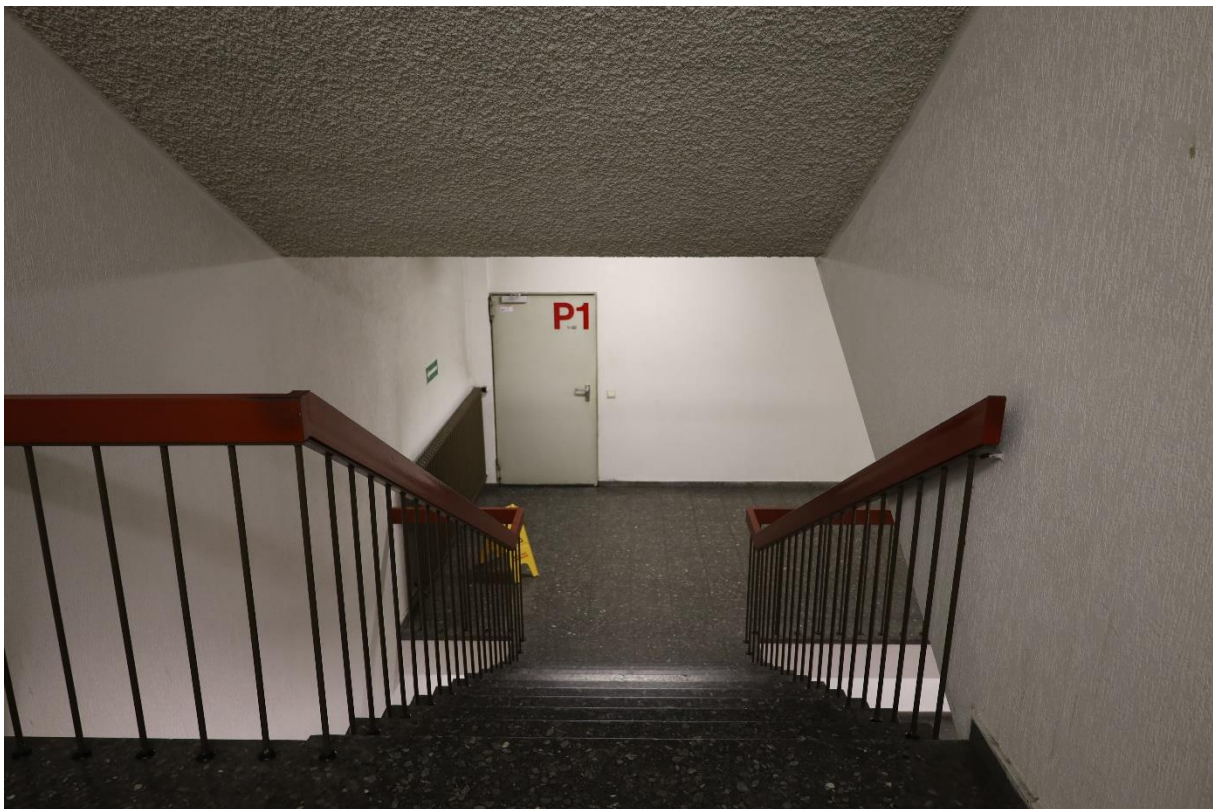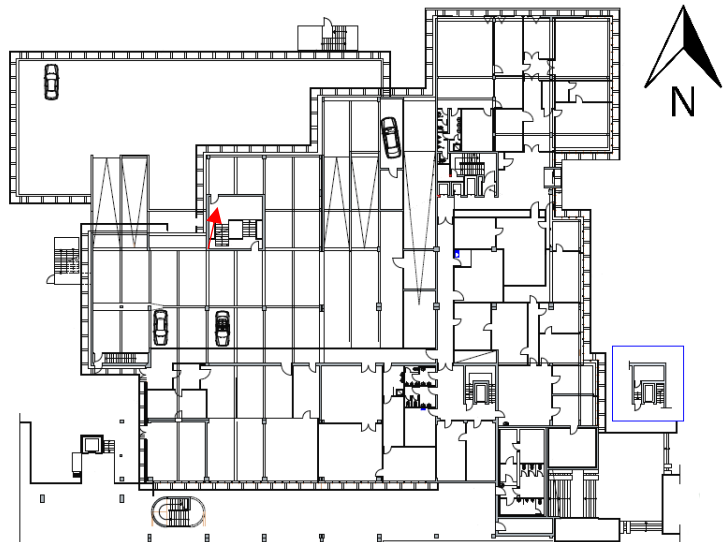

### Abb. 249:



- Ansicht im Treppenhaus bei den Treppen die zum Parkhaus gehen
- dünne braune Rundstäbe, die das rote Geländer halten

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 11.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_11\_250.tiff

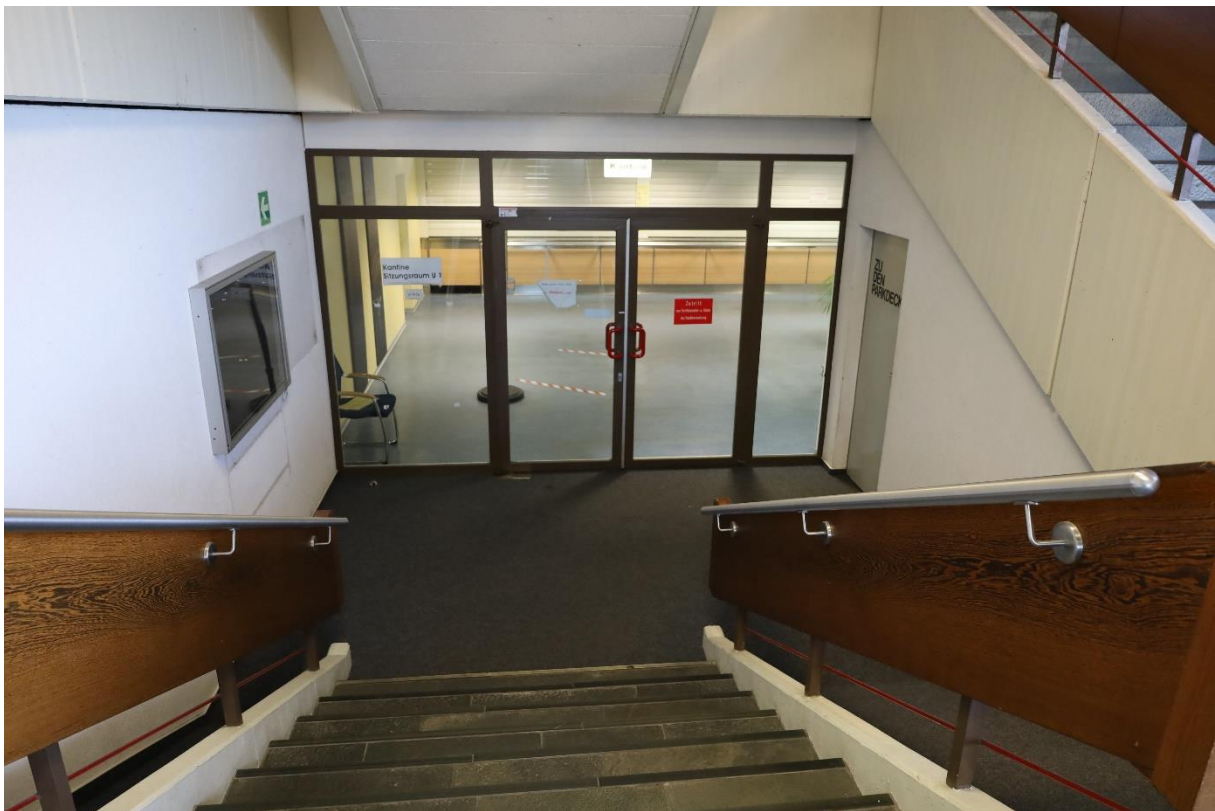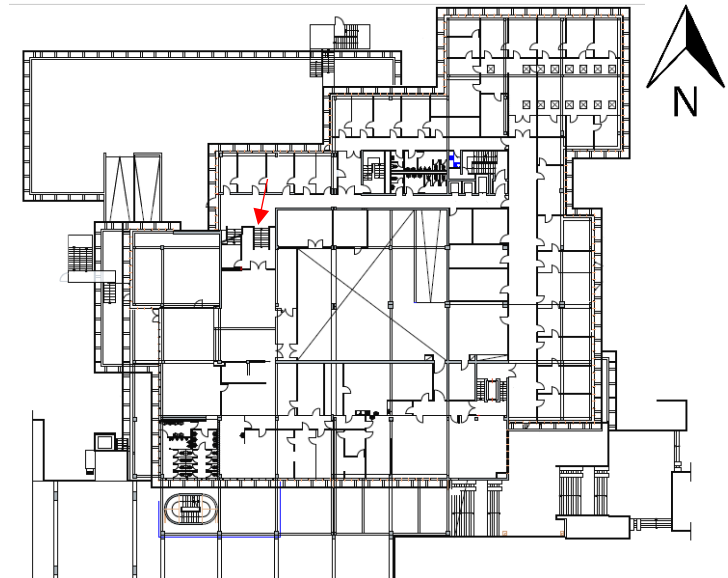

**Abb. 250:**  
-Treppe zur Kantine und dem Speiseraum




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 26.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_26\_251.tiff

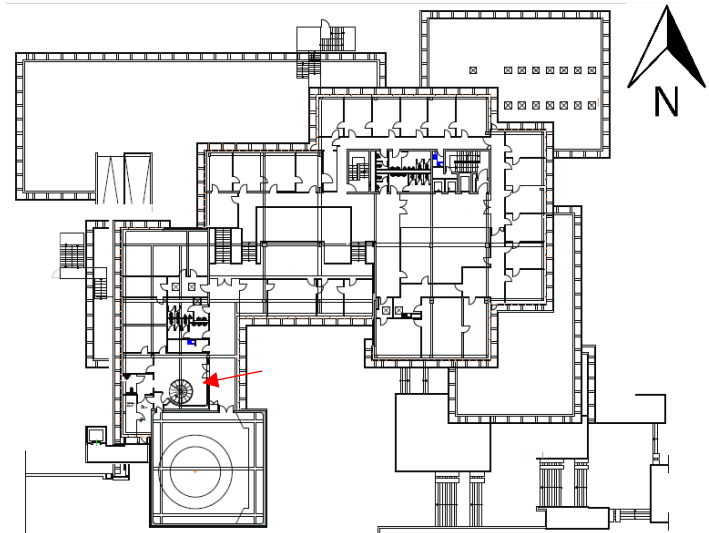

**Abb. 251:**  
-Ende der Wendeltreppe




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 18.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_18\_252.tiff

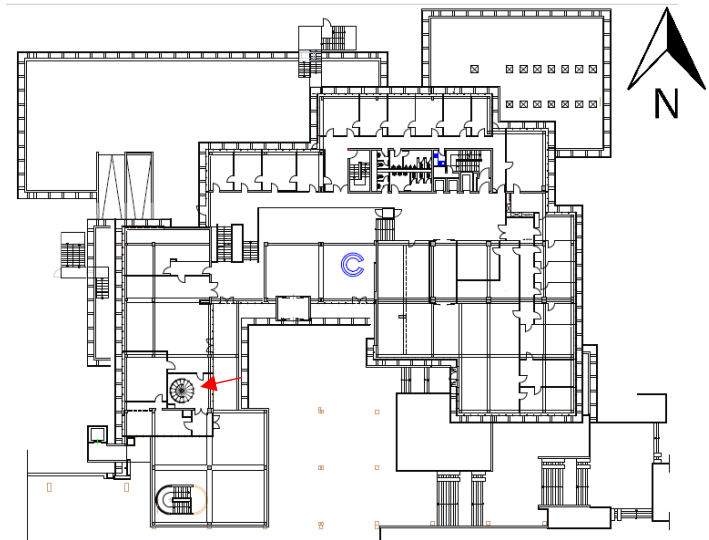


**Abb. 252:**  
-Anfang der Wendeltreppe

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG, Fahrstuhl  
Aufnahmedatum: 24.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_24\_253.tiff

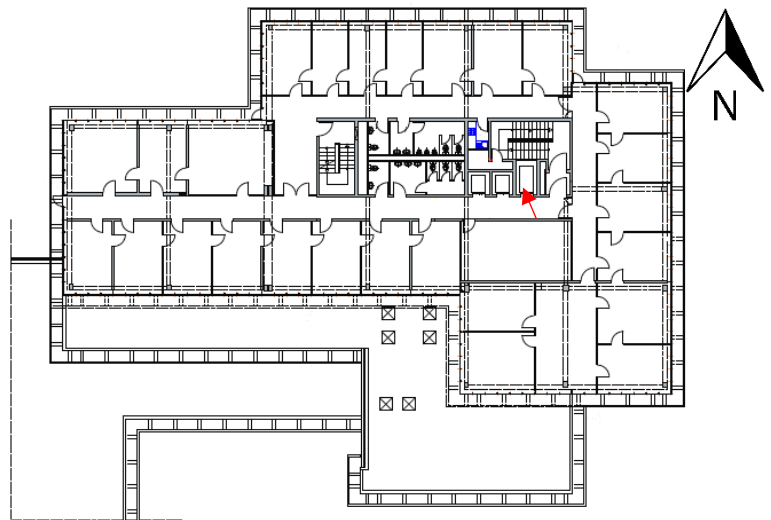

**Abb. 253:**  
-einer von drei Fahrstühlen


#### 9.2.5.1 Farbleitsystem

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. UG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_254.tiff

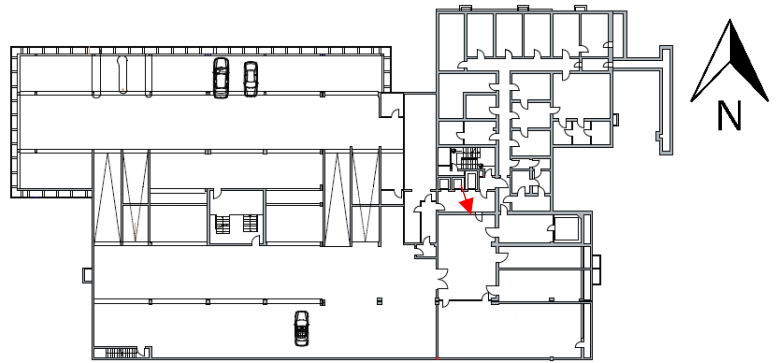

**Abb. 254:**  
-Geschosstafel 3. UG




# FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_255.tiff

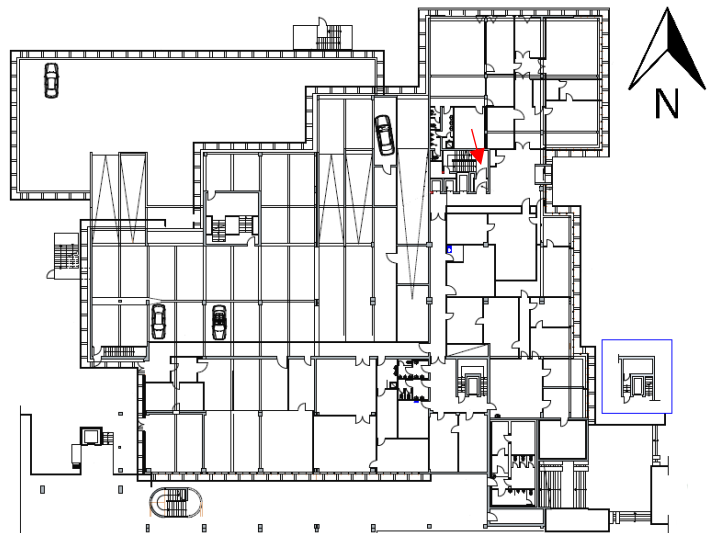

## Abb. 255:


-Geschosszahl identisch mit der Zahl bei den Fahrstühlen

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_256.tiff

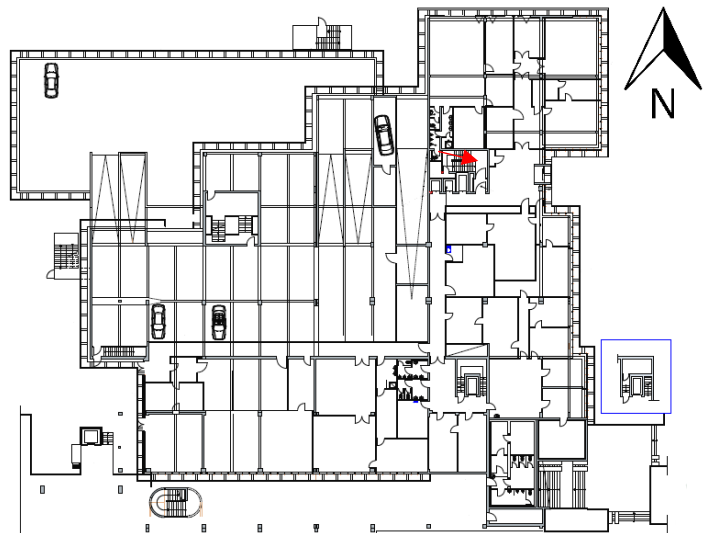



**Abb. 256:**  
-Tafelfarbe aller Tafeln des Geschosses

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. UG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_257.tiff

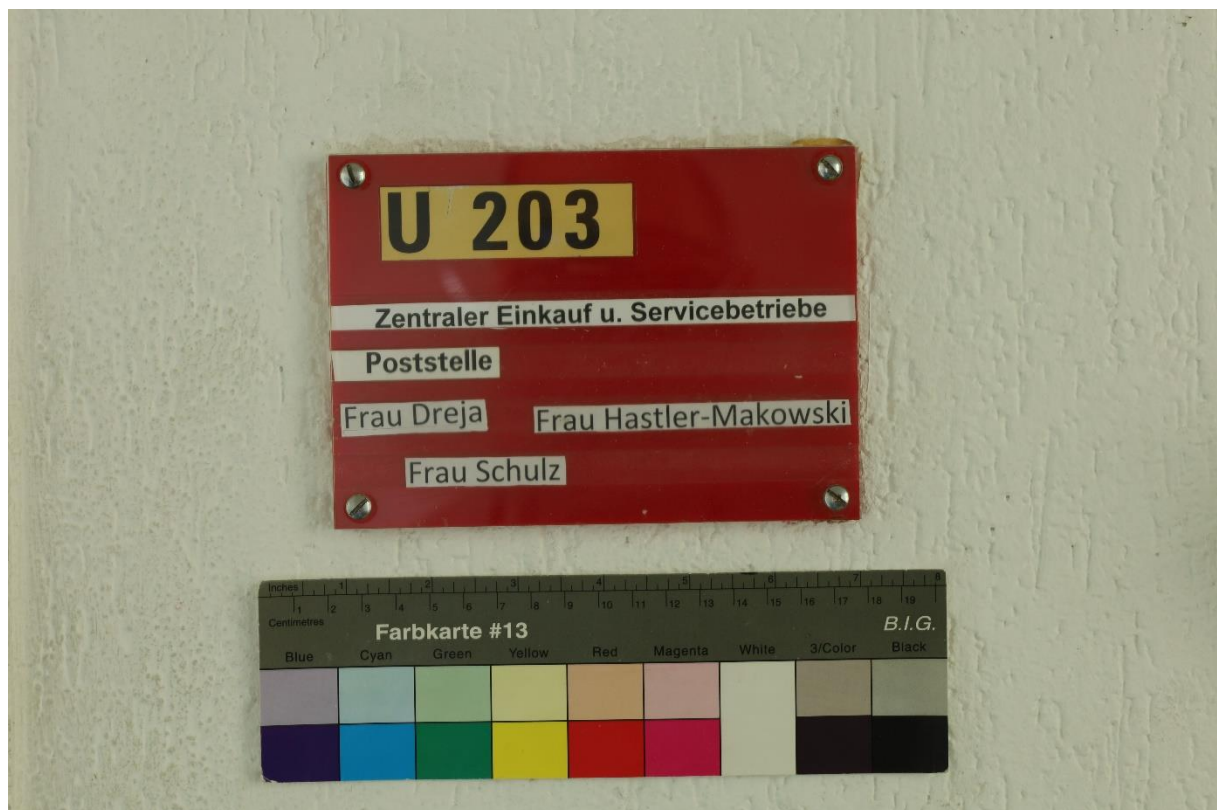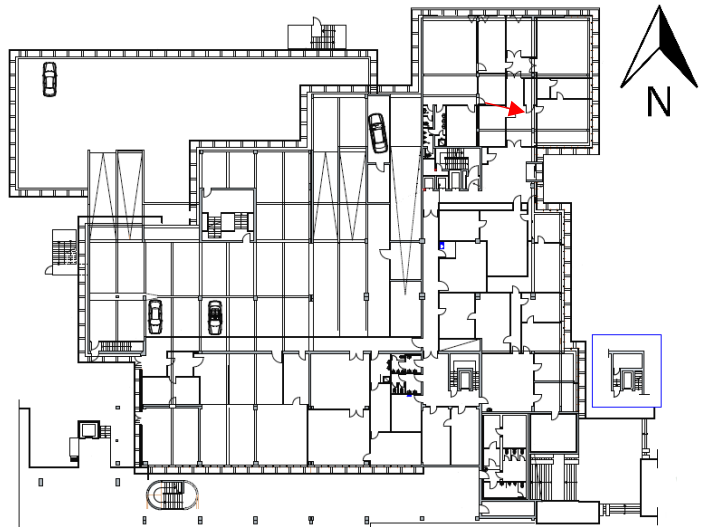


**Abb. 257:**  
-Raumtafel des 2. UG

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_258.tiff

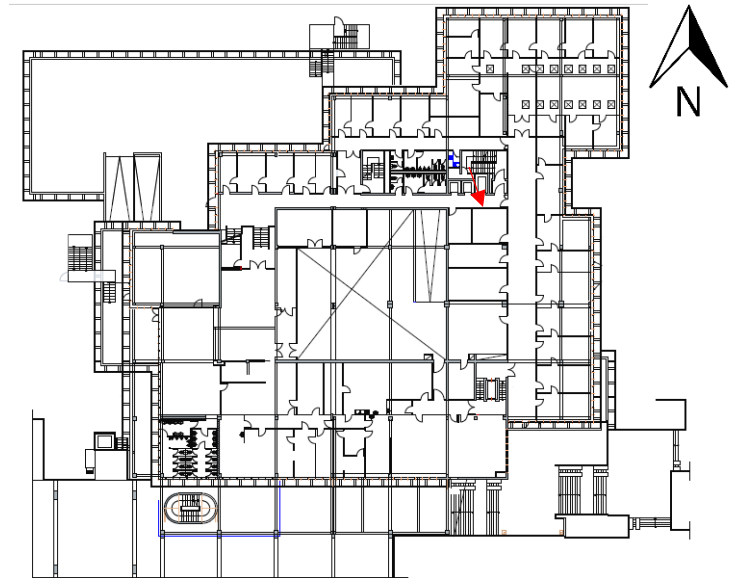

**Abb. 258:**  
-Geschosstafel 1. UG




# FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. UG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_259.tiff

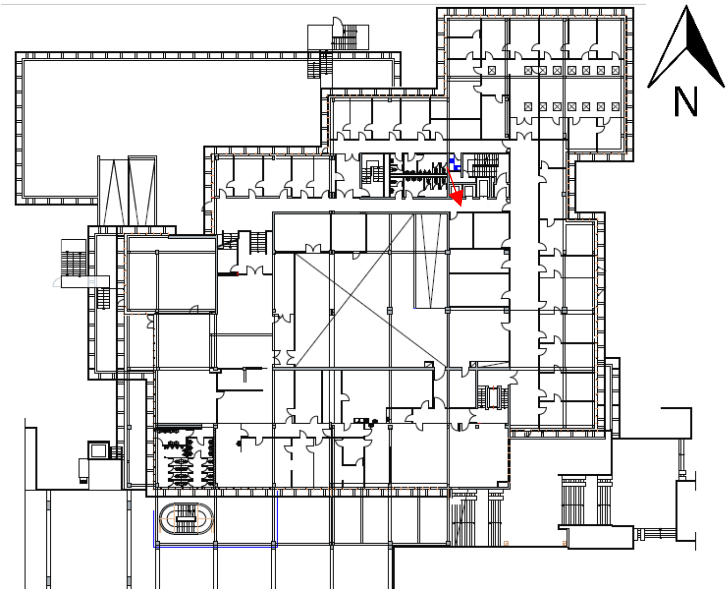



**Abb. 259:**  
-Raumtafel 1. UG

# FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_260.tiff

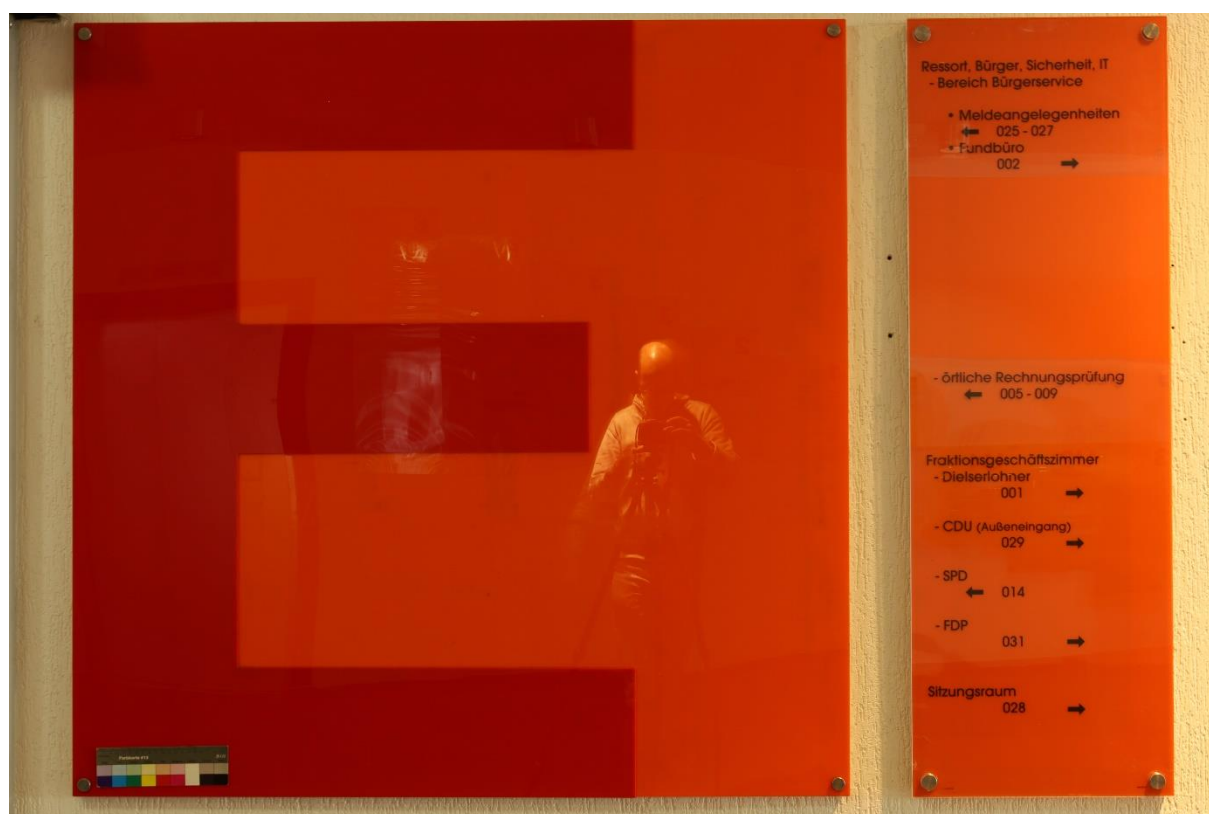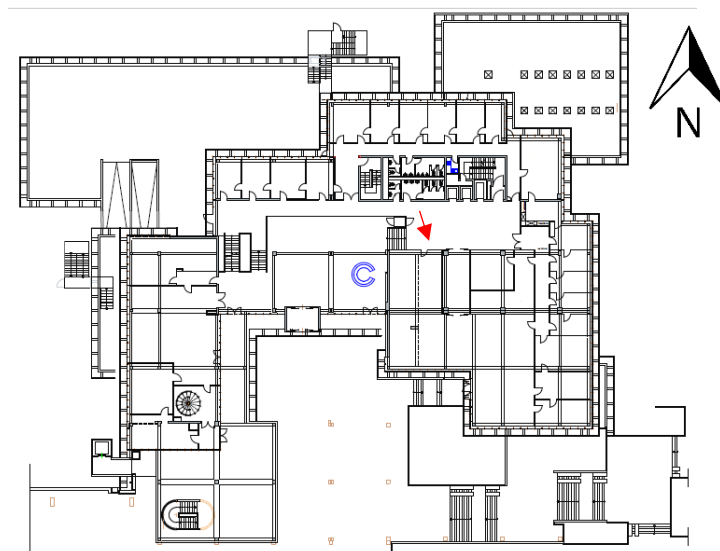



**Abb. 260:**  
-Geschosstafel EG

# FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_261.tiff

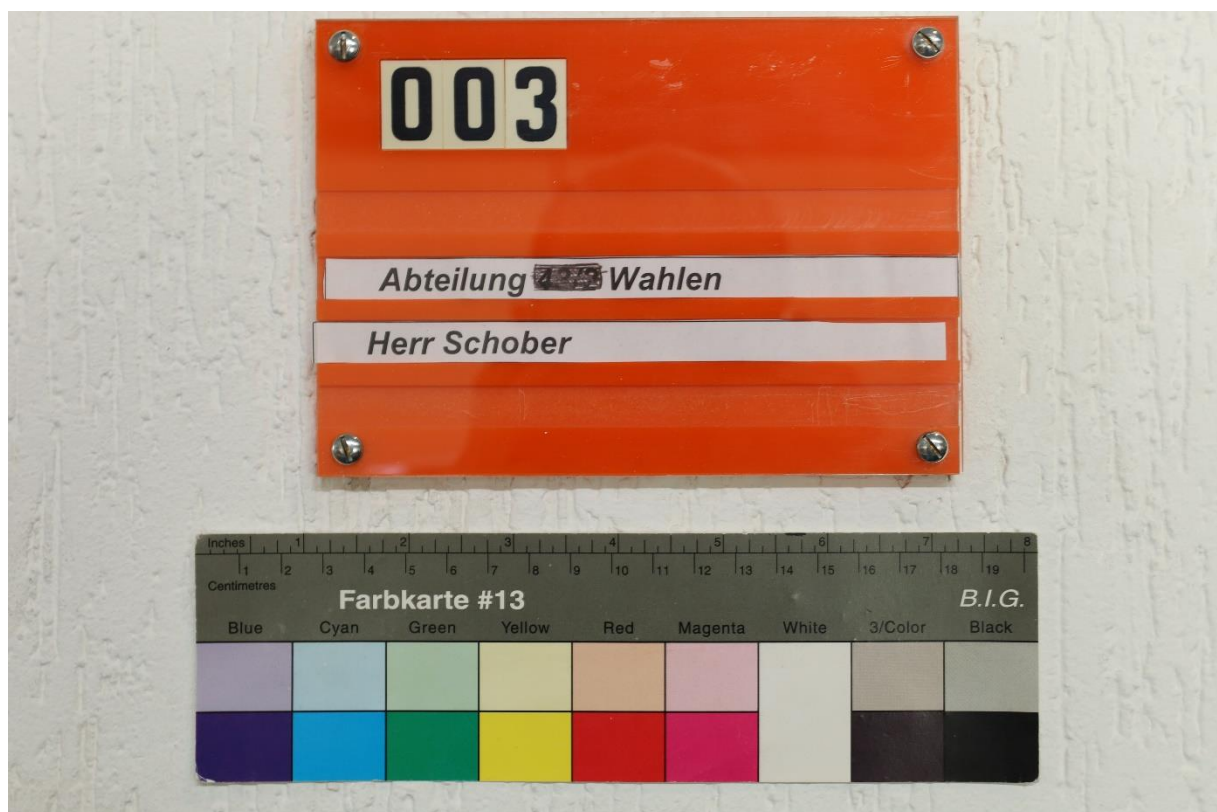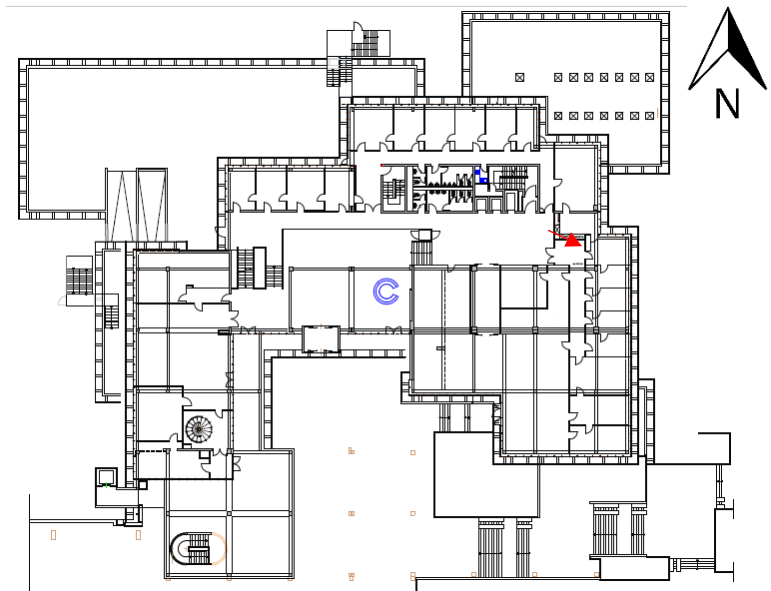


**Abb. 261:**  
-Raumtafel EG

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: EG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_262.tiff

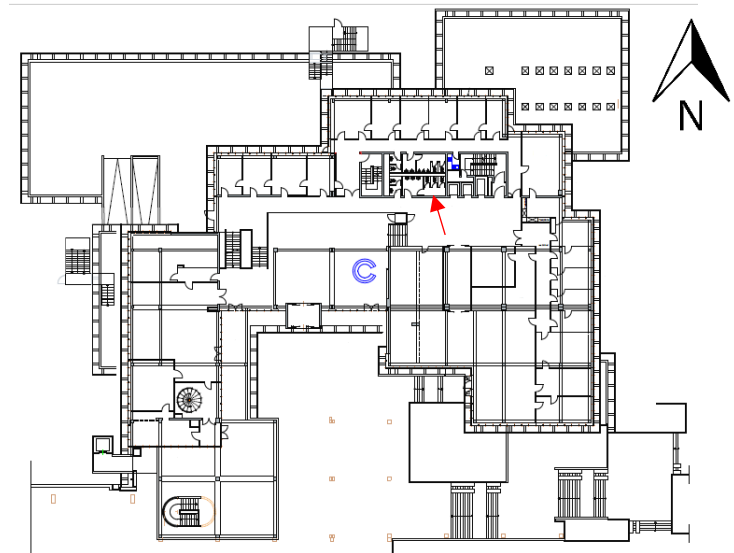

### Abb. 262:

-Etagenleitsystem im Erdgeschoss neben den Fahrstühlen




# FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_263.tiff

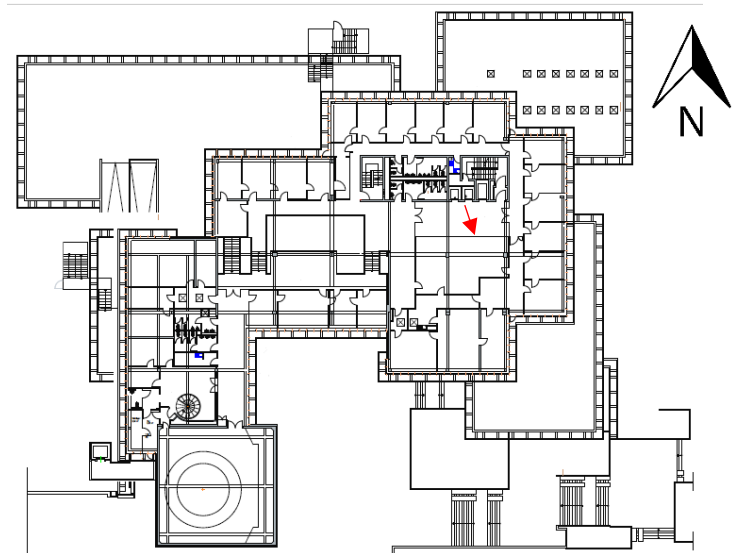


**Abb. 263:**  
-Geschosstafel 1. OG

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 1. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_264.tiff

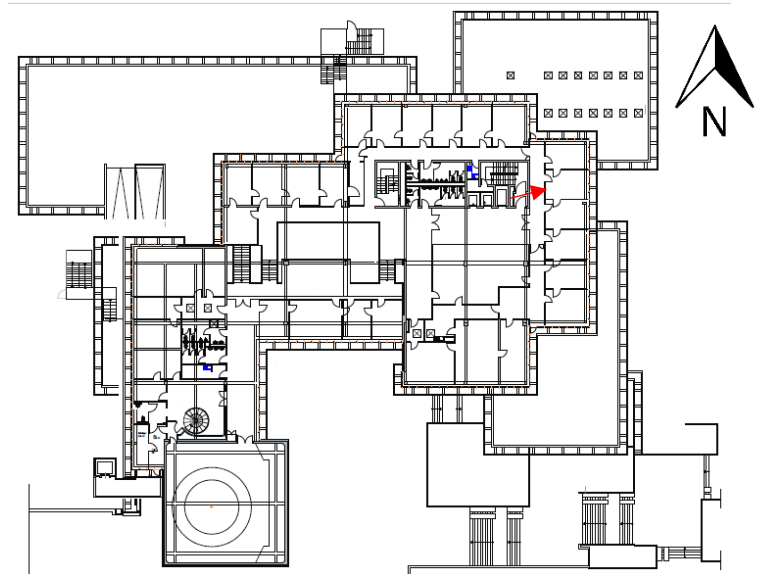


**Abb. 264:**  
-Raumtafel 1. OG

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_265.tiff

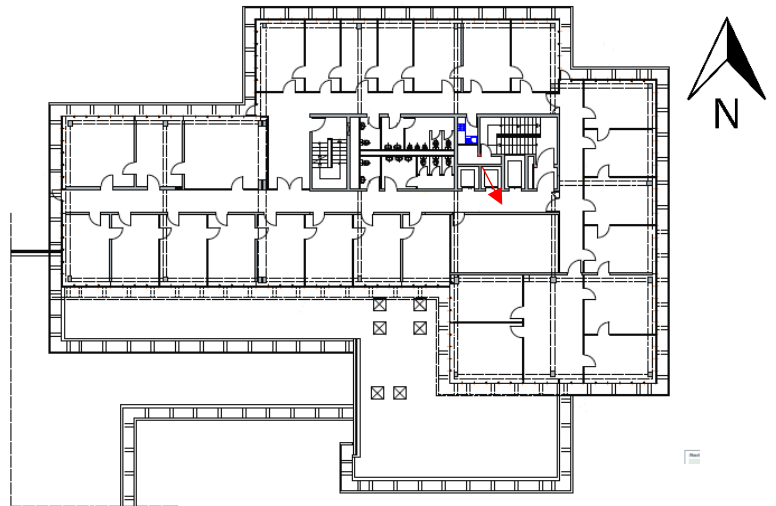


**Abb. 265:**  
-Geschosstafel 2. OG

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_266.tiff

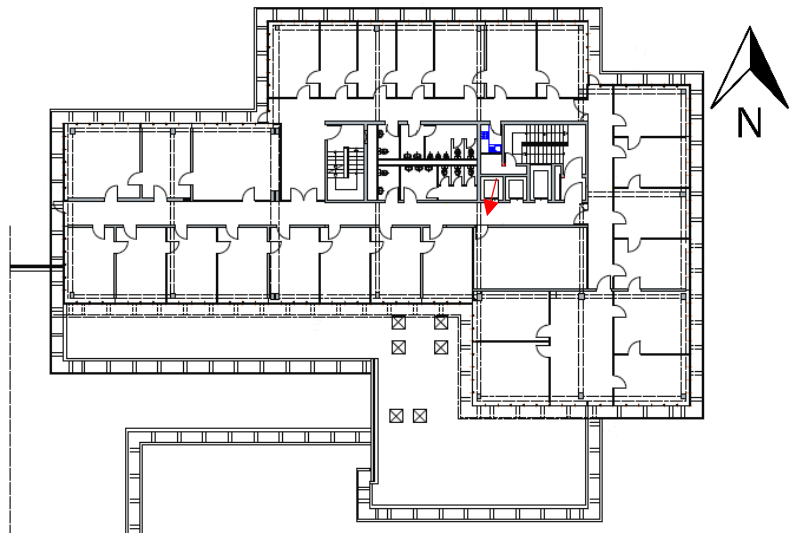

**Abb. 266:**  
-Raumtafel 2. OG




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_267.tiff

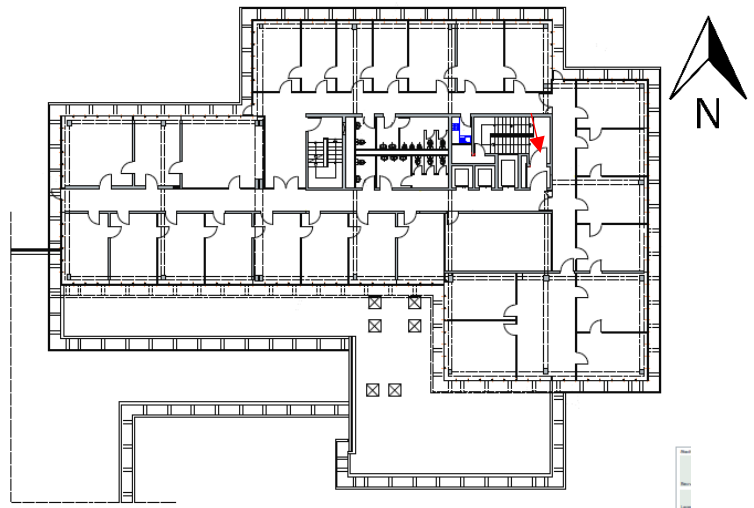

### **Abb. 267:**


-Zahl und Tafel im Treppenhaus im 2. OG sind identisch mit den Tafeln beim Fahrstuhl

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 2. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_268.tiff

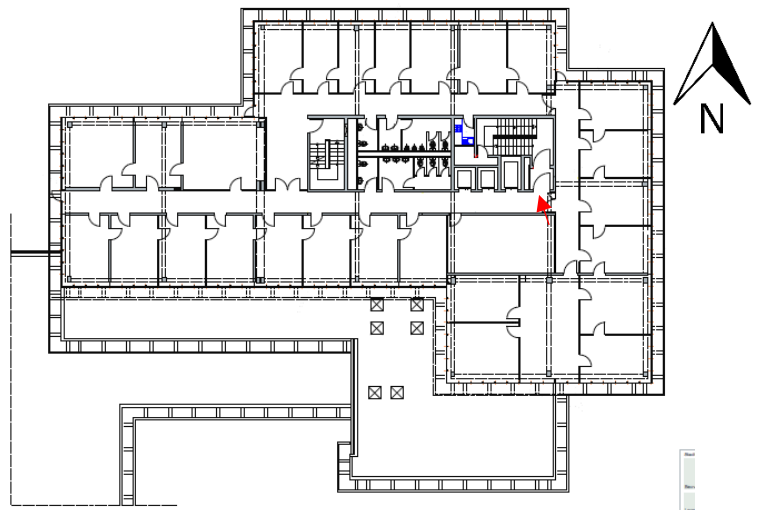


**Abb. 268:**  
-Tafel zum Treppenhaus im 2. OG

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_269.tiff

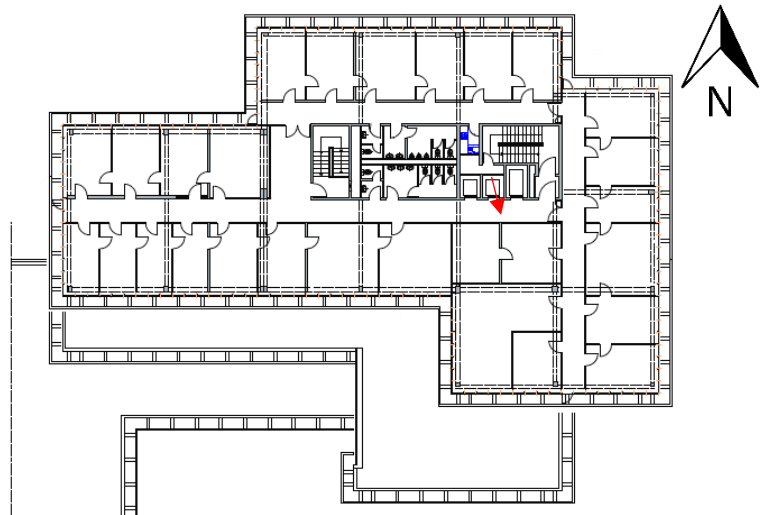


**Abb. 269:**  
-Geschosstafel 3. OG

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 3. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_270.tiff

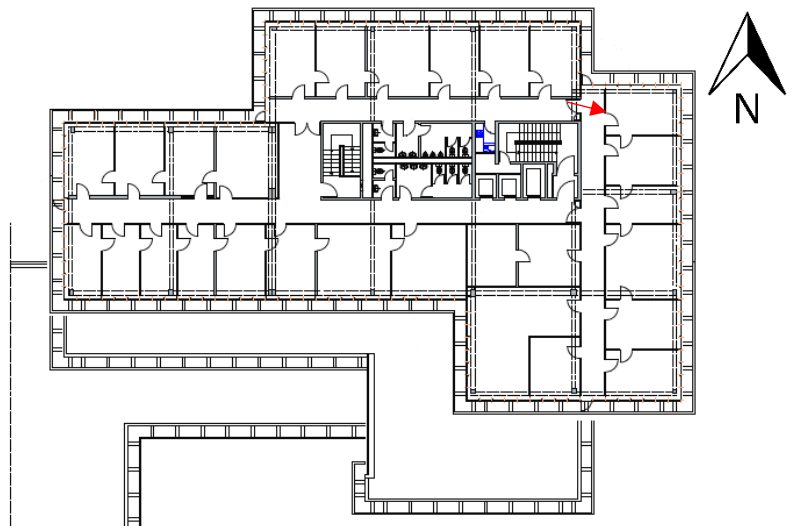

**Abb. 270:**  
-Raumtafel 3. OG




# FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 4. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_271.tiff

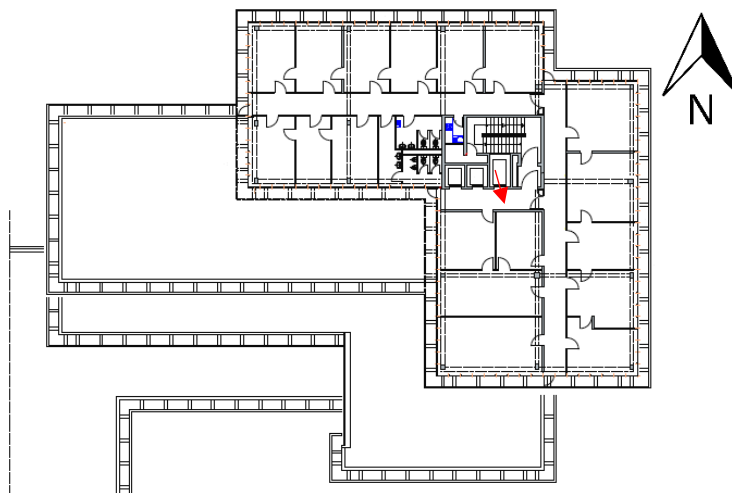


**Abb. 271:**  
-Geschosstafel 4. OG

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 5. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_272.tiff

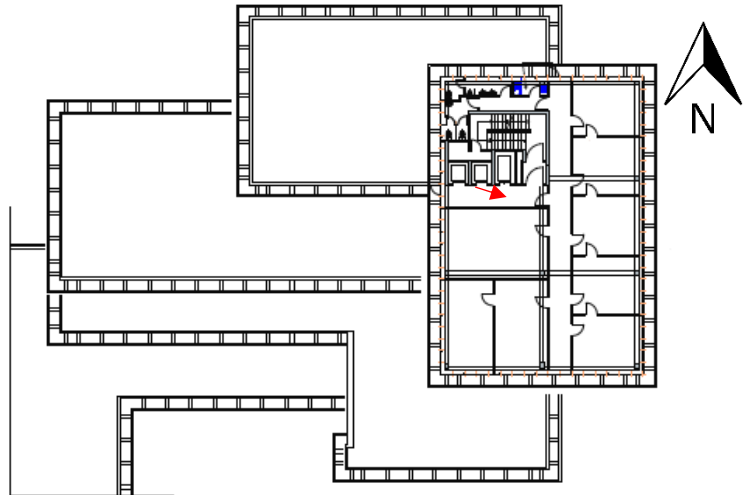


**Abb. 272:**  
-Geschosstafel 5. OG

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 5. OG  
Aufnahmedatum: 21.09.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_09\_21\_273.tiff

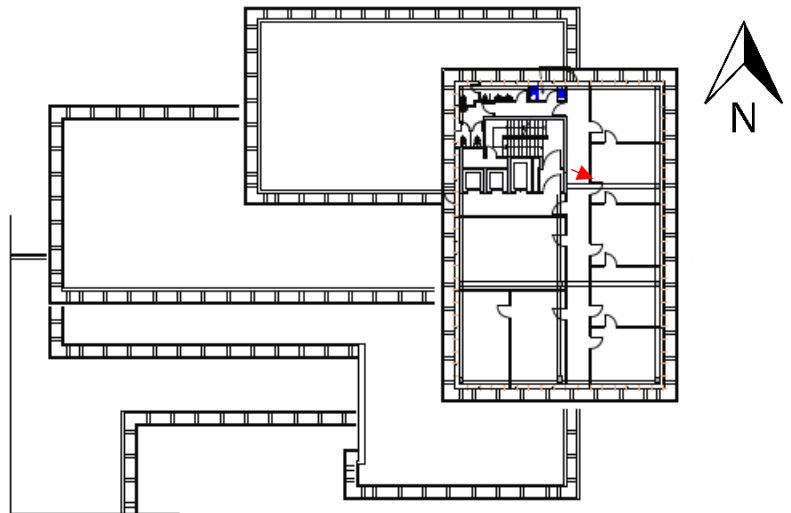


**Abb. 273:**  
-Raumtafel 5. OG

## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 6. OG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_274.tiff

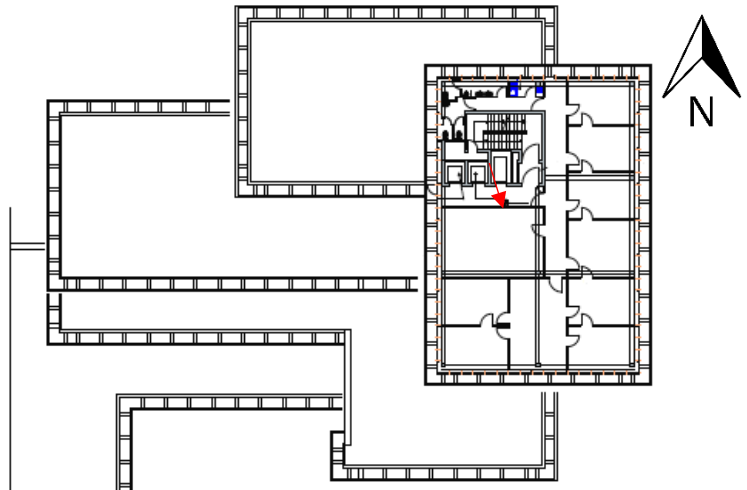

**Abb. 274:**  
-Geschosstafel 6. OG




## FOTODOKUMENTATION

Objekt: Rathaus I  
Stadt Iserlohn  
Schillerplatz 7  
58636 Iserlohn

Arbeitsschritt: Bestand  
Fotograf: Stefan Voigt  
KLARA- ID: 233025  
Ansicht: 6. OG  
Aufnahmedatum: 12.01.2022

Dateiname:  
233025FD2022\_01\_12\_275.tiff

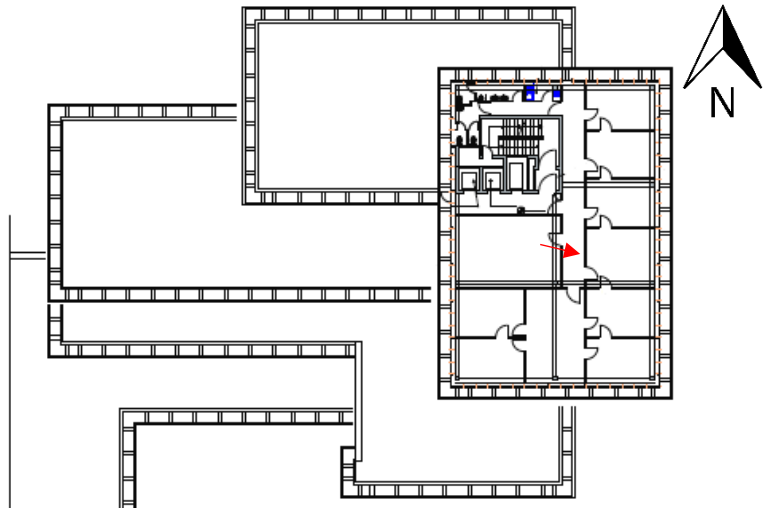


**Abb. 275:**  
-Raumtafel 6. OG

## 10 Materialanalysen

Aschaffenburg, 02.06.2022

Bearb.: Zu-ma  
Freigabe: Dr. Zang**BERICHT**

|                                     |                                                        |                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Auftrag Nr.</b>                  | 19659/1                                                | <b>Seite 1 von 4 Seiten</b> |
| <b>Auftraggeber</b>                 | Maximilian Mämpel<br>Bahnhofstraße 13<br>98693 Ilmenau |                             |
| <b>Auftragsdatum</b>                | 20.05.2022                                             |                             |
| <b>Eingang des Probenmaterials</b>  | 23.05.2022                                             |                             |
| <b>Herkunft des Probenmaterials</b> | vom Auftraggeber                                       |                             |
| <b>Untersuchungszweck</b>           | Untersuchung von Feststoffproben                       |                             |

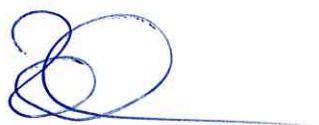(Dr. Zechmann)  
Staatlich geprüfte und  
zugelassene Lebensmittel-  
chemikerin(Dr. Zang)  
Dipl.-Geoökologe  
Ökologie und Umwelt  
- Fachbereichsleitung -

Der Bericht bezieht sich nur auf die hier beschriebenen Proben. Er entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Prüfberichte. Zusätzliche Informationen und statistische Daten zum Ergebnis sind auf Anfrage erhältlich.

## Untersuchung von Feststoffproben

Prüfzeitraum: 23.05.2022 bis 30.05.2022

### Probenmaterial (laut Auftraggeber)


Vom Auftraggeber lag folgendes Probenmaterial zur Untersuchung vor:

- Probe 1: Brüstungsgeländer - Entnahmestelle: Handlauf Oberseite
- Probe 2: Bankauflage Heizkörper - Entnahmestelle: Stirnseite Solobank
- Probe 3: Eingangsportal "Sitzungsraum 028" - Entnahmestelle: Fläche Raumseite
- Probe 4: Handlauf Treppengeländer - Entnahmestelle: Handlauf Oberseite

### Laboruntersuchung


Die IR-spektroskopische Untersuchung erfolgte nach SOP 160.106\* bei einer Auflösung von  $1\text{ cm}^{-1}$  im ATR-Modus.

Probe 1:

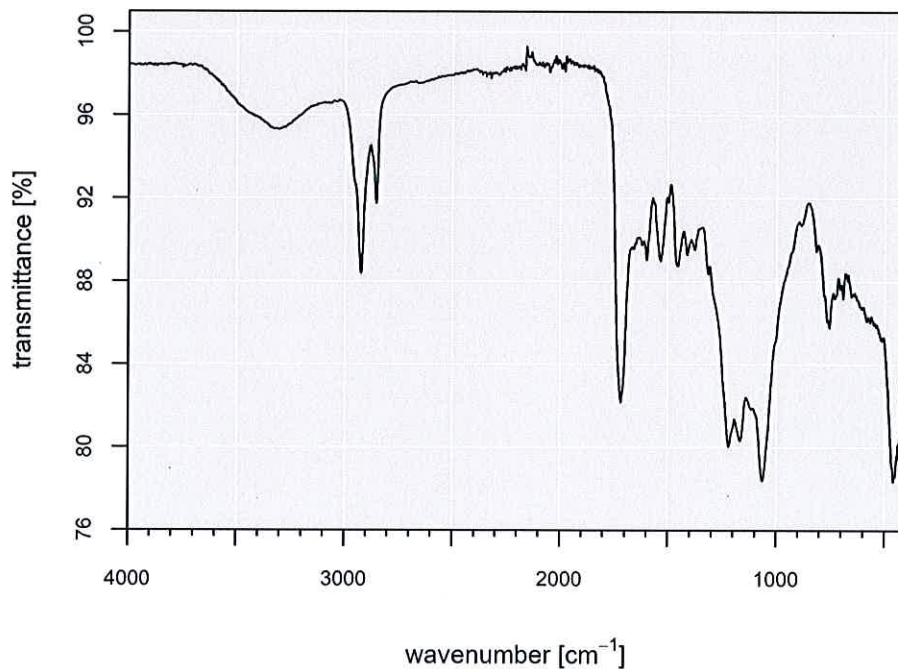





Probe 2:

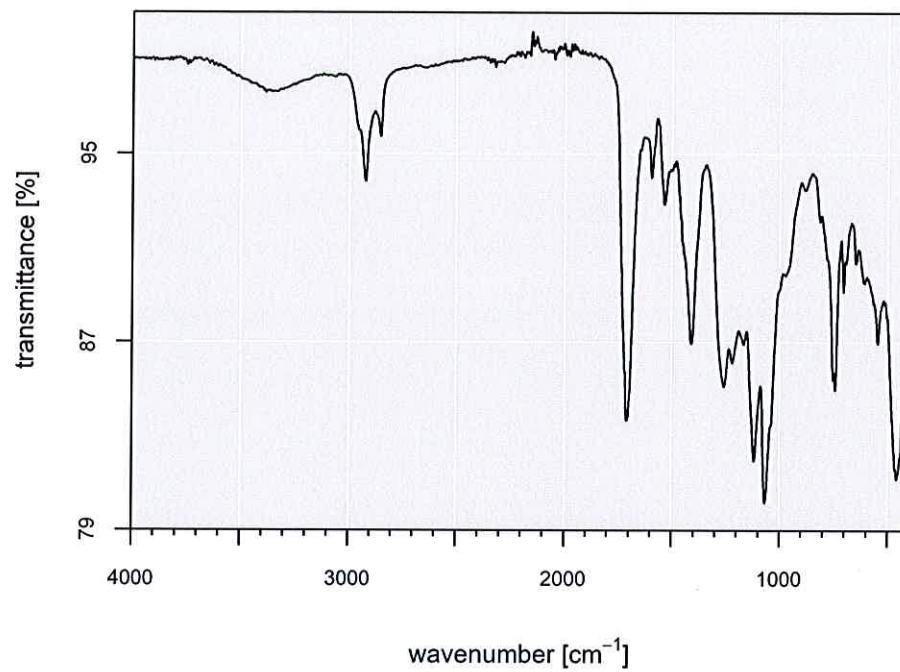

Probe 3:

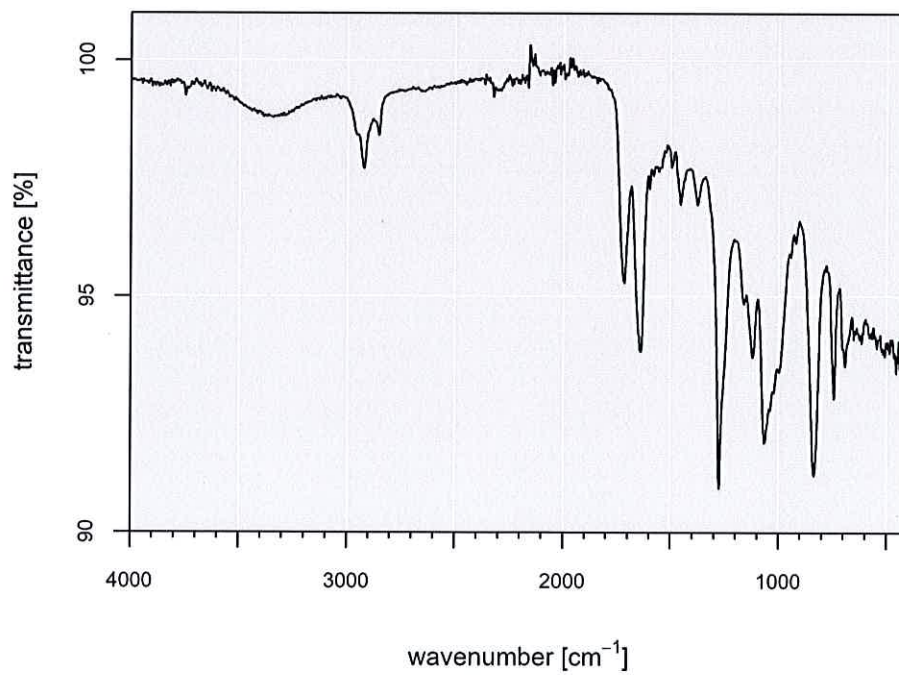

#### Probe 4:

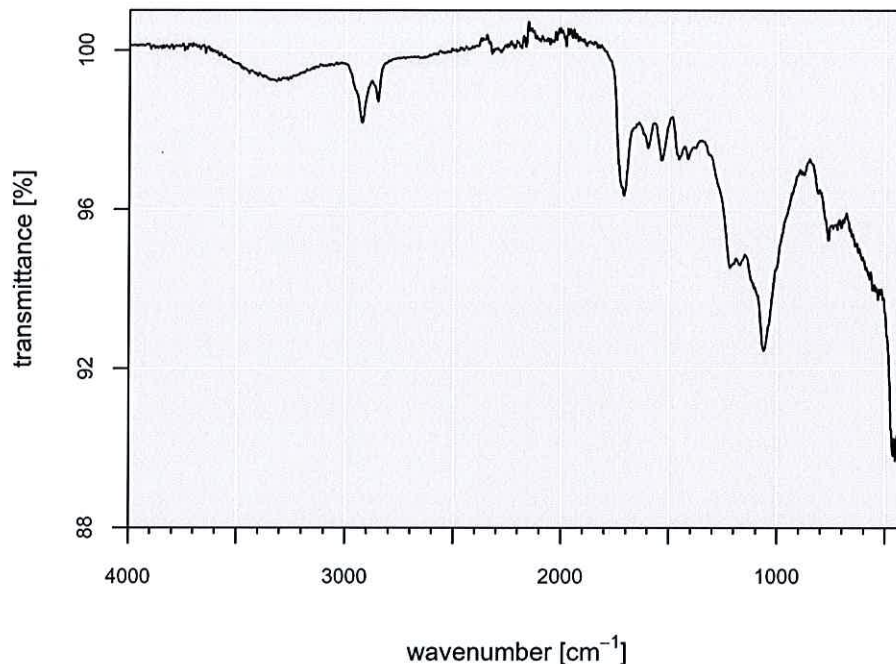

#### Beurteilung

Die Spektren von Probe 1 und 4 sind sich relativ ähnlich (ausgeprägtes Signal bei  $1535\text{--}1538\text{ cm}^{-1}$ , bei beiden kein Signal bei  $1119\text{--}1122\text{ cm}^{-1}$ , wie es bei Probe 2 und 3 beobachtet wird). Es kann in beiden Fällen von einer polyurethanbasierten Beschichtung ausgegangen werden (für Probe 4 wurde die größte Übereinstimmung (Korrelationsfaktor 0,71) für folgenden Stoff gefunden: *Pellethan 2102-75 A (thermoplastisches Polyurethan)*).

Das Spektrum von Probe 3 weist als Alleinstellungsmerkmal ein ausgeprägtes Signal bei  $1642\text{ cm}^{-1}$  und  $1276\text{ cm}^{-1}$  auf. Ein Korrelationsfaktor von 0,72 mit der Referenzsubstanz *Regenerierte Cellulose (Cellophan)* stützt die Hypothese, dass es sich hier um eine cellulosenitratbasierte Beschichtung handeln könnte.

Probe 2 ist von der Ähnlichkeit des Spektrums zwischen Probe 1 und 4 einerseits und Probe 3 andererseits anzusiedeln.

#### Hinweis:

Für eine eindeutige Stoffidentifikation – insbesondere bei Stoffgemischen – ist die IR-spektroskopische Untersuchung nur bedingt und nicht in jedem Falle geeignet. Dementsprechend sind die angegebenen Korrelationsfaktoren zu bestimmten Referenzspektren nur als Tendenz zu verstehen.

Die Ergebnisse beziehen sich auf das angelieferte Probenmaterial. Probenentnahme, -handhabung und -konservierung liegen nicht in der Verantwortung des Prüfinstituts.



Die Akkreditierung bezieht sich auf die mit \* gekennzeichneten Verfahren (Registrier-Nr. D-PL-14160-01-01).

ENDE DES BERICHTS



## 11 Historische Pläne und Skizzen

Im folgenden Kapitel sind Skizzen von den hydraulischen Pfeilern und ein originaler Plan von den eingebauten Wandschränken des Rathauses aus den 70 er Jahren des 20. Jahrhunderts zu sehen. Dargestellt sind sieben verschiedene Schranktypen, die in den Büros des Rathauses verbaut worden. Insgesamt sind 28 verschiedene Schranktypen im Rathaus verbaut.




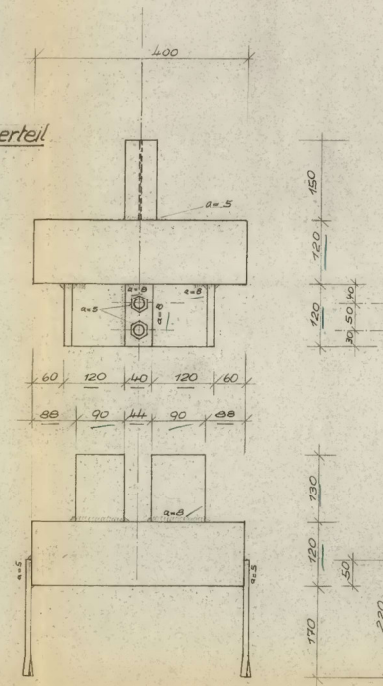


Pos. 12 L 35x4... 280 DIN 1022  
werden nach Herstellung und Zusammenpassung  
der Gesamtkonstruktion angeschweißt (a. 3)  
Sie verbinden die Einzelteile beim Transport, bei  
der Montage und der Betonierung der Stütze.  
Die L 35x4 werden erst entfernt, wenn eine  
Justierung der Stütze nötig wird. Daher  
Rostschutz wie alle anderen Teile.

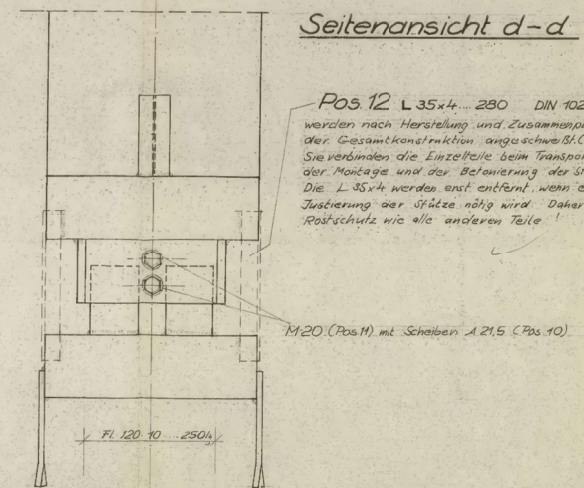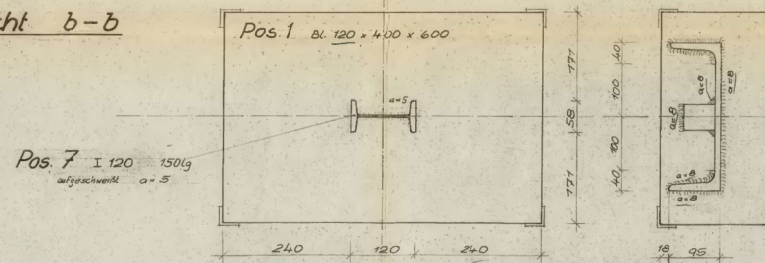b

Unteransicht d. Oberteils  
Schweißnähte a. d. U 280

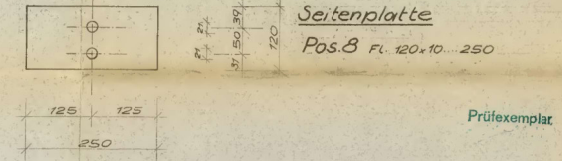

—

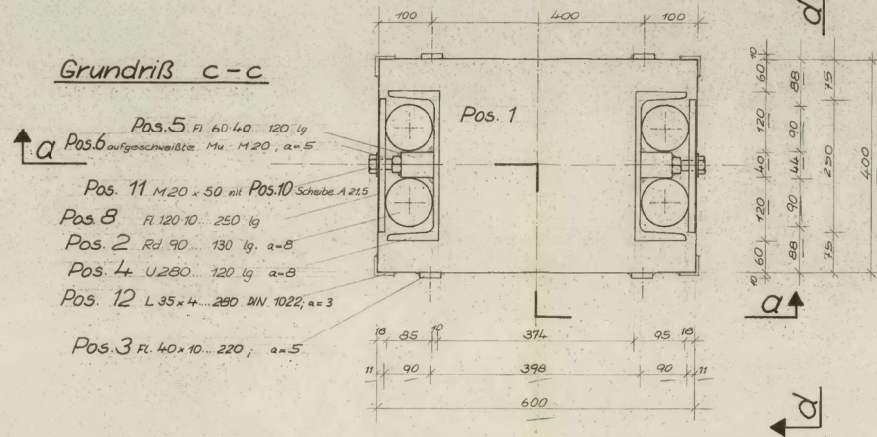

| Pos          | Anzahl | Bezeichnung | Abmessung       | Länge | Ges. Gewicht<br>kg. |
|--------------|--------|-------------|-----------------|-------|---------------------|
| 1            | 2      | Stahlblech  | 20 x 400        | 600   | 452, 2              |
| 2            | 4      | Rd          | 90              | 120   | 26, 6               |
| 3            | 4      | Fl.         | 40 x 10         | 220   | 2, 8                |
| 4            | 2      | L           | 280             | 120   | 10, 0               |
| 5            | 2      | Fl.         | 60 x 40         | 120   | 4, 5                |
| 6            | 4      | Mu          | M20             |       | 0, 3                |
| 7            | 1      | I           | 120             | 150   | 1, 7                |
| 8            | 2      | Fl          | 120 x 10        | 250   | 4, 7                |
| 9            | 4      | Fl.         | 90 x 50         | 90    | 12, 7               |
| 10           | 4      | Scheiben    | A 21,5          |       | 0, 2                |
| 11           | 4      | M           | 20              | 50    | 0, 7                |
| 12           | 1      | L           | 35 x 4 DIN 1022 | 280   | 2, 3                |
| FÜR 7. LUTZE |        |             |                 | Σ     | 518, 1              |

Stahlgüte St.37

Pos. 9 Fl. 90 x 50... 90


Die Übereinstimmung mit der  
stat. Berechnung wurde geprüft.  
Prüf-Nr. 246 des Jahre 1972  
Dortmund, den 14.7. 1972

*Ing. W. Schülke*  
Dipl.-Ing. W. Schülke  
Prüfingenieur für Baustatik gemäß Verordnung  
vom 7. August 1957 für die Fachrichtungen  
Stahlbau, Massivbau, Holzbau  
Dortmund - Gartenstadt  
Am Zehnthof 10/151 Tel. 99504


|                                                                                                                   |           |      |               |                 |                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|
| <b>Boswau + Kauer</b><br><b>Aktiengesellschaft</b><br><b>Technische Abteilung</b>                                 |           |      | <b>BOSWAU</b> |                 |                   |           |
| Bauser: <b>Stadt Iserlohn</b>                                                                                     |           |      |               |                 |                   |           |
| Bauwerk: <b>Rathaus Iserlohn</b>                                                                                  |           |      |               |                 |                   |           |
| Bauteil: <b>Detailzeichnung f. d. Stützenanordnung</b><br><b>Fundamentplattenkonstruktion für 60/40cm-Stützen</b> |           |      |               |                 |                   |           |
| a                                                                                                                 | Datum     | Name | geändert      | Datum           | Name              | Maßstab   |
|                                                                                                                   | 21. 6. 72 | Kell | Pos. 5        | gezeichnet      | 23. 6. 72 Kellner | 1:5       |
| b                                                                                                                 | 23. 6. 72 | Kell | Pos. 4        | gezeichnet      |                   |           |
|                                                                                                                   |           |      |               | gelesen         |                   |           |
| c                                                                                                                 |           |      |               | Auftrags-Nummer |                   | Blatt-Nr. |
| d                                                                                                                 |           |      |               |                 |                   |           |
| e                                                                                                                 |           |      |               | 22-113          |                   | 42 b      |




Schnitt a-a

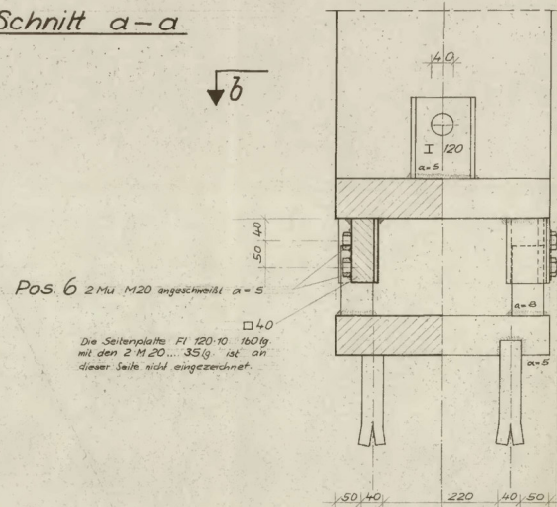


Draufsicht b-b

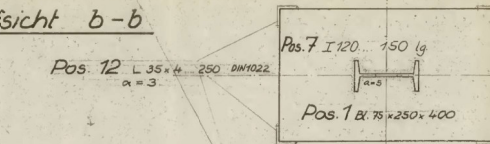


Draufsicht c-c

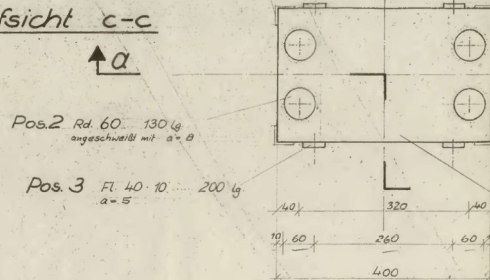


Untere Platte

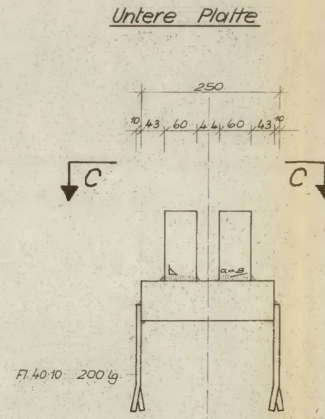


Seitenansichten e-e

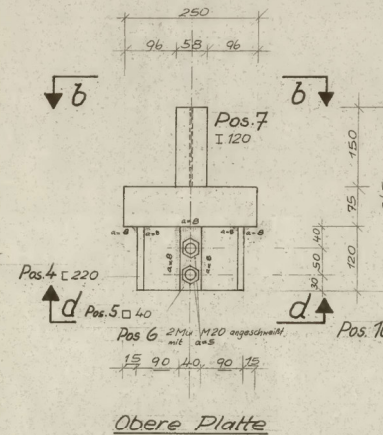

Gesamtkonstruktion

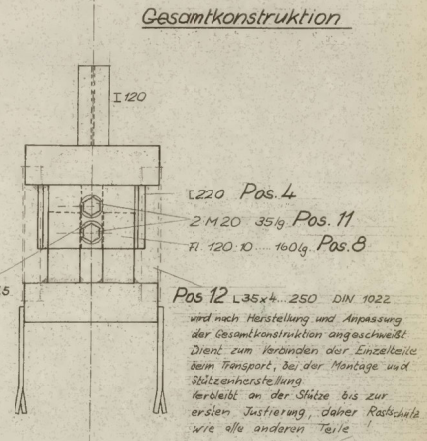


Pos. 8 Seitenplatten  
Fl 120/10 160 lg




Prüfexemplar

Untersicht d-d

Die Mu M20 sind hier nicht eingezeichnet

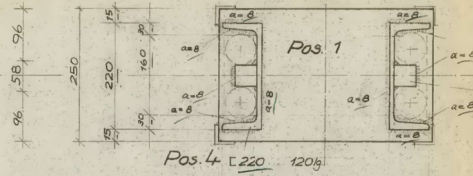

Pos. 9 Futterstücke  
Fl 60 x 50... 60



Materialliste

| Pos.         | Anzahl | Bezeichnung | Abmessung        | Länge    | Ges. Gewicht kg |
|--------------|--------|-------------|------------------|----------|-----------------|
| 1            | 2      | Stahlblech  | 75 x 250         | 400      | 117,8           |
| 2            | 4      | Rd.         | 60               | 130      | 11,5            |
| 3            | 4      | Fl.         | 40 x 10          | 200      | 2,5             |
| 4            | 2      | L           | 220              | 120      | 7,1             |
| 5            | 2      | □           | 40               | 120      | 3,0             |
| 6            | 4      | Mu          | M20              |          | 0,3             |
| 7            | 1      | I           | 120              | 150      | 1,7             |
| 8            | 2      | Fl.         | 120 x 10         | 160      | 3,0             |
| 9            | 4      | Fl.         | 60 x 50          | 60       | 5,7             |
| 10           | 4      | Scheiben    | A 21,5           |          | 0,2             |
| 11           | 4      | M           | 20               | 35       | 0,6             |
| 12           | 4      | L           | 35 x 4, DIN 1022 | 250      | 2,1             |
| Für 1 Stütze |        |             |                  | $\Sigma$ | 155,5           |

Die Übereinstimmung mit der stat. Berechnung wurde geprüft.  
Prüf-Nr. 246 des Prüfzeuges Nr. 72  
Dortmund, den 19. 7. 1932

*Stiller*  
Dipl.-Ing. W. Schüller  
Prüfingenieur für Baustelle gemäß Verordnung vom 22. August 1907 für die Technische Stahlbau-Maschinen-Hölzer  
Dortmund-Gelsenstadt  
Am Zehnlof 149/151 Tel. 3930

|                                                                                      |       |                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------|
| Boswau + Knauer<br>Aktiengesellschaft<br>Technische Abteilung                        |       | <b>BOSWAU</b>          |           |
| Bauherr: Stadt Iserlohn                                                              |       |                        |           |
| Bauwerk: Rathaus Iserlohn                                                            |       |                        |           |
| Detailzeichnung f. d. Stützenanhebung<br>Fundament-Stahlplatten für 40/25-cm-Stützen |       |                        |           |
| Datum                                                                                | Name  | gezeichnet             | Datum     |
| 27. 6. 32                                                                            | W. C. | Pos. 5 - Materialliste | 23. 6. 32 |
| 28. 6. 32                                                                            | W. C. | Pos. 4                 |           |
| Blatt-Nr.                                                                            |       | Blatt-Nr.              |           |
| 22-113                                                                               |       | 436                    |           |


Stahlgüte St. 37



[illegible]

| Pos                | Stk | Anzeichnung           | Länge<br>mm | Breite<br>mm |
|--------------------|-----|-----------------------|-------------|--------------|
| 1                  | 1   | Stahlblech 75 x 400 x | 530         | 124,8        |
| 2                  | 8   | Rd 60                 | 130         | 23,1         |
| 3                  | 4   | Fl. 40 x 10           | 200         | 2,3          |
| 4                  | 2   | Stahlble 75 x 400     | 250         | 117,8        |
| 5                  | 4   | U 220                 | 120         | 14,1         |
| 6                  | 4   | □ 40                  | 120         | 6,0          |
| 7                  | 8   | Mu M20                |             | 0,6          |
| 8                  | 2   | I 120                 | 150         | 3,3          |
| 9                  | 4   | Fl. 120 x 10          | 160         | 6,0          |
| 10                 | 8   | Fl. 60 x 50           | 60          | 11,3         |
| 11                 | 8   | M20                   | 35          | 1,1          |
| 12                 | 8   | Schreiben A215        |             | 0,4          |
| 13                 | 2   | Fl. 40 x 10           | 250         | 1,6          |
| 14                 | 4   | L 35 x 4 (DN 1022)    | 250         | 2,1          |
| Für 1 Doppelstütze |     |                       | Σ           | 314,7        |

Draufsicht      b-b

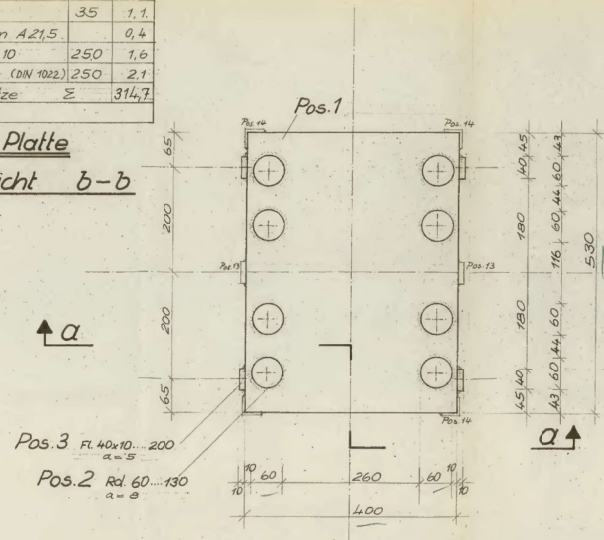

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and labels.

**Top View:**

- Overall width: 250
- Overall height: 50
- Central width: 50
- Side widths: 25 (each)


**Front View:**

- Overall width: 220
- Overall height: 120
- Central width: 50
- Side widths: 30 (each)
- Central height: 80
- Side heights: 20 (each)
- Central hole diameter:  $\varnothing 10$
- Side hole diameter:  $\varnothing 8$

**Labels and Annotations:**

- Pos. 4**: Label for the front view.
- Pos. 5**: Label for the top view.
- Pos. 6**: Label for the side view.
- Pos. 7**: Label for the bottom view.
- Pos. 8**: Label for the top view, with a dimension of 120.
- Arrow C**: Points to the top view.
- Arrow d**: Points to the side view.

Untere Platte

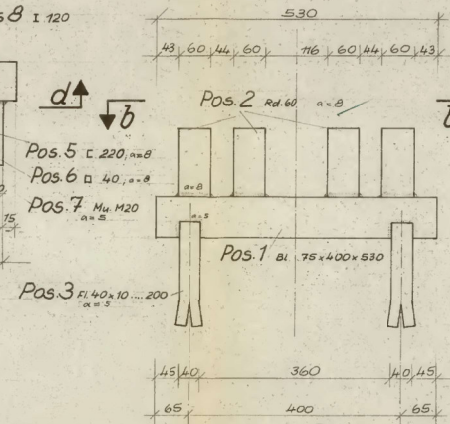

Gesamtkonstruktion

Pos. 13, Pos. 14 (nur angedeutet)

werden nach Herstellung und Zusammenpassung der Gesamtstruktur angeschweißt.  
 Sie verbinden die Teilstücke f.d. Transport und die Montage und werden erst bei einer Stützenjudierung entfernt. Sie sind daher in die Rostschutzmaßnahmen mit einzubeziehen.

Raum zum Einlegen der Filterstücke Pos. 10 ( $d = 50$ )

Pos. 11 M 20 x 35

Pos. 12 A 21,5

Pos. 13

Pos. 14

Pos. 9

Pos. 11 L 35 x 230 DIN 1022

130  
95  
375  
170

50  
50  
50


Die Seitenplatte ist hier nicht dargestellt

Pos. 9 Fl. 120 x 10 .... 160




### Obere Platten

Draufsicht c-c

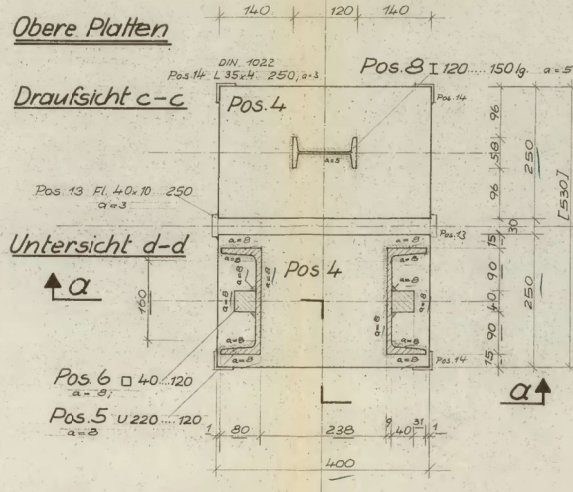

Pos. 10 Fl. 60x50...60

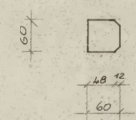

Die Übereinstimmung mit der  
stat. Berechnung wurde geprüft  
Prüf.-Nr. 246 des Protokolls vom 1972  
Darmstadt, den 14. 7. 1972

*Heinrich*  
Dipl.-Ing. W. Schürmann  
Prüfungsausschuss für Bauingenieure  
vom 1. August 1962  
Sichtbau, Massivbau, Holzbau  
Darmstadt-Gartenstadt  
Am Zahnhof 149/151  
Tel. 59 50 C

**Boswau + Knauer**  
**Aktiengesellschaft**  
Technische Abteilung

**BOSWAU**

Bauherr: *Stadt Iserlohn*





|          |                  |
|----------|------------------|
| Beuwerk: | Rathaus Iserlohn |
|----------|------------------|

Bauteil: Detailzeichnung für die Stützenanhebung  
Fund-Stahlplatten für 40/25 cm-Doppelstützen

|   | Datum   | Name | geordnet             | Datum           | Name      | Mäße      |  |
|---|---------|------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|--|
| a | 26.6.72 | Khi  | Pos. 6, 13, 14       | 26.6.72         | Khalysur  | 1:5       |  |
| b | 20.6.72 | Khi  | Pos. 5-Materialliste |                 | gerechnet |           |  |
| c |         |      |                      |                 | gesehen   |           |  |
| d |         |      |                      |                 | " Kinde   |           |  |
| e |         |      |                      | Auftrags-Nummer |           | Blutt-Nr. |  |
| f |         |      |                      | 22-113          |           | 446       |  |
| g |         |      |                      |                 |           |           |  |


Stahlgüte St.37



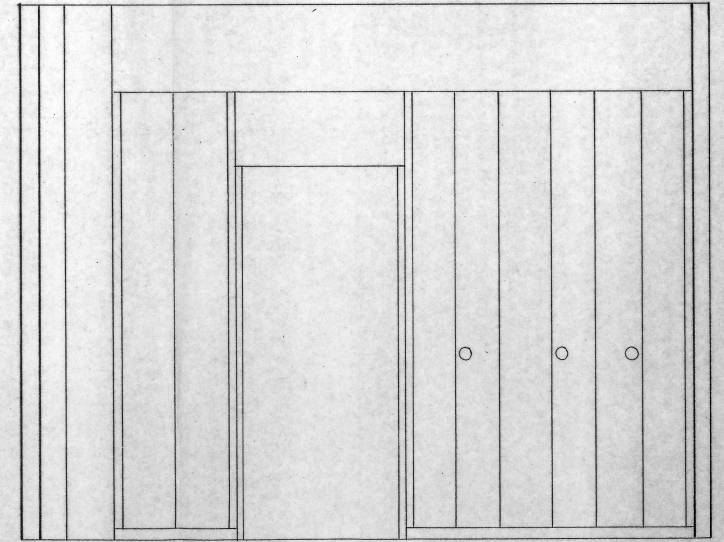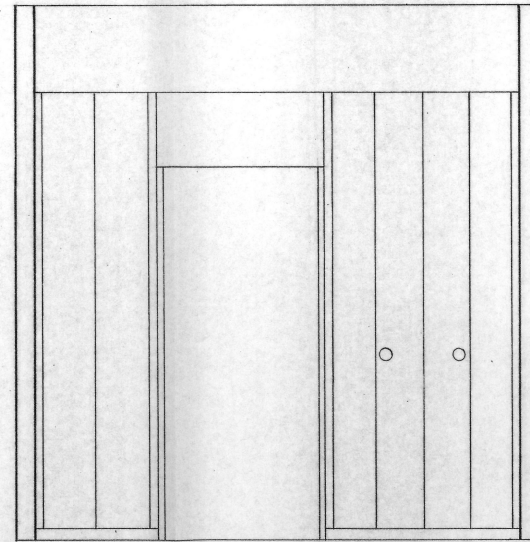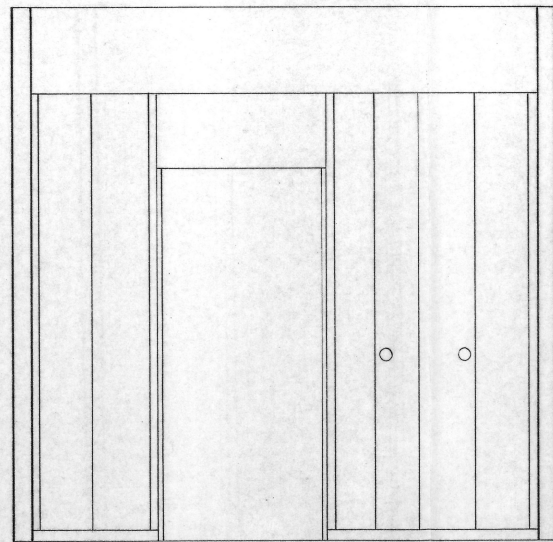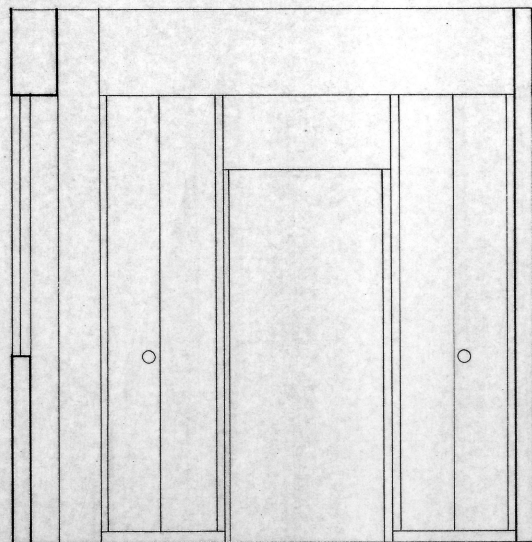


ANSICHT


TYP 6, 3ST.

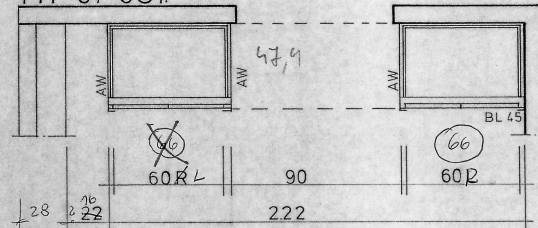



TYP 7, 1ST.

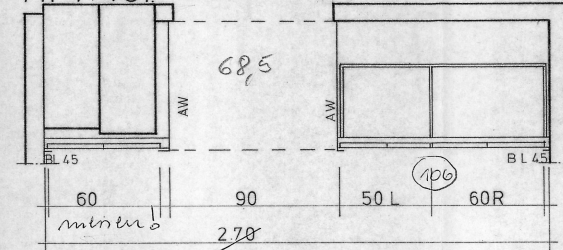



TYP 8, 1ST.

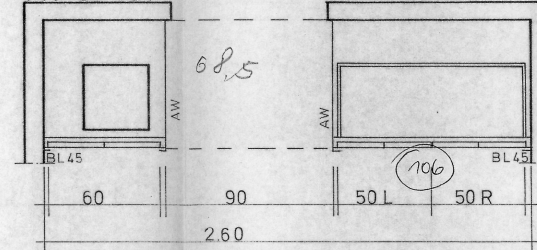


TYP 9, 1ST.

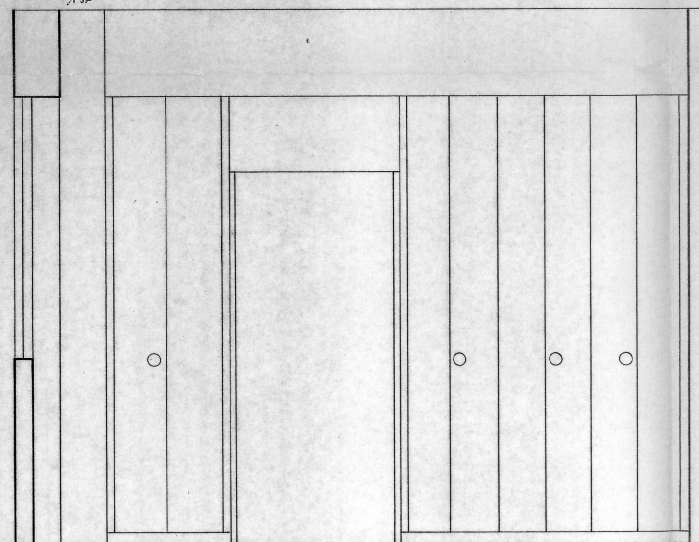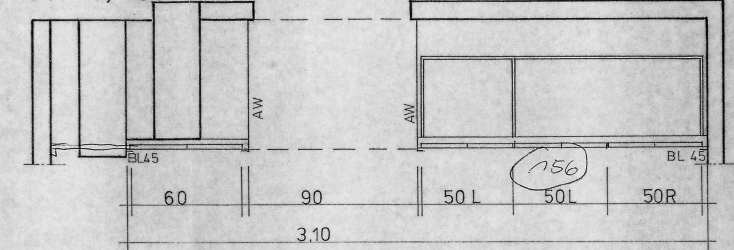

ANSICHT

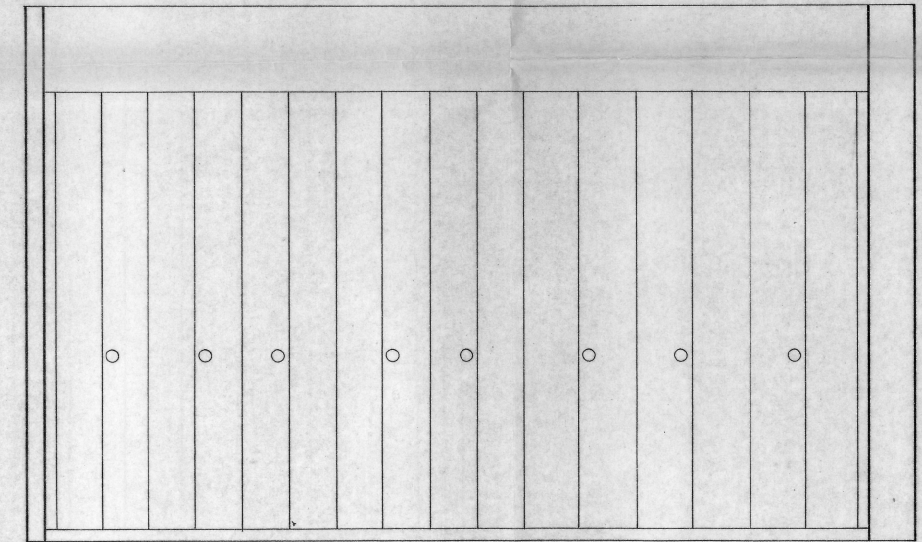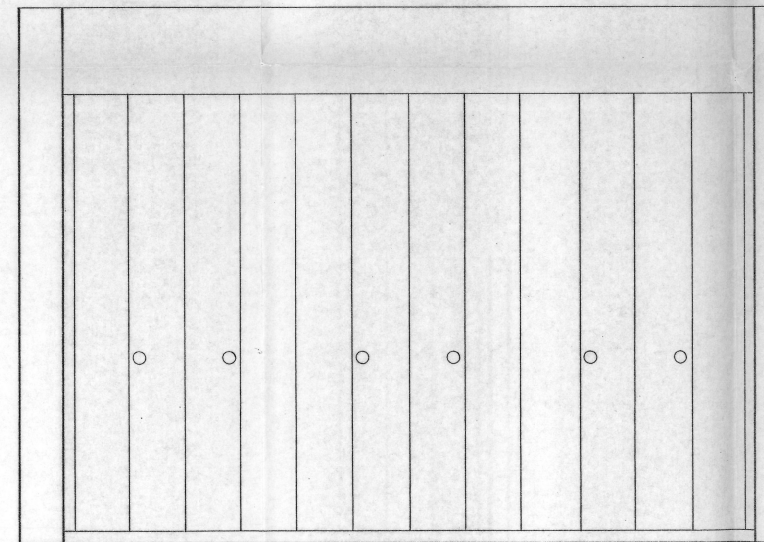


TYP 10 , 3 ST.

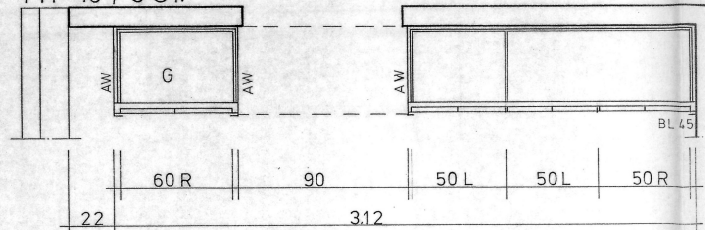


GRUNDRISS

TYP 11, 1 ST.

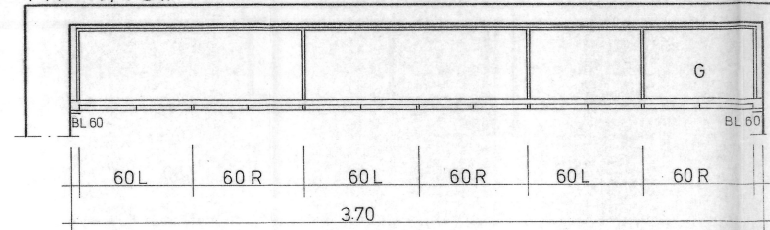

TYP 12, 1ST.

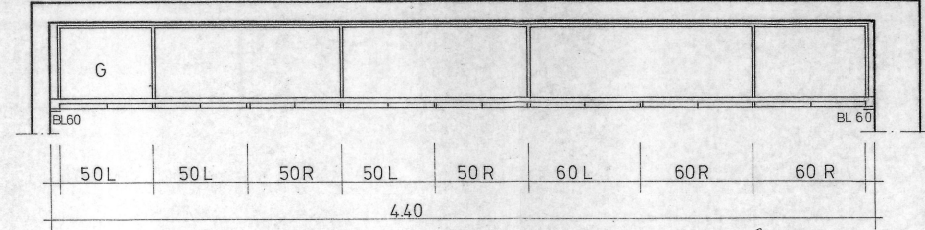[illegible]



Der Auftraggeber überträgt die einfachen Nutzungsrechte an der im Rahmen der vorgenannten Aufgabenstellung erstellten Fotodokumentation unwiderruflich, zeitlich unbefristet und, sowie inhaltlich und räumlich unbegrenzt auf die Stadt Iserlohn und die LWL- Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen- Lippe, vertreten durch Frau Votteler. Etwaige urheberrechtliche Vergütungsansprüche sind mit der Bezahlung für das Projekt abgegolten.

Erfurt, 16.10.2022