

Michael Schreiber · Ilzweg 7 · 82140 Olching

Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb
Im Kälblesrain 1
73430 Aalen



Dipl.-Geograph
Michael Schreiber

Ilzweg 7
82140 Olching
Tel. 08142 652 95 24
Fax 08142 652 95 38
Mobil 0170 418 05 36
www.geo-schreiber.de

Olching, den 15.06.2026

**Ostalb-Klinikum Aalen, Befunde Asbestuntersuchung vom 13.05.2026 in
Bereichen der geplanten Umbaumaßnahmen EG Bauteil 6 und 7**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 13.05.2026 wurden im Ostalb-Klinikum in Aalen im EG der Bauteile 6 und 7 im Vorfeld geplanter Umbaumaßnahmen durch das Büro Dipl.-Geogr. Michael Schreiber, Olching, Untersuchungen von asbestverdächtigen Materialien durchgeführt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Am Ende dieses Schreibens finden Sie eine Bewertung der Befunde und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen. Die dazugehörigen Probenahmeprotokolle und Laborberichte sind in den Anlagen zu finden.

Material / Lokalität	Probe	Asbest-Befunde
Putz / Bauteil 6, Fassade	KOA / BT 6 / Fassadenputz	Kein Asbest nachgewiesen.
Putz / Bauteil 6, Innenwände	KOA / BT 6 EG / MP WP	Amphibolasbest nachgewiesen.
Dunkelblauer PVC-Belag / Bauteil 6, Boden, Gang	KOA / BT 6 EG / PVC dunkelblau	Kein Asbest nachgewiesen.
Weißer PVC-Belag / Bauteil 6, Boden, einzelne Räume	KOA / BT 6 EG / PVC weiß	Kein Asbest nachgewiesen.
Grüner PVC-Belag / Bauteil 6, Boden, einzelne Räume	KOA / BT 6 EG / PVC grün	Kein Asbest nachgewiesen.
Grauer PVC-Belag / Bauteil 6, Boden, einzelne Räume	KOA / BT 6 EG / PVC grau	Kein Asbest nachgewiesen.
Hellblauer PVC-Belag / Bauteile 6 u. 7, Boden, Gang	KOA / BT 6+7 EG / PVC hellblau	Kein Asbest nachgewiesen.
Putz / Bauteil 7, Fassade	KOA / BT 7 / Fassadenputz	Kein Asbest nachgewiesen.

Diplom-Geograph Michael Schreiber • Ilzweg 7 • 82140 Olching
Untersuchungsstelle gem. § 18 BBodSchG für die Teilbereiche 1.1 und 2.1 (AQ5 B1/099/23)

Tel.: 08142-652 95 24 • mobil: 0170-4180 536 • E-Mail: michael.schreiber@geo-schreiber.de

Material / Lokalität	Probe	Asbest-Befunde
Putz / Bauteil 7, Innenwände	KOA / BT 7 EG / MP WP	Kein Asbest nachgewiesen.
Schwarzer Parkettkleber / Bauteil 7, KV-Praxis, Boden	KOA / BT 7 EG KV-Praxis / Parkettkleber	Kein Asbest nachgewiesen.

Bewertung der Befunde und Empfehlung zum weiteren Vorgehen:

In der aus dem raumseitigen Wandputz von den Massivwänden im Erdgeschoss in Bauteil 6 entnommenen Mischprobe wurde Asbest nachgewiesen.

Bei Arbeiten am asbesthaltigen Wandputz sind die aktuellen Regelungen der TRGS 519 einzuhalten und die §§ 11 und 11a GefStoffV zu beachten. Dies gilt auch für „kleinere Hausmeisterarbeiten“ die über das Einschlagen oder Herausziehen von Nägeln hinausgehen.

Bei normalem Betrieb des Gebäudes ohne Eingriff in den asbesthaltigen Wandputz ist eine relevante Nutzergefährdung durch möglicherweise aus dem Wandputz freigesetzte Asbestfasern im Allgemeinen nicht zu erwarten.

Für alle weiteren untersuchten Baustoffe (diverse Bodenbeläge und Fassadenputze beider Bauteile sowie der Innenwandputz und Parkettkleber aus Bauteil 7) wurde der Asbestverdacht ausgeräumt.

Die oben beschriebenen Befunde sind in das aktuelle Schadstoffkataster des Gebäudes eingearbeitet. **Bitte beachten Sie, dass weitere, bereits im Schadstoffkataster dokumentierten Befunde, insbesondere die asbesthaltigen Kunststeinfliesen im Treppenhaus von Bauteil 6 (nahe Bauteil 5), bei den geplanten Umbaumaßnahmen zu berücksichtigen sind.**

Allgemeine Hinweise:


Bei gleichzeitiger Tätigkeit mehrerer Unternehmen sind eine Sicherheits- und Gesundheitskoordination nach Baustellenverordnung sowie in der Regel eine Sicherheitskoordination für kontaminierte Standorte nach TRGS 524 und DGUV 101-004 erforderlich.

Darüber hinaus sind alle einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften zu beachten. Insbesondere ist ein erhöhtes Augenmerk auf die Einhaltung arbeitshygienischer Rahmenbedingungen (Wasch- und Umkleidemöglichkeiten, saubere Aufenthalts- und Sozialräume, Staubschutz) zu richten.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Geogr. Michael Schreiber

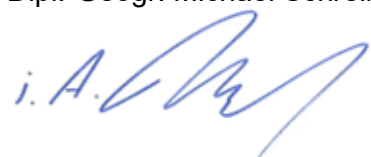


i.A. Jannik Benesch
M.Sc.

Anlage 1: Lageplan Bauteile
Anlage 2: Probenahmeprotokolle
Anlage 3: Laborberichte

Anlage 1

Lageplan Bauteile

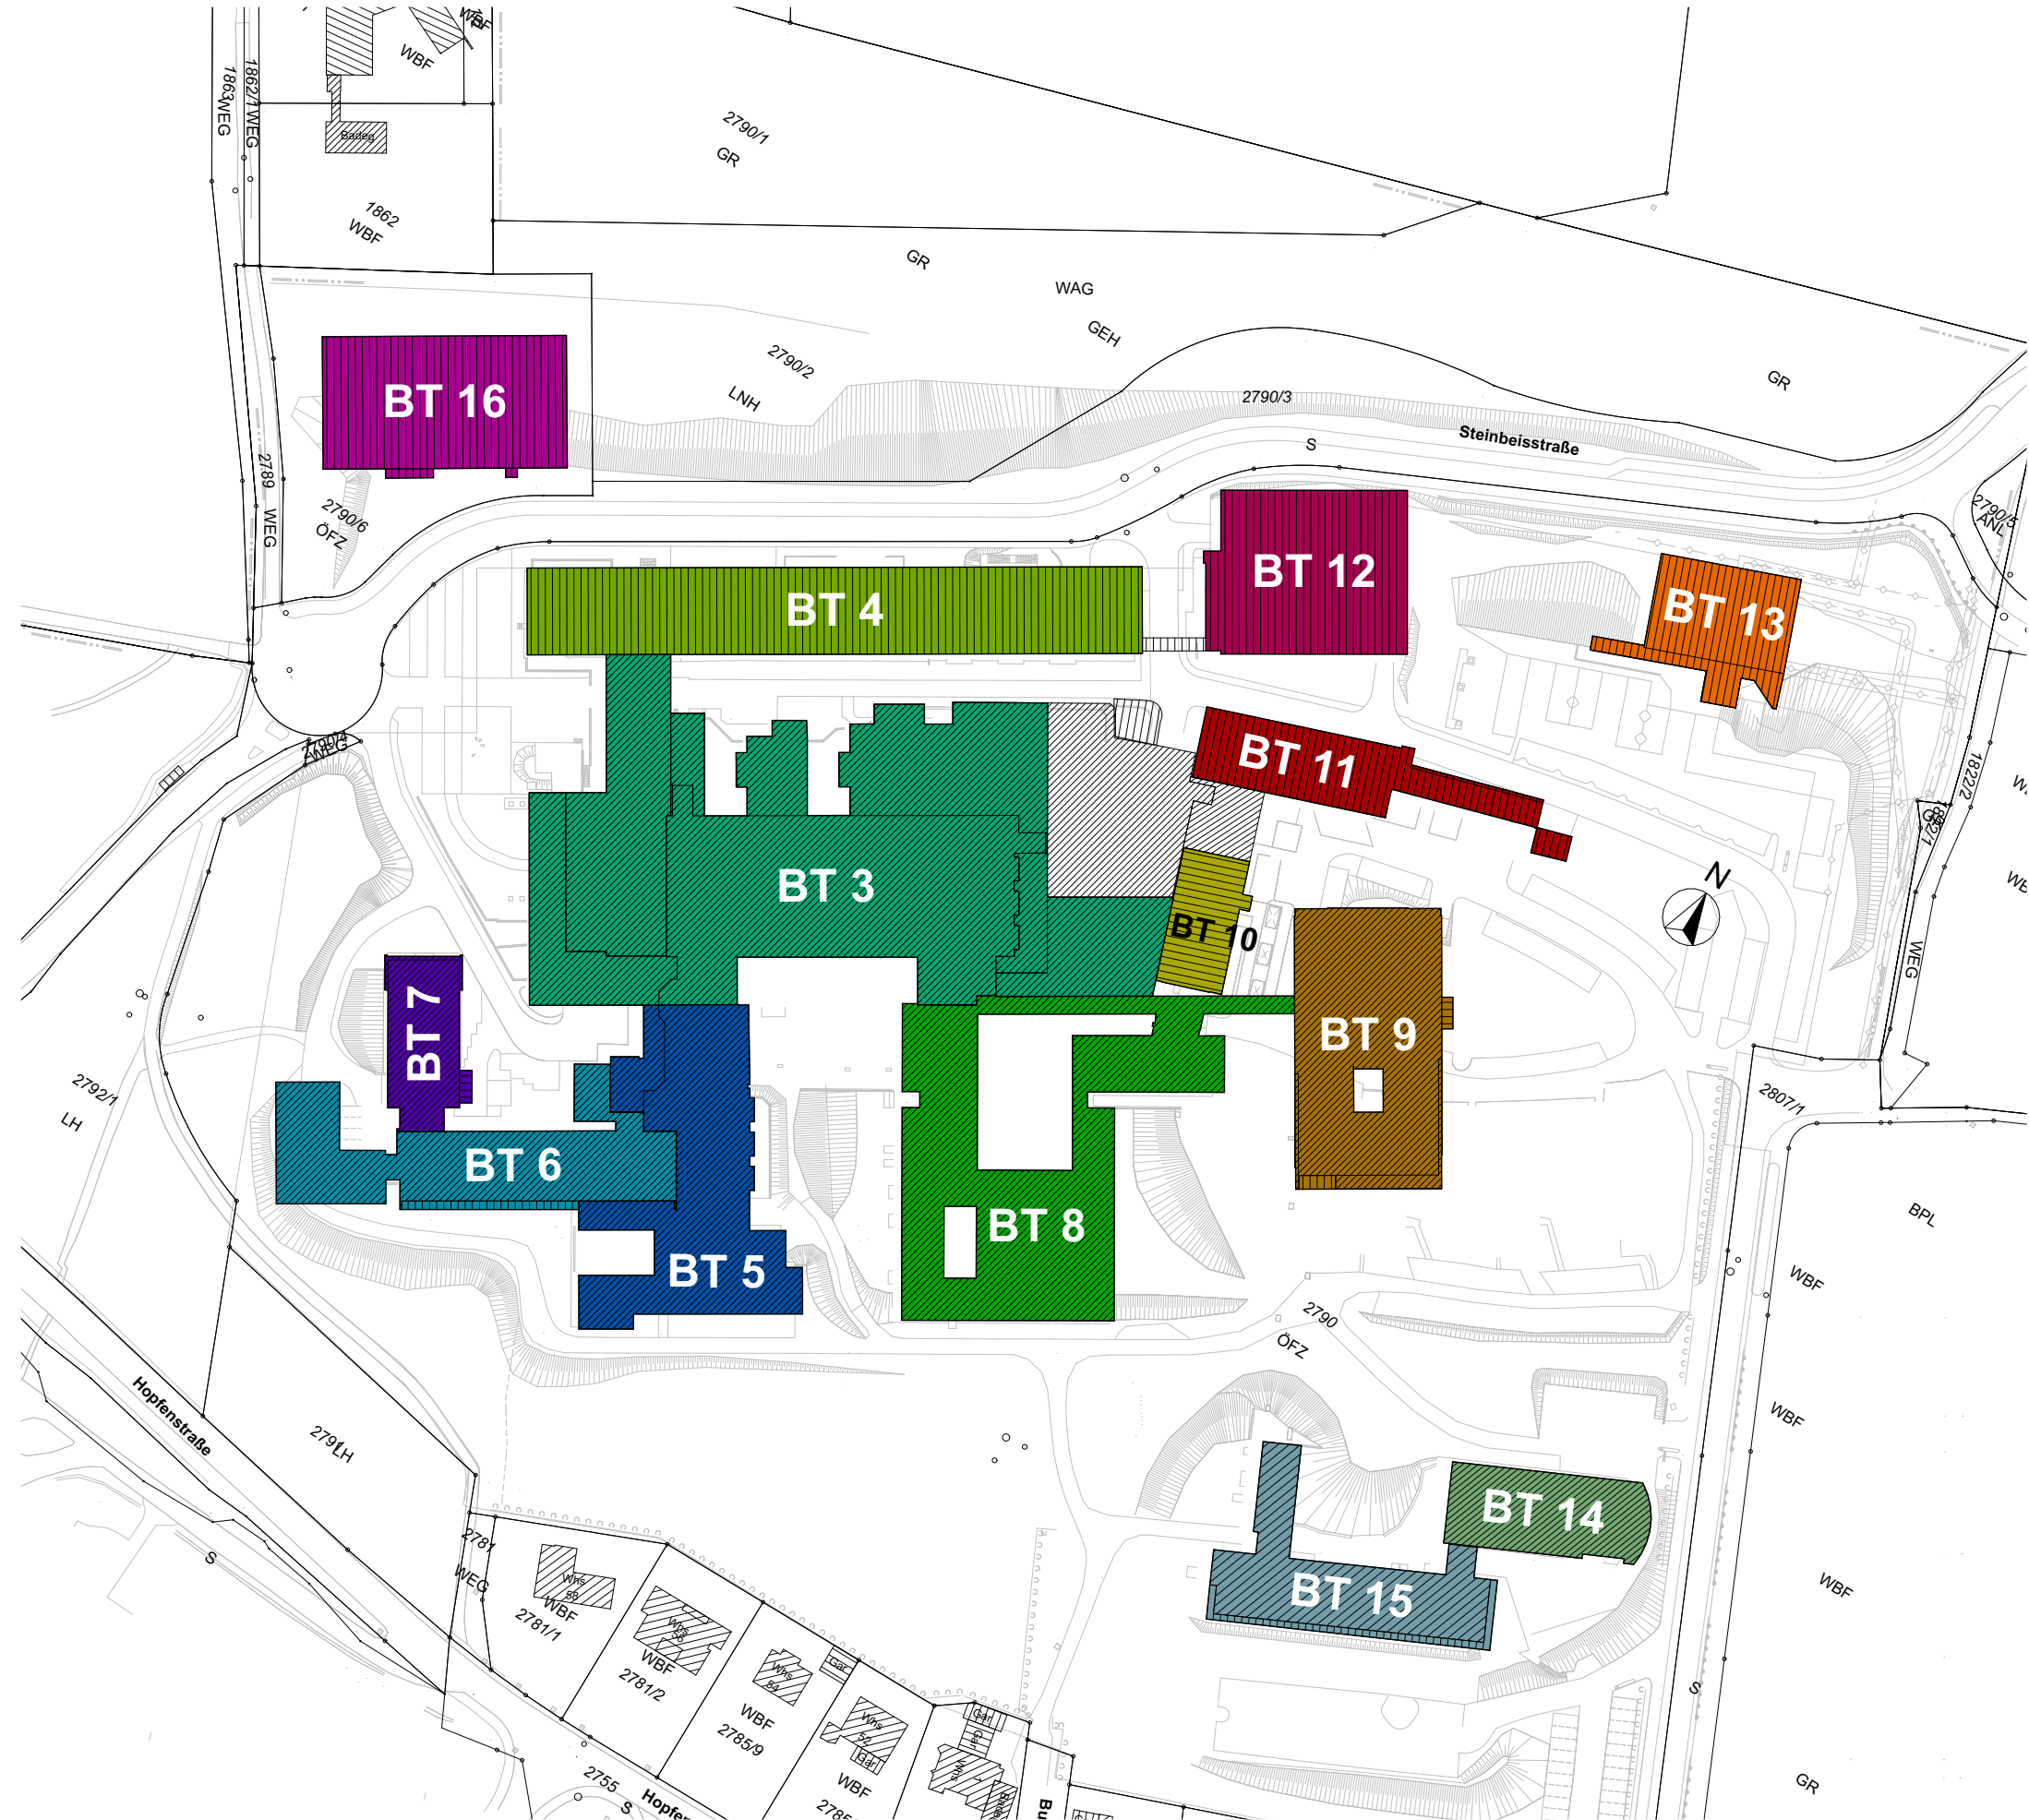

OSTALB-KLINIKUM AALEN

Anlage 2

Probenahmeprotokolle



Probenbezeichnung:	KOA / BT6 / Fassadenputz		
Projekt:	Ostalb-Klinikum Aalen		
Probenahmedatum:	13.05.2026	Zeitraum:	13:00 - 15:00
Auftraggeber:	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen		
Probenehmer:	Jannik Benesch		
Anwesende:	Herr Pichl (AG)		
Probenahmeort:	Ostalb-Klinikum Aalen, Bauteil 6, Fassade		

Materialherkunft: ☒ in-situ

☐ Alter Fassadenputz unter neuem Wärme-Damm-Verbundsystem

Grund der Probenahme: ☐ Deklaration ☒ Vorerkundung

Materialbeschreibung:

Fassadenputz, ca. 2 cm stark, fest, mineralisch, grobkörnig

Vermutete Schadstoffe: ggf. Asbest

Entnahmegrät: Stechbeitel u. Restfaserbindemittel

Probenahmeverfahren: ☐ Mischprobe, Anzahl der Einzelproben:

☒ Einzelprobe

Probengefäß: ☐ PP-Kunststoffeimer ☐ Glas mit Methanol

☒ Schnellverschlussbeutel

Probenmenge: wenige Gramm Vor-Ort-Untersuchung: ☐

Fotos:



Probentransport: ☒ PKW ☒ Kurier ☐ Post

Ort, Datum, Unterschrift des Probenehmers: Aalen, 13.05.2026



Probenbezeichnung:	KOA / BT6 EG / MP WP		
Projekt:	Ostalb-Klinikum Aalen		
Probenahmedatum:	13.05.2026	Zeitraum:	13:00 - 15:00
Auftraggeber:	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen		
Probenehmer:	Jannik Benesch		
Anwesende:	Herr Pichl (AG)		
Probenahmeort:	Ostalb-Klinikum Aalen, Bauteil 6 EG, Innenwandputz		

Materialherkunft: ☒ in-situ



-

Grund der Probenahme: ☐ Deklaration ☒ Vorerkundung

Materialbeschreibung:

Innenwandputz, ca. 1-2 cm stark, mineralisch, grau

Vermutete Schadstoffe:

ggf. Asbest

Entnahmegrät:

Stechbeitel u. Restfaserbindemittel

Probenahmeverfahren: ☒ Mischprobe, Anzahl der Einzelproben: 4

☐ Einzelprobe

Probengefäß:

☐ PP-Kunststoffeimer

☐ Glas mit Methanol

☒ Schnellverschlussbeutel



Probenmenge: wenige Gramm

Vor-Ort-Untersuchung: ☐

Fotos:



Probentransport: ☒ PKW ☒ Kurier ☐ Post

Ort, Datum, Unterschrift des Probenehmers:

Aalen, 13.05.2026



Probenbezeichnung:	KOA / BT6 EG / PVC dunkelblau		
Projekt:	Ostalb-Klinikum Aalen		
Probenahmedatum:	13.05.2026	Zeitraum:	13:00 - 15:00
Auftraggeber:	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen		
Probenehmer:	Jannik Benesch		
Anwesende:	Herr Pichl (AG)		
Probenahmeort:	Ostalb-Klinikum Aalen, Bauteil 6 EG, Bodenbelag Flur		

Materialherkunft: ☒ in-situ



-

Grund der Probenahme: ☐ Deklaration ☒ Vorerkundung

Materialbeschreibung:

PVC-Bodenbelag mit Kleber, ca. 5 mm stark, fest, dunkelblau gemustert

Vermutete Schadstoffe:

ggf. Asbest

Entnahmegerät:

Stechbeitel u. Restfaserbindemittel

Probenahmeverfahren: ☐ Mischprobe, Anzahl der Einzelproben:

-

☒ Einzelprobe

Probengefäß:

☐ PP-Kunststoffeimer

☐ Glas mit Methanol

☒ Schnellverschlussbeutel



Probenmenge: wenige Gramm

Vor-Ort-Untersuchung:



Fotos:



Probentransport:

☒ PKW

☒ Kurier



Post

Ort, Datum, Unterschrift des Probenehmers:

Aalen, 13.05.2026



Probenbezeichnung:	KOA / BT6 EG / PVC weiß		
Projekt:	Ostalb-Klinikum Aalen		
Probenahmedatum:	13.05.2026	Zeitraum:	13:00 - 15:00
Auftraggeber:	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen		
Probenehmer:	Jannik Benesch		
Anwesende:	Herr Pichl (AG)		
Probenahmeort:	Ostalb-Klinikum Aalen, Bauteil 6 EG, Bodenbelag Raum		

Materialherkunft: ☒ in-situ



-

Grund der Probenahme: ☐ Deklaration ☒ Vorerkundung

Materialbeschreibung:
PVC-Bodenbelag mit Kleber, ca. 5 mm stark, fest, weiß gemustert

Vermutete Schadstoffe: ggf. Asbest

Entnahmegerät: Stechbeitel u. Restfaserbindemittel

Probenahmeverfahren: ☐ Mischprobe, Anzahl der Einzelproben: -

☒ Einzelprobe

Probengefäß: ☐ PP-Kunststoffeimer ☐ Glas mit Methanol


☒ Schnellverschlussbeutel

☐

--

Probenmenge: wenige Gramm Vor-Ort-Untersuchung: ☐

Fotos:

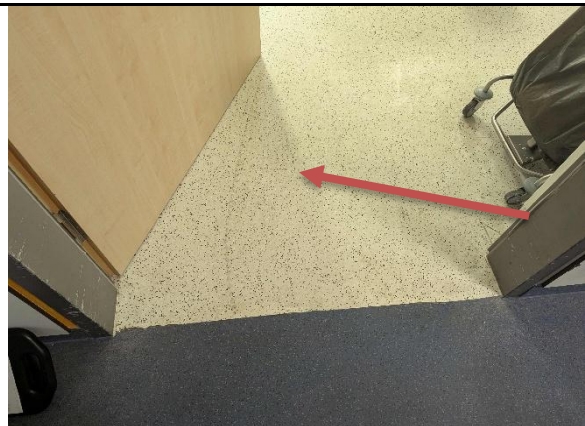

Probentransport: ☒ PKW ☒ Kurier ☐ Post

Ort, Datum, Unterschrift des Probenehmers: Aalen, 13.05.2026



Probenbezeichnung:	KOA / BT6 EG / PVC grün		
Projekt:	Ostalb-Klinikum Aalen		
Probenahmedatum:	13.05.2026	Zeitraum:	13:00 - 15:00
Auftraggeber:	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen		
Probenehmer:	Jannik Benesch		
Anwesende:	Herr Pichl (AG)		
Probenahmeort:	Ostalb-Klinikum Aalen, Bauteil 6 EG, Bodenbelag Raum		

Materialherkunft: ☒ in-situ

-

Grund der Probenahme: ☐ Deklaration ☒ Vorerkundung

Materialbeschreibung:

PVC-Bodenbelag mit Kleber, ca. 5 mm stark, fest, grün gemustert

Vermutete Schadstoffe:

ggf. Asbest

Entnahmegesetz:

Stechbeutel u. Restfaserbindemittel

Probenahmeverfahren: ☐ Mischprobe, Anzahl der Einzelproben: -☒ Einzelprobe

Probengefäß:

☐ PP-Kunststoffeimer☐ Glas mit Methanol☒ Schnellverschlussbeutel

Probenmenge: wenige Gramm

Vor-Ort-Untersuchung: ☐

Fotos:



Probentransport:

☒ PKW☒ Kurier☐ Post

Ort, Datum, Unterschrift des Probenehmers:

Aalen, 13.05.2026



Probenbezeichnung:	KOA / BT6 EG / PVC grau		
Projekt:	Ostalb-Klinikum Aalen		
Probenahmedatum:	13.05.2026	Zeitraum:	13:00 - 15:00
Auftraggeber:	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen		
Probenehmer:	Jannik Benesch		
Anwesende:	Herr Pichl (AG)		
Probenahmeort:	Ostalb-Klinikum Aalen, Bauteil 6 EG, Bodenbelag Raum		

Materialherkunft: ☒ in-situ

-

Grund der Probenahme: ☐ Deklaration ☒ Vorerkundung

Materialbeschreibung:

PVC-Bodenbelag mit Kleber, ca. 5 mm stark, fest, grau gemustert

Vermutete Schadstoffe:

ggf. Asbest

Entnahmegesetz:

Stechbeutel u. Restfaserbindemittel

Probenahmeverfahren: ☐ Mischprobe, Anzahl der Einzelproben:

-

☒ Einzelprobe

Probengefäß:

☐ PP-Kunststoffeimer☐ Glas mit Methanol☒ Schnellverschlussbeutel

Probenmenge: wenige Gramm

Vor-Ort-Untersuchung:



Fotos:



Probentransport:

☒ PKW☒ Kurier☐ Post

Ort, Datum, Unterschrift des Probenehmers:

Aalen, 13.05.2026



Probenbezeichnung:	KOA / BT6+7 EG / PVC hellblau		
Projekt:	Ostalb-Klinikum Aalen		
Probenahmedatum:	13.05.2026	Zeitraum:	13:00 - 15:00
Auftraggeber:	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen		
Probenehmer:	Jannik Benesch		
Anwesende:	Herr Pichl (AG)		
Probenahmeort:	Ostalb-Klinikum Aalen, Bauteil 6 und 7 EG, Bodenbelag Gang		

Materialherkunft: ☒ in-situ

-

Grund der Probenahme: ☐ Deklaration ☒ Vorerkundung

Materialbeschreibung:

PVC-Bodenbelag mit Kleber, ca. 5 mm stark, fest, hellblau gemustert

Vermutete Schadstoffe:

ggf. Asbest

Entnahmegesetz:

Stechbeitel u. Restfaserbindemittel

Probenahmeverfahren: ☐ Mischprobe, Anzahl der Einzelproben:

-

☒ Einzelprobe

Probengefäß:

☐ PP-Kunststoffeimer☐ Glas mit Methanol☒ Schnellverschlussbeutel

Probenmenge: wenige Gramm

Vor-Ort-Untersuchung:



Fotos:



Probentransport:

☒ PKW☒ Kurier☐ Post

Ort, Datum, Unterschrift des Probenehmers:

Aalen, 13.05.2026



Probenbezeichnung:	KOA / BT7 / Fassadenputz		
Projekt:	Ostalb-Klinikum Aalen		
Probenahmedatum:	13.05.2026	Zeitraum:	13:00 - 15:00
Auftraggeber:	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen		
Probenehmer:	Jannik Benesch		
Anwesende:	Herr Pichl (AG)		
Probenahmeort:	Ostalb-Klinikum Aalen, Bauteil 7, Fassade		

Materialherkunft: ☒ in-situ



-

Grund der Probenahme: ☐ Deklaration ☒ Vorerkundung

Materialbeschreibung:

Fassadenputz, ca. 2 cm stark, fest, mineralisch, grobkörnig, mit weißem Anstrich

Vermutete Schadstoffe:

ggf. Asbest

Entnahmegesetz:

Stechbeitel u. Restfaserbindemittel

Probenahmeverfahren: ☐ Mischprobe, Anzahl der Einzelproben:

☒ Einzelprobe

Probengefäß:

☐ PP-Kunststoffeimer

☐ Glas mit Methanol

☒ Schnellverschlussbeutel



Probenmenge: wenige Gramm

Vor-Ort-Untersuchung: ☐

Fotos:



Probentransport:

☒ PKW

☒ Kurier

☐ Post

Ort, Datum, Unterschrift des Probenehmers:

Aalen, 13.05.2026



Probenbezeichnung:	KOA / BT7 EG / MP WP		
Projekt:	Ostalb-Klinikum Aalen		
Probenahmedatum:	13.05.2026	Zeitraum:	13:00 - 15:00
Auftraggeber:	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen		
Probenehmer:	Jannik Benesch		
Anwesende:	Herr Pichl (AG)		
Probenahmeort:	Ostalb-Klinikum Aalen, Bauteil 7, Innenwandputz		

Materialherkunft: ☒ in-situ



-

Grund der Probenahme: ☐ Deklaration ☒ Vorerkundung

Materialbeschreibung:

Innenwandputz, ca. 1-2 cm stark, mineralisch, grau

Vermutete Schadstoffe:

ggf. Asbest

Entnahmegesetz:

Stechbeutel u. Restfaserbindemittel

Probenahmeverfahren: ☒ Mischprobe, Anzahl der Einzelproben: 4

☐ Einzelprobe

Probengefäß:

☐ PP-Kunststoffeimer

☐ Glas mit Methanol


☒ Schnellverschlussbeutel



Probenmenge: wenige Gramm

Vor-Ort-Untersuchung: ☐

Fotos:

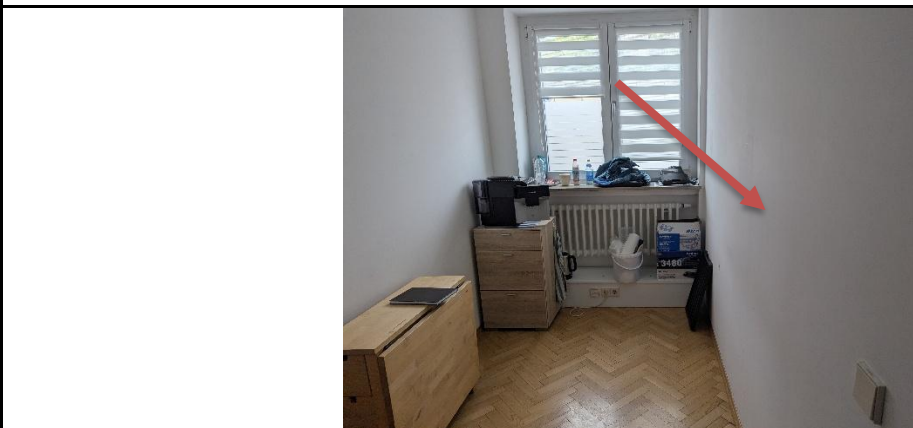

Probentransport: ☒ PKW ☒ Kurier ☐ Post

Ort, Datum, Unterschrift des Probenehmers:

Aalen, 13.05.2026



Probenbezeichnung:	KOA / BT7 EG KV-Praxis / Parkettkleber		
Projekt:	Ostalb-Klinikum Aalen		
Probenahmedatum:	13.05.2026	Zeitraum:	13:00 - 15:00
Auftraggeber:	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen		
Probenehmer:	Jannik Benesch		
Anwesende:	Herr Pichl (AG)		
Probenahmeort:	Ostalb-Klinikum Aalen, Bauteil 7, KV-Praxis		

Materialherkunft: ☒ in-situ



-

Grund der Probenahme: ☐ Deklaration ☒ Vorerkundung

Materialbeschreibung:

schwarzer Kleber unter Holzparkett, an Parkett und Estrich anhaftend

Vermutete Schadstoffe:

ggf. Asbest

Entnahmegerät:

Stechbeitel u. Restfaserbindemittel

Probenahmeverfahren: ☐ Mischprobe, Anzahl der Einzelproben:

-

☒ Einzelprobe

Probengefäß:

☐ PP-Kunststoffeimer

☐ Glas mit Methanol

☒ Schnellverschlussbeutel




Probenmenge: wenige Gramm

Vor-Ort-Untersuchung:



Fotos:

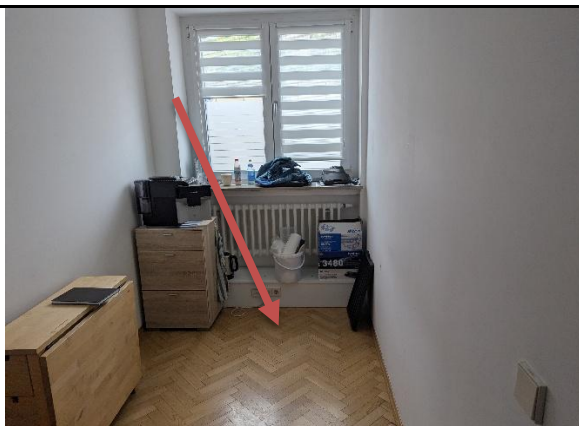

Probentransport:

☒ PKW

☒ Kurier

☐ Post

Ort, Datum, Unterschrift des Probenehmers:

Aalen, 13.05.2026



Probenbezeichnung:	KOA / BT7 EG KV-Praxis / PVC neu		
Projekt:	Ostalb-Klinikum Aalen		
Probenahmedatum:	13.05.2026	Zeitraum:	13:00 - 15:00
Auftraggeber:	Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen		
Probenehmer:	Jannik Benesch		
Anwesende:	Herr Pichl (AG)		
Probenahmeort:	Ostalb-Klinikum Aalen, Bauteil 7, KV-Praxis		

Materialherkunft: ☒ in-situ

☐ -

Grund der Probenahme: ☐ Deklaration ☒ Vorerkundung

Materialbeschreibung:
neuer PVC-Bodenbelag, Einbau nachweislich nach 2000, kein Asbestverdacht , Material wurde nicht untersucht

Vermutete Schadstoffe:	-
------------------------	---

Entnahmegesetz:	Stechbeutel u. Restfaserbindemittel
-----------------	-------------------------------------

Probenahmeverfahren: ☐ Mischprobe, Anzahl der Einzelproben:


☒ Einzelprobe

Probengefäß: ☐ PP-Kunststoffeimer ☐ Glas mit Methanol

☒ Schnellverschlussbeutel ☐

Probenmenge: wenige Gramm Vor-Ort-Untersuchung: ☐

Fotos:

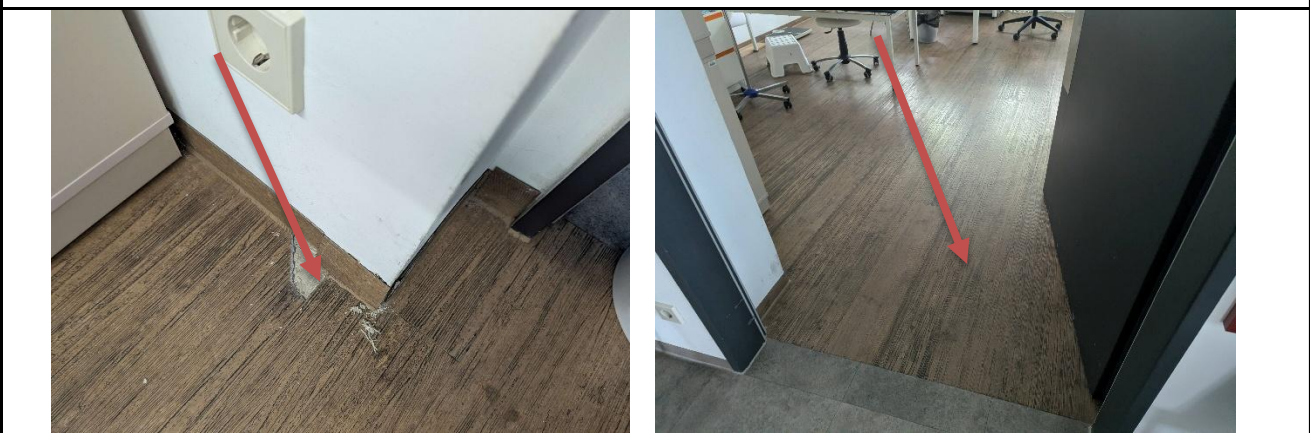

Probentransport: ☒ PKW ☐ Kurier ☐ Post

Ort, Datum, Unterschrift des Probenehmers: Aalen, 13.05.2026

Anlage 3

Laborberichte

Herr
Dipl.-Geograph Michael Schreiber
Herr Benesch
Ilzweg 7
82140 Olching

**Prüfbericht Nr.: 2026P914199 / 1****Auftrag:**

Auftraggeber:	Dipl.-Geograph Michael Schreiber
Prüfgegenstand:	5 x PVC, 4 x Putz, 1 x Kleber
Projekt:	Ostalb-Klinikum Aalen
Probeneingang:	18.05.26
Prüfbeginn / -ende:	26.05.26 / 02.06.26
int. Auftrags-Nr.:	26907596
Methoden:	siehe letzte Seite
Probenahme:	durch den Auftraggeber
Probentransport:	Kurier (GO)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Mönchengladbach, 02.06.2026


Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

i. A. H. Ferl

Projektbearbeitung / Kundenbetreuung

Ermittelte Befunde der Analyse


26907596-001	
Angaben des Kunden:	KOA / BT7 / Fassadenputz
Probenvorbereitung Asbest:	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a : Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

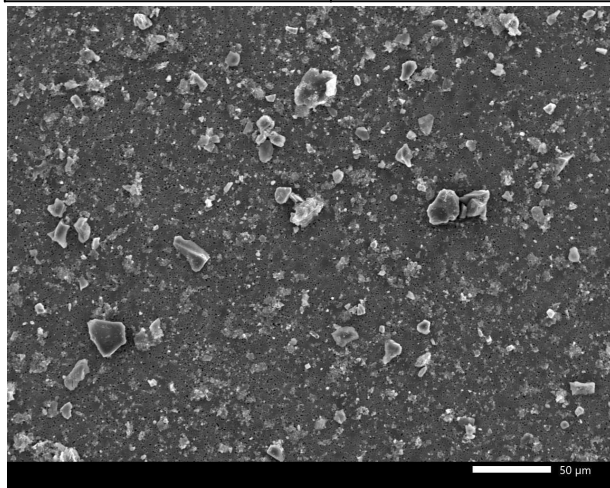

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26907596-002	
Angaben des Kunden:	KOA / BT7 / EG / MP WP
Probenvorbereitung Asbest:	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a : Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

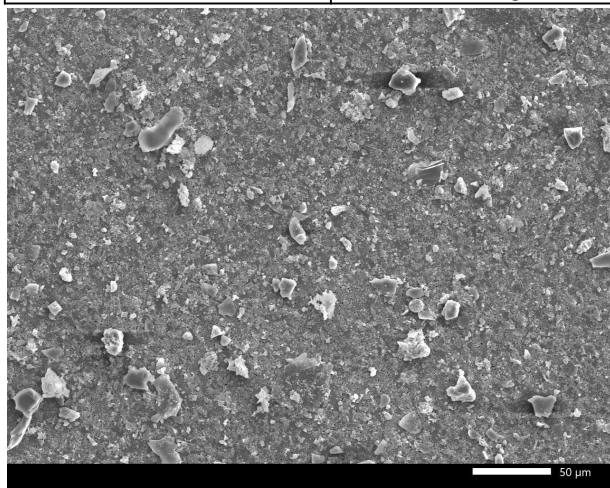

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26907596-003	
Angaben des Kunden:	KOA / BT7 / EG KV-Praxis / Parkettkleber
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

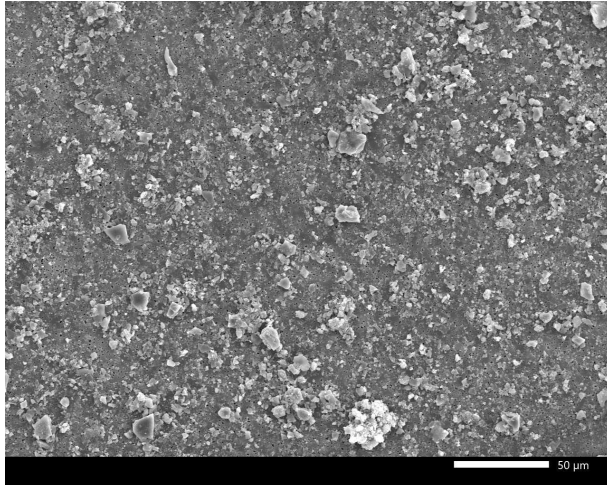

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26907596-004	
Angaben des Kunden:	KOA / BT6+7 / EG / PVC hellblau
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

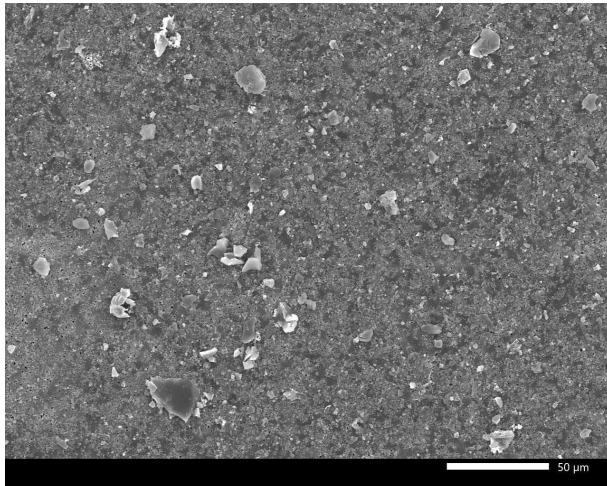

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26907596-005	
Angaben des Kunden:	KOA / BT6 / Fassadenputz
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

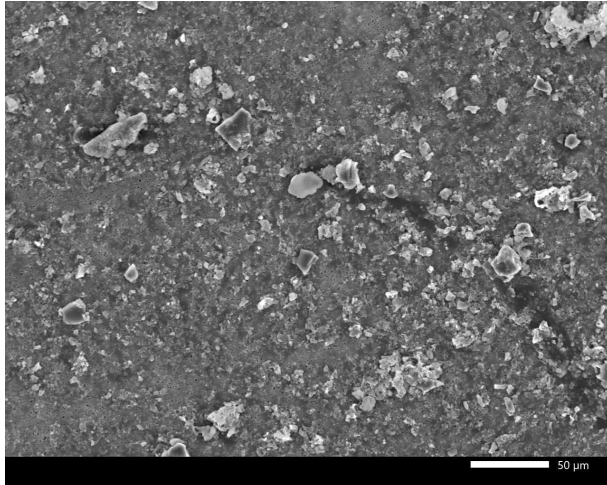


REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26907596-006	
Angaben des Kunden:	KOA / BT6 / EG / MP WP
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

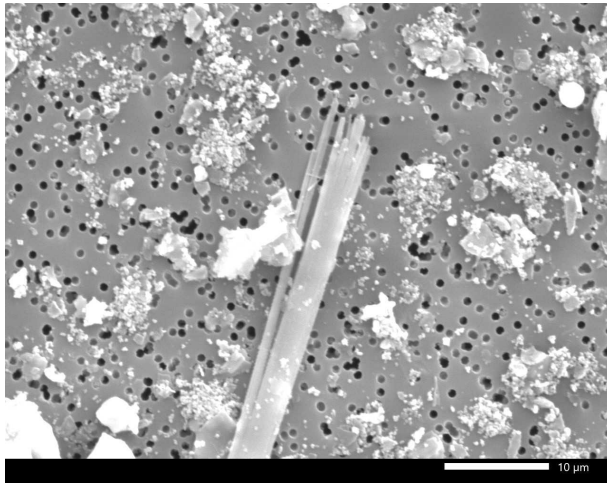


REM-Bild

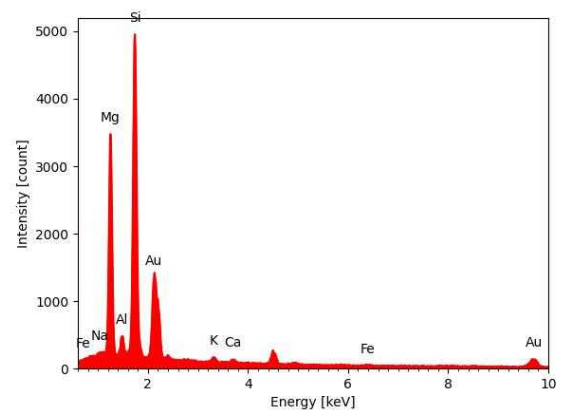

Spektrum

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Amphibolasbest (Anthophyllit) nachgewiesen	0,001 %


26907596-007	
Angaben des Kunden:	KOA / BT6 / EG / PVC dunkelblau
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

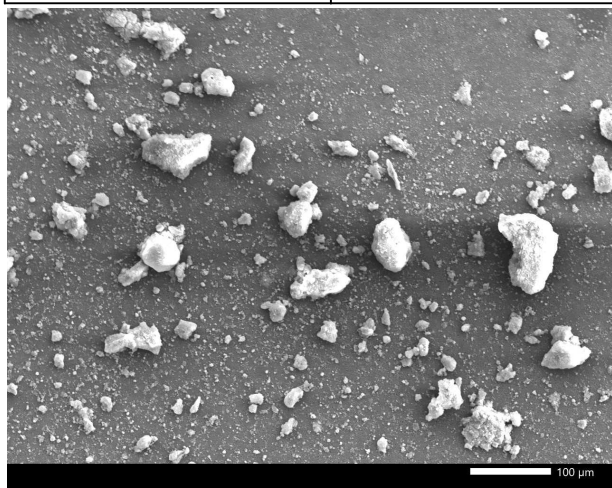

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26907596-008	
Angaben des Kunden:	KOA / BT6 / EG / PVC weiß
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

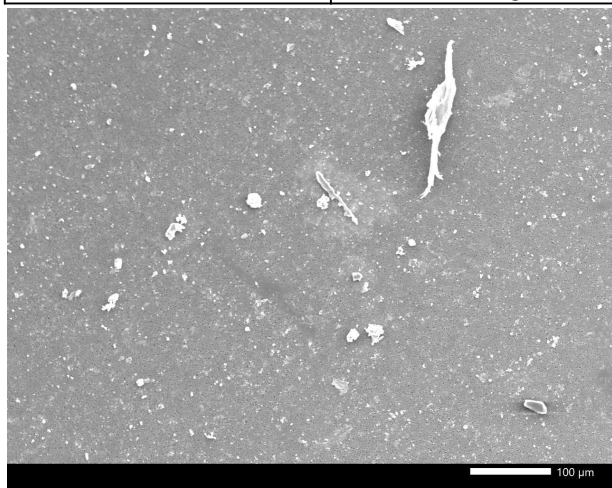

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26907596-009	
Angaben des Kunden:	KOA / BT6 / EG / PVC grün
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

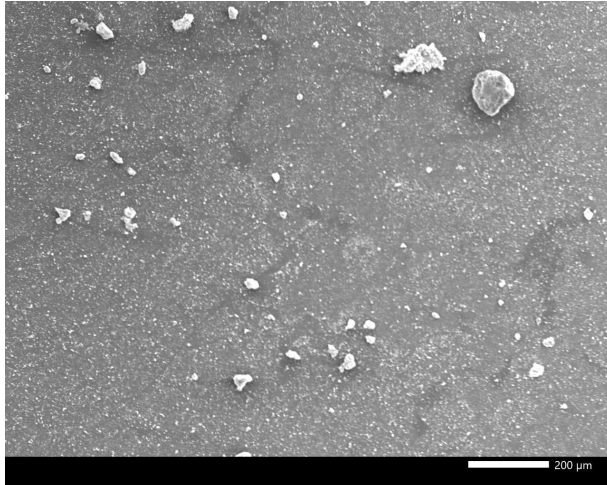

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26907596-010	
Angaben des Kunden:	KOA / BT6 / EG / PVC grau
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung

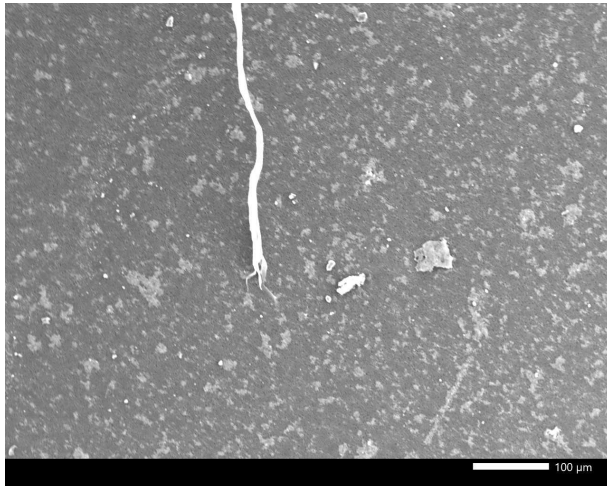

REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

Tabellarische Übersicht

Proben-Nr.	Kundenbezeichnung	Befund
26907596-001	KOA / BT7 / Fassadenputz	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26907596-002	KOA / BT7 / EG / MP WP	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26907596-003	KOA / BT7 / EG KV-Praxis / Parkettkleber	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26907596-004	KOA / BT6+7 / EG / PVC hellblau	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26907596-005	KOA / BT6 / Fassadenputz	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26907596-006	KOA / BT6 / EG / MP WP	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Amphibolasbest nachgewiesen
26907596-007	KOA / BT6 / EG / PVC dunkelblau	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26907596-008	KOA / BT6 / EG / PVC weiß	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26907596-009	KOA / BT6 / EG / PVC grün	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26907596-010	KOA / BT6 / EG / PVC grau	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen

Angewandte Verfahren

Parameter	BG	Einheit	MU [%]	Methode
Asbestnachweis (NWG 0,001%)	0,0010	%		VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a [9]

Die Messunsicherheit (MU) wurde berechnet nach DIN ISO 11352 als erweiterte, kombinierte Unsicherheit mit k=2 (95 %), Probenahme nicht inbegriffen.

n.a.: nicht anwendbar

n.n.: nicht nachweisbar

KMF: Künstl. Mineralfasern

^a : Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors

NWG: Nachweisgrenze

BG: Bestimmungsgrenze

MU: Messunsicherheit

TM: Trockenmasse

Untersuchungslabor(e):

[9] GBA Mönchengladbach (D-PL-14170-01)